横州校椅广西嘉得劳务咨询有限公司“3•29”一般物体打击事故调查报告

发布时间：2025-06-05 10:00　　来源：横州市应急管理局　　【字体： 大 中 小 】

2025年3月29日17时38分许，在横州市校椅镇青桐村光伏场区144#地块，广西嘉得劳务咨询有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定及要求，市人民政府成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市人社局、市发改局、校椅镇人民政府等部门人员组成的横州校椅广西嘉得劳务咨询有限公司“3·29”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作。同时，邀请市纪委监委和市人民检察院参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及事故防范和整改措施建议。

经调查认定，横州校椅广西嘉得劳务咨询有限公司“3·29”一般物体打击事故是一起因企业作业现场安全管理不到位，作业人员安全意识淡薄而造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

工程名称: 龙源电力广西龙源新能源有限公司横州市那阳259.9974MWp光伏项目（以下简称“横州市那阳光伏项目”）。该项目建设地点位于广西壮族自治区南宁市横州市校椅镇、马岭镇、横州镇、云表镇。项目规划占地面积3613亩，其中工程建设占地3605亩，施工临时用地8亩。发电场工程拟安装单晶N型太阳能电池615Wp组件422760块和320kW组串式逆变器626台，直流侧装机规模为259. 9974MWp。光伏组件区内由97个光伏方阵组成，每个光伏方阵配置一座箱变，共计97台。光伏方阵将每个支架的26块单晶单玻组件串联在一起，形成1个组串；若干组串接入逆变器直流侧，经逆变转换为交流电能输出，若干台逆变器输出接入一台箱变，由箱变升压至35kV电压等级；各箱变根据容量和地理位置由8回35kV电线路汇聚送至220kV那阳升压站；经升压站变配电设备升压至220kV后经送出线路并入公共电网。本工程配套新建一座220kV那阳升压站，主要电气设备采用户外布置，那阳站拟建设1 × 200MVA+1 × 120MVA两台升压变(本期建设1 × 200MVA升压变及其配套设备，远期设备暂预留安装位置)，由35kV配电预制舱、二次及控制设备舱、生活预制舱、危废与工具舱、备品备件舱、综合楼、成品消防水池泵房一体设备、220kV户外配电装置场等(构)筑物组成。升压站内场站照明灯需采用太阳能供电和电力供电双模式；那阳站配套送出工程包括：那阳站至南网220kV横县站新建1回6.2km220kV架空线路、横县站扩建220kV出线间隔1座以及相关的配套工程。

（二）相关参建单位及涉事人员情况

1.建设单位：广西龙源新能源有限公司（以下简称“广西龙源公司”），成立于2014年2月21日，注册地位于横州市六景镇景兴路034号 （一照多址企业），法定代表人郭*，统一社会信用代码91450127090742269U。经营范围包括新能源发电项目的投资、开发建设、经营管理；电场勘测、设计、施工等。

2024年9月30日，广西龙源公司成立横州那阳项目部，管理人员组成：项目经理王*建、技术总工王*、档案资料员王*云、土建管理员兼协调管理员李*、安全员兼电气及质量管理员龙*洁、施工管理员李*峰、综合管理员李*鸾等。

2.施工总承包单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“中国电建华东院”），成立于1993年7月17日，注册地位于浙江省杭州市余杭区高教路201号，法定代表人时*鸣，统一社会信用代码91330000142920718C。经营范围包括工程项目总承包，国内外工程的规划、勘测、设计、咨询、监理、检验检测及有关的技术服务等。持有《建筑业企业资质

证书》（编号：D133099721），资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级等，有效期至2029年6月25日；持有《安全生产许可证》，编号：（浙）JZ安许证字〔2017〕019076，有效期至2026年2月20日；持有《工程设计资质证书》（编号：A133000751），资质等级：工程设计综合资质甲级，有效期至2028年12月22日。

2024年9月30日，中国电建华东院成立横州市那阳光伏项目EPC总承包项目部，其人员组成：项目经理冷*吉、设计经理魏*款、设计总工程师尚*昆、项目副经理（协调经理）赵*绪、项目副经理（生产经理）易*华、项目安全总监赵*冬等。

3.分包单位：润建股份有限公司（以下简称“润建公司”），成立于2003年1月3日，注册地位于南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室，法定代表人许*杰，统一社会信用代码91450000745126 88XN。经营范围包括输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。其持有《建筑业企业资质证书》（编号：D245023269），资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包一级、电力工程施工总承包二级等，有效期至2025年6月30日；持有《安全生产许可证》，编号：（桂）JZ安许证字〔2011〕000072，有效期至2026年1月3日。

润建公司2024年11月1日任命王*华为智慧能源横州项目部负责人，2024年12月1日任命潘*渝为项目经理，宋*辉为项目安全主管。

4.劳务分包单位：广西嘉得劳务咨询有限公司（以下简称“广西嘉得公司”），成立于2017年2月22日，注册地位于浦北县小江镇平山街9号，法定代表人陈*，统一社会信用代码91450722MA5KYYDA71。经营范围包括许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动等。其持有《建筑业企业资质证书》（编号：D345043176），有效期至2025年6月30日；持有《安全生产许可证》，编号：（桂）JZ安许证字〔2017〕000548，有效期至2026年3月23日。

2024年11月30日，广西嘉得公司成立横州项目部，其人员组成：项目经理苏*健、安全员韦*规、现场管理员杨*东等。

5.监理单位：江西同济建设项目管理股份有限公司（以下简称“江西同济公司”），成立于2002年11月26日，注册地位于江西省萍乡市安源区后埠街柑子园居委会爱群巷1号，法定代表人谢*春，统一社会信用代码91360300744288633U。经营范围包括一般项目：工程造价、工程招标代理、政府采购代理等。其持有《安全生产许可证》，编号：（赣）JZ安许证字〔2021〕080018，有效期至2027年2月17日；持有《工程监理资质证书》（编号：E136000378），资质等级：工程监理综合资质，有效期至2028年12月22日。

2024年10月11日，江西同济公司成立横州市那阳光伏项目监理部，其人员组成：总监理工程师何*英、总监代表李*龙、专业监理工程师张*、监理员廖*智等。

6. 文*，男，汉族，36岁，山东定陶人，广西嘉得公司横州项目部振动锤打桩机（型号：DH300LC-7，重31吨）操作员，润建公司横州市那阳光伏项目部、广西嘉得公司横州项目部已对其进行员工入场三级安全教育、培训考核及工种安全技术交底。其持有《建设工程机械岗位操作证》（编号：JX20230402023609127），有效期至2029年4月5日。

7. 王*秀，女，汉族，56岁，湖北钟祥人，广西嘉得公司横州项目部普工，润建公司横州市那阳光伏项目部、广西嘉得公司横州项目部已对其进行员工入场三级安全教育、培训考核及工种安全技术交底。

（三）合同签订情况

2024年9月10日，广西龙源公司与江西同济公司签订《龙源广西横州市那阳200MW光伏项目监理服务合同》（编号：广西龙源工程〔2024〕36号），合同要求江西同济公司对横州市那阳200MW光伏项目监理服务从设计及施工前期准备至工程整体竣工验收并完成移交的全过程监理。2025年1月1日，双方签订《监理单位安全生产责任书》，协议中约定双方安全管理责任。

2024年10月8日，广西龙源公司与中国电建华东院签订《龙源电力广西龙源新能源有限公司横州市那阳259.9974MWp光伏项目EPC总承包合同》（编号：广西龙源工程〔2024〕44号），约定开工时间在合同签订后10日内，竣工验收、移交时间在2025年3月31日。2025年1月1日，双方签订《安全施工管理协议》《施工单位安全生产责任书》，协议中约定双方安全管理责任。

2024年12月25日，中国电建华东院与润建公司签订《龙源电力广西龙源新能源有限公司横州市那阳259.9974MWp光伏项目光伏发电场区施工合同》（编号：HDY-CGHT29-20240395Y），约定开工时间在合同签订后10日内，竣工验收、移交时间在2025年3月31日，同时双方签订《安全文明施工协议》。

2024年12月10日，润建公司与广西嘉得公司签订《广西龙源横州市那阳200MW光伏项目劳务分包合同》，工期为120天，具体开工日期以润建公司通知的为准，同时双方签订《安全生产管理协议》，协议里约定双方安全管理责任。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.广西嘉得公司制定有安全生产责任制度、安全培训教育制度、安全生产检查制度、施工安全技术交底制度、安全生产事故隐患排查治理办法、生产安全事故应急预案等。2024年1月3日，广西嘉得公司成立安全生产委员会，总经理陈*担任主任，安全管理部曾*担任副主任，成员由各部门人员组成。

2. 在2025年3月24日—3月26日期间，广西嘉得公司横州项目部对文*、王*秀进行员工入场三级安全教育、考核交底；已建立2025年1月—3月份日常安全隐患排查整改台账；2025年1月—3月份定期对作业现场进行安全检查，检查记录基本齐全。

经查，事故发生当天，广西嘉得公司横州项目部项目经理苏*健未按照润建公司横州市那阳光伏项目部下发的停工通知书要求，在未向润建公司横州市那阳光伏项目部进行任何报备的情况下，擅自在停工期间安排作业人员进场施工；现场安全员杨*东未全程在现场对文*、王*秀进行监督，未及时消除王*秀存在的生产安全隐患。

（五）相关单位安全管理情况

经查，广西龙源公司已建立横州市那阳光伏项目安全隐患排查治理台账，发现的隐患问题已责令施工单位完成整改；每月定期对项目现场进行安全检查，检查记录基本齐全；每月定期对施工单位、监理单位管理人员进行安全教育培训，培训记录基本齐全；2024年10月10日，审批同意润建公司编制的《横州市那阳光伏项目施工组织设计》《光伏场区桩基专项施工方案》。广西龙源公司已履行其安全管理职责。

中国电建华东院在2024年10月10日成立横州市那阳光伏EPC总承包项目部安全生产（HSE）委员会，组长冷*吉，副组长赵*绪、易*华、赵*冬，成员王*华等；建立全员安全生产责任制，组织制定并落实各项安全生产规章制度和操作规程；每个月定期对项目现场进行安全检查，检查记录基本齐全；建立危险源辨识与风险评价、危险作业清单；每个月定期召开横州市那阳光伏项目安全生产周例会；每个月定期对润建公司、劳务单位人员进行职业健康、安全和环境培训；2024年10月10日，审批同意润建公司编制的《横州市那阳光伏项目施工组织设计》《光伏场区桩基专项施工方案》；2025年3月1日对润建公司、劳务单位人员进行安全技术交底。中国电建华东院已履行施工总承包单位安全管理职责。

润建公司已成立安全生产委员会；建立全员安全生产责任制，组织制定并落实各项安全生产规章制度和操作规程；每个月定期对项目现场进行安全检查，检查记录基本齐全；其编制的《横州市那阳光伏项目施工组织设计》《光伏场区桩基专项施工方案》在2024年10月10日报审已获通过；在2025年2月份、3月份召开安全质量工作例会；在2025年3月24日—3月26日期间对文*、王*秀进行员工入场三级安全教育、培训考核及工种安全技术交底。润建公司已履行分包单位安全管理职责。

江西同济公司已建立全员安全生产责任制，组织制定并落实各项安全生产规章制度，监理人员具有相关执业资格；每个月定期组织相关单位到现场进行安全周检查、专项检查，对发现的问题下发监理通知单给施工单位整改，检查记录基本齐全；2024年10月10日，审批同意润建公司编制的《横州市那阳光伏项目施工组织设计》《光伏场区桩基专项施工方案》。江西同济公司已履行监理单位安全管理职责。

（六）事故发生背景

2025年3月28日，江西同济公司横州市那阳光伏项目监理部经广西龙源公司横州那阳项目部同意，签发《工程暂停令》（编号：NYGF-JLAQ-A04-03）给到中国电建华东院横州市那阳光伏项目EPC总承包项目部，并要求把暂停令通知到润建公司横州市那阳光伏项目部。中国电建华东院横州市那阳光伏项目EPC总承包项目部签收该暂停令后，马上转发给润建公司横州市那阳光伏项目部。15时30分，润建公司横州市那阳光伏项目部召集广西嘉得公司等劳务分包单位开会，宣读《工程暂停令》及其附件《关于全面停工整顿的通知》（桂电办安监〔2025〕9号），并下发《停工通知书》给广西嘉得公司横州项目部。会议上润建公司横州市那阳光伏项目部项目负责人王*华明确停工整顿时间自2025年3月28日起至2025年4月6日止，共计10天。

2025年3月29日7时40分许，广西嘉得公司横州项目部现场管理员杨*东组织所有在青桐村光伏场区144#地块的工人开早会，宣布放假停工等事项。当天上午江西同济公司横州市那阳光伏项目监理部、中国电建华东院横州市那阳光伏项目EPC总承包项目部、润建公司横州市那阳光伏项目部管理人员分别到各地块项目现场进行检查，12时许巡检完毕，确认各地块项目现场已全部停工。13时许，广西嘉得公司横州项目部振动锤打桩机操作员文*致电广西嘉得公司横州项目部项目经理苏*健，称青桐村光伏场区144#地块还差四五个孔位的预应力高强度混凝土管桩（以下简称“管桩”，型号：PHC300-AB-70，长9米，直径φ300，重约1吨）没打，该地块处于最低处，担心下雨后又要重新抽水清淤，建议打完管桩再放假。苏*健听后同意施工。之后，苏*健打电话安排杨*东到青桐村光伏场区144#地块现场监管文*和普工王*秀两人工作。

（七）事故发生经过

14时许，杨*东到达现场。14时30分许，文*和王*秀穿戴好反光衣和安全帽后开始作业，王*秀负责测点看点，用对讲机指挥文*下管桩，文*负责操作振动锤打桩机。17时30分许，因下雨，杨*东离开施工现场走回停放在工地大门的小车上拿雨衣，文*、王*秀两人继续作业。在作业过程中，文*操作振动锤打桩机夹桩对准孔位打下去后，文*、王*秀两人核实发现其标高不符合施工方案要求，文*就用对讲机和王*秀说换打另一个孔位，王*秀听到后站在水平距离振动锤打桩机约7.5米高处的土坡指挥文*下管桩。17时38分许，文*在进行夹桩对孔过程中，管桩突然从振动锤打桩机液压夹滑脱，倒向王*秀所站的位置，王*秀躲闪不及，被管桩砸到。

（八）事故现场情况

事故现场位于横州市校椅镇青桐村光伏场区144#地块（如下图）。



图 1 事故示意图



图 2 事故示意图



图 3 事故示意图

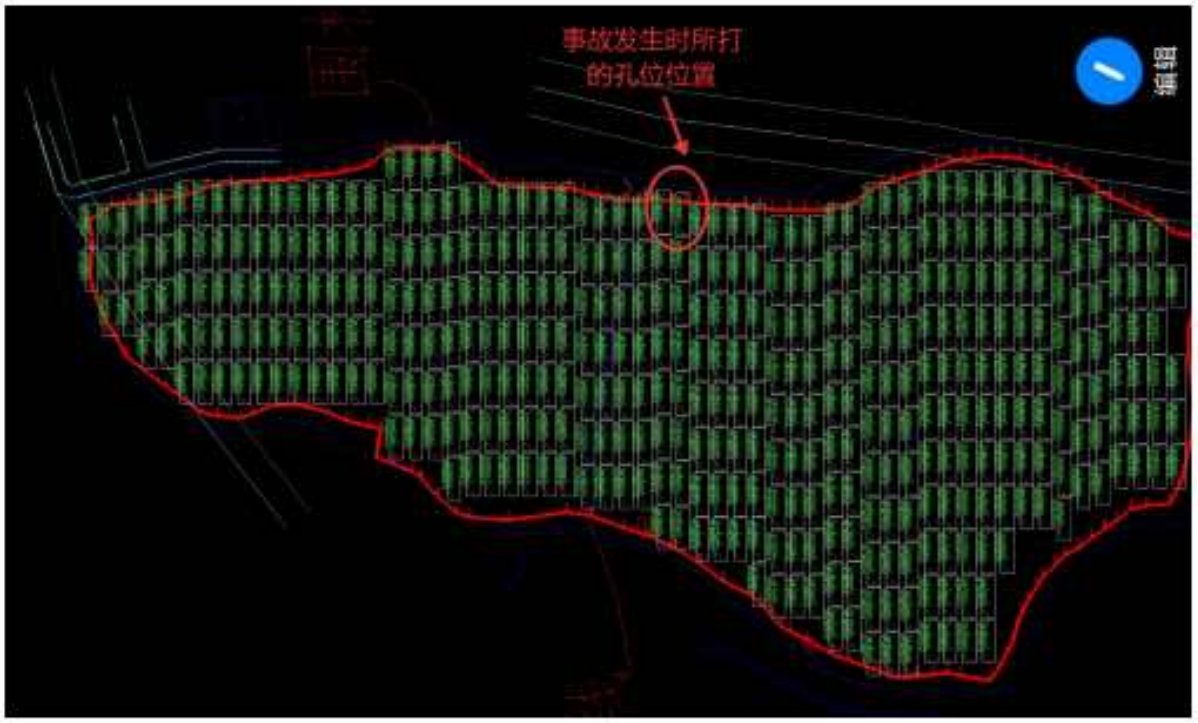


图 4 事故示意图

（九）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成王*秀死亡，直接经济损失约118万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，文*操作振动锤打桩机把滑脱的管桩挪开，并离开驾驶室去查看王*秀情况，发现王*秀意识仍清醒，就用对讲机联系杨*东，之后拨打120急救电话。杨*东了解情况后电话汇报苏*健，苏*健分别向宋*辉和潘*渝汇报事故情况。中国电建华东院横州市那阳光伏项目EPC总承包项目部、润建公司横州市那阳光伏项目部等管理人员立即赶往事故现场开展处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

2025年3月29日18时02分，120急救车到达事故现场，医生对王*秀进行救治，约30分钟后，经抢救无效死亡。2025年3月30日，广西桂盛展人力资源有限公司（广西嘉得公司意外险委托方）与王*秀家属达成赔偿协议，该事故理赔工作已经处理完毕，没有因处置不力造成不良社会影响。

（三）事故信息接报及响应情况

2025年3月29日17时40分许，校椅镇人民政府接到事故信息后立即派人赶往事故现场协同市公安局校椅派出所等单位组织开展救援工作，并要求涉事单位做好事故善后工作。横州市应急管理局、市市场监管局等单位人员前往事故现场开展调查，核查事故情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，通过勘查现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，润建公司横州市那阳光伏项目部、广西嘉得公司横州项目部在事故发生后马上启动应急救援预案，善后处置得当；市应急管理局、市公安局校椅派出所、校椅镇人民政府等单位应急响应、救援迅速，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故发生的直接原因

经调查认定，事故发生的直接原因：**一是**由于管桩因下雨受潮，导致吊装对孔过程中振动锤打桩机液压夹与管桩之间的摩擦力减小，发生脱落；**二是**王*秀站位未按施工要求站在安全作业范围外，以及自身未注意到脱落的管桩，躲避不及时，导致事故发生。

四、事故发生的间接原因及有关责任单位存在的问题

广西嘉得公司对作业现场安全管理工作落实不到位，对现场作业人员监管不到位，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未及时发现并消除作业人员、现场存在的

生产安全事故隐患[1]，未严格服从润建公司的安全生产管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.王*秀，广西嘉得公司横州项目部普工，安全意识淡薄，站位未在安全作业范围外，以及自身未注意到脱落的管桩，躲避不及时，导致事故发生。其对事故发生负有责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.苏*健，广西嘉得公司横州项目部项目经理，未按照润建公司横州市那阳光伏项目部下发的停工通知书要求，在未向润建公司横州市那阳光伏项目部进行任何报备的情况下，擅自在停工期间安排作业人员进场施工，对事故发生负有管理责任，建议由横州市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

3.杨*东，广西嘉得公司横州项目部现场管理员，对现场施工人员监管不到位，未及时排查出施工现场存在的生产安全事故隐患。其行为违反公司有关制度，建议由广西嘉得公司按照公司规定进行处理。

4.文*，广西嘉得公司横州项目部振动锤打桩机操作员，未严格按照施工要求提醒王*秀到达安全区域开展作业。其行为违反了公司有关制度，建议由广西嘉得公司按照公司规定进行处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

广西嘉得公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）广西龙源公司、中国电建华东院、润建公司、广西嘉得公司、江西同济公司。各参建单位要认真吸取事故教训，举一反三，做好大型施工机械设备作业的安全管理工作，严禁从业人员在机械设备作业范围内施工，在每日班前安全早会着重强调，严格落实大型施工机械设备的安全生产管理制度和操作规程，强化一线安全管理监管力量,对关键岗位和关键作业环节应重点监管和监控；加强从业人员安全生产教育和培训，加大员工对设备及作业活动安全操作培训，严格执行安全管理相关制度，增强从业人员风险意识、安全意识，并以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，以血淋淋的教训切实对施工人员内心产生触动，促使其抛弃侥幸心理，切实提高施工人员的风险观念、增强风险意识和安全素质，从本质上杜绝人的不安全行为，树立“生命至上、安全第一”的思想；加强对作业现场进行安全检查力

度，及时排查、整治安全隐患，督促相关单位采取技术、管理措施，及时消除存在的安全事故隐患，防止各类事故发生。

（二）横州市发展和改革局。要认真履行行业监管职责，加强对企业的日常检查和隐患排查力度，督促指导企业落实主体责任，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

（三）横州市校椅镇人民政府。要加强属地管理责任，加大对属地范围的企业的安全检查力度，督促企业开展隐患排查，及时消除存在的事故隐患，预防事故发生。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008