北海广人环保材料有限公司“6·21”一般火灾事故调查报告

合浦县政府事故调查组

2025年10月

目录

一、事故有关情况.....1
（一）事故发生单位情况.....2
（二）事故发生单位安全管理管理情况.....2
（三）事故发生经过.....2
（四）事故现场情况.....4
1.粉尘仓及周边情况.....5
2.木屑仓及周边情况.....7
（五）事故伤亡人员和直接经济损失情况.....10
1.伤亡人员基本情况.....10
2.直接经济损失和社会稳定情况.....11
二、事故应急处置情况.....11
三、事故原因分析.....12
（一）事故的直接原因.....12
（二）事故的间接原因.....13
四、事故性质.....15
五、事故责任认定及处理建议.....15
（一）广人公司.....15
（二）广人公司主要负责人管*平.....16
（三）广人公司副总经理刘*明.....16
（四）广人公司安环部主任兼薄板车间主任辜*刚.....17
（五）乌家镇政府.....18

（六）乌家镇党委委员、副镇长罗*波.....18
（七）乌家镇社会治理办公室副主任庞*辉.....18
（八）县林业局.....19
（九）县林业局党组成员、副局长梁*明.....19
（十）县林业局林政资源管理股股长颜*语.....19
六、事故主要教训.....19
（一）责任落实缺位.....19
（二）应急处置能力不足。.....20
七、事故防范和整改措施.....20
（一）广人公司要加强公司安全生产管理.....20
（二）乌家镇政府要落实好属地管理职责.....20
（三）全县各行业主管部门要履行好行业监管责任.....21

2025年6月21日傍晚，北海广人环保材料有限公司发生一起火灾事故，导致5名工人烧伤。

为查清事故原因，汲取事故教训，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）等有关法律法规规定，2025年6月26日，经合浦县人民政府批准，成立了由县委常委、副县长陈*俊任组长，县政府办副主任张*亮、县应急管理局局长廖*海、县公安局副局长蒋*新任副组长，县应急管理局、公安局、人社局、工信局、林业局、县总工会、乌家镇政府、北海铁山东港产业园管委会等部门和单位有关人员组成的北海广人环保材料有限公司“6.21”火灾一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），展开事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查询问、查阅资料和专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急处置、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了有关部门和企业存在的问题，提出了对有关责任单位和责任人员处理建议，总结分析了事故主要教训，并针对事故暴露出的突出问题提出了事故整改和防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故有关情况

（一）事故发生单位情况

北海广人环保材料有限公司（以下简称“广人公司”）成立于2024年6月5日，位于广西壮族自治区北海市合浦县乌家镇国营钦廉林场场部南侧处北海冠华人造板有限公司办公楼二楼，注册资本为100万元人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：郑涛。经营范围：一般项目：人造板制造；人造板销售；农林牧渔业废弃物综合利用；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

公司现有员工162人，成立安全生产委员会，由公司总经理管*平担任组长，安委会下设安全生产办公室，由公司副总经理刘*明担任主任，公司配备一名兼职安全员，由安环部主任辜*刚担任。公司制定有全员安全生产责任制、应急预案、安全生产规章制度和操作规程。

（三）事故发生经过

经调查询问、查阅资料，还原事发经过如下:

按生产计划，广人公司厚板生产线从5月13日至5月23日进行停产检修。6月21日上午，广人公司组织单机设备调试，并在粉尘仓、厚板车间南侧安排焊接消防水管（动火作业时间7:30-12:00），电焊工为公司临时聘用人员。9时许,厚板线风

机试机，11 时左右王*暴（电焊监护，临时聘用人员）发现厚板车间输送粉尘管道有烟冒出，立即通知陈*聪（砂光工段班长），陈*聪随后安排工人关停风机并报告公司总经理管*平。公司总经理管*平安排陈*聪带领工人打开管道检查门，拆开管道弯头，两边用水清理，14 时 30 分左右烟气消失。

当天下午，广人公司组织各工段班长开展安全巡检，16 时 20，分砂光工段操作工人黄*华、黄*成、李*达、叶*彬发现木屑输送管道再次有烟气冒出，黄*华立即打电话给陈*聪但未接通，随后打电话报告黄*华（锅炉工段班长）。黄*华转告陈*聪，通知薄板线停工（下午只有薄板线开工作业），并与陈*聪赶到管道冒烟处，判断烟从木屑仓传过来，遂与砂光班工人一起到木屑仓查看。黄*华打电话报告公司分管生产安全副总经理刘*明，然后陈*聪、李*达和黄*华三人爬上木屑仓顶打开泄爆口发现有烟气冒出，黄*华到水池处打开木屑仓顶部喷淋开关灭火，仓顶三人另外拉消防水枪往泄爆口里喷水。

17 时 20 分左右，刘*明上到木屑仓顶查看没有发现明火，考虑到高处不安全，刘*明撤下仓顶三人（仓顶泄爆口未关），安排人打开木屑仓东侧检查门，组织人员在二楼平台用 2 条消防水枪往木屑仓里面喷水。期间，刘*明检查木屑仓火情，认为问题不大便离开现场去削片机检查，现场由陈*聪、黄*华、黄*华、黄*成、李*达、叶*彬 6 人继续对检查门喷水。18 时左右，刘*明返回现场查看询问情况后便下去吃饭，陈*聪、李*达、叶

*彬也跟随下去吃饭，不久后黄*华也下去吃饭，剩下黄*华和黄*诚继续冲水（两人冲水站位为：黄*诚正对检查门，距离5米；黄*华站在黄*诚左前侧2米，距离检查门5米）。

18时30分左右，陈*聪、李*达、叶*彬三人吃完饭上平台接替黄*成、黄*华（李*达、叶*彬接替黄*成，陈*聪接替黄*华），黄*华把水管交到陈*聪手上转身往外走约2米时，检查门突然向外喷出一团火，5人不同程度烧伤。看到火光，正在热能控制室吃饭的黄*华立即跑到外面，此时烧伤5人陆续从平台下来，黄*华立即打电话报告公司总经理管*平，管*平打电话给刘*明后赶赴现场。管*平赶到现场安排伤员先用水冲洗身体降温，随后公司派车将受伤5人送到人民医院进行抢救治疗。6月24日，李*达、陈*聪、黄*成3人转院至广西医科大学附属医院就医；7月6日，李*达因伤势过重抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

该公司于6月21日上午7:30在粉尘仓附近安排焊接消防水管（动火作业），11时许发现从厚板车间至木屑仓的管道有烟冒出，下午发现木屑仓有烟冒出，粉尘仓及木屑仓的现场分布图如图1所示。

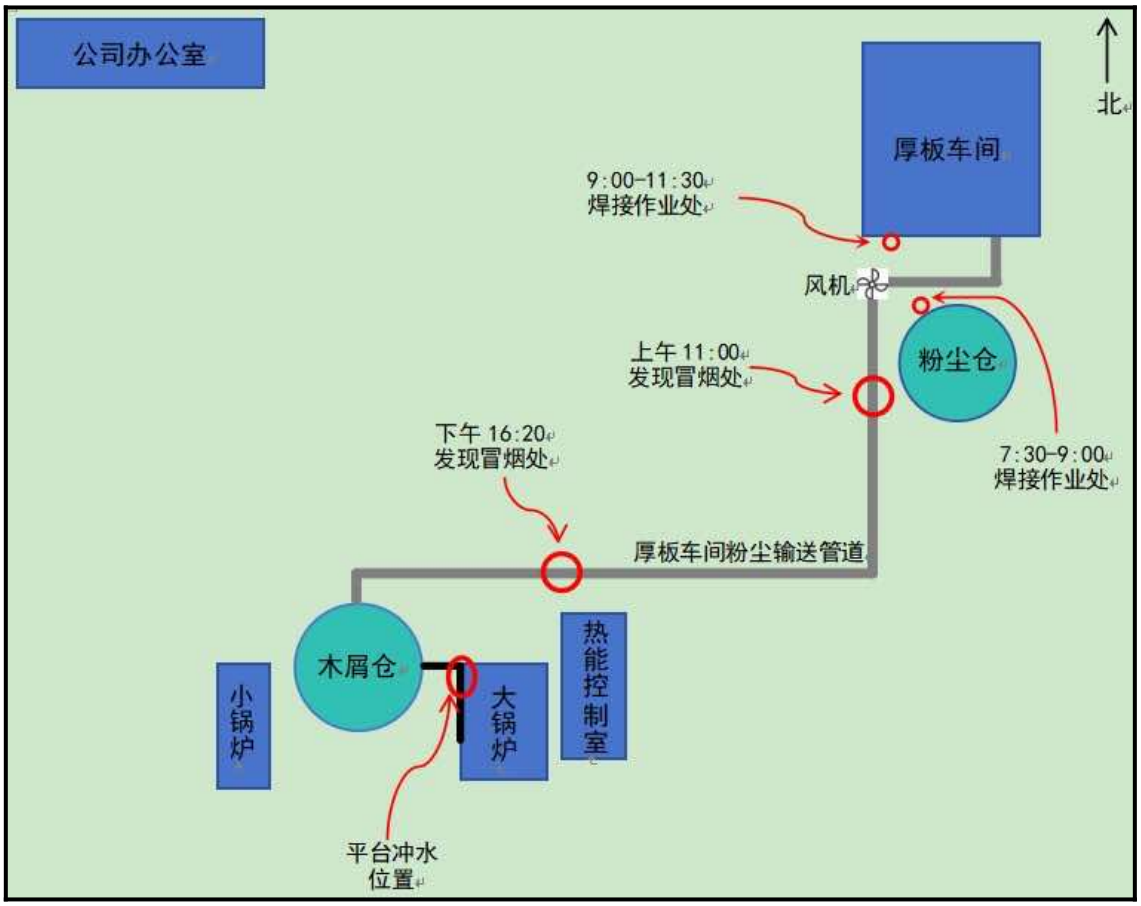



图 1 事故现场及周边平面图

1. 粉尘仓及周边情况

粉尘仓位于木屑仓东北侧约 150 米处。粉尘仓北边分别为砂光布袋除尘器和厚板车间，输送管道连接厚板车间、砂光布袋除尘器及木屑仓。厚板车间产生的木屑废料及砂光车间经过砂光布袋除尘器过滤后的废料通过输送管输送到木屑仓收集，供大小锅炉使用，事故当天上午发现该管道冒烟的位置在粉尘仓西侧（图 2）。距离焊点（动火作业）水平距离 6.3 米处，输送管道吸口挡板处有明显缝隙（图 3）。



图 2

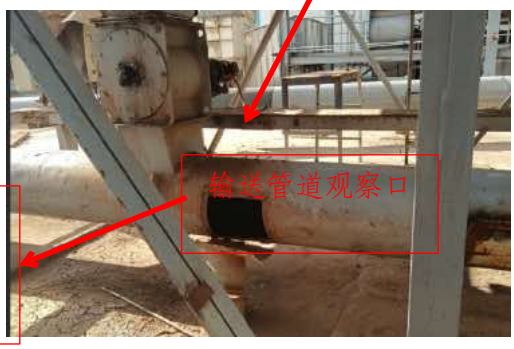

砂光布袋除尘器底部与输送管道相连





图 3

2.木屑仓及周边情况

木屑仓（如图 4）位于北海广人环保材料有限公司中间位置，北边为公司办公室，南边为料棚，东边为计量仓和大锅炉，西边为计量仓和小锅炉，木屑仓高度约 14.5m,仓内有 3 个有机玻璃做成的观察窗，最低处的观察窗悬挂有消防水带，顶部有 6 个喷淋设施（图 5），东西设置有两个 0.66m 宽 × 0.94m 高的检查门（东检查门为灭火人员往木屑仓冲水入口），检查门至仓顶部高度约 10m。检查门距地面高度为 4.5 米，距离灭火人员站立平台 4.8m，检查门周边无警示标志，灭火人员站立平台所在位置如图 6 所示。



图 4



图 5 粉尘仓内部



图 6 图中人员位置为灭火人员站立平台所在位置

（五）事故伤亡人员和直接经济损失情况

1. 伤亡人员基本情况

截止 6 月 28 日，事故造成 5 人重伤。

1. 李*达, 男，30 岁，汉族，广西北海市合浦县乌家镇**村人，居民身份号码: 4505****2515，广人公司工人，在事故中受重伤，7 月 6 日，李*达因伤势过重抢救无效死亡。

2. 黄*成，男，53 岁，汉族，广西北海市合浦县乌家镇**

总场人，居民身份证号码：4505****2534，广人公司工人，在事故中受重伤。

3.黄*华，男，40岁，汉族，广西北海市合浦县乌家镇**村人，居民身份证号码：4505****2515，广人公司工人，在事故中受重伤。

4.陈*聪，男，33岁，汉族，广西合浦县乌家镇**村人，居民身份证号码：4505****251X，广人公司工人，在事故中受重伤。

5.叶*彬，男，20岁，汉族，广西合浦县乌家镇**村人，身份证号码：4505****2516，广人公司工人，在事故中受重伤。

2.直接经济损失和社会稳定情况

2025年8月14日，通过多方协调，广人公司与死者家属就赔偿达成协议，伤者得到妥善治疗，至目前，死亡赔偿和救治费用共350万元。伤亡人员家属及时得到安抚安置，事故未因处置不力造成社会舆情和负面影响。

二、事故应急处置情况

企业由于在事故中忙于处置伤员，没有在事故发生后1小时内将事故情况报告相关部门和当地政府。伤员送到人民医院抢救治后，卫生部门于20:15将相关情况报告县政府和通报相关部门。接报后，县长白银冰、县委常委常务副县长陈国俊率领应急、消防、工信和乌家镇政府工作人员赶赴事故现场进行

应急处置，同时要求县人民医院对伤员进行全力救治。经消防官兵的共同努力，23：30将料塔内火全部灭掉，事故处置工作平稳。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

通过现场勘查取证、调查询问，综合分析研判对事故发生的直接原因认定如下：6月21日，公司安排距离木屑仓水平距离6.3米的地方进行消防水管的支架焊接作业（动火作业），同时厚板线进行试机，打开风机运行。两个作业同时进行，动火作业前没有按照要求对周边环境进行风险评估和隐患排查，没有落实安全防护措施，输送粉尘管道（该输送粉尘管道通过风机负压联接到木屑仓顶部）在动火作业危险区域未进行有效封堵，动火作业时产生的焊渣被吸入输送粉尘管道，导致输送粉尘管道内的木屑受热产生阴燃，同时火花传送到木屑仓。

初期研判处置不当。公司总经理管*平接到报告后，安排工人打开管道检查门，拆开管道弯头，两边用水清理，直至烟气消失。 未组织技术人员和安全管理人员认真研究，错误判断没有火花进入木屑仓。下午发现木屑仓着火，在处置灭火过程中，一是木屑仓顶部喷淋出水压力和流量不足，增加消防水枪也不能有效灭火。 二是违反处置流程。打开木屑仓检查门后，大量新鲜空气进入木屑仓，木屑、粉尘快速燃烧达到极限从仓口喷出，将正在进行冲水灭火的五人烧伤，这是发生此次事故

的直接原因。

（二）事故的间接原因

1.广人公司安全生产主体责任落实不到位

一是事故迟报。事故发生后没有第一时间上报，而是卫健部门将事故情况通报相关部门，拖延了灭火应急处置时间；二是动火作业前没有按照要求对周边环境进行风险评估，没有落实安全防护措施，仅安排一名外聘人员作监护，不熟悉企业设备情况，广人公司也没有安排人员统一协调、管理；三是隐患排查治理落实不到位，安全检查流于形式。第一次着火时，企业主要负责人安排工人打开管道检查门，拆开管道弯头两边用水清理，没有对设备关联性进一步检查，致使焊渣引燃木屑仓内木屑；企业分管负责人在现场处置木屑仓火灾过程中，安排打开检查门，让大量氧气进入木屑仓，加速木屑燃烧，导致火球喷出，烧伤员工。同时，在木屑仓灭火过程中，不认真组织检查，认为“差不多”就去其他工段检查。木屑仓顶部喷淋出水压力和流量不足，不能有效灭火。作为防火重点单位，燃料储存设备着火，不引起高度重视，采取积极有效措施应对，而是消极应对；四是安全生产教育培训不到位。灭火人员不具备灭火知识，个人保护意识差。对着检查门近距离灭火，没意识到被火烧伤风险。

2.广人公司主要负责人、安全生产分管负责人、安全生产管理人员未切实履行安全生产工作职责

事故迟报，没有落实安全生产责任制和加强安全管理，安全生产教育培训流于形式，隐患排查治理不到位等问题。

3.乌家镇党委、政府履行属地管理职责不到位

安全生产属地管理过程中，执行安全生产法律、法规不够严，落实属地安全监管的职责不到位，未能严密组织、指导、督促企业落实安全生产主体责任，企业在半年内发生两起亡人安全生产责任事故。

4.县林业局履行行业监管工作不到位

县林业局作为行业主管部门，未能正确履行对行业安全监管职责，检查、指导、监管不到位，企业接连发生安全生产责任事故。

四、事故性质

通过调查取证及事故原因分析认定：北海广人环保材料有限公司“6.21”一般火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

2025年，北海广人环保材料有限公司连续发生2起一般生产安全事故，说明属地管理、行业监管责任落实不到位，综合考虑给予属地政府及行业主管部门处理建议，有关单位和个人处理建议如下：

（一）广人公司

安全生产主体责任落实不到位，存在以下违法行为：一是对事故迟报；二是隐患排查治理落实不到位，安全检查流于形

式；三是安全生产教育培训不到位。广人公司以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[①]、四十一条第二款[②]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条[③]的规定，对事故的发生负有主要责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项[④]的规定，对该公司进行行政处罚。

①《安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

②《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

③《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

④《安全生产法》第一百一十四第一款条第(一)项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）广人公司主要负责人管*平

管*平，男，群众，现任广人公司总经理，2025年2月27日，广人公司法人郑涛签订企业法人授权委托书，委托管*平为公司合法委托代理人，负责公司全面工作，任职时间：2025年2月27日，未切实履行安全生产工作职责，存在以下违法行为：一是落实安全生产责任制不到位；二是督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除动火作业现场安全隐患；三是未及时报告安全生产安全事故。管*平以上行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（五）、（七）项[5]的规定，对事故发生负有安全管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[6]的规定，对其进行行政处罚。

（三）广人公司副总经理刘*明

刘*明，男，群众，现任广人公司副总经理，负责公司生产系统和安环部工作，任职时间：2025年5月12日，未切实履行安全生产工作职责，存在以下违法行为：一是组织本单位的安全生产教育和培训工作不到位；二是未组织开展危险源辨识和评估，上午发现管道冒烟后只是简单对管道进行冲水，下午发现木屑仓冒烟只是安排人员对仓内进行冲水，未对危险源进行评估，制定专门方案消除危险源；三是检查本单位安全生产不到位，动火作业现场未及时排查事故隐患。刘*明违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（三）、（五）项[7]的规定，对事故发生负有安全管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定，对其进行行政处罚。

（四）广人公司安环部主任兼薄板车间主任辜*刚

辜*刚，男，群众，现任广人公司安环部主任兼薄板车间主任，负责公司安全、环保、劳动纪律、消防、职业健康、能源和薄板车间全面工作，任职时间：2025年5月12日，未切实履行安全生产工作职责，存在以下违法行为：一是未组织开展危

险源辨识和评估工作；二是未能针对本单位的状况，及时排查安全生产事故隐患。辜*刚的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）、（五）项⑦，对事故发生负有管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⑧的规定，对其进行行政处罚。

---

⑤《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

⑥《安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

⑦《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

……

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

⑧《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（五）乌家镇政府

乌家镇政府在开展企业安全生产检查指导工作中不够细致、全面，导致辖区同一家企业在半年内发生两起亡人安全生产责任事故。建议乌家镇政府向县政府作出书面检讨，进一步加强安全生产管理工作，确保安全。

（六）乌家镇党委委员、副镇长罗*波

罗*波，男，中共党员，乌家镇党委委员、副镇长，作为乌家镇负责辖区安全生产的分管领导，组织开展安全生产监督检查力度不够，对广人公司存在的安全生产隐患失察，建议合浦县纪委监委对履职情况进行下一步调查，并作出相应处理。

（七）乌家镇社会治理办公室副主任庞*辉

庞*辉，男，中共党员，乌家镇社会治理办公室副主任，负责安全生产，应急，消防等工作，对辖区内开展安全生产安全隐患重视不够，对广人公司存在的安全生产事故隐患失管失察，建议乌家镇纪委检察室对履职情况进行下一步调查，并作出相应处理。

（八）县林业局

县林业局未能正确履行对行业安全监管职责，检查、指导、监管不到位。建议县林业局向县政府作出书面检讨，进一步加强行业安全监管工作。

（九）县林业局党组成员、副局长梁*明

梁*明，男，中共党员，原县林业局党组成员、副局长，负责

森林资源管理、林业法规、行政审批、行政执法、应急管理、森林防火、安全生产等工作。对广人公司存在的安全生产隐患失察，建议合浦县纪委监委对履职情况进行下一步调查，并作出相应处理。

（十）县林业局林政资源管理股股长颜*语

颜*语，女，中共党员，县林业局林政资源管理股股长，负责行业安全生产工作。对所监管的行业检查不够，缺乏有效监管，建议县林业局党组对履职情况进行下一步调查，并作出相应处理。

六、事故主要教训

（一）责任落实缺位

一是企业未能落实好主体责任，在安全生产教育培训、事故应急处置、隐患排查处理、现场管理等方面均存在许多问题和薄弱环节。二是属地政府、行业主管部门日常排查工作不到位，对企业安全监督管理工作不够重视。

（二）应急处置能力不足

企业现场处置“慌乱无序”，事故发生后，现场人员不知如何救助，也未能及时将事故情况及时报告相关部门，延误了应急处置时间。

七、事故防范和整改措施

（一）广人公司要加强公司安全生产管理

一要树牢安全发展理念。组织全体人员就“6.21”事故的发

生认真开展一次警示教育，要举一反三，制定有针对性的整改措施，全面查找思想上和工作中存在的疏漏，对照事故暴露出的问题进一步修改完善安全生产规章制度和操作规程，坚决按照规定作业，严格杜绝习惯性违章。二要抓好从业人员安全教育培训，帮助员工尽快熟悉安全生产法律法规和安全生产知识，了解作业场所、岗位可能存在的危险因素，做好防范措施，增强自我保护意识，筑起牢固的安全生产思想防线。三要加大隐患排查工作力度，定期对工作区域进行安全检查和隐患排查并进行记录。四要健全现场安全管理体系、落实安全责任。

（二）乌家镇政府要落实好属地管理职责

要加大对企业安全教育培训工作的监督检查力度，督促企业严格落实对从业的教育培训工作，操作工人上岗前必须进行岗前安全教育培训，熟知安全生产规章制度、安全操作规程；督促指导企业开展隐患排查整治；要指导好企业补足安全生产方面的短板弱项，防范事故的发生。

（三）全县各行业主管部门要履行好行业监管责任

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和国家、自治区、北海市关于安全生产工作的决策部署，牢固树立安全发展理念，认真吸取事故教训，切实加强对安全工作的组织领导，严格按照“三个必须”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，压实属地监管、行业监

管和企业主体责任，加强安全监管，全面排查整治事故隐患，坚决防止各类事故发生。要按照《中华人民共和国安全生产法》、《广西壮族自治区安全生产条例》等法律法规规定的要求，督促企业落实安全生产主体责任，进一步深入开展企业隐患排查治理工作，落实企业安全监督管理工作的职责，采取有效措施，严查严管，加大监管力度，消除安全隐患，防范同类安全事故发生，确保安全。