丹徒区辛丰镇“6·8”非生产安全事故调查报告

2023年6月8日17时许，镇江市益语建筑材料有限公司一名工人在位于丹徒区辛丰镇的制砂生产现场摔倒，经送医院抢救无效死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，区政府授权成立了由区应急管理局局长担任组长，区应急管理局、镇江市公安局丹徒分局、区总工会以及辛丰镇人民政府派员参加的镇江市丹徒区“6·8”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区监察委参加，依法开展事故调查。

事故调查组经过现场勘查、调查取证、综合分析，认定了该起事故的性质。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故基本情况

事故发生时间：2023年6月8日17时许

事故发生地点：位于镇江亨威混凝土有限公司厂区内北侧车间的镇江市益语建筑材料有限公司生产现场

伤亡情况：死亡1人，死者吴启铝，男，安徽明光人，身份证号：34**********13，镇江市益语建筑材料有限公司工人。

善后处理情况：经调解，镇江市益语建筑材料有限公司与死者家属签署了伤亡赔偿《协议书》，共赔偿死者家属人民币128.3万元，其中0.3万元为吴启铝当月工资，所有款项已赔付

到位，死者遗体已火化，有关善后工作得到妥善处理。

（二）相关单位基本情况

1.镇江市益语建筑材料有限公司，法定代表人：赵云霞，统一社会信用代码：91321191MA221ETC9Q。类型：有限责任公司(自然人独资)；地址：镇江市新区港中新村一区19-404室；成立日期：2020年07月21日；经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


2.镇江亨威混凝土有限公司，法定代表人：胡娅洲；统一社会信用代码：91321112661785167A。类型：有限责任公司(自然人独资)；地址：镇江市丹徒区辛丰镇辛桥村王家组；公司成立日期2007年05月22日；经营范围：商品混凝土预拌、销售；预制构件及制品的制造、加工、销售；三废材料的研发及其产品的生产、销售；混凝土相关设备的维修、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2021年5月18日，镇江市益语建筑材料有限公司与镇江亨威混凝土有限公司签订《制砂生产合作协议》，双方约定：在镇江亨威混凝土有限公司厂区内合作新建制砂生产线。该制砂生产线的管理由镇江市益语建筑材料有限公司负责。

（三）事故现场勘查情况

事故发生地点为镇江益语建筑材料有限公司制砂生产线，位于镇江亨威混凝土有限公司砂石库房北侧厂房内（车间布置具体

见下面示意图），制砂生产线由西向东分别布置上料皮带输送机、水洗筛，生产线北侧靠墙位置装有配电柜、控制电柜地面有少量积水。

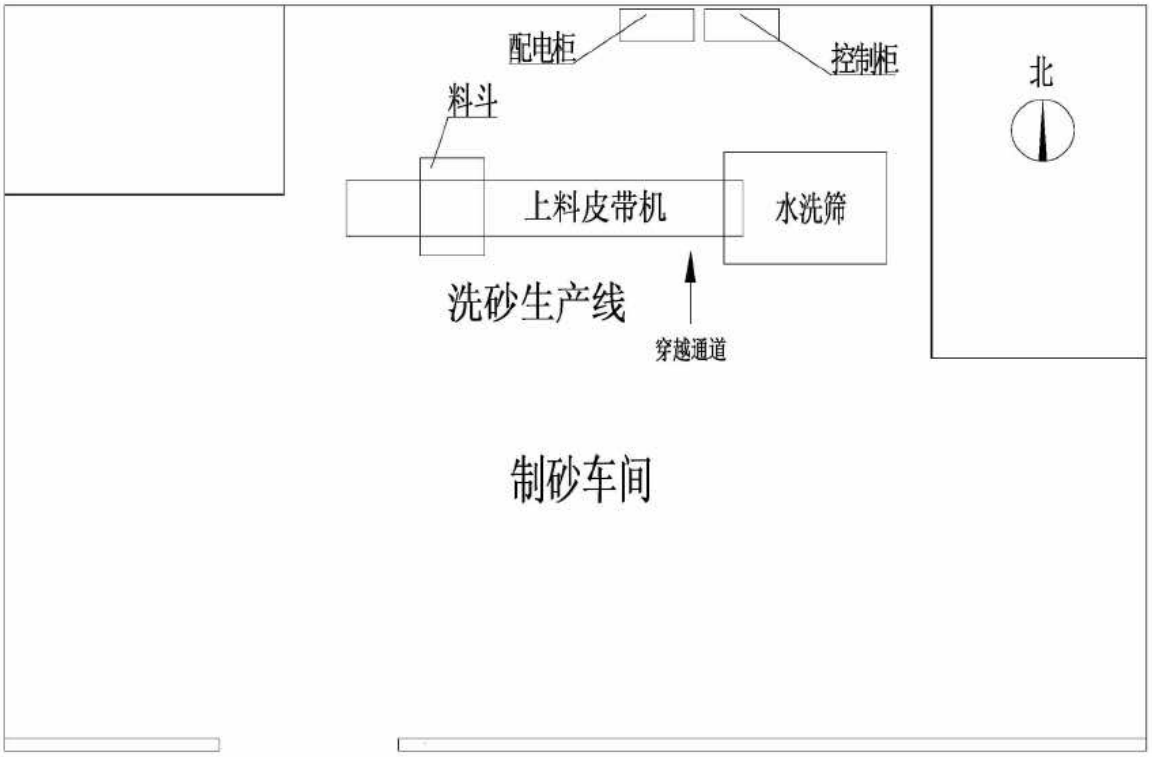

二、事故发生经过及救援情况

6月8日17时许，亨威公司材料部部长陈梦吉到益语建材公司制砂生产现场查看沙子质量，发现吴启铝趴在配电柜与输送带之间的地上不动。陈梦吉立即喊人救援，于17时17分拨打120急救电话，随后亨威公司驾驶员陈龙开车至现场，大约于17时43分将吴启铝送往丹徒区人民医院救治。

三、事故调查组工作开展情况

事故发生后，丹徒应急管理局、镇江市公安局丹徒分局，辛丰镇人民政府第一时间赶赴现场，对现场进行勘查，并按照职责开

展前期调查工作。按照“四不放过”的原则，丹徒区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作。

镇江市公安局丹徒分局对死者进行了尸表检验，发现死者衣着、胶鞋均无破损和异常改变。检验结论：死者吴启铝右侧腹股沟见红斑，右侧阴囊见红斑伴表皮脱落，右侧大腿上段前侧一处红斑伴表皮脱落，左侧大腿上段前侧一处红斑伴表皮脱落，局部质地硬，呈灰白色；以上损伤符合高温损伤所致，该局部高温损伤不足以导致死亡；未见其他部位未见明显损伤；排除暴力打击、他杀死亡的可能性。

丹徒区应急管理局聘请专家组，联合工会、辛丰政府、公安等部门多次赴现场进行勘验。对事故相关人员进行询问调查，查明了事故发生经过和救援情况，事发当天下午，吴启铝发现输送带电机冒烟，穿着雨靴从输送带下方穿过前往北侧墙边的控制柜时倒在地上，现场有积水。救援人员赶望现场救援时，生产线设备均保持运转，处于工作状态，救援人员未发生触电伤亡情况；赴医疗保险基金管理中心丹徒办事处查询了吴启铝就诊记录，没有查询到吴启铝使用医保就诊的相关记录。

专家组调阅了事故相关资料，询问了事发现场人员，并对事发现场进行了现场查看和检测，确认配电柜、控制电柜内接线及接地保护无明显错误；输送带下方通道附近没有与死者两腿高温损伤痕迹高度相符的横向钢结构物件；制砂生产过程不涉及高温物质；专家组结合死者尸表检查意见，对该起事故的原因进行分析，因未发现有支持本次事故为触电事故的原因，也未发现导致吴启

铝死亡的其他外部原因，认为死者因自身身体原因死亡的可能性更大。

四、事故性质认定

7月14日，调查组针对前期调查情况，再次召开专案会议研究案情，对该起事故的原因和性质进行了分析论证：

1.死者尸表除了大腿和阴囊局部有高温损伤外，无其他明显外伤，且排除局部高温损伤致死的可能。

2.公安机关就对死者尸体进行解剖化验分析具体死亡原因向死者家属征求意见时，死者家属表示不同意解剖，导致无法直接查明死因。

3.死者尸表高温损伤不是在当天事发现场造成；排除死者在现场遭电击死亡的可能；未发现导致吴启铝死亡的其他外部原因。

综合以上情况分析认定：该起事故是一起因死者自身身体原因导致死亡的非生产安全事故。

镇江市丹徒区“6·8”事故调查组

2023年7月14日