附件

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司“4·4”一般高处坠落事故

调查报告

2020年6月

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司“4·4”一般高处坠落事故调查报告

2020年4月4日22时33分许，攀钢集团江油长城特殊钢有限公司轧钢厂在进行行车检测维修作业过程中发生高处坠落事故，事故造成1人死亡。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规的规定，根据绵阳市人民政府授权，成立了由绵阳市应急管理局牵头，市纪委监委、市经信委、市总工会、市公安局、江油市应急管理局等单位人员组成的事故调查组。同时，事故调查工作邀请市人民检察院派员参加。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司（以下简称“攀长特公司”）原名冶金工业部长城钢厂，统一社会信用代码：91510781214308027J，法定代表人：李强。攀长特公司始建于1965年，1972年正式投产。现为攀钢集团下属分公司，公司注册资本43亿元，在册职工总数3550人，在岗职工3281人。公司具有年产特殊钢70万吨、成品材70万吨的综合生产能力。主要生产军

工产品、高温合金、高合金工模具钢、不锈圆钢、精密无缝钢管、核电管材、钛材等产品。

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司轧钢厂（以下简称“轧钢厂”）是攀长特公司下属钢材生产二级单位，厂部及作业区均在距离攀长特公司总部20公里外的武都镇，主要生产圆材、扁钢、挤压管等产品，现有职工513人，下设初轧作业区、扁钢作业区、挤压作业区、点维作业区四个作业区。轧钢厂成立了以厂长为主任的安全管理委员会，生产技术质量室（安全环保室）是其安全主管部门。配备有专兼职安全管理人员5人，其中厂级2人，作业区3人。

（二）事故现场情况

该事故现场为轧钢厂初轧作业钢胚一跨车间，该车间布置行车（天车）3台（1#行车、2#行车及耙式吊），位置关系见图1。行车大车运行轨道为东西向、小车运行轨道为南北向。行车大梁距地面高约16米。事故发生时，死者在对1#行车进行维修作业，2#行车及耙式吊正常作业。




（图1）

（三）事故现场监控视频调阅及勘验情况

1、调阅事故现场监控视频画面显示：22 时 33 分 57 秒许，耙式吊转运红钢胚由西向东行进时与 1#行车发生碰撞，一人员身影从 1#行车坠落至地面。耙式吊立即停车，1#行车在惯性作业下继续向东滑行约 6 米。

2、事故现场勘验：1#行车小车轨道梁上有人员行走足迹及氧化皮脱落痕迹。现场示意见图 2。

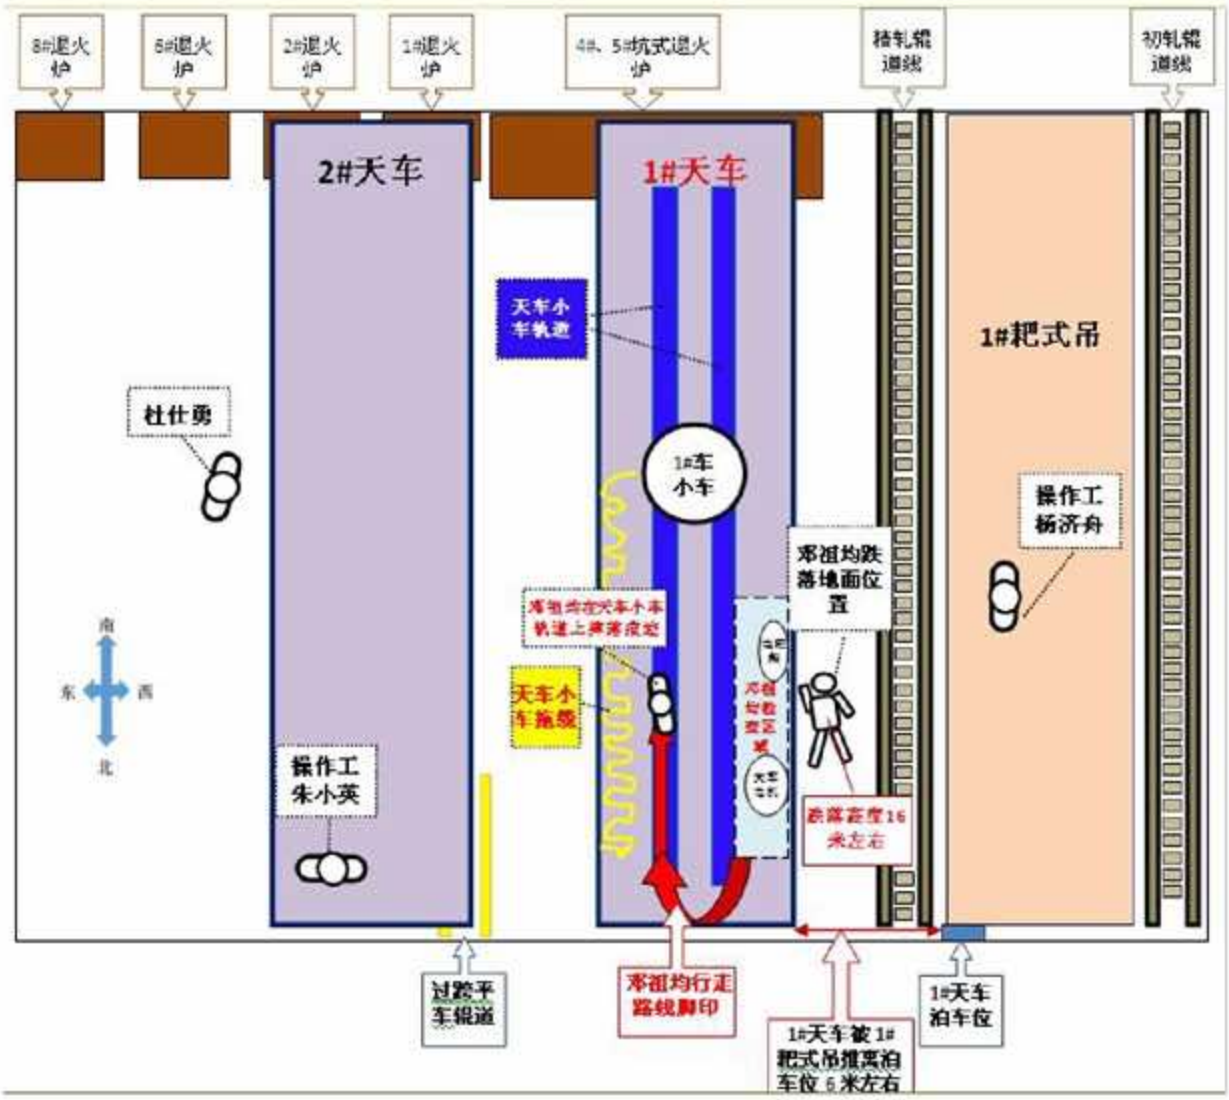

（图 2）

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年4月4日21时30分许，轧钢厂初轧作业区天退大班班长程涛接到二横班倒班作业长何子勇通知，钢坯一跨1#行车发生电器故障。程涛便立即通知行车检测维修人员段后刚和邓祖均（死者）进厂修理。段后刚因事前请假外出，尚未到达现场，邓祖均先到达现场后未等段后刚到场，便独自开始1#行车的检测维修工作。22:33分许，邓祖均在钢坯一跨1#行车上检测维修过程中，因同跨车间耙式吊转运红钢胚的过程中碰撞到1#行车，造成邓祖均从1#行车上跌落至地面。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，现场人员看见有一物体从行车上坠落到地面，迅速赶到坠落点查看，发现有人俯卧在地上，便立即电话报告给后部行车班班长王小军和倒班作业长何子勇。何子勇当即安排调度室呼叫救护车。22时40分许救护车到达现场，开展现场抢救。23时15分许救护车将邓祖均送至江油市第四人民医院继续抢救。攀长特公司副总经理付正刚、安全环保部副部长陈智宏、轧钢厂厂长李宗健、副厂长杨德望、初轧作业区作业长陈欣等人接到信息后，迅速赶到事故现场，指示现场作业人员停止一切作业，保护好现场。付正刚、李宗健、杨德望等人随后赶往医院看望受伤人员，要求医院全力抢救。4月5日0时45分许伤者经抢救无效死亡。

事故发生后，攀长特公司立即向江油市应急管理局、公安局等部门进行了报告。江油市应急管理局、江油市公安局武都镇派

出所等执法人员即时赶到了事故现场，责令立即停止现场作业，并进行了现场取证、封存了相关资料。4月9日，攀长特公司与死者家属达成了赔偿协议，善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：邓祖均，男，48岁。身份证号：51XXXX4215，生前系轧钢厂从事天车检测、维修工作的员工。据江油市第四人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因为：高坠伤，重型颅脑损伤，呼吸心跳停止。

（二）直接经济损失

据统计，该起事故造成的直接经济损失约人民币112.5万元。

四、事故发生的原因及性质认定

（一）直接原因

邓祖均违反轧钢厂《起重机械操作维护检修规程》关于“同跨间有多台行车时，检修其中一台作业时必须在轨道增设轨道卡，防止其它行车碰撞，造成伤害，同时检测维修人员严禁在行车大小车轨道行走”的规定，在进行1#行车检测维修时，未在轨道上增设防撞轨道卡，且违章在行车小车轨道上行走，被同跨间耙式吊碰撞到1#行车时坠落，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.作业现场管理缺失。轧钢厂事故当班班次倒班作业长何子勇安排了1#天车的检测维修工作，其本人未到作业现场或安排其他人员到现场进行组织指挥，未按轧钢厂《天车工安全技术操作

规程》的规定督促检测维修作业人员办理登高作业票；未督促检测维修人员遵守《天车工安全技术操作规程》《起重机械操作维护检修规程》等操作规程，致使邓祖均多种违章作业行为未被及时制止，是造成事故发生的间接原因之一。

2.未有效开展隐患排查治理。攀长特公司、轧钢厂安全生产管理制度不落实，对作业现场检查不够，没有督促作业人员遵守安全生产制度和安全操作规程，造成一些作业人员长期违章作业没有得到纠正，形成“习惯性”违章，此类事故隐患长期没有得到排查治理，是造成事故发生的又一间接原因。

（三）事故性质认定

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

根据安全生产相关法律法规规定，调查组对事故责任单位及责任人员提出如下处理建议：

（一）对责任单位的处理意见

攀长特公司。安全生产管理不严格，未有效督促生产安全制度和操作规程落实到操作层面，导致从业人员“习惯性”违章作业；作业现场过程管理缺失，进行登高作业未设置警示标志标牌，未严格落实危险作业审批制度；进行登高检测维修危险性较大作业时，未安排人员进行现场指挥，督促维修人员遵守操作规程和采取安全措施，导致事故发生，是事故的责任单位。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由绵阳市应急管理局依法

依规给予行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理意见

1.邓祖均，轧钢厂行车检测维修人员。安全意识淡薄，违反轧钢厂《起重机械操作维护检修规程》、《天车工安全技术操作规程》，行车检测维修需登高作业时，未设置安全警示标志，也未将登高维修作业内容告知现场存在交叉作业的其他作业人员；未办理高空作业票，未等待另一名维修作业人员到达现场落实联保互保等现场安全措施；未设置防撞轨道卡，且违章在行车小车轨道上行走，导致事故发生。由于在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.何子勇，轧钢厂倒班作业长。作为事故当班现场负责人，未按公司操作规程的规定督促作业人员办理登高作业票；危险作业未安排专人进行现场安全管理，制止及纠正违章作业行为，对此次事故负有直接管理责任。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

3.李宗健，轧钢厂厂长。作为轧钢厂安全生产第一责任人，未认真督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致危险作业管控不到位，操作规程未遵守、安全措施未落实，对此次事故负有直接领导责任。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

4.梁益彬，轧钢厂初轧作业区安全员。作为作业区的安全管理人员，没有严格督促本作业区人员落实攀长特公司、轧钢厂的

安全生产制度和操作规程，没有及时排查事故隐患，对事故发生有一定的责任，建议由攀长特公司内部对其进行处理，报市应急管理局备查。

5. 王川，轧钢厂安全环保室副主任。作为轧钢厂负责安全工作的安管人员，没有组织全厂人员认真贯彻落实攀长特公司和本厂的安全生产制度，没有认真排查本厂的安全生产隐患，对事故的发生有管理责任，建议由攀长特公司内部对其进行处理，报市应急管理局备查。

6. 杨德望，轧钢厂分管安全工作的副厂长。对轧钢厂安全生产工作管理不到位，检查督促不力，排查安全隐患不到位，致使攀长特公司、轧钢厂的安全制度未有效落实到操作层面，个别作业人员的安全意识淡薄，一些作业人员长期的违章行为没得到制止或纠正，形成“习惯性”违章，对事故的发生有管理责任，建议攀长特公司内部进行处理，并将处理结果书面报绵阳市应急管理局备查。

7. 陈智宏，攀长特公司安全环保部副部长。作为攀长特公司具体负责安全工作的安管人员，没有严格督促下属企业落实公司的安全生产制度，对生产一线检查指导不够，对事故的发生有管理责任，建议由攀长特公司内部对其进行处理，报市应急管理局备查。

8. 付正刚，攀长特公司分管安全生产工作的副总经理。对全面落实公司安全生产工作制度检查督促不力，督促相关部门人员

排查隐患不到位，致使攀长钢公司的安全制度未有效落实，作业人员的安全意识淡薄，对此次事故负有领导责任。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）推行清单管理，落实责任制

攀长特公司要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，全面落实企业主体责任和全员岗位责任。按照《绵阳市全面推行安全生产清单制管理工作实施方案》要求，建立《企业安全生产管理责任清单》，明确各级各类岗位的责任清单，变“要我安全”为“我要安全”，全面提升公司的本质安全水平。

（二）加强教育培训，提高安全意识

攀长特公司要深刻吸取事故教训，通过开展事故警示教育，提高全员安全防范意识；开展岗位操作规程的教育培训，严格执行安全操作规程，坚决杜绝违章作业；开展遵章守纪教育，教育职工严格遵守安全生产法律法规和公司的规章制度；教育各级管理人员要严格落实安全生产责任制，要深入现场、基层及一线，履行岗位职责。

（三）加强排查治理，消除事故隐患

攀长特公司要以停产检测维修作业、特种作业、受限空间作业等危险作业为重点，从作业方案制定、风险分析、安全技术交

底、作业票签发等各环节开展全面隐患排查，采取针对性措施，强化管理、堵塞漏洞，制止违章，全面消除事故隐患。

（四）梳理管理制度，强化过程管控

攀长特公司要全面梳理现有的管理制度，强化作业过程管控。要把公司制度严格落实到操作手层面，强化制度管人，特别是要进一步加强临时停产检测维修、登高作业、临时用电、动火作业、受限空间作业等危险性较大作业票签发管理工作；进行危险作业时应安排专人进行现场管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；要加强作业现场的巡检力度，督促作业前安全防护措施的落实，及时制止并纠正违规违章作业行为，确保作业过程安全可控。

攀钢集团江油长城特殊钢有限公司

“4·4”一般高处坠落事故调查组

2020年6月16日