附件

仙桃市陈场镇幼松村四组光伏发电板安装项目“4·9”一般高处坠落事故调查报告

2025年4月9日15时左右，位于仙桃市陈场镇幼松村四组发生一起一般高处坠落事故，致一人死亡（死者韩[redacted]，男，27岁，汉族，安徽省阜阳市[redacted]，身份证号：[redacted]），直接经济损失80余万元。

市委、市政府对此高度重视，要求全力做好事故调查和善后处置，查明事故原因，深刻汲取事故教训，举一反三，严格落实安全措施，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规规定，2025年4月27日，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市经信局、市自然资源和城乡建设局、市发改委（市能源局）、市总工会等部门有关人员组成的仙桃市陈场镇幼松村四组光伏发电板安装项目“4·9”一般高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”），并分设技术组、管理组、综合组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等多种方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范整改的措施建议。现将有关情况报告

如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.江苏天合分布式能源管理有限公司（以下简称：江苏天合公司）。成立时间：2021年05月14日，统一社会信用代码：91320411MA260W2Y4J，法定代表人：廖盛彬，注册资本：壹万万圆整，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册地：常州市新北区龙虎塘街道天合路2-1号，经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；合同能源管理；非电力家用器具制造；智能输配电及控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.安徽富荣新能源有限公司（以下简称：安徽富荣公司）。成立时间：2020年5月12日，统一社会信用代码：91341200MA2UR37U38,法定代表人：王振付，注册资本：伍佰万圆整，类型：有限责任公司（自然人独资），注册地：安徽省阜阳市颍州区颍西街道祥源文化旅游城祥泰府S3商业楼103室，经营范围：一般项目：生物质能技术服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；光伏发

电设备租赁；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；新能源原动设备制造；电气设备修理；发电机及发电机组销售；充电桩销售；机动车充电销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；日用电器修理；住宅水电安装维修服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新能源原动设备销售；工程管理服务；海上风电相关系统研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。取得了承装（修、试）电力设施许可证（许可类别和等级：承装类五级、承修类五级、承试类五级，有效期：自2023年7月25日至2029年7月24日）、安全生产许可证（许可范围：建筑施工，有效期：自2024年3月27日至2027年3月26日）。

3.阜阳东润建筑工程有限公司（以下简称：阜阳东润公司）。成立时间：2020年4月2日，统一社会信用代码：91341202MA2ULKF373，法定代表人：屈家凤，注册资本：伍佰万圆整，类型：有限责任公司（自然人独资或控股），注册地：安徽省阜阳市颍州区颍州区三塔集镇周赵新村C区21号，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑装饰装修工程、公路工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、路桥养护工程、钢结构工程、环保工程、河湖治理及防洪设施工程、消防设施工程、城市及公路照明工程、电力

工程、通信工程、管道工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、房屋拆迁工程、土石方工程、地基基础工程、机电设备安装工程、供水设施工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、安防工程、园林绿化工程施工，水污染治理，建筑劳务服务，园林景观设计、施工，太阳能光伏产品及路灯的销售，安装，维修，苗木、花卉、草坪种植、销售、养护，建筑机械租赁、购销，计算机软硬件开发及销售，农村土地整理、餐饮管理，企业管理咨询，旅游信息咨询，美容美发服务，住宿服务，房产中介服务，图文、广告设计，建筑材料、装饰材料、办公用品、电子产品、食品、体育用品、服装鞋帽、化妆品、商品混凝土销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。取得了建筑业企业资质证书（资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期：2028年11月12日）、承装（修、试）电力设施许可证（许可类别和等级：承装类五级、承修类五级、承试类五级，有效期：自2023年9月18日至2029年9月17日）、安全生产许可证（许可范围：建筑施工，有效期：自2023年12月26日至2026年12月25日）。

（二）事故工程项目相关情况


1.江苏天合公司与安徽富荣公司签订《天合富家2025年年度非全款类业务合作协议》（指终端用户无需支付全额价款，通过贷款、合作共建、设备租赁、屋顶租赁等方式安装、运营“天合富家”原装光伏系统的业务，包括光伏贷、惠农宝、租电赞、租吾顶等业务类型。由项目公司作为签约主体公司与终端用户签署用户协议约定双方的权利和义务。甲方将持续根据市场需求发

布其它非全款类业务，也涵括在本协议范围，乙方开展相关新业务视为接受、同意本条款。），协议中约定：甲方与乙方在合作区域开展非全款类业务，乙方按照本协议约定进行市场宣传、终端用户开发、运输、装卸、保管（从甲方提货后到完成业务闭环）、现场踏勘、系统设计、设备材料补充与采购、施工安装、并网验收等工作，直至完成业务闭环。在完成业务闭环后，由乙方向甲方开具符合国家规定的服务费增值税专用发票，甲方向乙方结算服务费。未经甲方书面同意，乙方禁止将本协议项下的安装服务工作转包、分包。合作期限至2025年12月31日止。

2.2024年11月2日，安徽富荣公司与阜阳东润公司签订《安徽富荣新能源有限公司光伏项目合作协议》，协议中约定：3.4 甲方有为乙方提供有关管理、营销、技术等方面培训并协助乙方开拓市场的义务。4.1 乙方完全履行甲方和天合富家签订的非全款合作合作协议，完全履行天合富家的技术标准和商业标准，按照天合富家的要求为甲方提供拓展市场、咨询、安装服务。4.1.1 乙方拥有对自己开发的订单指定施工人员的权利，但施工人员必须在甲方指定应用程序中注册认证，纳入甲方统一的施工管理体系。4.1.2 乙方必须严格按照施工安全标准施工，并为业务及施工人员购买150万元以上的意外伤害险，如在施工过程中出现安全事故（包含因高空坠物造成的第三方事故等），乙方承担全部责任，甲方有单方解除双方合作的权利。4.11 乙方应按照甲方管理要求，做好业务人员、施工人员、技术人员的商务、技术培训、安全生产培训。乙方需保障施工的过程符合甲方及天合富家的踏勘、施工管理规范。合作期限至2024年12月31日止。

（三）事故发生地基本情况

事故发生地位于仙桃市陈场镇幼松村四组2号邓介标家二楼平台。该房屋为砖混结构（宽11.2米，高4.4米），屋顶由水泥瓦封顶，并已装有18块光伏发电板（每块长2.3米，宽1.3米），屋顶正前方有3.3米宽，11.2米长的露台，事故发生时，二楼露台未安装防护栏杆。

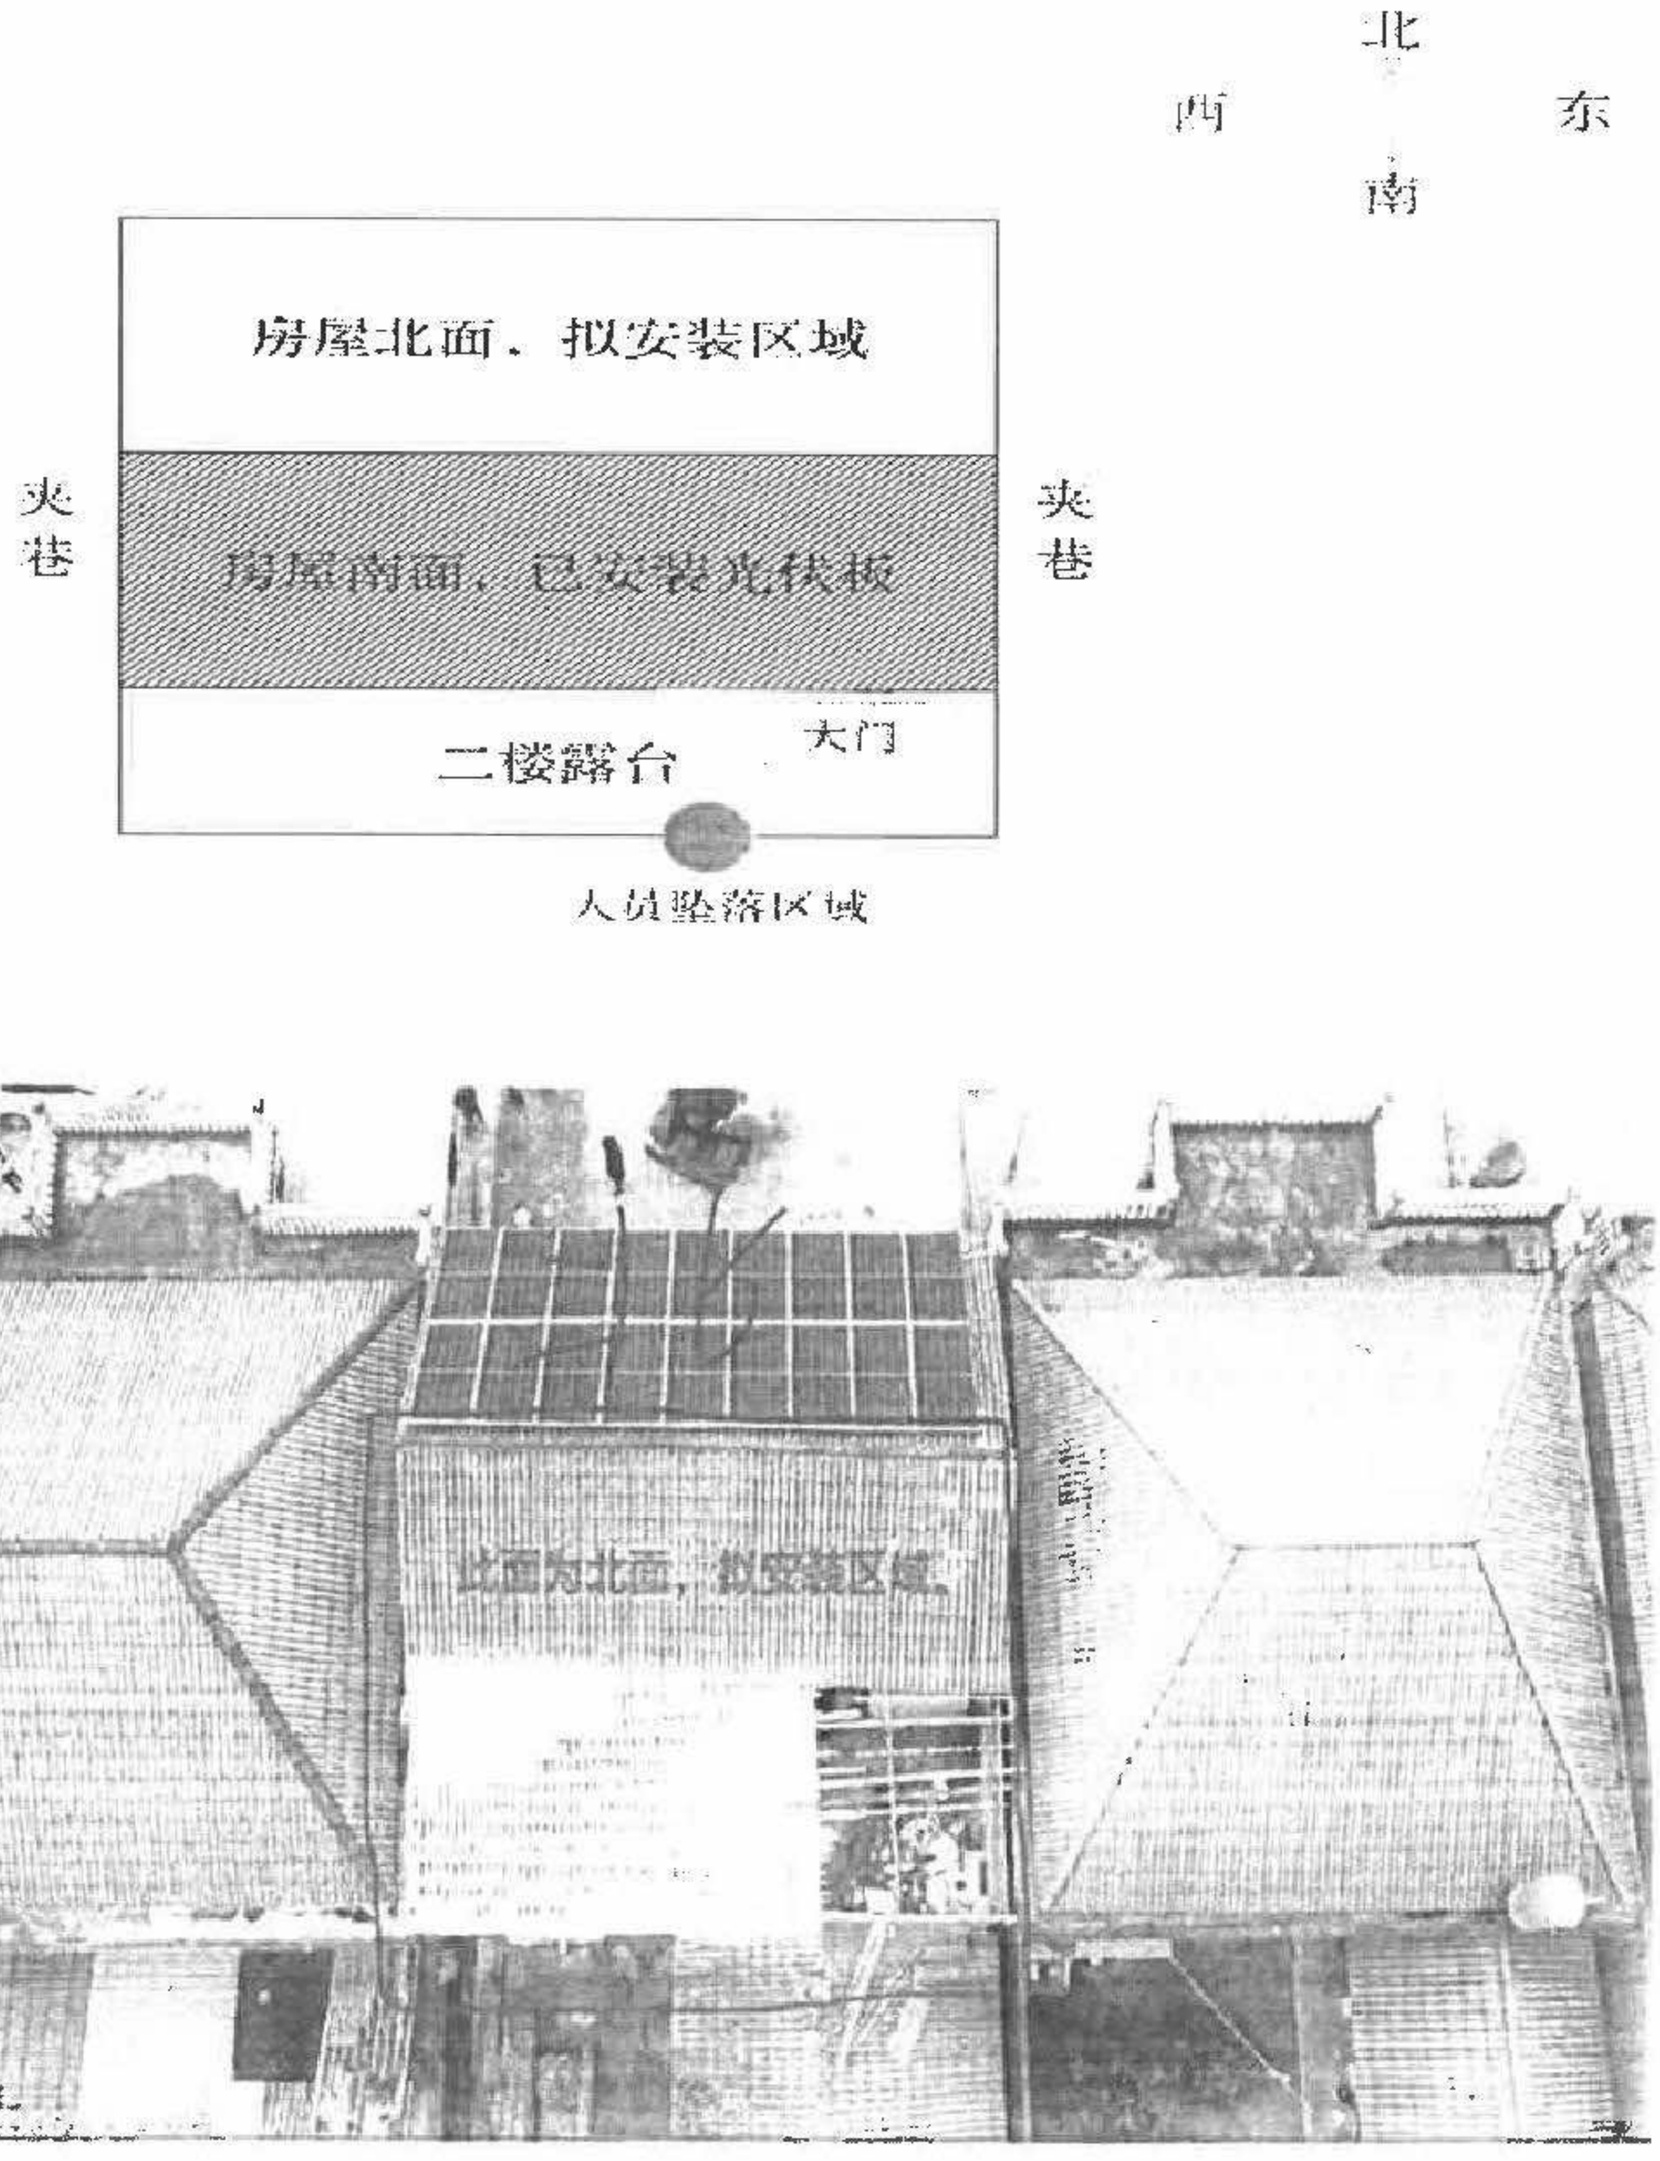

（四）涉事相关人员情况

王[redacted]，男，汉族，身份证号[redacted]，安徽省阜阳市[redacted]。安徽富荣公司负责人。

李[redacted]，男，汉族，身份证号[redacted]安徽省阜阳市[redacted]。阜阳东润公司负责人。

梁[redacted]，男，汉族，身份证号[redacted]河南省镇平县[redacted]。阜阳东润公司技术总监。

赵[redacted]，男，汉族，身份证号[redacted]安徽省阜南县[redacted]施工队施工人员。

韩[redacted]，男，汉族，身份证号[redacted]，安徽省阜阳市[redacted]。施工队施工人员。

（五）事故发生当日的天气情况

历史气象资料显示，2025年4月9日，仙桃市多云间晴，气温17℃至31℃，偏北风2到3级，相对湿度30－90%。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2025年3月上旬，邓介标因其屋顶漏水，遂找到业务员张骏，告知他想在屋顶北坡安装光伏发电板用于解决漏水问题。张骏告诉邓介标，他的房屋已安装了正泰的光伏板，如果再次安装就需要用亲属或朋友等信得过的人的名义再签一份协议，邓介标称找不到人来签协议。

3月5日，张骏、梁朕豪（阜阳东润现勘员）到陈场镇幼松村四组邓介标家进行现场勘查，张骏找到熟人李新（原陈场镇太

平桥村书记，现陈场水管所工作人员），让他找人来签协议，李新遂安排自己的女儿李容容，在梁朕豪指导下，李容容通过手机APP签订了屋顶租赁协议。因李容容非幼松村人，李新、张骏一行找到黄赤云（幼松村会计）出具了陈场镇幼松村四组27号为李容容所有的房屋证明，随后梁朕豪将房屋证明、李容容录制的签署合同视频等资料上传至天合富家APP审核，拟以李容容的名义在邓介标房屋（幼松村四组2号）屋顶北坡安装29块光伏板。并向仙桃市发改委备案，备案名称：仙桃桃嘉新能源有限公司李容容湖北省仙桃市陈场镇幼松村四组27号25KW屋顶分布式光伏发电项目，备案于3月6日通过。

3月底，阜阳东润公司以安徽富荣公司名义到天合富家公司位于武汉的仓库提取光伏板、变压器、钢管等物料，并运送至邓介标家中。

4月8日下午，赵兴发经亲戚介绍阜阳东润公司有光伏板安装任务，于是和同乡韩书付、韩朝金（死者）一行3人，找到阜阳东润公司技术总监梁锋，询问其公司是否有项目可以做，通过沟通、洽谈，梁峰就安排了位于陈场镇幼松村四组27号李容容（实际为陈场镇幼松村四组2号邓介标）家中的屋顶光伏板安装项目，口头约定：按东润公司标价180元/块光伏板的标准，结算安装费用。要求赵兴发一行于4月9日开始安装，并通过微信将安装地点、技术交底、现场勘察图、安装图纸发给赵兴发。

4月9日上午7时许，赵兴发、韩书付、刘怀忠、韩朝金（死者）4人到达陈场镇幼松村四组2号邓介标家施工现场，赵兴发电话联系梁锋，并与屋主邓介标沟通确认光伏板安装地点。7时

30分，赵兴发4人对需安装光伏板处进行测量，随即开始下料加工。13时30分，赵兴发在二楼房间内打底板，韩朝金（死者）配合韩书付往遮阳平台上吊运物料，韩书付在平台上拉料、取料，韩朝金在地面栓料。14时50分，韩朝金上二楼准备协助赵兴发扶方管立柱，因准备工作还未完成需等待，于是韩朝金就去二楼平台搬运方管立柱。15时，赵兴发作业前准备工作完成后去找韩朝金帮忙，发现韩朝金面朝下趴在地面，衣服和地面都有血迹，未穿戴安全防护用品。

（二）事故救援情况

事故发生后，赵兴发、韩书付及路人立即拨打120急救电话，15时30分，120急救车赶到事故现场进行现场急救，并将韩朝金送至仙桃市第一人民医院进行救治。16时09分，赵兴发拨打110报警电话，16时19分，陈场派出所工作人员到达事故现场，对事故进行了查勘。18时，经市第一人民医院抢救无效宣布韩朝金无生命体征。

（三）善后处置情况

事故发生后，陈场镇党委、市公安局陈场派出所、市应急管理局等相关单位在接到报告后，第一时间组织人员赶赴事故现场开展勘查、调查、处置，未造成次生安全事故。

陈场镇党委组织司法所、派出所，以及应急、综治等相关单位，组建了事故善后工作专班，及时安抚死者家属情绪，积极协调善后有关事宜，死者遗体于2025年4月14日火化。经多次协商，于6月10日，阜阳东润公司与死者家属自愿达成赔偿协议，阜阳东润公司一次性赔付死者家属人民币82万元。

三、人员伤亡和直接经济损失

死者韩[redacted]金，男，27岁，汉族，安徽省阜阳市[redacted]，身份证号：[redacted]。事故造成直接经济损失80余万元。

四、事故原因

（一）直接原因

韩朝金不具备登高作业资格，在未采取安全防护措施的情况下登高作业，导致从二楼平台坠落致其死亡是事故发生的直接原因。

（二）管理原因

1. 安徽富荣新能源有限公司将光伏发电板安装项目发包给阜阳东润建筑工程有限公司，未签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位的安全生产管理工作进行统一管理，未对阜阳东润公司的施工人员资格进行审查，未定期对施工单位进行督促、检查[1]。

2. 阜阳东润建筑工程有限公司未建立健全全员安全生产责任制，未建立健全安全生产规章制度[2]，未对施工人员进行安全

1.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

生产教育和培训[3]，使用未经专门的安全作业培训、未取得相应资格的施工人员从事光伏板安装作业[4]，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实[5]。未提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用[6]。

五、事故性质

经调查认定，仙桃市陈场镇幼松村四组光伏发电板安装项目“4·9”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员（2人）

1.李东洋，阜阳东润建筑工程有限公司实际控制人、施工工程项目负责人、公司主要负责人，未履行企业主要负责人安全生产管理职责，未建立健全全员安全生产责任制，未建立健全安全生产规章制度，未对施工人员进行安全生产教育和培训，使用未经专门的安全作业培训、未取得相应资格的施工人员从事光伏板安装作业，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。未提供符合国家标准或行业标准的劳动

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4.《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

5.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

6.《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。涉嫌重大事故责任罪，建议移送司法机关进行处理。

2.梁锋，阜阳东润建筑工程有限公司技术总监，未对施工人员进行安全生产教育和培训，使用未经专门的安全作业培训、未取得相应资格的施工人员从事光伏板安装作业，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，未检查施工现场的安全生产状况，及时排查生产安全隐患。涉嫌重大事故责任罪，建议移送司法机关进行处理。

（二）建议给予行政处罚的单位（2家）

1.安徽富荣新能源有限公司。将光伏发电板安装项目发包给阜阳东润建筑工程有限公司，未签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位的安全生产管理工作进行统一管理，未对阜阳东润公司的施工人员资格进行审查，未定期对施工单位进行督促、检查。建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

2.阜阳东润建筑工程有限公司。未建立健全全员安全生产责任制，未建立健全安全生产规章制度，未对施工人员进行安全生产教育和培训，使用未经专门的安全作业培训、未取得相应资格的施工人员从事光伏板安装作业，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。未提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（2人）

1.李东洋，阜阳东润建筑工程有限公司实际负责人。未履行企业主要负责人安全生产管理职责，未建立健全本公司的全员安

全生产责任制，未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程，未组织制定本单位的安全生产教育和培训计划，未组织建立安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全工作，及时消除生产安全事故隐患[7]。建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

2. 王振付，安徽富荣新能源有限公司法定代表人。未履行企业主要负责人安全生产管理职责，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案[7]。建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚。

（五）对有关单位和个人的追责问责建议

涉及违规出具证明等相关问题，建议由仙桃市陈场镇党委予以处理，并将处理情况报市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室。

七、事故防范和整改措施建议

1. 能源、电力主管部门根据各自工作职责要求，积极推进我市分布式光伏发电开发利用，加强对分布式光伏发电开发建设与

7.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

运行的全过程监测，规范光伏发电项目建设管理。一是要加强对分布式光伏发电企业的监管，督促企业严格建立并落实设备、建设工程、安全生产等相关管理规定和标准规范，确保项目建设质量与安全。二是要加强对分布式光伏发电项目建设施工安全监管，严格落实建设单位主体责任，深入排查整治违法转包、分包等突出问题。三是要强化备案管理，指导分布式光伏发电项目企业按照“谁投资、谁备案”的原则进行项目备案管理，遵循便民、高效原则，提高办事效率，提供优质服务，要结合实际情况，制定并公开分布式光伏发电项目服务指南，提高工作透明度。并告知投资主体对提交备案等信息的真实性、合法性和完整性负责。

2.各地要深刻吸取事故教训，摸清辖区分布式光伏发电（屋顶光伏发电板）已安装和拟安装底数，引导有安装意愿居民依法、依规安装屋顶光伏发电板，强化辖区屋顶光伏发电板安装现场安全监管，坚决杜绝弄虚作假、违规出具证明、违规安装等情况发生。

3.各分布式光伏发电从业企业要以此为鉴，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和行业相关法律法规，制定并落实安全生产规章制度和操作规程，严格落实现场安全管理制度，配齐配足安全防护设施装备，规范经营行为。要强化对合作企业的管理，切实担负起“谁投资、谁备案、谁负责”的主体责任。

仙桃市陈场镇幼松村四组光伏发电板安装

项目“4·9”一般高处坠落事故调查组

2025年7月9日

仙桃市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室2025年7月10日印发