博望区安徽省重望精密机械制造有限公司
“8·12”一般起重致害事故调查报告

博望区人民政府“8·12”一般起重致害事故调查组

2026 年 10 月

目录

一、基本情况.....2
（一）事故单位基本情况.....2
（二）事故相关人员基本情况.....2
（三）事故发生单位安全管理情况.....3
（四）事故基本情况.....3
（五）事故现场设备基本情况.....4
（六）事故现场特种设备基本情况.....5
（七）天气情况程.....5
二、人员伤亡和直接经济损失情况.....9
（一）人员伤亡情况.....9
（二）直接经济损失情况.....9
三、事故经过、应急救援和事故报告情况.....9
（一）事故经过.....9
（二）应急救援情况.....11
（三）事故报告情况.....12
四、事故原因技术分析.....13
（一）事故过程分析.....13
（二）分析结论.....14
五、事故原因及性质认定.....16

（一）直接原因 16
（二）间接原因 16
（三）事故性质 16
六、事故责任分析及处理意见 17
（一）建议免于追究责任的人员 17
（二）建议予以行政处罚的人员 17
（三）建议予以行政处罚的单位 18
七、事故防范和整改措施建议 19
（一）安徽省重望精密机械制造有限公司 19
（二）安徽景隆金属材料有限公司 20
（三）博望区新市镇人民政府 21
（四）博望区特种设备监管部门 21

博望区安徽省重望精密机械制造有限公司“8·12”一般起重致害事故调查报告

2026年8月12日14时37分许，在博望区新市镇辖区安徽省重望精密机械制造有限公司生产车间内发生一起起重致害事故，造成1人死亡，直接经济损失167万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视，均作出重要批示。区委、区政府分管领导第一时间带领区应急管理局、公安分局、新市镇等人员立即赶赴现场部署应急处置工作，要求科学有效处置，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，做好善后处置等各项工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规的规定，区政府成立了以区应急管理局为组长单位，博望公安分局、区总工会、新市镇人民政府为成员单位的博望区安徽省重望精密机械制造有限公司“8·12”一般起重致害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。同时，事故调查组聘请工贸行业安全专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、询问有关人员等调查取证方式及科学分析，查明了事故发生的经过、原因、

应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对责任单位和责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故有关单位基本情况

1.安徽省重望精密机械制造有限公司（以下简称重望精密公司），统一社会信用代码：9134050639975990 7P，法定代表人为夏某洲，注册地址：马鞍山市博望区新市镇新市工业园，实际经营地址：安徽省马鞍山市博望区澄釜路，主要经营范围：包括数控机床研发、制造、销售、维修、改造、维护、调试，技术咨询，自营和代理各类货物或技术进出口业务（事故发生单位）。

2.安徽景隆金属材料有限公司（以下简称景隆金属公司），成立于 2011 年 04 月 08 日，注册地位于博望区博望镇东城路与望云东路交叉口东北角，法定代表人为陶某香。统一社会信用代码: 91340506571793382 3，经营范围: 金属加工及技术咨询服务，金属材料、建筑材料、五金交电销售，机械设备加工、制造、销售，仓储物流，电子商务，安徽省马鞍山市博望区澄釜路北侧一栋粗加工车间、一栋精加工车间为景隆金属公司购置房产。（厂房以及特种设备出租单位）。

（二）事故相关人员基本情况

1.夏某洲，男，43 岁，重望精密公司法定代表人。

2.张某佩，男，36 岁，重望精密公司副总经理兼安全员。

3.何某飞，男，37岁，重望精密公司车间主任。

4.钱某林，男，60岁，重望精密公司锯床工。

5.臧某林，男，33岁，重望精密公司车床工。

6.吕某三，男，52岁，重望精密公司钻床工（死者）。

（三）事故发生单位安全管理情况

重望精密公司已办理安全生产相关手续，设有生产部、销售部、财务部、后勤部、外贸部，配备兼职安全管理人员，制定了《全员安全生产责任制》《行车安全操作规程》《车床安全操作规程》《锯床安全操作规程》《钻床安全操作规程》现场作业等安全生产管理制度及操作规程，但日常安全管理流于形式，行车吊装作业无起重机指挥人员，钻床工、车床工、锯床工等现场作业人员安全培训不到位、现场监护管理、劳动防护用品佩戴监管等工作落实不到位，隐患排查治理不彻底。

景隆金属公司于2026年3月15日与重望精密公司签订安全生产管理协议，协议明确要求每月对乙方进行一次定期检查，虽然提供了2026年1—7月的检查记录，但流于形式，未真正履行对重望精密公司定期进行安全检查职责。

（四）事故基本情况

经现场勘察，事故发生地点位于安徽省马鞍山市博望区新市镇澄釜路东北侧机加工车间内，厂区东北侧为粗加工车间，西北侧为精加工车间，粗加工车间南侧贴临建设总共四层办公楼。

精加工车间高度为 12 米，内部设置了镗床、铣床、磨床，装配区、电控区，喷漆间；车间为东西朝向，长度 70 米，宽度 60 米，总面积 4200 平方米;

粗加工车间高度为 12 米，车间为南北朝向，分两跨设置，长度 85 米，宽度 42 米，一跨长度约 21 米，西侧一跨设置了气割、焊接工序，作业人员 3 人，东侧一跨设置了钻床两台以及一名钻床工，车床三台以及一名车床工，锯床一台以及一名锯床工;现场工艺为：进料验收→下料→气割→粗加工（钻孔、粗车）→焊接→精加工→涂装→装配→检验→入库等。

（五）事故现场设备基本情况

现场两台钻床，型号为 Z3080*25 摇臂钻床，钻床高度 2.5 米，事故当天钻孔直径为 3 厘米，平台长度为 2.5 米，钻床平台上方设置了高度 0.6 米，长度 0.6 米，宽度 0.5 米的工作平台用于放置钢板等工件;

摇臂钻床上方钻头位置伸出 71 厘米，工作平台伸出位置为 1.5 米，钢板放置在工作平台上方约 0.3 米，悬空约 0.5 米，钢板左后侧设置了 0.9 米支撑杆保持稳定，钢板右前侧设置了 0.9 米支撑杆保持稳定，钢板右后侧设置了 0.9 米支撑杆保持稳定。

摇臂钻床原有作业通道宽度 1.5 米，将钢板就位后通道仅剩余 0.5 米空隙。

涉事当天加工钢板长度 3.8 米，宽度 0.8 米，厚度 0.1 米，重量约 2.4 吨;

（六）事故现场特种设备基本情况

粗加工车间西侧跨一共设置了三台 10 吨桥式起重机，行车设置在 10 米高度位置，起吊高度为 9 米，行车跨度为 16m，额定起重量为 10 吨,行车位置为粗加工车间西跨二车(中间行车)。

桥(门)式起重机定期检验报告编号: EQD4170-2506-F1501，检测日期为 2025 年 06 月 04 日，有效期至 2027 年 6 月。

（七）天气情况

根据马鞍山市气象局监测，2026 年 8 月 12 日天气为阴有中到大雨，24℃至 31℃，东风 4 级。

（八）属地监管部门监管情况

涉事单位位于新市镇，隶属新市镇人民政府管辖。博望区新市镇安环办，负责辖区工贸行业的安全生产监督管理工作。博望区市场监督管理局，负责特种设备监督管理工作，2023 年至今，博望区应急管理局和博望区新市镇安环办，先后对重望精密公司安全监督检查 10 次，下发整改通知单 10 份，整改回复 10 份，博望区市场监督管理局对重望精密公司的特种设备开展了监督管理并留痕。



图 1 事故发生位置平面图




图 2 死者位置（星形标记处）



图 3 死者位置北侧拍摄图



图 4 事发地平面示意简图（图片为正北朝向）

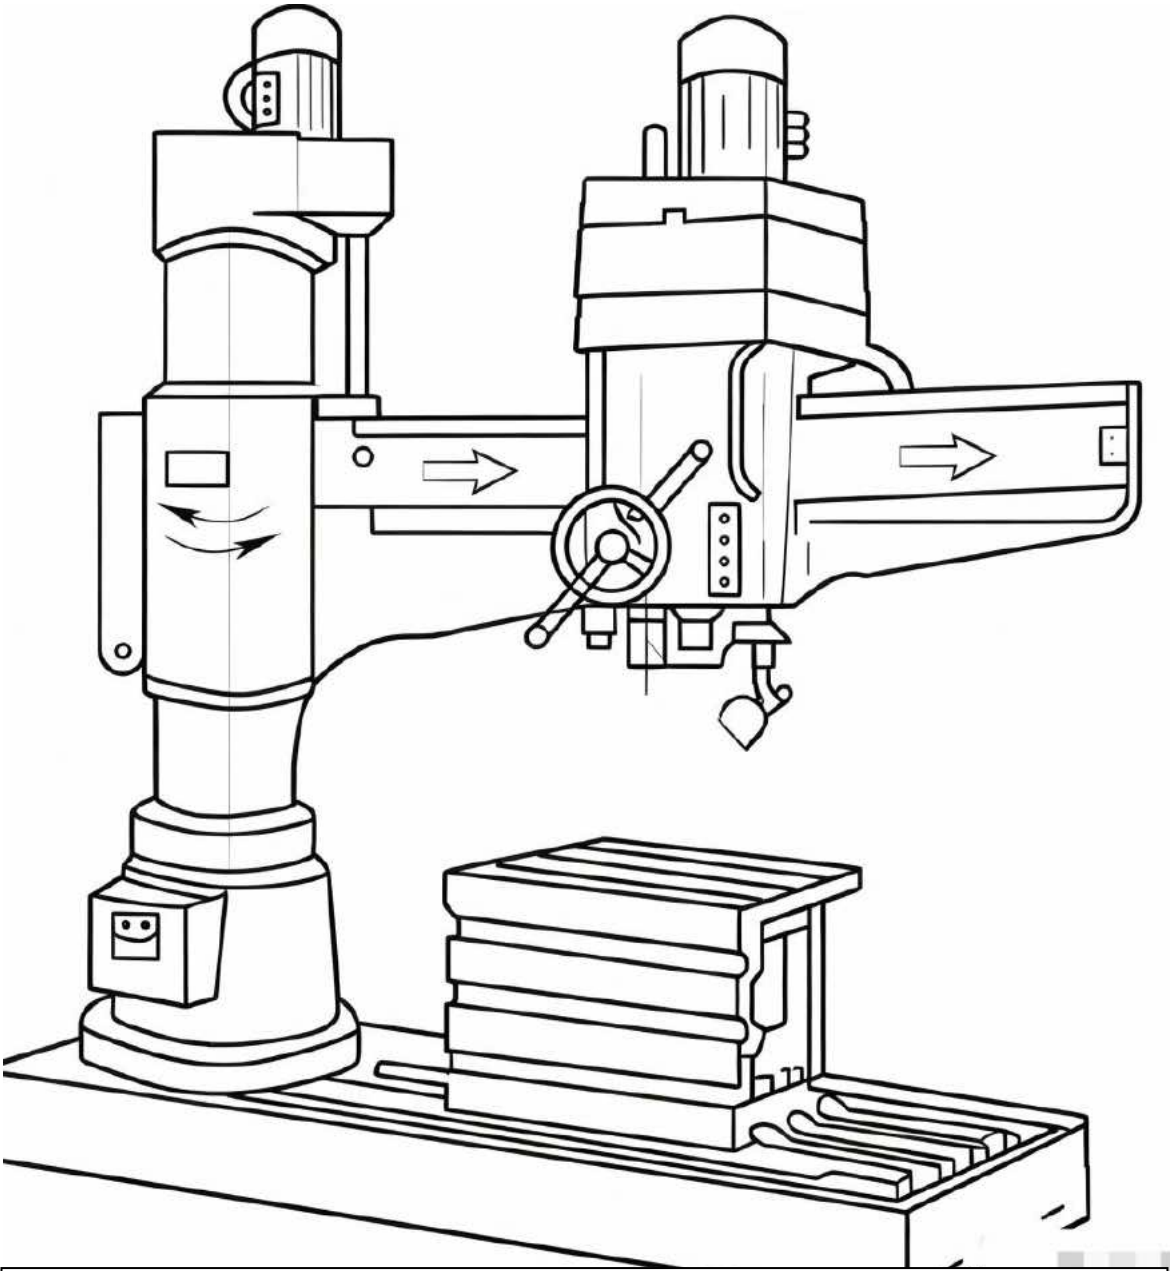

钻孔正对工件平台，工件会保持稳定，此图为正常操作过程摇臂钻床钻孔与工件平台位置

图 5 摇臂钻床工作示意图

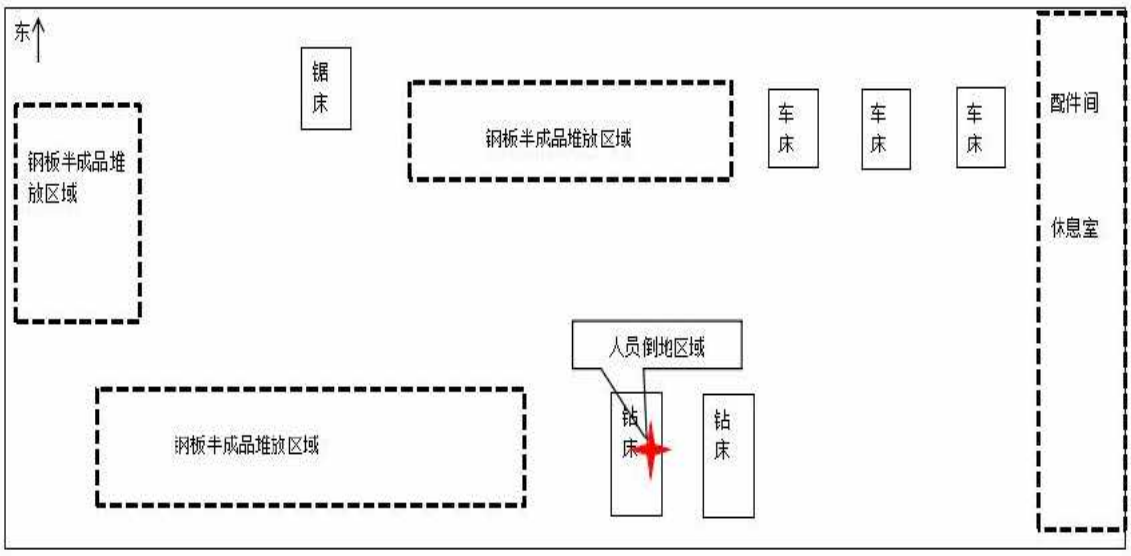


图 6 事故车间平面图

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

死者：吕某三，男，52 岁，重望精密公司钻床工，户籍地：安徽省马鞍山市博望区人，身份证号：340521********3072。

（二）直接经济损失情况

根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721-2025）有关规定统计，事故造成直接经济损失为 167 万元。

三、事故经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故经过

经现场勘察、调阅监控视频、结合询问笔录分析出事故经过如下：

2026 年 8 月 12 日 14 时 00 分，粗加工车间东跨车间当班三名员工分别为钻床工吕某三，锯床工钱某林，车床工臧某林各自

在操作设备进行作业。

14 时 12 分 12 秒，吕某三观察摇臂钻床摇臂上方钻孔位置与摇臂钻床上方工作平台位置准备起吊 2.4 吨钢板。

14 时 13 分 10 秒，吕某三使用 10 吨行车下设 5 吨永磁吸盘吊运 2.4 吨钢板至工作平台上方。

14 时 13 分 15 秒，吕某三将放置在工作平台上方的 2.4 吨钢板慢慢平移至西侧悬空位置，此时 5 吨永磁吸盘吸住 2.4 吨钢板。

14 时 13 分 20 秒，吕某三观察悬空钢板稳定至不晃动，站到钢板左侧后方设置了 0.9 米支撑杆保持固定；

14 时 13 分 33 秒，吕某三来到了钢板右后侧设置了 0.9 米支撑杆保持固定；

14 时 13 分 38 秒，他随后来到了钢板右前侧设置了 0.9 米支撑杆保持固定，随即走到钢板中间位置。

14 时 14 分 10 秒，吕某三把 5 吨永磁吸盘卡扣松脱，使用遥控器升起行车钢丝绳至 2.9 米高度，未遮挡前方作业。

14 时 17 分 9 秒，吕某三站在支撑好的钢板上方，此时他悬空地面 1 米，操作摇臂钻在钢板四边进行钻孔作业，钢材废屑散落至钢板平面。

14 时 36 分 10 秒，吕某三已经钻好孔洞，手持扫把清扫钢板上方碎铁屑。

14 时 36 分 50 秒，吕某三站在摇臂钻床工作平台与钢板之间的缝隙处使用遥控器操作 10 吨行车。

14 时 37 分 03 秒，吕某三使用遥控器将吊钩上悬挂的 5 吨永磁吸盘开到钢板中间位置，钢丝绳锁垂直接触到钢板。

14 时 37 分 04 秒，吕某三随手将遥控器丢至钢板西侧边缘 10 厘米位置，遥控器轻摔到钢板上。

14 时 37 分 05 秒，吕某三右手先伸出抓住永磁吸盘握把，用力向下按压 5 吨永磁吸盘卡扣，卡扣将内置磁铁下压产生吸力。

14 时 37 分 06 秒，吕某三左手同时伸出，双手合力用力向下按压 5 吨永磁吸盘卡扣，吕某三胯部向西侧下部用力，身体呈现后蹲姿势，吸盘卡扣未完全固定，此时吸盘上永磁接触钢板已经产生吸力。

14 时 37 分 07 秒，钢板向西侧倾，行车电动葫芦往南侧缓慢移动，永磁吸盘和钢板同时向西侧倾斜，三根支撑架向西倾倒，钢板直击吕某三胯部，钢板掉落下压其双腿，发出“轰”的一声。

14 时 37 分 11 秒，臧某林听到声响后飞奔到钻床边上。

14 时 37 分 12 秒，钱某林听到声响后随后奔跑到钻床边上。

（二）应急救援情况

2026 年 8 月 12 日 14 时 37 分 16 秒，臧某林立刻拿上遥控器将行车开至钢板上方，随即站在钢板上方用手按压永磁吸盘卡扣，卡扣扣紧。

14 时 37 分 31 秒，臧某林使用遥控器将行车升起，随即钢板被上升悬空约 20 厘米。

14 时 37 分 36 秒，钱某林拨打电话给夏某洲告知发生事故了，通知其赶快到粗加工车间。

14 时 37 分 58 秒，夏某洲赶到现场安排现场救援，并拨打 120。

14 时 54 分 33 秒，120 急救医护人员抵达事故现场。

14 时 56 分 43 秒，120 医生和护士将吕某三抬到移动担架车上。

（三）事故报告情况

15 时 37 分许，夏某洲向新市镇人民政府报告了吕某三受到行车吊运的钢板挤压事故，随后新市镇人民政府向博望区应急管理局报告了事故情况。

（四）医疗和救治善后情况

14 时 58 分 41 秒，救护车驶离现场，奔赴马鞍山市人民医院对伤者进行全力抢救。

19 时 00 分许，马鞍山市人民医院确认死亡因伤者挤压创伤严重，经抢救无效宣布死亡。

企业法定代表人夏某洲按规定上报属地应急管理部门及相关主管单位，相关部门第一时间赶赴现场，开展现场管控、事故核查及善后维稳工作，未引发次生事故及负面舆情，善后事宜已妥善处置完毕。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，重望精密公司迅速开展现场警戒隔离、伤员抢

救等先期处置工作，及时报送事故信息，现场救援措施基本到位，未发生二次伤害及次生事故，未造成不良社会影响。后续应进一步优化岗位应急能力，强化一线人员急救实操培训。

四、事故原因技术分析

专家组通过现场勘查、调阅资料、查阅询问笔录，经认真分析，形成以下技术分析意见：

（一）事故过程分析

经现场调查分析，安全技术专家分析事故经过如下：

根据以下事故经过描述：2026 年 8 月 12 日 14 时 13 分 15 秒，吕某三将放置在工作平台上方的 2.4 吨钢板慢慢平移至西侧悬空位置，此时 5 吨永磁吸盘吸住 2.4 吨钢板。分析出吕某三未将工件堆垛整齐平整在工作台面上方，悬空了 0.5 米，钢板有坠落打击风险。

根据以下事故经过描述：2026 年 8 月 12 日 14 时 37 分 03 秒，吕某三使用遥控器将吊钩上悬挂的 5 吨永磁吸盘开到钢板中间位置，钢丝绳锁垂直接触到钢板；14 时 37 分 04 秒，吕某三随手将遥控器丢至钢板西侧边缘 10 厘米位置，遥控器轻摔到钢板上，钢板平面上有钻孔碎屑；2026 年 8 月 12 日 14 时 37 分 05 秒，吕某三右手先伸出抓住永磁吸盘握把，用力向下按压 5 吨永磁吸盘卡扣，卡扣将内置磁铁下压产生吸力；2026 年 8 月 12 日 14 时 37 分 06 秒，吕某三左手同时伸出，双手合力用力向下按压 5 吨永磁吸盘卡扣，吕某三胯部向西侧下部用力，身体呈现后

蹲姿势，吸盘卡扣未完全固定，此时吸盘上永磁接触钢板已经产生吸力；2026 年 8 月 12 日 14 时 37 分 07 秒，钢板向西侧倾，行车电动葫芦往南侧缓慢移动，永磁吸盘和钢板同时向西侧倾斜，钢板直击吕某三胯部，钢板掉落下压其双腿，发出“轰”的一声。

分析得出现场吕某三未按照生产过程安全基本要求及金属切削机床安全防护通用技术规范要求，将钢板完全放置在工作平台上，钢板局部悬空堆放，仅采用三根稳固性不足的支撑杆作为支承支点。钢板自重与支撑杆、工作台面之间形成向上的支承反力维持初始静力平衡，但整体抗倾覆安全储备不足；吕某三向下按压钢板时，该作用力以工作台边缘棱线为回转中心产生向西的倾覆力矩，当倾覆力矩大于钢板自重形成的抗倾覆力矩后，钢板发生倾覆失稳，向西倾翻坠落。

永磁吸盘与钢板产生吸力，钢丝绳悬空未稳定，受钢板牵连产生侧向拖拽位移，随倾覆钢板同步侧向滑移。

遥控器丢到钢板上，钢板上方钢板平面上有钻孔碎屑，误触开关导致行车电动葫芦向南侧平移。

（二）分析结论

1.事发时，吕某三工作岗位系钻床工。未经专门的起重机械安全教育培训，缺乏起重机械操作和起重吊运操作安全知识，不具备操作桥式起重机的技能和条件。长期违规操作桥式起重机从事吊运翻转工作。其行为违反《中华人民共和国特种设备安全法》

第四十一条[1]之规定、违反《起重机使用第 1 部分：总则》第 5.3.2 条[2]之规定和第 10.1 条[3]之规定。

2.事发时，吕某三操作前未将钢板完全放置在工作平台上，钢板局部悬空摆放，钢板堵塞 1.5 米宽作业通道，导致作业通道只有 0.5 米，人员站在 0.5 米狭窄通道内进行行车吊运作业，行车遥控器未放置平稳，其行为违反《生产过程安全基本要求》第 4.5.5 条规定。

3.吕某三在无起重指挥情况下，违章吊运钢板。其行为违反《起重机使用第 1 部分：总则》第 11.3 条[4]之规定。

4.事发时，车间缺乏专职或兼职安全管理人员履职，安全员张某佩，不在事发现场，也未安排专门人员进行现场安全管理，未及时发现并制止吕某三违规操作行车，导致吕某三在操作中错误动作叠加，隐患加重，以至于最终事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[5]和第四十三条之规定[6]。

---

1 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十一条，特种设备作业人员应当按照操作规程采取有效措施保证安全。

2《起重机使用第 1 部分：总则》第 5.3.2 条，起重机司机基本要求，在所操作的该类起重机方面受过良好的培训并具有起重机操作和安全装置方面的丰富知识;获准操作起重机。

3《起重机使用第 1 部分：总则》第 10.1 条，起重机操作，无论起重机何时移动,也不管它是否起升重物，都只应由指派人员指定的获资格认定的司机操纵起重机。

4 《起重机使用第 1 部分：总则》第 11.3 条，在人员附近遥控操作起重机时，应特别小心操作并与人员保持所规定的足够的距离。司机和指挥人员要特别注意工作视线以外的人身伤害的危险性。

5 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因

吕某三在开展钢板吊运作业时，未按作业规范将吊运钢板平稳落放，造成钢板局部悬空、支撑稳定性不足，抗倾覆能力不满足安全作业条件；作业期间违规将行车遥控器随意丢弃在存有铁屑碎屑的作业工作面上，铁屑硬物误触遥控器操作按钮，造成行车非正常向南侧移动。同时永磁吸盘尚未完全到位锁固便产生吸附吸力，拖拽钢板向南发生滑移倾覆，吕某三本人被滑移倾覆的钢板挤压，造成人身伤害，后经抢救无效死亡，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、张某佩作为重望精密公司副总经理兼安全员，对特种设备使用安全管控不到位，未安排起重指挥（Q1）的专业人员从事作业，吊装作业现场未安排专门人员进行现场安全管理，未及时制止吕某三违规操作行车行为。张某佩对事故负有管理责任。

2、重望精密公司法定代表人夏某洲，未按规定设置特种设备安全管理人员；现场行车起吊作业安全监护缺少。夏某洲对事故负有领导责任。

（三）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事

---

6 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

故。

六、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规之规定，对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议:

（一）建议免于追究责任的人员

1.吕某三，重望精密公司钻床工

吕某三安全意识淡薄，未经专项起重安全培训考核上岗作业，从事起重吊装作业中未佩戴安全帽，起重吊装安全知识及操作技能不足，起重站位严重错误，违章起吊操作。吕某三对此次事故负有直接责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议予以行政处罚的人员

2.夏某洲，重望精密公司法定代表人

未按规定设置特种设备安全管理人员；组织实施安全生产教育培训特别是吊装作业操作规程的不到位，夏某洲对事故负有领导责任。建议由博望区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]之规定，对其予以行政处罚。

3.张某佩，重望精密公司副总经理兼安全员

对特种设备使用安全管控不到位，未落实起重指挥的专业人员，事故发生时不在工作岗位，也未安排专门人员进行现场安全

7 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

管理，未及时发现制止吕某三违规操作行车，未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条和第四十三条规定的安全生产管理职责，张某佩对事故发生负有管理责任。建议由博望区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]之规定，对其予以行政处罚。

4.何某飞，重望精密公司车间主任

事发时，车间主任何某飞未及时制止吕某三违规冒险行为，对车间安全生产“三管三必须”和企业主体责任落实不到位。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[9]之规定，建议由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。并将批评教育和处分结果报博望区市场监督管理局。

（三）建议予以行政处罚的单位

1.重望精密公司

安全生产主体责任落实不到位，未按规定设置特种设备安全管理人员；缺乏专人对吊装危险作业进行现场安全管理；未教育和督促从业人员严格执行吊装安全操作规程；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全帽。对事故的发生负有主要管理责任。建议由博望区应急管理局依据《中华人民共和国安全生

8 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。；

9 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；

产法》第一百一十四条第一款第（一）项[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[11]之规定，对其予以行政处罚。

2.景隆金属公司

未严格按照安全生产管理协议定期对重望精密公司的安全生产统一协调、管理，未定期进行安全检查并督促整改闭环，未发现租赁单位长期存在违章吊运的行为，事故调查过程中向事故调查组提供虚假材料，未严格按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款要求进行管理。建议由博望区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[12]之规定，对其予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）重望精密公司

1.要汲取事故教训，举一反三，深刻剖析事故存在的问题及教训，深入贯彻落实《安全生产法》，强化和落实生产经营单位主体责任，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全

10 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

11 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：(二)造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

12 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿。

生产投入的有效实施；加强安全生产标准化建设，提高安全生产管理水平。

2.建立健全并落实特种设备安全管理制度，按规定落实特种设备负责人取得相应资格并履行岗位职责；配备起重机械吊装安全管理人员，建立并实施安全生产风险防范化解机制和应急处置机制。

3.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，加强从业人员安全培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识；起重机械作业人员必须经过专业培训考试合格后方可上岗操作；加强起重吊装索具和吊具的日常安全检查与维护保养，确保使用安全条件。

（二）景隆金属公司

1.严格落实《中华人民共和国安全生产法》第四十九条、第一百零三条关于场所、设备出租的法定安全管理义务，纠正“只出租、不管理”的错误认知，安全生产责任不得通过租赁协议予以转嫁。全面复盘现有厂房、特种设备出租业务，核查全部承租单位安全生产条件，严禁将生产经营场所、特种设备出租给不具备安全生产条件的单位。

2.重新梳理、修订与承租单位重望精密公司的租赁合同及安全生产管理协议，在协议文本中清晰划分出租方、承租方双方安全生产职责，明确场所管理、特种设备使用管理、隐患排查治理、作业审批、事故处置等权责边界，杜绝协议条款虚化、责任悬空

问题。严格落实定期安全检查制度，建立完整检查台账，做到检查有记录、隐患有清单、整改有闭环，不得仅开展单次检查替代周期性监督检查。

3.切实履行对承租单位安全生产统一协调、管理法定职责，建立常态化安全监督机制，定期对承租单位开展现场安全巡查，重点排查特种设备违章作业、无证操作起重设备、吊装作业无专职指挥、现场违章冒险作业等突出风险。对检查发现的违章行为和事故隐患，要书面督促承租单位限期整改，并跟踪复查整改落实情况；拒不整改的，要及时向属地应急、市场监管部门报告，不得放任承租单位长期违章作业。

（三）博望区新市镇人民政府

针对辖区工贸企业生产特点，进一步督促涉事企业落实生产安全主体责任，特别是特种设备使用责任主体单位的安全管理责任；督促所有起重机械操作人员增强安全意识，所有起重机械操作人员必须参加专项安全培训未经培训考试合格后不得上岗作业，督促企业负责人取得特种设备安全管理人员相应资格后上岗履职。

（四）博望区特种设备监管部门

针对辖区工贸企业特种设备使用特点，进一步贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》关于特种设备安全监督管理部门的职责，督促企业明确特种设备租赁中的安全责任主体单位，督促落实产权单位与使用单位管理责任关系，督促企业落实特种设

备的安全规定定期检验、维护保养、安全检查，督促企业负责人持证上岗履职。

马鞍山市博望区人民政府

博望区安徽省重望精密机械制造有限公司

“8·12”一般起重致害事故调查组

2026 年 10 月 8 日