贵定沿山贵州京盛建筑材料有限公司
“1·5”一般坍塌事故调查报告

贵定沿山贵州京盛建筑材料有限公司“1·5”一般坍塌事故调查组

2026 年 5 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）事故有关单位安全管理情况 2
（三）事故发生经过 3
（四）事故现场情况 4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 8
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治和善后情况 9
（四）事故应急处置评估 10
三、事故原因分析 10
（一）直接原因分析 11
（二）排除灾害、案件等因素可能 11
（三）间接原因分析 11
四、有关责任单位存在的主要问题 12
（一）事故单位 12
（二）有关监管部门 12
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议 15
（一）对有关单位的处罚（处理）建议 15
（二）对有关人员的处罚（处理）建议 17
（三）不予责任追究人员 19
六、事故整改和防范措施 18
附件 1:事故直接经济损失统计估算表 21
附件 2:事故伤亡人员名单 22

“1·5”

2026 年 1 月 5 日，贵定沿山贵州京盛建筑材料有限公司砂石加工房内发生一起料斗坍塌事故，造成 1 人死亡，3 人受伤，直接经济损失 175.6 万余元。

2026 年 1 月 7 日，贵定县人民政府下发了《关于同意成立贵定沿山贵州京盛建筑材料有限公司“1·5”一般坍塌事故调查组的批复》（贵府函〔2026〕2 号），同意由县应急局、县公安局、县司法局、县住建局、县人社局、县总工会等部门抽调人员成立贵定沿山贵州京盛建筑材料有限公司“1·5”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请黔南州应急协会 2 名专家对事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘验现场、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施，形成了《贵定沿山贵州京盛建筑材料有限公司“1·5”一般坍塌事故调查报告》。

经调查认定：贵定沿山贵州京盛建筑材料有限公司“1·5”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

贵州京盛建筑材料有限公司。该公司成立于2015年03月，注册地位于贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县沿山镇，法定代表人为郭**。经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。砂石开采、水泥制品、石灰加工、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司由贵定县沿山镇新路口采石场、砂石加工房和建筑材料销售三部分组成，公司下设办公室、生产部和销售部，配备有总经理、财务、矿长、安全管理人员、技改负责人各1名，员工约20—30人。砂石加工房及砂石生产线于2020年12月至2021年8月建设，位于该公司下属矿山企业（贵定县沿山镇新路口采石场）矿界外南面，距离矿界外约120米，不归属于矿山管理，只对该公司下属矿山企业（贵定县沿山镇新路口采石场）开采的矿石进行来料加工。

（二）事故有关单位安全管理情况

为适应市场需求，贵州京盛建筑材料有限公司决定对其砂石加工房进行技术改造。2025年12月8日，该公司聘用周**担任技术改造负责人，罗**担任技术改造技术负责人开展技术改造项目，项目期限50天，总投入约800万余元。技术改造项目是对

矿石母料待检区、合格区进行改造，在原生产线的基础上新增泥石分离机、整形机、制砂机、选粉机、脱水筛、粉罐、中控、污水处理系统（压滤机）、皮带输送机（8条）、除尘器（2台）、矿山机器（挖掘机、装运车、潜孔钻、空压机）等设施设备。改造后的工艺流程为入料口→给料机→鄂破→中转仓→大反击破→初筛→整形机→成品筛分→水洗风选→成品。在技术改造项目上，技术改造负责人周**组织制定了《贵州京盛建筑材料有限公司高标准砂石骨料生产线技改方案工艺流程图》《厂区平面布置图》，但未制定可行性研究报告，未进行立项、报审及向相关部门报备等工作(该公司认为此次技术改造项目未涉及重大变更)，未制定施工组织方案及竣工验收组织工作方案。截止2026年1月5日，高标准砂石骨料生产线技术改造已基本完成，正处于生产试运行阶段。

涉事班组共10人，于2025年11月11日抵达贵州京盛建筑材料有限公司，11月12日开始工作。11月12日至12月18日期间，涉事班组主要参与生产和技术改造项目的准备工作。12月18日后，共同参与技术改造，先后对所有设备进行清洗刷漆、安装脱水筛、除尘器、更换筛网、降低整形机高度、安装制砂机、沉淀池、压滤机、升级电控系统、检查更换4#振动筛筛网等。经查阅资料，未见管理人员、施工班组及工人开展安全技术交底及会签相关资料。

（三）事故发生经过

2026年1月5日早上7时30分许，因带班负责人有事回老

家，委托工友在食堂安排当天的工作内容，要求共同配合开展试机。8 时许，贵州京盛建筑材料有限公司技术改造技术负责人罗**组织现场施工人员召开了班前会议并对当天试机工作作了安排。8 时 30 分许，涉事班组开展了试机前准备工作。9 时 30 分许，生产线设备开始空机运行。根据工作安排，2 人负责在中控室查看监控和操作设备，另外 7 人负责在生产线上巡检，及时处理试机中发现的问题。10 时 30 分许，生产线设备开始下料运行。11 时 30 分许，工人发现 4#振动筛下的料斗发生堵塞，并通过对讲机要求中控室立即停止下料，随即其中 4 人立即到达 4#振动筛下的料斗查看情况。11 时 40 分许，4#振动筛下的料斗突然坍塌掉落，压住了梁**的下半身，散落的沙子掩埋了龙*志的下半身，附带掉落的金属物体料斗击中了龙*建的头部和杨**的右肩。事故发生后，其余的工人立即前往现场参与救援并向安全管理人员何**报告。安全管理人员到达现场后拨打了 120 急救电话。12 时 10 分许，龙里县人民医院 120 急救人员到达现场将龙*志、龙*建、杨**3 人送往龙里县人民医院救治。因掉落的料斗内装有大量沙子，现场救援人员利用吊车将料斗吊起后救出被困住的梁**；12 时 30 分许，贵定县人民医院 120 急救人员到达事故现场将梁**送往贵定县人民医院抢救，于 2026 年 1 月 5 日 12 时 50 分因抢救无效死亡。

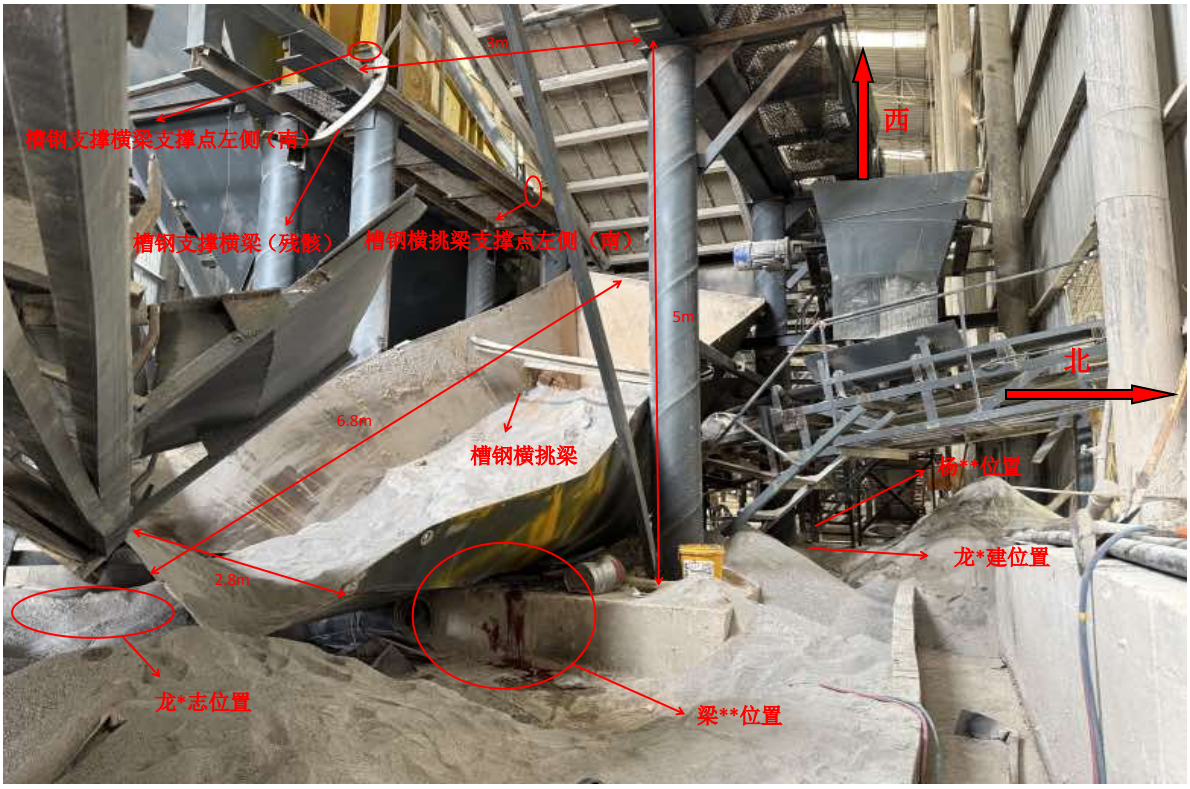
（四）事故现场情况

事故地点为贵州京盛建筑材料有限公司砂石加工房的砂石生产线 4#振动筛处，当天气温 2~4 度，偏北风 1~2 级，阴天有

零星小雨。生产线上的 4#振动筛属于成品筛分工艺流程，型号为 2260，长 2.2m，宽 6m，由 4 根承重柱承重，承重柱高约 5m，宽约 3m。4#振动筛下的料斗学名为筛下斗，作用是收集导出 4#振动筛筛下来的机砂，上口面尺寸 6.8m*2.8m，下料面尺寸 0.5m*0.5m，中高约 3m，钢板厚度 8mm，整体呈“上部敞口为矩形、下部筒体为收缩锥体的不规则筒体”结构，容积约 8m³，满载沙子约 12 吨，料斗离地面高度约 1.5m，呈东西方向布设，砂石料从整形机进入筛网，筛出 0-3mm 的砂，再进入风选系统后成成品，发生事故时上口面有沙子溢出。料斗由两根 120#槽钢承重（分别为槽钢支撑横梁和槽钢横挑梁），槽钢呈“[”状，由四个焊接点焊接在承重柱形成的平台上。事故发生后，死者梁**位于料斗东北方向的承重柱旁，下半身被料斗压着，上半身悬空在台阶上，面部朝下，意识不清呼之不应；伤者龙*志位于料斗东南方向承重柱旁的台阶下，下半身被散落的沙子掩埋；龙*建位于料斗西北（偏北）方向的承重柱旁，后脑受伤，意识模糊；杨**位于料斗西北（偏西）方向的承重柱旁，右肩受伤。槽钢支撑横梁整体呈现屈曲弯折状态，悬在料斗前上方，左侧（南）连接点未断裂，右侧（北）连接点沿焊缝脱裂；槽钢挑梁左侧（南）连接节点（焊缝）未破坏断裂，残留约 30cm 的挑梁呈现扭曲断裂状态，右侧（北）连接点焊缝开裂，槽钢呈现纵向破坏断裂。

（事故现场图）

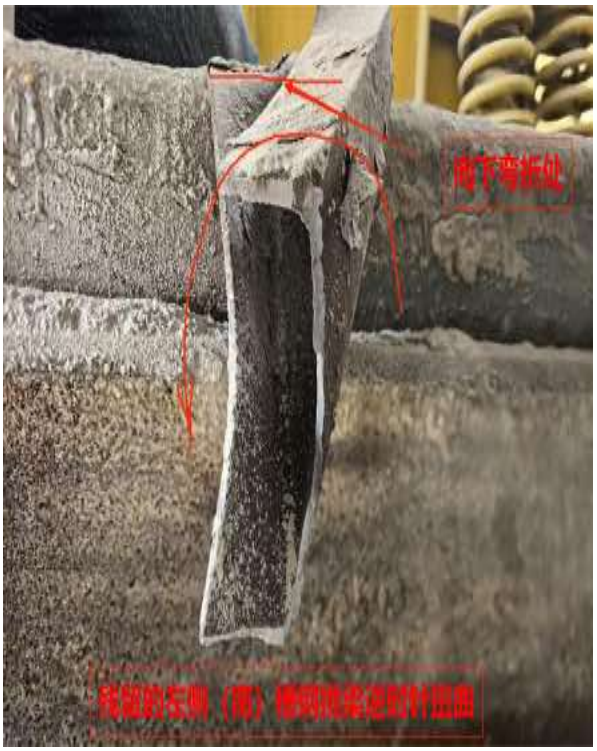

采 石 场
北
西
事故发生点
东
砂石加工房
员工宿舍、食堂
中控室
南


3m
槽钢支撑横梁支撑点左侧（南）
槽钢支撑横梁（残骸）
槽钢横挑梁支撑点左侧（南）
西
5m
北
6.8m
槽钢横挑梁
梁**位置
龙*建位置
2.8m
龙*志位置
梁**位置


料斗槽钢支撑梁右支撑点
料斗槽钢挑梁右支撑点


未焊接
未焊接
槽钢支撑横梁右侧（北）支撑点


槽钢挑梁断口
槽钢横挑梁右侧（北）支撑点


向下弯折处

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，3人受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），此起事故造成的直接经济损失为壹佰柒拾伍万陆仟零肆拾玖元伍角捌分人民币（¥1756049.58）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年1月5日11时40分发生事故。

11时55分，安全管理人员何**拨打了120急救电话;

11时56分，安全管理人员何**电话向贵州京盛建筑材料有限公司总经理伍**报告;

11时57分，安全管理人员何**电话向贵州京盛建筑材料有限公司技改负责人周**报告;

12时01分，安全管理人员何**电话向贵定县沿山镇人民政府报告;

12时02分，安全管理人员何**电话向贵州京盛建筑材料有限公司新路口采石场矿长岑登明报告;

12时03分，安全管理人员何**电话向贵定县应急管理局报告。接报后，贵定县应急管理局立即组织人员赶赴现场核实处置，并电话向黔南州应急管理局、贵定县委、县政府报告;

13时06分，贵定县应急管理局书面向黔南州应急管理局、贵定县委、县政府汇报。

（二）事故现场应急处置情况

2026 年 1 月 5 日 11 时 40 分发生事故后。现场施工班组人员其余工友立即到达现场开展救援，并第一时间向贵州京盛建筑材料有限公司安全管理人员何**报告。安全管理人员何**到达现场后，立即拨打了 120 急救电话并组织人员救援。12 时 10 分许，龙里县人民医院急救人员到达现场对受伤的龙*志、龙*建、杨**3 人开展救治并送往龙里县人民医院治疗。因坍塌的料斗内装有大量沙子，现场救援人员利用吊车将料斗吊起后救出被困住的梁**。12 时 30 分许，救援结束。此时，贵定县人民医院急救人员已到达现场，对梁**开展急救后送往贵定县人民医院。伤者梁**因创伤性休克；开放性腹腔损伤；闭合性胸部损伤；双下肢毁损伤；于 12 时 50 分抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2026 年 1 月 5 日 11 时 40 分事故发生后，贵州京盛建筑材料有限公司安全管理人员何**立即拨打了 120 急救电话。12 时 10 分许，龙*志、龙*建、杨**被送往龙里县人民医院治疗。经龙里县人民医院诊断：**龙*志** 1.右侧股骨内侧髁骨折；2.右侧胫骨平台骨折；3.左侧 L1-L3 椎体横突骨折；4.右下肢皮肤挫擦伤；5.迟发型头胸腹盆腔损伤待排；经治疗后于 2026 年 1 月 30 日出院。**龙*建** 1.创伤性颅脑损伤重型；①蛛网膜下腔出血；②右侧顶枕部下软组织挫裂伤；2.肺部感染；3.混合型高脂血症；经治疗后于 2026 年 2 月 1 日出院。**杨****右侧肩胛骨受伤；经治疗后

于2026年1月13日痊愈出院。梁**1.创伤性休克；2.开放性腹腔损伤；3.闭合性胸部损伤；4.双下肢毁损伤；12时30分许，被送往贵定县人民医院救治，于2026年1月5日12时50分抢救无效死亡。梁**死亡后，贵州京盛建筑材料有限公司立即对其家属进行安抚。2026年1月7日，与梁**家属签订了《工亡赔偿协议》，一次性支付赔偿金壹佰陆拾万零捌佰元整（￥1600800.00）；1月9日，对死者梁**进行火化和安置。2026年3月25日，贵州京盛建筑材料有限公司与龙*建达成了工伤一次性赔偿了结协议，向龙*建一次性支付全部工伤赔偿款贰万元（￥20000.00）；3月30日，与龙*志达成了工伤一次性赔偿了结协议，向龙*志一次性支付全部工伤赔偿款拾万元（￥100000.00），至此善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，涉事单位及时拨打了120应急救援电话，贵定县急救中心、龙里县急救中心接报后立即组织人员进行抢救。整个救援行动开展有序，救援过程中无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡，本次事故应急救援工作处置及时、妥当。事故发生后，贵定县人民政府高度重视，县应急管理局、县公安局和沿山镇等相关部门救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，事故善后处置得当。

三、事故原因分析

经事故调查组调查认定，事故的直接原因为：一是4#振动

筛下的料斗支撑结构失效，导致失去支撑而坍塌。**二是**在4#振动筛下的料斗发生堵塞后，现场工人选择停料不停机的处理方式，导致4#振动筛下的料斗持续有沙子进入，加上工人未站在安全范围内开展巡检和清堵作业，最终造成事故发生。

（一）直接原因分析

一是4#振动筛下的料斗槽钢支撑横梁右侧（北）焊接点存在未满焊、未熔合、有效焊接面积不够等严重质量问题，加上旧设备在长期交变荷载下焊缝发生疲劳开裂并恶化扩展，在料斗出现堵料产生大块物料承重的状况下瞬间断裂。在槽钢支撑横梁断裂后支撑料斗的只剩下槽钢横挑梁，此时，料斗以槽钢横挑梁为轴向下旋转坠落，对槽钢横挑梁和两端连接部位的焊缝产生巨大的扭力和拉力，造成槽钢横挑梁右侧连接部位上槽钢腹板与翼板过渡处断裂、料斗左侧横挑梁孔位外的槽钢被扭曲折断，最终造成料斗支撑系统崩溃失衡，引发整体突然倾覆坍塌。**二是**4#振动筛下的料斗发生堵塞后，现场工人选择停料不停机的处理方式，导致4#振动筛下的料斗持续有沙子进入，加上工人未站在安全范围内开展巡检和清堵作业，造成事故发生。

（二）排除灾害、案件等因素可能

贵定县公安局经调查询问、现场勘查、走访等工作，根据所获证据证明梁**死亡不属于刑事案件。事故调查组经现场勘查、走访、调查询问等工作，梁**死亡排除突发灾害等因素影响。

（三）间接原因分析

贵州京盛建筑材料有限公司。在开展技术改造过程中，未落实企业生产安全主体责任。**一是**未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，工人抵达后次日便直接上岗工作[1]；**二是**未建立安全风险分级管控制度，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理情况，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[2]，未对料斗焊接点进行检查。**三是**未制定可行性研究报告和技改实施方案，只组织制定了《贵州京盛建筑材料有限公司高标准砂石骨料生产线技改方案工艺流程图》《厂区平面布置图》；**四是**未对管理人员、施工班组及工人进行安全技术交底并签字确认；**五是**技改项目未按照《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第 673 号）向相关部门报备等工作。

有关责任单位存在的主要问题（一）事故单位

四、贵州京盛建筑材料有限公司。在开展技术改造过程中，未落实企业生产安全主体责任。**一是**未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

有关的安全生产规章制度和安全操作规程，工人抵达后次日便直接上岗工作；**二是**未建立安全风险分级管控制度，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理情况，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。**三是**未制定可行性研究报告和技改实施方案，只组织制定了《贵州京盛建筑材料有限公司高标准砂石骨料生产线技改方案工艺流程图》《厂区平面布置图》；**四是**未对管理人员、施工班组及工人进行安全技术交底并签字确认；**五是**技改项目未按照《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第673号）向相关部门报备等工作。

（二）有关监管部门

1.贵定县工业信息化局。作为工业企业行业主管部门，已按照相关要求通过“贵州政务”网站制定并公开项目备案的服务指南，列明了申报材料、办理流程、办理时限等，履行了法定的告知和指导义务，并通过召开座谈会、微信工作群等方式发布了国家、省、州、县关于项目申报、项目备案的政策宣传。同时，于2025年3月、7月、11月对贵州京盛建筑材料有限公司进行了3次服务指导，了解了企业生产经营情况，宣传了省、州相关企业奖补政策及申报要求和项目备案等相关工作。但在该起事故中，对企业主体责任引导不足，推动企业安全文化建设和技术改造备案等方面介入不深，多停留于文件转发和会议部署，缺乏针对性帮扶与过程跟踪，对事故发生负有一定监管责任。

2.贵定县应急管理局。作为工贸行业安全监管部门，已按照要求传达了上级关于非煤矿山强化安全生产的相关文件精神，组织工贸行业企业开展了3次集中安全教育培训，针对规模以下企业，采取随机抽查形成专报形式开展安全生产监督检查。根据2025年度监督检查计划，分别于2025年4月8日、10月21日对贵州京盛建筑材料有限公司进行了2次安全生产监督检查，在开展行政执法检查中，制定了现场检查方案，形成了现场检查记录，并下达了责令限期整改指令书和整改复查意见书等执法文书。结合安全生产综合监管职责，贵定县应急管理局在2025年9月28日联合贵定县自然资源局、黔南州生态环境局贵定分局对贵州京盛建筑材料有限公司开展了“双随机、一公开”抽查检查。但在该起事故中，在推动、指导和督促企业落实主体责任、开展安全教育培训、提升从业人员安全素质方面存在不足，未及时发现并督促贵州京盛建筑材料有限公司2025年11月份参与技改项目的10名工人开展安全教育培训工作，对事故发生负有一定的安全监管责任。

3.沿山镇人民政府。作为属地管理部门。已按照要求安排部署了辖区安全生产工作，传达了上级关于安全生产的相关文件精神，并按季度对辖区内企业开展全覆盖的安全生产监督检查。2025年与贵州京盛建筑材料有限公司签订了安全生产工作责任书，分别于1月13日、6月28日、7月28日、9月29日对贵州京盛建筑材料有限公司开展了4次安全生产监督检查，均填写

了《安全生产风险隐患（排查）现场记录表》。但在该起事故中，对贵州京盛建筑材料有限公司现场检查的针对性不强，对事故发生负有一定属地安全监管责任。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对有关单位的处罚（处理）建议

1.贵州京盛建筑材料有限公司。在开展技术改造过程中，未落实企业生产安全主体责任。**一是**未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，工人抵达后次日便直接上岗工作；**二是**未建立安全风险分级管控制度，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理情况，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。**三是**未制定可行性研究报告和技改实施方案，只组织制定了《贵州京盛建筑材料有限公司高标准砂石骨料生产线技改方案工艺流程图》《厂区平面布置图》；**四是**未对管理人员、施工班组及工人进行安全技术交底并签字确认。**五是**技改项目未按照《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第673号）向相关部门报备等工作，对事故负有主要责任。建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[3]相关规定给予**贵州京盛建筑材料有限公司**处人民币伍拾伍万元

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（550000.00）的行政处罚。

2.贵定县工业信息化局。作为工业企业行业主管部门，已按照相关要求通过“贵州政务”网站制定并公开项目备案的服务指南，列明了申报材料、办理流程、办理时限等，履行了法定的告知和指导义务，并通过召开座谈会、微信工作群等方式发布了国家、省、州、县关于项目申报、项目备案的政策宣传。同时，于2025年3月、7月、11月对贵州京盛建筑材料有限公司进行了3次服务指导，了解了企业生产经营情况，宣传了省、州相关企业奖补政策及申报要求和项目备案等相关工作。但在该起事故中，对企业主体责任引导不足，推动企业安全文化建设和技术改造备案等方面介入不深，多停留于文件转发和会议部署，缺乏针对性帮扶与过程跟踪，对事故发生负有一定监管责任。建议贵定县人民政府对贵定县工业和信息化局进行约谈。

3.贵定县应急管理局。作为工贸行业安全监管部门，已按照要求传达了上级关于非煤矿山强化安全生产的相关文件精神，组织工贸行业企业开展了3次集中安全教育培训，针对规模以下企业，采取随机抽查形成专报形式开展安全生产监督检查。根据2025年度监督检查计划，分别于2025年4月8日、10月21日对贵州京盛建筑材料有限公司进行了2次安全生产监督检查，在开展行政执法检查中，制定了现场检查方案，形成了现场检查记录，并下达了责令限期整改指令书和整改复查意见书等执法文书。结合安全生产综合监管职责，贵定县应急管理局在2025年

9月28日联合贵定县自然资源局、黔南州生态环境局贵定分局对贵州京盛建筑材料有限公司开展了“双随机、一公开”抽查检查。但在该起事故中，在推动、指导和督促企业落实主体责任、开展安全教育培训、提升从业人员安全素质方面存在不足，未及时发现并督促贵州京盛建筑材料有限公司2025年11月份参与技改项目的10名工人开展安全教育培训工作，对事故发生负有一定的安全监管责任。建议贵定县人民政府对贵定县应急管理局进行约谈。

4.沿山镇人民政府。作为属地管理部门。已按照要求安排部署了辖区安全生产工作，传达了上级关于安全生产的相关文件精神，并按季度对辖区内企业开展全覆盖的安全生产监督检查。2025年与贵州京盛建筑材料有限公司签订了安全生产工作责任书，分别于1月13日、6月28日、7月28日、9月29日对贵州京盛建筑材料有限公司开展了4次安全生产监督检查，均填写了《安全生产风险隐患（排查）现场记录表》。但在该起事故中，对贵州京盛建筑材料有限公司现场检查的针对性不强，对事故发生负有一定属地安全监管责任。建议贵定县人民政府对贵定县沿山镇人民政府进行约谈。

（二）对有关人员的处罚（处理）建议

伍**，男，44岁，贵州京盛建筑材料有限公司总经理、主要负责人。在开展技术改造项目上，未认真履行企业主要负责人安全生产职责，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操

作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产事故隐患，对事故发生负重要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（二）、（五）[4]相关规定，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）[5]相关规定，给予上一年收入百分之四十的罚款。

周**，男，63 岁，贵州京盛建筑材料有限公司技术改造项目负责人。在开展技术改造项目上，未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故发生负直接领导责任。建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]相关规定，给予上一年收入百分之三十的罚款。

（三）不予责任追究人员

梁**，男，群众，安全意识淡薄，思想麻痹大意，未站在安全范围内开展巡检和清堵作业，是导致事故发生的直接原因，对该起事故的发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

不予追究其相关责任。

六、事故整改和防范措施

1.贵州京盛建筑材料有限公司。要深刻汲取事故教训，举一反三，进一步增强安全意识和责任感，建立健全相关安全管理制度和操作规程，强化从业人员的安全教育培训和安全技术交底，督促从业人员严格遵守各项安全生产制度和操作规程，提高管理人员、从业人员的风险辨识能力。要加强隐患排查治理，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效措施及时消除生产安全事故
隐患。同时结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改时限和整改责任人，认真整改。

2.贵定县工业和信息化局。要切实履行好“三管三必须”职责，严格落实“谁主管、谁负责”的工作要求，加大对行业内企业的监管、指导和服务力度，建立完善行业安全监管协调机制，形成监管合力。同时，要深入剖析事故原因，督促相关企业吸取事故教训，落实好安全生产主体责任。

3.贵定县应急管理局。要履行好安全监管工作职责，充分发挥综合监管作用，督促企业建立健全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，帮助和指导企业查找安全生产工作中的薄弱环节和短板漏洞，及时发现和消除各类安全事故隐患，避免类似事故再次发生。

4.沿山镇人民政府。要按照“属地监管”原则，摸清辖区内各

类企业底数，加强与行业主管部门、安全监管部门的协调联动，不断提高企业安全生产管理水平。同时，当好企业的“贴心人”，通过政策解读、宣传警示和帮扶服务等形式，把安全生产工作要求传递到企业末端。

贵定沿山贵州京盛建筑材料有限公司

“1·5”一般坍塌事故调查组

2026 年 5 月 14 日

附件 1

<table>
<tr><td>事故发生单位</td><td colspan="4">贵州京盛建筑材料有限公司</td></tr>
<tr><td>事故单位地址</td><td colspan="4">贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县沿山镇</td></tr>
<tr><td>事故发生时间</td><td colspan="2">2026 年 1 月 5 日</td><td>事故发生地点</td><td>贵定县沿山镇贵州京盛建筑材料有限公司砂石加工房</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="2">郭**</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>事故等级</td><td colspan="2">一般事故</td><td>事故特征</td><td>一般坍塌事故</td></tr>
<tr><td>事故伤亡</td><td colspan="4">1 人死亡、3 人受伤</td></tr>
<tr><td rowspan="10">预计直接经济损失</td><td rowspan="4">人身伤亡后所支出的费用</td><td colspan="2">医疗费用（含护理费用）</td><td>3.529458 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">丧葬及抚恤费用</td><td>0 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助及救济费用</td><td>0 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">歇工工资</td><td>0 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">善后处理费用</td><td colspan="2">处理事故的事务性费用</td><td>0 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故赔偿费用</td><td>172.08 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">现场抢救费用</td><td>0 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">现场清理费用</td><td>0 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财产损失价值</td><td colspan="2">固定资产损失价值</td><td>0 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">流动资产损失价值</td><td>0 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">总计：175.604958 万元
（人民币：壹佰柒拾伍万陆仟零肆拾玖元伍角捌分）</td></tr>
</table>

估算人：韩勇军　　时间：2026 年 3 月 30 日

估算单位负责人：周俊　　时间：2026 年 3 月 30 日

附件 2

序号	姓名	性别	身份证号	住址	伤亡情况	备注
1	梁**	男	45272719*********	广西凤山县人	死亡	
2	龙*志	男	45272619*********	广西天峨县人	1.右侧股骨内侧髁骨折；2.右侧胫骨平台骨折；3.左侧L1-L3椎体横突骨折;4.右下肢皮肤挫擦伤；5.迟发型头胸腹盆腔损伤待排；经治疗后于2026年1月30日出院。	
3	龙*建	男	45272619*********	广西天峨县人	1.创伤性颅脑损伤重型；①蛛网膜下腔出血；②右侧顶枕部下软组织挫裂伤；2.肺部感染；3.混合型高脂血症;经治疗后于2026年2月1日出院。	
4	杨**	男	45252519*********	广西容县人	右侧肩胛骨受伤；经治疗后于2026年1月13日痊愈出院。	