乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司“1·25”叉车侧翻一般事故调查报告

2022年1月25日20时08分,乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司二期铸轧车间外围废料堆场叉车作业时发生侧翻事故，造成叉车驾驶员死亡。事故发生后，乳源瑶族自治县人民政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》成立了事故调查组，事故调查组按照实事求是、依法依规的原则，通过现场勘查、调查取证，综合分析，查明了事故原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。经事故调查组讨论，形成了事故调查报告，现将有关调查报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司

于2002年6月成立，2010年1月引进日资，现东阳光（沪市600673）控股51%，日本株式会社UACJ（全球铝业巨擘）占股49%，系国内规模较大、技术领先的铝板带箔生产企业。公司共有一、二、三期三个工厂，主要产品包括铝电解电容器用铝箔、汽车热交换器用板带箔材、动力电池铝箔等，产能规划15万吨，现已形成以电子铝箔、钎焊铝箔、电池铝箔为主体的三大高新技术含量的具有核心竞争力的优势产品。

统一社会信用代码：914402007398******

法定代表人：李*

成立日期：2002 年 06 月 18 日

类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币捌亿零叁佰玖拾贰万叁仟元

营业期限：2002 年 06 月 18 日至 2052 年 06 月 17 日

住所：韶关市乳源县龙船湾

经营范围：铝及铝产品的生产，汽车零部件及配件制造（不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源销售、再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）相关人员基本情况

1.李*，男，46 岁，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作。

2.王*磊，男，36 岁，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司安全总监、安全生产负责人。

3.王*阳，男，44 岁，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司分管生产副总经理。

4.朱*斐，男，36岁，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司二期铸轧车间主任。

5.陈*玉，男，54岁，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司二期铸轧车间中频炉班长。


二、事故概况

（一）事故时间：2022年01月25日20时08分

（二）事故地点：乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司二期铸轧车间外围废料堆场（仓库）

（三）事故现场勘验情况：

1.事故现场位置情况：位于精箔二期铸轧车间东北方（中间隔一条车间路宽9.25米），左邻山坡，右后靠配电房。（如图1平面图）

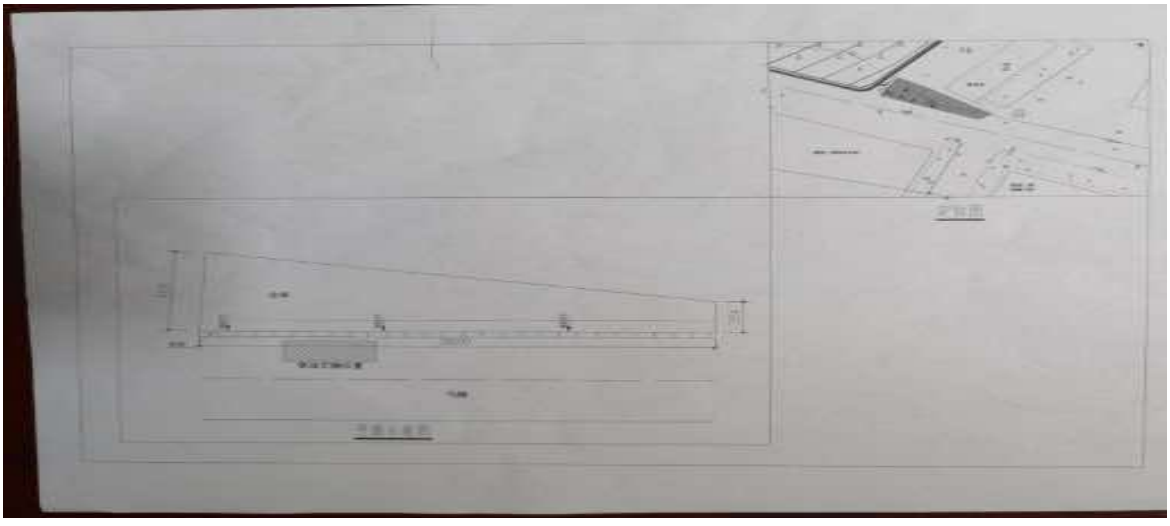

（图1）

2.事故现场叉车情况：叉车牌号：粤F00874，使用编号：

场内粤 A44575，产品型号：CPCD38，额定起重量 3800kg。叉车左侧翻在地，车头朝东南向，驾驶室内安全带完好，后置左导向轮呈顺时针转向状态。（如图 2-图 3）




（图 2）



（图 3）

3.事故现场其他情况：堆场口地面与车间路肩（排水渠）

处有斜坡，坡度 10%；红色安全帽完整、掉落在侧翻驾驶室后方地面上；驾驶室顶棚右沿处一滩血迹；废料框掉落在侧翻的叉车头部、废料框拉绳断裂，废料框货物毛重 765kg，长和宽均 1.3 米，高 1 米。（如图 4-图 5）

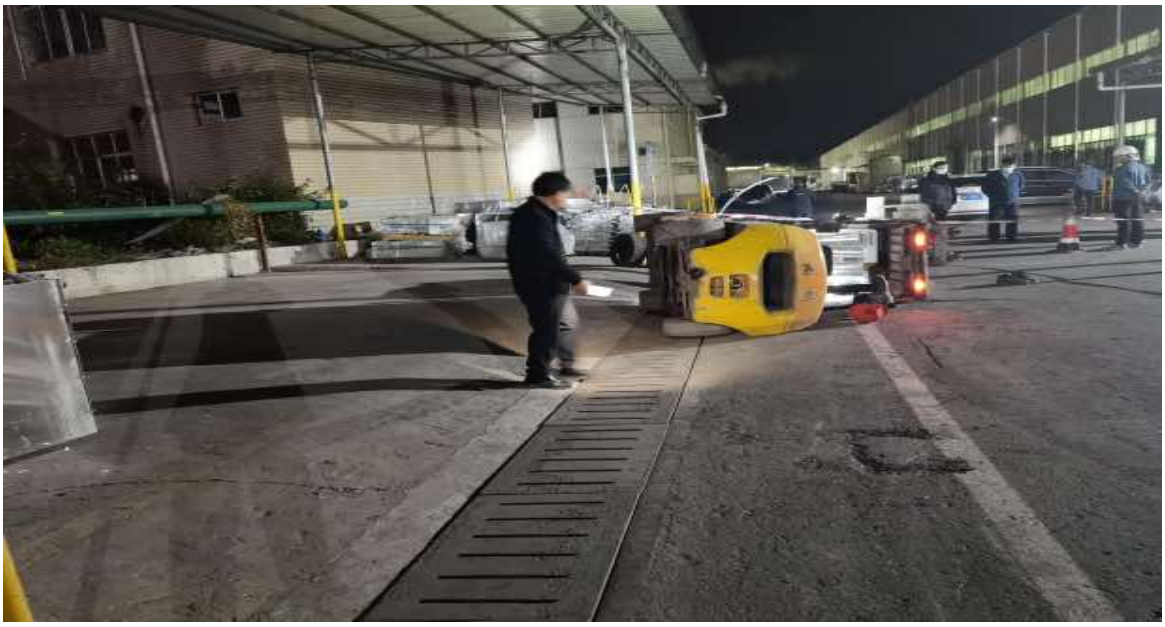

（图 4）



（图 5）

三、死者基本情况

姓名：陈*玉，男性，1967年生，身份证号码：440232196711******,户籍地址：广东省乳源瑶族自治县大桥镇大岗村委会山背村*号，是乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司二期铸轧车间中频炉班长。

四、事故经过和救援及善后情况

（一）事故经过及救援情况

2022年1月25日20时08分,乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司二期铸轧车间中频炉班长陈*玉（叉车驾驶证号：440232196711******，有效期至2024年8月）根据当天的工作内容，驾驶叉车（车牌号：粤F-00874，使用证编号：厂内粤A44575，检定时间2021年8月4日，有效期至2022年8月3日）未按规定佩戴安全带，准备将堆放在废料堆放仓库的铝框装的高纯铝屑吊运至中频炉进行熔炼，在吊运好废料后倒退下堆放仓库口斜坡处（测得坡度10%）向左打方向（视频显示废料框有明显摆动），造成叉车向右侧翻，人员被惯性甩出驾驶室右侧，安全帽下沿后脑勺处被侧翻叉车驾驶室顶棚砸压。事故发生时仓储科叉车驾驶员付*成正好将精整车间内42炉的废料叉运至堆料处路口，突然听到车辆一声响动，看到堆废料处有叉车侧翻在地了，他立即拨打电话给仓储科主操赖*华，告知废料堆放处有叉车侧翻了，叫他赶紧出来。赖*华跑出车间，看到是铸轧车间的叉车侧翻后马上跑到铸轧车间通知付*（铸轧车间工段长，当时下班正好出来），叫他赶紧报告领导，然后又去通知其他人员。付*来到现场后看到人员被压在驾驶室后马上打

电话报告车间领导并叫付*成拨打120电话。随后叫付*成开叉车将侧翻的叉车抬起，他将被压人员拖出一旁等待120到来急救。20时15分许，厂内相关领导陆续到达现场参与调度和救援；20时30分许，120医疗急救人员赶到现场，马上对陈*玉进行现场抢救并将当事人送往乳源县人民医院进行抢救。经过1个多小时的抢救，21时55分，经乳源县人民医院抢救无效，宣告死亡。

（二）事故报告及善后情况

2022年1月25日21时，乳源瑶族自治县应急管理局接到事故报告，按照《生产安全事故信息报告和处置办法》第四条“事故信息的报告应当及时、准确和完整”的要求，县应急管理局局长率工作人员立即赶赴事故现场进行核查；到达现场后，工作人员向现场人员了解事故情况并将事故情况向县人民政府、市应急管理局进行了报告。

事故发生后，县委、县政府要求全力做好事故善后处置工作，认真调查事故原因，做好企业安全隐患排查工作，严防再次发生类似事故。县人民政府分管副县长林欣接到报告后，率县应急管理局主要领导到场指导救援及善后工作；责令企业开展自查自纠工作，举一反三全面做好安全隐患排查工作。乳源东阳光优艾希杰有限公司积极妥当对当事人家属进行安抚、沟通协商有关赔付事宜。经过乳源瑶族自治县乳城镇人民调解委员会有效调解，2022年1月26日，乳源东阳光优艾希杰有限公司与死者家属签订《人民调解协议书》并达成一致意见，签订

协议后立即将赔偿金一次性支付到位，死者家属将死者遗体进行火化、安葬。事故善后处置工作有序稳妥。

五、监管部门监督管理情况

乳源瑶族自治县应急管理局积极贯彻执行国家、省、市、县有关安全生产的方针、政策和法律、法规，严格按照《乳源瑶族自治县应急管理局2021年度执法监督检查计划》开展执法检查工作，根据计划要求完成了对企业执法检查工作；聘请了第三方对全县规模以上企业进行隐患排查，对乳源东阳光优艾希杰有限公司排查出7项隐患，并要求企业落实整改；按照《广东省应急管理厅关于开展企业主要负责人履行安全生产职责专项执法检查工作的通知》的要求对全县工矿商贸企业开展了全覆盖的专项检查；2021年3月至2021年12月，乳源瑶族自治县应急管理局对乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司开展了4次专项检查和2次随机抽查，出具了6份《现场检查记录》，查出了6项隐患，下达了2份《责令限期整改指令书》和2份《整改复查意见书》。乳源瑶族自治县市场监督管理局根据《2021年乳源瑶族自治县特种设备安全日常监督检查计划》对乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司开展了1次专项检查和1次日常监督检查工作，下达了2份《特种设备现场安全监督检查记录》文书，同时要求企业继续加强安全管理工作。乳源瑶族自治县应急管理局和乳源瑶族自治县市场监督管理局相关工作人员根据年度执法检查计划开展执法检查工作，在监督管理工作中正常履职。

六、企业主要负责人履职情况

（一）关于建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设方面

1、编制并落实《安全生产责任制》（2021-5-23进行了更新，安全生产责任制内容包括从总经理到员工等多方位的安全责任体系，明确各岗位、各人员的安全职责及考核）；

2、2021年与公司分管负责人5人签订2021年安全环保目标责任书；与各车间/部门负责人23人确定2021年安全环保目标责任书；同时分别在月度、季度、年度对相关责任人进行考核；

3、取得安全生产标准化（2019年11月11日取得安全生产标准化三级企业（有色金属压力加工）证书，证书号：粤AQB4402SYⅢ201******），企业按照安全生产标准化的要求对照进行固化提高。

（二）关于组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程方面

1、组织制定并实施本单位各项安全生产规章制度和操作规程92份文件；

2、2021年修订、更新23份文件；（具体见附件目录）

（三）关于组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划方面

每年组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，2021 年度:

1、新工培训 6 批次 119 人次参加;

2、日常及专业性培训（安全文化、制度、体系、线上视频培训）8 批次 142 人次参加;

3、组织人员委外培训 16 批次 168 人次参加;

4、组织要求车间、班组级培训 228 批次 46705 人次参加。

（四）关于保证本单位安全生产投入的有效实施方面

依《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，2021 投入计划是 894 万元，已达成 968 万元，完成投入计划的 108.36%。

（五）关于组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患方面

1、组织建立并落实危险源辨识与风险评估 30 份;

2、2021 年组织安全专项检查共 10 次，查出隐患 99 项，整改完成率 100%;

3、2021 年协同第三方机构（如“韶关市特种设备协会”、“广东省居安消防技术服务有限公司”）开展隐患排查 2 次，查出隐患 62 项，整改完成率 100%;

4、参与日常安全暨5S检查 45次，共查出隐患1459项，整改完成率100%。

（六）关于组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案方面

1、组织制定的《乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司生产安全事故应急预案》于2021年11月30日在乳源瑶族自治县应急管理局备案（备案编号：440232-2021-0022）；

2、2021年组织开展综合应急预案演练1次，应急预案参与人数为324人次;

3、组织各级管理人员、一线员工等参加厂级、车间级、班组级的应急演练进行112批次、3119人次参加。

（七）关于及时、如实报告生产安全事故方面

本次事故发生后严格按照法律法规要求，在1小时内如实向属地监管部门报告。

通过调查取证，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司李刚履行了主要负责人安全管理职责。

七、事故原因和性质

（一）直接原因

当事人安全意识不足、麻痹大意，违反操作规程，驾驶叉车未按规定佩戴安全带，吊运废料倒车下坡时向左转向，造成车辆右侧翻，人员甩出，被侧翻叉车右顶棚砸压后颈。

（二）间接原因

1.乳源东阳光优艾希杰有限公司现场安全管理落实不到位，一线员工存在思想麻痹、违规操作的行为，未严格督促员工落实规章制度和操作规程。

2.乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司未严格督促从业人员严格落实安全生产操作规程，在生产经营过程中对存在的违反操作规程行为未能及时发现并制止。

3.乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司未及时排查和消除存在的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，乳源东阳光优艾希杰有限公司“1.25”叉车侧翻事故为一般生产安全责任事故。

八、责任认定及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等法律法规的有关规定，建议对有关单位及相关责任人员作出如下处理:

1.乳源东阳光优艾希杰有限公司现场安全管理落实不到位，未及时消除生产安全事故隐患[①]，一线员工存在思想麻痹、违规操作的行为，未严格督促员工落实规章制度和操作规程。对事故负有主要责任。按照《中华人民共和国安全生产法》《生产

①《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……”

安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定[②]，建议乳源瑶族自治县应急管理局依法对乳源东阳光优艾希杰有限公司进行行政处罚，对乳源东阳光优艾希杰有限公司管理层进行约谈，督促其对企业存在的安全管理漏洞进行整改到位，进一步加强管理，确保安全生产管理措施落实到位，杜绝类似生产安全事故再次发生。

2.王*磊，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司安全总监，安全生产负责人，未及时消除生产安全事故隐患[③]，对事故发生负有领导责任。建议乳源瑶族自治县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定[④]，对王*磊给予行政处罚。

3.王*阳，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司副总经理，负责企业日常生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司对王*阳给予处罚并将处理结果报乳源瑶族自治县应急管理局。

4.朱*斐，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司二期铸轧车间主任，未严格督促从业人员严格落实安全生产操作规程，在生

---

②《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负……罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”

③《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：…组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”

④《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”

产经营过程中对存在的违反操作规程行为未能及时发现并制止，未及时排查出存在的生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司免去朱*斐车间主任职务。

5.陈*玉，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司二期铸轧车间中频炉班长，安全意识不足、麻痹大意，未按规定佩戴安全带，违反操作规程作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，故不予责任追究。

九、事故教训及防范措施

本次事故造成叉车司机被压致死，反映出企业日常安全生产管理工作还存在疏漏，现场管理还存在不到位的情况。为深刻吸取事故教训，举一反三，消除类似事故隐患，保障辖区的生产安全，乳源县应急管理局要联合县开发区管委会、县市场监督管理局对园区特种设备及特种作业人员进行大排查、大整治行动。

（一）强化安全生产事故警示教育。由县安委办将此次事故通报全县，达到“一企出事故，全县受教育”的目的。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。本次事故发生的主要原因是现场安全管理落实不到位。乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司要认真吸取“1·25”事故教训，举一反三，做好安全生产管理工作，对厂区内存在的类似隐患开展自查自纠工作，对存在类似隐患的区域进行合规性整改；加大对特种作业人员

的操作规程培训，确实抓好落实岗位操作规程，对关键岗位和关键环节应重点监管和监控，要彻底做到“不安全坚决不作业，不安全坚决不生产”；要加强安全生产教育培训，强化实际操作和现场安全培训，加强特种作业人员管理，未经培训和取得特种作业操作资格证的，不得上岗作业，确实提高各类员工尤其是危险工序关键岗位员工的安全意识；强化典型事故案例教育，教育员工举一反三，吸取教训，进一步增强全体员工的安全意识和法制观念，树立“生命至上、安全第一”的思想，切实防止类似事故再次发生。

（三）强化行业监管力度。乳源瑶族自治县应急管理局、乳源瑶族自治县市场监督管理局要认真反思、总结和吸取事故教训，加强对本次事故企业的监管力度，督促企业整改落实报告中提出的防范措施建议，落实闭环管理要求。按照“管行业必须管安全、管生产必须管安全”的要求，加大执法力度，严肃查处安全生产责任不落实、安全教育培训不到位、安全监管不全面。结合行业生产经营特点，以“1·25”事故为典型案例督促各企业开展自纠自查，辨识各类存在的安全风险，防止类似事故再次发生。

乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司“1·25”

叉车侧翻一般事故调查组（代章）

2022年3月21日