吉安峡江绿林宾馆房屋墙面拆除“11·13”一般坍塌事故调查报告

吉安市政府事故调查组

2026 年 1 月

2024年11月13日9时10分许，在峡江县巴邱镇绿林宾馆拆除改造装修过程中，发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约80万元。事故发生后，相关单位未按照国家有关规定报告事故信息，涉嫌瞒报，经核查属实。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等有关规定，以及《江西省安全生产委员会办公室关于督办峡江县4起一般事故调查情况的函》有关要求，2025年9月26日，吉安市政府对本次事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住房城乡建设局、峡江县人民政府等相关单位派员参加的吉安峡江绿林宾馆房屋墙面拆除“11·13”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委介入、市检察院派员参加事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及主要教训，提出了整改防范措施。

经调查认定，吉安峡江绿林宾馆房屋墙面拆除“11·13”一般坍塌事故是一起因施工现场作业人员违规作业造成的一般生

产安全责任事故，且事故发生后，施工承包单位和属地乡镇政府存在漏报事故的行为，相关单位存在瞒报事故的行为。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生地：吉安市峡江县巴邱镇人民北路64号，原绿林宾馆所在地（其工商登记已注销，现仅作地理位置表述）。该地产权归属于峡江县国有资产经营有限公司，该公司将原绿林宾馆大部分店面（以下简称绿林宾馆）出租给易某群。

2.发包单位（自然人）：易某群，女，53岁，身份证号码36342319720115****，峡江县人，系绿林宾馆承租方，为绿林宾馆房屋墙面拆除工程的发包人。

3.承包单位（自然人）：罗某斌，男，35岁，身份证号码36242319900724****，峡江县人，系绿林宾馆房屋墙面拆除工程的承包人，何某华（死者）、陈某德、陈某平等小工的聘请人，不具备建筑总承包资质。

4.相关人员：何某华（死者），男，64岁，身份证号码36242319600602****，峡江县人，系绿林宾馆房屋墙面拆除工程聘请的工人，事发时正在拆除绿林宾馆一楼南面店面内西侧卫生间的墙体。

（二）工程概况及施工情况

因峡江县巴邱夜市一条街棚户区改造项目需要，计划对昌荣大酒店（易红群拥有一定股份）所在区域进行征收。巴邱中部片

区提升改造综合项目指挥部办公室经与易某群协商后，于2023年10月30日召开会议明确，在易某群签订搬迁协议后，将绿林宾馆交由易某群承租。2024年9月26日，峡江县国有资产经营有限公司与易某群签订租赁合同，将峡江县巴邱镇人民北路64号的原绿林宾馆部分店面（包括一楼南面店面，二楼东面，三楼及四楼整层，以及所有地下室，共计1037.53m^2）出租给易某群，租赁期限为5年。

签订租赁合同后，易某群计划将绿林宾馆重新装修后用于酒店经营。因房屋装修需做防水处理，易某群经熟人介绍联系到防水师傅罗某斌。两人接洽后，易某群将绿林宾馆房屋墙面拆除工作交由罗某斌承接。2024年9月28日，易某群和罗某斌签订房屋墙面拆除合同，主要包括拆除绿林宾馆内的墙皮、吊顶、木地板、门窗，拆除一楼南面店面内的楼梯、卫生间、女儿墙、临街大门，以及清运建筑垃圾等工作，工程价款9.5万元。10月初，罗某斌聘请工人陆续进行作业，作业人员及人数均不固定。开工约一周后，何某华（死者）开始参与工程施工，主要负责拆除墙体、清理建筑垃圾等工作。

（三）事故发生经过

2024年11月13日7时20分许，罗某斌安排何某华(死者)、陈某德、陈某平前往绿林宾馆施工，陈某平负责用电钻拆除一楼南面楼梯，何某华（死者）负责用锤子拆除一楼南面店面内西侧卫生间的围墙，陈某德负责清运垃圾。7时30分许，罗某斌来

到施工现场巡查（此时卫生间墙面已有裂痕）；8 时 40 分许，罗某斌离开施工现场；9 时 10 分许，何某华（死者）使用锤子自下往上拆除一楼南面店面内西侧卫生间墙体时，墙体突然倒塌，散落的墙块将何某华砸伤；9 时 18 分，附近小卖部老板辜某拨打 120 急救电话；9 时 37 分，救护车将何某华（死者）接至峡江县中医院抢救；12 时 24 分，何某华因伤情过重，抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

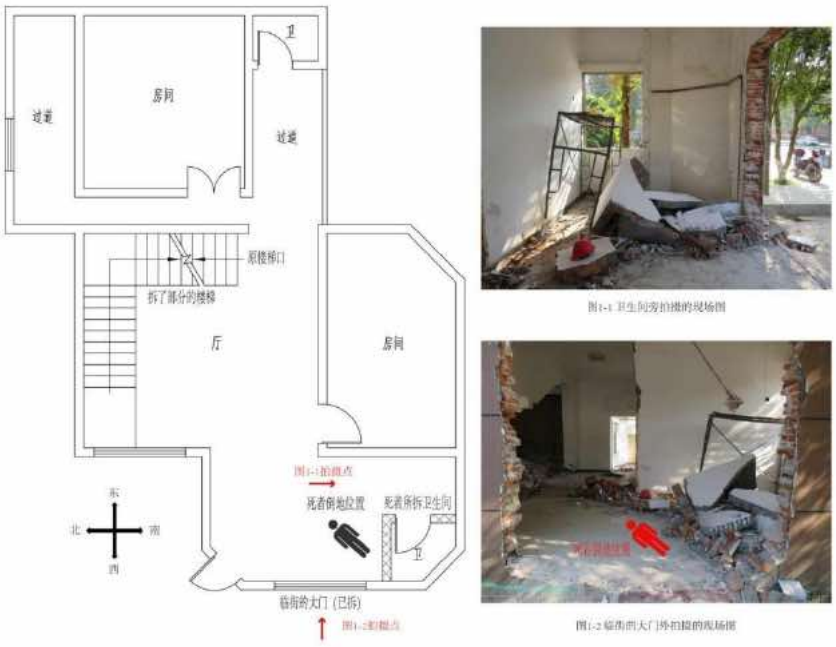


图 1 事发时绿林宾馆一楼南面店面结构图及现场照片

事故现场位于峡江县巴邱镇人民北路 64 号原绿林宾馆内一楼南面店面西侧卫生间（高约 2.5m，长约 1.7m，宽约 1.6m）旁。事故发生时，何某华（死者）位于卫生间北侧墙根旁，头朝东北方向倒下，腹部被散落的墙块压住，现场有 1 顶安全帽（死者所戴）及变形的脚手架，倒塌的墙体成块状散落在地。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员死亡情况

何某华，男，汉族，死亡时64岁，峡江县人，身份证号码362423196006 02****。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)核定，本次事故造成直接经济损失约80万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，何某华被送往峡江县中医院，事发现场附近的三轮车司机曾某生电话通知了罗某斌。罗某斌在赶往医院的路上，通过朋友联系了何某华家属何某。2024年11月13日9时50分许，罗某斌赶到峡江县中医院，并于11时许联系了易某群，而后未再向其他人或其他单位报告。何某华家属何某电话通知了峡江县巴邱镇何家村党支部书记何某平，何某平立即报告了巴邱镇政府副镇长傅某华，傅某华随即转报巴邱镇党委书记郭某。而后何某、何某平、傅某华、易某群等人先后赶到峡江县中医院。12时18分，何某拨打了110报警。

确认何某华死亡后，巴邱镇政府副镇长傅某华第一时间将该情况报告巴邱镇党委书记郭某。郭某立即安排巴邱镇人大主席刘某与傅某华共同处理善后事宜，并通过电话向峡江县政协副主席兼县委办公室主任娄某清、时任峡江县政府办公室主任邓某珍报告了何某

华死亡一事。12 时 54 分，峡江县公安局情报指挥中心袁某向峡江县委办公室、县政府办公室报告了该起事故。峡江县委办公室、县政府办公室接到事故报送信息后，仅对事故情况进行初步核实，认为该亡人事故为意外事故，未交办相关部门进一步调查核实，亦未向吉安市委总值班室、市政府总值班室报送事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场围观人员第一时间将何某华身上的墙块移开。9 时 18 分，附近小卖部老板辜某拨打了 120 急救电话。

（三）医疗救治和善后情况

9 时 27 分，峡江县中医院救护车到达现场；9 时 37 分，救护车将何某华接至峡江县中医院抢救；12 时 24 分，何某华因伤情过重，抢救无效死亡。

2024 年 11 月 14 日，巴邱镇政府会同峡江县人民调解委员会、峡江县公安局巴邱派出所、巴邱镇何家村村委会和罗某斌、易某群等人，积极做好死者家属情绪安抚、赔付协商等善后工作。11 月 15 日，罗某斌与死者何某华家属签订了《调解协议书》，赔偿死者家属死亡赔偿金、丧葬费及精神损失费共计 80 万元，由易某群先行垫付，已赔偿到位。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，周边群众迅速自发对何某华进行应急救援；峡江县中医院急救中心及时调度并出动救援力量；峡江县公安局巴邱派出所、巴邱镇何家村村委会、巴邱镇政府等单位收到突发事

件信息后，及时前往峡江县中医院做好善后工作；事故现场及周边社会秩序管控有力，未造成负面舆情。但绿林宾馆房屋墙面拆除工程负责人罗某斌未按照国家有关规定向住建部门、应急管理部门等相关部门报告，巴邱镇政府未按照县级层面紧急信息报送要求向县直主管部门报告，造成事故信息漏报。峡江县委办公室、县政府办公室收到事故信息后，会商研判认为本次事故不属于紧急信息报送范围，未按国家有关规定报送，致使事故瞒报，造成不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

施工作业人员何某华（死者），安全意识淡薄，违规[1]冒险施工作业，被倒下的墙体砸中，导致事故发生。

（二）间接原因分析

建设方易某群将建筑工程发包给不具备建筑施工资格资质的个人罗某斌，且未对施工承包单位安全生产工作进行统一协调、管理，未能及时发现生产安全事故隐患并督促整改。施工方罗某斌无建筑施工资质承包绿林宾馆墙面拆除工程，未对施工作业人员进行安全技术交底及安全教育培训，致使施工作业人员安全意识淡薄，不清楚施工现场存在的危险因素，施工现场安全管理缺失，未能及时发现并制止违规冒险作业行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

[1]《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ-147-2016）5.1.1：人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。

（一）事故相关单位

1.易某群。其作为工程建设方，将建筑工程发包给不具备建筑施工资格资质的个人，未与工程施工方签订安全生产管理协议且在房屋墙面拆除合同中将安全生产管理责任全部推给承包方，未对施工承包单位安全生产工作进行统一协调、管理，未能及时发现并督促整改生产安全事故隐患。

2.罗某斌。其作为工程施工方，在无建筑施工资格资质的情况下承包绿林宾馆墙面拆除工程，未对施工作业人员进行安全技术交底及安全教育培训，致使施工作业人员安全意识淡薄，不清楚施工现场存在的危险因素，施工现场安全管理缺失，未能及时发现并制止违规冒险作业行为。事故发生后未按照国家有关规定向住建部门、应急管理部门等相关部门报告，造成事故信息漏报。

3.峡江县国有资产经营有限公司。其作为绿林宾馆出租方，以租代管、一租了之，未与承租人签订安全生产管理协议，且在租赁合同中将安全生产管理责任全部推给承租人，未对承租方安全生产工作进行统一协调、管理，安全检查不到位，未能及时发现并督促整改生产安全事故隐患。

（二）有关监管部门

1.峡江县城乡建设和交通运输局。其作为行业监管部门，履行行业安全监管职责不到位，对绿林宾馆墙面拆除工程失察失管，未能及时发现和查处工程违法承包行为，未能及时发现并消除施工现场安全管理混乱、作业人员安全教育培训和技术交底未

开展等生产安全事故隐患。

2.峡江县国有资产事务中心。其作为峡江县国有资产经营有限公司主管单位，未落实出租国有资产安全监管职责，未有效督促峡江县国有资产经营有限公司对绿林宾馆开展安全检查。

（三）地方党委政府

1.巴邱镇政府履行属地安全监管职责不到位，对辖区内建筑工程安全监管不力，未能及时发现并消除绿林宾馆房屋墙面拆除工程存在的生产安全事故隐患；落实县级层面紧急信息报送要求[2]不到位，仅通过电话向峡江县委办公室、县政府办公室报告，未同步上报县直主管部门，亦未书面报告峡江县委、县政府，造成事故信息漏报。

2.峡江县委办公室、县政府办公室落实生产安全事故信息报送和处置制度不到位，收到巴邱镇政府和峡江县公安局事故信息报告后，未按照有关规定[3][4]进行处理，未交办相关部门对该起事故进一步调查核实，亦未上报事故信息，造成事故瞒报。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

何某华，男，群众，安全意识淡薄，违规冒险进行墙体拆除

[2] 峡江县委办公室、县政府办公室印发《关于进一步规范紧急信息报送工作的提示》明确：接报突发事件后，由乡镇主要领导核实情况，充分研判，确保信息无误后，于事故发生30分钟以内口头向县委值班室、县政府值班室报告，并同步上报县直主管部门，事故发生1小时内书面报送县委、县政府。

[3] 峡江县委办公室、县政府办公室印发《关于进一步规范紧急信息报送工作的提示》明确：县委值班室、县政府值班室将信息呈报县委、县政府主要领导，达到报市标准的，由县委值班室、县政府值班室统一口径上报市委、市政府，并反馈至县直职能部门上报市直主管部门，严禁抢报乱报、多头多报。

[4] 《中华人民共和国突发事件应对法》第十七条：县级人民政府对本行政区域内突发事件的应对管理工作负责。突发事件发生后，发生地县级人民政府应当立即采取措施控制事态发展，组织开展应急救援和处置工作，并立即向上一级人民政府报告，必要时可以越级上报，具备条件的，应当进行网络直报或者自动速报。

作业，被倒下的墙体砸中致死，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪检监察机关提出处理意见。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.易某群，女，群众，绿林宾馆房屋墙面拆除工程建设方。其将建筑工程违法发包给未取得建筑工程资格资质的罗某斌，未签订安全生产管理协议且在房屋墙面拆除合同中将安全生产管理责任全部推给承包人，未对承包方安全生产工作进行统一协调、管理，未及时发现并督促整改生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款和第二款[5]、《中华人民共和国建筑法》第二十二条[6]等规定，对事故发生负有管理责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

2.罗某斌，男，群众，绿林宾馆房屋墙面拆除工程施工方。其非法承包建筑工程，对建筑工程安全管理不到位，未及时发现并督促整改生产安全事故隐患，未对施工作业人员进行安全教育

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款和第二款:生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6]《中华人民共和国建筑法》第二十二条:建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

培训和技术交底，致使作业人员缺少施工作业必要的安全生产知识和操作技能。作为绿林宾馆房屋墙面拆除工程负责人，在事故发生后未按照国家有关规定向住建部门、应急管理部门报告。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[7]、第二十八条第一款[8]、第八十三条第二款[9]和《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款[10]、《建设工程安全生产管理条例》第二十条[11]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[12]等规定，对事故发生和事故信息漏报负有管理责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

3.姚某明，男，中共党员，峡江县国有资产经营有限公司法定代表人，负责全面工作。其对承租单位安全生产工作检查管理不到位，未能及时发现并消除绿林宾馆房屋墙面拆除工程中存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十条:生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件，不得从事生产经营活动。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[10]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[11]《建设工程安全生产管理条例》第二十条：施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

[12]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

法》第二十一条第五项[13]之规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

4.峡江县国有资产经营有限公司未认真落实出租单位安全生产管理职责，未签订安全生产管理协议且在租赁合同中将安全生产管理责任全部推给承租人，未对承租方安全生产工作进行统一协调、管理，安全检查不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，对事故发生负有管理责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

（四）对有关部门和单位的处理建议

1.责成巴邱镇政府深刻反思，认真总结事故教训，向峡江县政府作出深刻书面检查。

2.责成峡江县城乡建设和交通运输局深刻反思，认真总结事故教训，向峡江县政府作出深刻书面检查。

3.责成峡江县国有资产事务中心深刻反思，认真总结事故教训，向峡江县政府作出深刻书面检查。

4.责成峡江县委办公室、县政府办公室深刻反思，认真总结事故教训，分别向峡江县委、县政府作出深刻书面检查。

5.责成峡江县委、县政府深刻反思、认真总结事故教训，分

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:第五项组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

别向吉安市委、市政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）违法发包工程，安全意识缺失。发包人易某群为节省成本、规避监管，心存侥幸，将工程交由无施工资质、无安全生产许可、无规范管理体系的个人承揽，严重违反《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，看似“省事”，实则埋下了巨大的安全隐患，也是导致事故发生的根本原因。建筑施工属于高危行业，施工主体必须具备相应的技术能力、管理能力和安全投入能力。承包人罗某斌既无专业施工队伍，也无安全培训机制，更无应急处置预案，临时召集的“小工”多为农民工，未接受系统安全教育，缺乏基本防护意识和技能，且施工作业现场安全管理缺失、安全防护不到位，是导致事故发生的直接原因。

（二）安全管理失控，主体责任悬空。出租方峡江县国有资产经营有限公司未对承租方安全生产工作进行统一协调、管理，发包人易某群不承担管理责任，承包人罗某斌未落实好安全教育培训和现场安全管理，三方责任主体的安全责任全部落空，致使施工现场作业人员处于安全监管的“真空地带”。类似“以包代管”“包而不管”的现象在部分小型工程、零星项目中屡见不鲜，表面上是“自主施工”，实则推诿责任、监管缺位。

（三）职责认识不清，监管执法缺位。峡江县国有资产事务中心未落实对所出租国有资产的安全监管职责。峡江县城乡建设

和交通运输局作为房屋建筑工程安全监管部门，未健全完善限额以下小型工程安全监管机制，对辖区内限额以下小型工程安全监管不到位。巴邱镇政府未有效履行属地管理责任，对限额以下小型工程监管不到位。行业监管部门和属地政府等单位间信息共享不及时，联动执法机制不健全，导致形成了监管盲区。

（四）缺乏科学研判，制度执行不严。峡江县委办公室、县政府办公室未严格落实事故信息接报、核实、上报要求，未组织专业力量对事故信息进行科学研判，未依据《生产安全事故报告和调查处理条例》进行等级判定和处置决策，主观臆断事故性质，将本次事故错误定性为“意外事件”，亦未依据《中华人民共和国突发事件应对法》等有关规定向上一级人民政府报送事故信息，导致事故瞒报。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训，加强限额以下小型工程整治。峡江县委、县政府要深刻剖析事故暴露出的问题，坚持举一反三，聚焦薄弱环节，加强专项整治。要对限额以下小型工程进行全面排查，重点整治无资质施工、不落实安全防护、未开展安全教育培训等违法违规行为，对管理水平低、人员素质差的工程要强化现场指导，严防失控漏管。要对“违法发包”“以包代管”“包而不管”等问题加强排查整治，严格规范工程发包行为，对违法发包、以包代管、包而不管等行为依法从严处置，强化警示震慑，推动相关方落实安全生产主体责任。

（二）强化小型工程监管，压紧压实各方安全责任。峡江县委、县政府要督促有关单位建立健全限额以下工程管理制度，明确各方安全生产工作职责，推动部门与乡镇（街道）之间实现信息充分共享、管理紧密协同。峡江县城乡建设和交通运输局要深刻吸取事故教训，充分发挥行业主管部门职能作用，完善行业安全监管机制特别是限额以下小型工程安全监管机制；要会同乡镇（街道）进一步强化建筑施工领域限额以下小型工程安全监管，深入开展安全隐患排查治理，加强对建筑施工领域相关资质、安全生产许可证以及电焊工等特种作业人员持证上岗、岗前安全教育等方面情况的监管检查。峡江县国有资产事务中心要进一步强化所出租国有资产安全监管，及时发现并消除安全风险隐患。

（三）持续提升安全意识，加强安全教育培训和现场安全管理。要充分认识建筑施工从业人员安全生产教育的重要性和紧迫性，牢固树立“安全培训不到位就是重大安全隐患”的思想认识，持续强化建筑施工从业人员安全生产意识和事故防范能力，有效防范生产安全事故发生；要加强建筑施工现场作业人员岗前安全教育培训，强化从业人员和安全管理人员安全生产意识和安全操作技能培训，加强安全技术交底，严格落实安全风险管控措施，狠抓施工现场安全管理，及时制止纠正“三违”行为。

（四）严肃工作纪律要求，进一步规范事故信息报送工作程序。峡江县要严肃工作纪律，严格落实事故信息报送制度，进一步规范事故信息报送程序，对迟报、谎报、瞒报行为一律从严查处，严肃追究相关人员责任。要健全信息共享与联防联控机制，

明确信息共享内容与方式以及相关部门职责，建立各部门定期信息共享与数据交叉比对机制，实现跨层级、跨部门、跨领域的信息交流与协作配合，构建高效协同的安全风险防控体系。要进一步规范完善生产安全事故信息研判与报送机制，明确事故信息接收来源、核实程序、研判内容、上报要求、责任追究等事项，坚决杜绝瞒报事故再次发生。同时，要积极引导、鼓励社会公众举报安全生产事故信息和非法违法建设工程项目，经查证属实的按照有关规定及时兑现奖励，形成共抓安全的浓厚氛围。