绵阳经开区硕唯希公司“3·10”一般坍塌事故调查报告

2021年3月10日11时许，在绵阳市经开区绵阳硕唯希建筑垃圾回收利用有限公司堆料场进料口区域，发生一起砂石坍塌事故，造成1人死亡。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规的规定，根据绵阳市人民政府授权，成立了由绵阳市应急管理局牵头，市纪委监委、市公安局、市总工会、经开区社管局等单位人员组成的事故调查组，同时邀请市人民检察院派员参加事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，查阅收集事故发生单位、塘汛街道办（属地政府）、经开区经科局（行业管理部门）3家单位的履职记录资料共计60余份，对7名有关人员进行了调查询问，制作事故现场勘验笔录和现场照片，经过综合分析，查明事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，分析认定事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位情况。

绵阳硕唯希建筑垃圾回收利用有限公司（以下简称“硕唯希公司”），统一社会信用代码：91510700MA69PF0B30，系自然人投资的有限责任公司，公司法定代表人：刘洪高，注册资本500万元，公司成立于2019年8月26日，住所：四川省绵阳市经开区文武村四组（现更名为文跃社区）。

工商登记经营范围：再生物资回收与批发；再生资源回收、加工；回收废旧金属；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；砂石加工销售；建筑材料生产专用机械制造；土方回填工程施工；开挖土方工程施工；石方工程施工；土石方运输工程施工；销售建筑材料；销售金属材料；销售五金产品；销售建筑装饰材料；陶瓷、石材装饰材料零售；矿产品加工等。

硕唯希公司组织架构属于直线型单层结构，所有管理职能都集中于投资人刘洪高身上，公司共有15名员工，涉及市场、财务、材料、堆料场现场管理、称重过磅、机械操作及维修等岗位人员。

（二）生产设备与工艺。

硕唯希公司位于经开区文跃社区，从2020年5月开始建厂并购买破碎生产线设备安装调试至今，根据工艺要求边调试边生产；生产线设备如图1所示。

生产工艺过程：进料口料斗内的砂石毛料经过给料机振动，漏入输送带，再经输送带送至破碎机设备中制成不同规格的砂石成品。

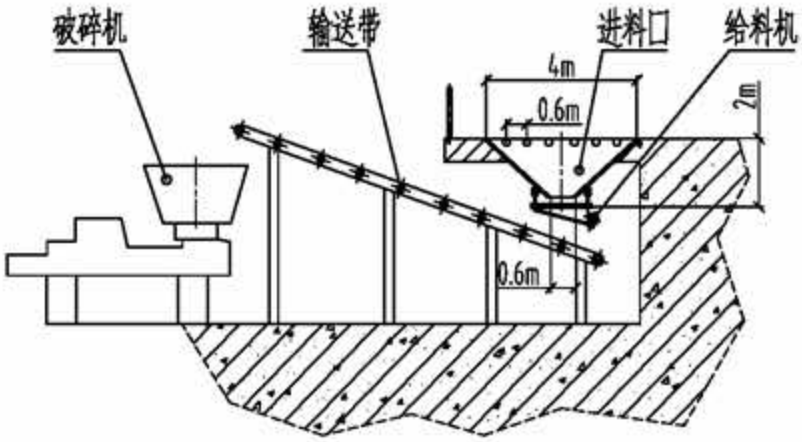


图 1 破碎生产线

（三）事故发生现场。

事故发生现场在硕唯希公司破碎生产线的给料机附近，堆料场进料口区域。如图 2 所示。



图 2 事故发生现场

二、事故发生经过、救援和善后处理情况

（一）事故发生经过。

2021 年 3 月 10 日 11 时许，在硕唯希公司堆料场，现场作业人员杨彦兵发现给料机料斗被砂石堵塞，正常情况下是使用挖机进行疏通，但当日因挖机师傅未上班而无法使用，杨彦兵便手持钢钎，站在料斗砂石上向下捅堵塞料斗的砂石。如图 3

所示。

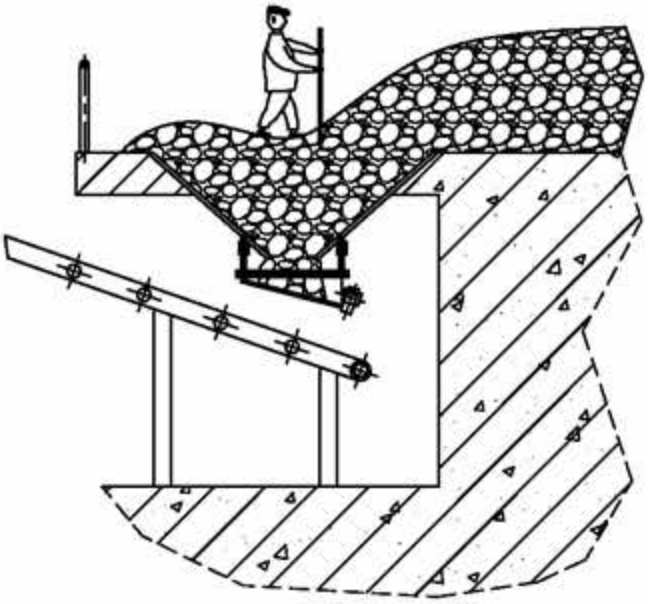


图 3 杨彦兵手持钢钎疏通料斗

不料，料斗被疏通的同时，砂石失稳，发生坍塌，裹挟着杨彦兵进入料斗，导致其被砂石掩埋致死。如图 4 所示。

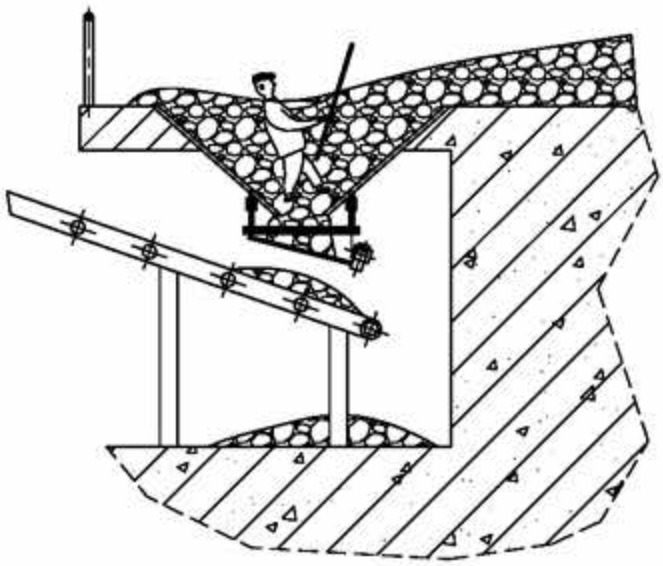


图 4 杨彦兵被砂石掩埋

（二）应急救援处置情况。

事故发生后，现场人员立即拨打 119、110、120 并向公司

负责人报告，经开区消防救援大队到达后立即对杨彦兵进行施救，救出后经120检查判定已无生命体征，当场宣布死亡。

硕唯希公司负责人立即将事故情况向村委会、街道办和涪滨路派出所进行报告，同时安排通知死者家属；经开区安办、经开区住建局、塘汛街道办、文跃社区等单位有关负责人分别到达现场指导应急处置工作。

涪滨路派出所到达现场立即维持现场秩序，并组织勘查，排除刑事案件和自杀可能；塘汛街道办对公司下达停产通知；经开区安办及时向市应急局上报事故情况；经开区管委会、经开区安办对处理好善后事宜提出了具体要求，同时要求硕唯希公司立即开展隐患排查，杜绝此类事故再次发生；硕唯希公司立即成立工作组着手处理善后事宜。

（三）事故善后处理情况。

事故发生后，硕唯希公司与死者家人达成了赔偿协议，共计赔款127万元，死者于3月15日火化。

（四）应急救援评估。

经综合评估，调查组认定，事故发生单位及时上报事故并参与现场抢救，有关部门能及时赶赴现场开展应急处置。现场救援处置及时、方法得当，善后工作处置有序，没有引起不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

事故造成1人死亡。死者：杨彦兵，男，现年35岁，身份证号码：6226＊＊＊＊＊057×，家庭住址：陕西省南郑县濂

水镇。据统计，该起事故造成直接经济损失约150万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因。

疏通料斗过程中不按要求使用工程机械（挖机），作业人员杨彦兵违规使用钢钎疏通料斗（采用人力），导致砂石失稳坍塌发生事故。

（二）间接原因。

硕唯希公司安全生产管理不力，一是安全生产责任制不健全，没有明确岗位人员责任范围；二是公司安全生产规章制度和操作规程不健全，未制定生产安全事故隐患排查制度，未建立破碎机操作等岗位安全作业规程；三是对从业人员进行安全教育和培训不到位，没有辨识作业场所和工作岗位存在的危险因素并进行教育培训与告知，导致作业人员不具备本岗位安全操作技能。

（三）事故性质。

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）责任单位及处理建议。

1.硕唯希公司，作为事故发生单位，履行安全生产管理法定职责不到位，一是没有健全安全生产责任制，没有明确岗位人员责任；二是没有健全安全生产规章制度和操作规程，未制定生产安全事故隐患排查制度，未建立破碎机操作等岗位安全作业规程；三是对从业人员进行安全教育和培训不落实，没有

辨识作业场所和工作岗位存在的危险因素并进行教育培训与告知，导致作业人员不具备本岗位安全操作技能。从而引发事故发生，是事故的责任单位，其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

2.塘汛街道办事处，安全生产监管人员专业水平缺乏，对硕唯希公司的安全生产状况监督检查不全面、不深入，对该公司没有健全安全生产规章制度和操作规程等问题未及时发现，履行安全生产属地监管职责不到位。建议由经开区管委会对塘汛街道办事处进行警示约谈，并将约谈情况书面报市安委办备案。

（二）责任个人及处理建议。

1.刘洪高，作为硕唯希公司的主要负责人和直接管理者，未组织制定公司安全生产规章制度和岗位安全操作规程，未有效组织建立公司安全生产责任制，组织实施安全生产教育和培训不落实，生产现场管理不到位，没有及时发现并制止违章违规行为。对事故发生负有领导和管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

2.杨彦兵（死者），作为硕唯希堆料场现场管理及作业人员，违规使用钢钎疏通料斗，导致砂石失稳坍塌发生事故。其行为对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追责。

六、汲取事故教训、落实防范和整改措施

（一）落实企业主体责任。

硕唯希公司必须深刻汲取此次事故惨痛教训，举一反三，防止类似事故再次发生。不能因为公司小，员工少而放松安全管理，一是必须认真组织建立公司安全生产责任清单，从公司负责人到各岗位员工必须明确安全生产责任并加强检查考核，确保安全生产责任落到实处。二是必须加强员工安全教育培训，提高员工安全操作技能和安全意识。三是要抓好安全生产隐患排查治理工作，及时发现安全隐患并治理，要使用新设备，采用新工艺，切实提高企业本质安全水平。

（二）落实属地监管职责。

经开区管委会要深刻汲取该起事故教训，进一步健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，加强对行业部门和属地街镇安全监管人员的培训，督促街镇安全监管人员有效履行监管职责，加强对小微企业的监督检查，消除监管盲区和死角，切实防范事故发生。

绵阳经开区硕唯希公司

“3·10”一般坍塌事故调查组