桂林华茂矿业有限公司“3·11”
一般高处坠落事故调查报告

2024年3月11日10时左右，位于灵川县潮田乡富足村委的桂林华茂矿业有限公司机制砂料仓内发生一起一般高处坠落事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《国家矿山安全监察局关于印发<矿山生产安全事故报告和调查处理办法>的通知》（矿安〔2023〕7号）等法律法规规定，灵川县人民政府于2024年3月15日成立了由县政府办副主任蒋连春任组长、县应急管理局局长陆富勇任常务副组长，县应急管理局、县公安局、县自然资源局、县工信和商贸局、县总工会、县人力资源和社会保障局、潮田乡人民政府等有关负责同志为成员的桂林华茂矿业有限公司“3·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。事故调查组委托了桂林市安全生产专家库5名矿山类专业高级工程师、注册安全工程师及安全评价师，组成技术组，负责事故技术鉴定工作；邀请了县纪委监委介入事故瞒报责任调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位以及瞒报事故的处理建议，分析了事

故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、事故责任单位相关情况

（一）企业基本情况、经营资质许可、行政审批情况

桂林华茂矿业有限公司成立于2017年，公司名下灵川县潮田乡聚鑫建筑石料用灰岩矿位于桂林市城东南部101°方向，与桂林市直线距离34.5km，行政隶属桂林市灵川县潮田乡管辖。该矿权于2018年通过桂林市自然资源局招拍挂的程序，由桂林华茂矿业有限公司合法取得，该项目经《桂林市采石场建设试点工作领导小组第一次会议纪要》（市国土资阅〔2017〕26号文批复，确定为桂林市第一批标准化试点采石场。桂林华茂矿业有限公司取得采矿许可证后，按照采石场建设规模化、基地化、规范化的要求和建设标准化、生产工厂化、开采阶梯化、经营规模化、管理现代化的标准完成了矿山破碎加工区厂房的标准化建设，并通过桂林市自然资源局牵头组织的综合验收。该企业目前员工人数53人。经济类型：有限责任公司，统一信用代码：91450323MA5L29QQ90，法定代表人为李亮海，地址：灵川县潮田乡潮田街218号，经营范围：石材加工、销售（机制砂、石粉除外），销售水泥、沥青制品、建筑材料、装饰材料、对房地产业、采矿业、建筑业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。桂林华茂矿业有限公司灵川县潮田乡聚鑫建筑石料用灰岩矿《采矿许可证》矿山名称：灵川县潮田乡聚鑫建筑石料用灰岩矿，企业名称：桂林华茂矿业有限公司灵川县潮田乡聚鑫建筑石料用灰岩矿，主要负责人：李亮海，有效

期限：自2022年3月15日至2025年3月14日。该矿山建设总投资约9000万元，目前建有年产量200万吨碎石加工生产线一条，并按生态环境部门要求配套建设标准化钢结构防尘车间，加装智能喷淋设备及收尘装置。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构和安全管理人员情况

桂林华茂矿业有限公司成立了矿山安全生产委员会作为公司专门的安全生产领导机构，负责公司安全生产相关事项的管理与监督。桂林华茂矿业有限公司法定代表人李亮海担任安委会主任，销售经理袁松伟担任副主任，公司任命了黎桂文、黄志鹏为专职安全管理人员。其中李亮海、袁松伟持有桂林市应急管理局颁发的“主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证”且在有效期内；黄志鹏、黎桂文持有桂林市应急管理局颁发的“安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证”且在有效期内。

2.安全管理工作及复工复产工作情况

安全管理工作情况：桂林华茂矿业有限公司制定了安全生产岗位责任制、管理制度、操作规程；无清扫作业管理制度、操作规程、岗位安全责任制；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，即未对破碎车间存在高处坠落的风险及时采取技术、管理措施，消除隐患。

复工复产工作情况：3月7日，桂林华茂矿业有限公司向县应急管理局提交复工申请。复工申请材料显示，公司根据《广西壮族自治区安全生产委员会办公室关于做好春节后企业安全复工复产工作的通知》（桂安委办〔2024〕22号）中“六个一”的要求，

召开了一次节后复工复产安全生产专题会议、制定了复工复产方案、召开了全体员工大会、开展了全员安全生产教育培训，制定了应急处置方案，但未开展全面安全生产和消防安全检查；公司未按照《国家矿山安全监察局关于做好春节前后停产停工安全管理和复工复产工作的通知》（矿安〔2024〕5号）中“严格停工停产期间安全管理”和“认真做好复工复产前期工作”的要求，加强日常巡检工作，对各系统、各环节开展全面安全风险研判、制定落实管控措施，未组织全员深入开展隐患排查，未按照“五定”原则严格落实治理措施，矿山主要负责人未做到安全培训到位、风险管控到位、隐患治理到位。

（三）破碎车间主要工艺流程

采场采下的矿岩经由挖掘机铲装、自卸汽车运至卸矿平台卸矿，进入矿山破碎加工流程。原料矿石从卸料口矿仓经振动给料机送至颚式破碎机进行初次破碎开始，总共经过两次破碎、四次筛分，之后按石料粒径大小由经皮带输送至各个产品堆料区堆存，工艺流程详见图1。

矿山采出矿石经汽车运输到破碎口（卸矿点）先进行一次破碎，

由振动给料机ZG-C1550型提供给颚式破碎机进行初次破碎，带泥物料由皮带运输机送至泥筛筛分出泥土，可回收利用物料由皮带再次输送至PCZ-1815型锤式破碎机进行破碎，粗碎后的大块物料由皮带送至回笼筛进行二次筛分选出20~40mm的石子则由皮带运输机送至成品堆料区或送至ZSJ-1218型制砂机，其余经皮带运输机运送成品筛，分别筛选出10~30mm石子和0~5mm石子运输至成品堆料区，不符合规格产品经回料皮带继续输送至PCZ-1216


型锤式破碎机循环生产各规格产品。成品筛筛分出的机制砂送至2号料仓，其余送至ZSJ-1218型制砂机，由皮带运输机送至砂筛，砂筛筛选出机制砂则由皮带运输机送至1号成品堆料区，其余不符合规格产品经回料皮带继续输送至ZSJ-1218型制砂机循环生产机制砂。

工艺流程见下图:

1、



2、矿石破碎工艺流程

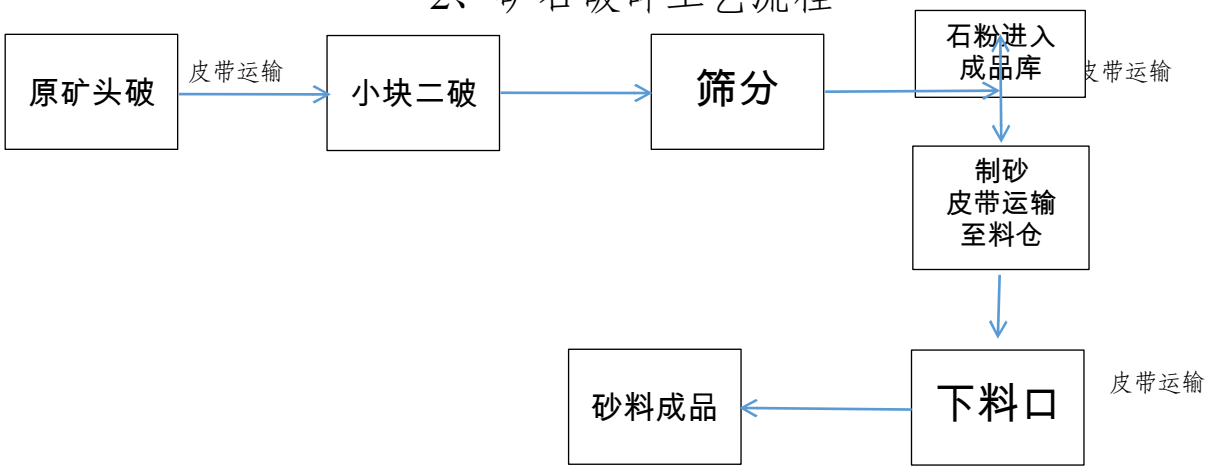

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2024年3月11日上午7点半左右，桂林华茂矿业有限公司机修班班长李红按照公司销售经理袁松伟的安排，带领9人到矿石破碎厂房机制砂料仓，把堆积结块在下料口壁四周的砂料清理至下料口内。作业至上午10点左右，作业人员取下安全带收拾好工具准备离开机制砂料仓，刚走几步，突然听到“啊”的一声，回头发现机修工傅国从下料口至上方3.5m高处的砂料堆斜坡处坠落至

1号下料口内，并被砂料掩埋。安全员黎桂文等作业人员当即系上安全带下到下料口附近施救，但由于砂料掩埋了傅国全身，无法将傅国从上方救出。10点10分左右，安全员黄志鹏使用对讲机立即向车间主管刘桂锋和经理袁松伟报告后，刘桂锋和袁松伟立即带领了另外几名作业人员到卸料口下方的输送带处，割开输送皮带和砂仓底部铁板，经过施救人员十几分钟的努力，终于把傅国从料仓里面拉出来。此时傅国已经意识不清，袁松伟指挥现场人员抢救并亲自给傅国清理口腔内异物，做人工呼吸。11时20分左右，潮田乡卫生院医护人员抢救无效，宣布死亡。

（二）现场勘察情况

事故发生在矿石破碎厂房机制砂料仓内5号运输带下方1号下料口，成品库规模为25m×100m，机制砂料仓规模为25m×16m，共4个下料口，1号下料口堆积的砂料高约5m，下料口上方尺寸为2m×1.6m，下方尺寸为0.6m×0.4m，深2.5m，事故人员坍塌坠落处距下料口高度约3.5m。具体情况请见事故现场示意图。

1.机制砂料仓绘制简图（机制砂料仓平面图、5号带1号下料口剖面图）




2.机制砂料仓 5 号带 1 号下料口照片（俯视）



3.1 号下料口下方



4.机制砂料仓绘制简图

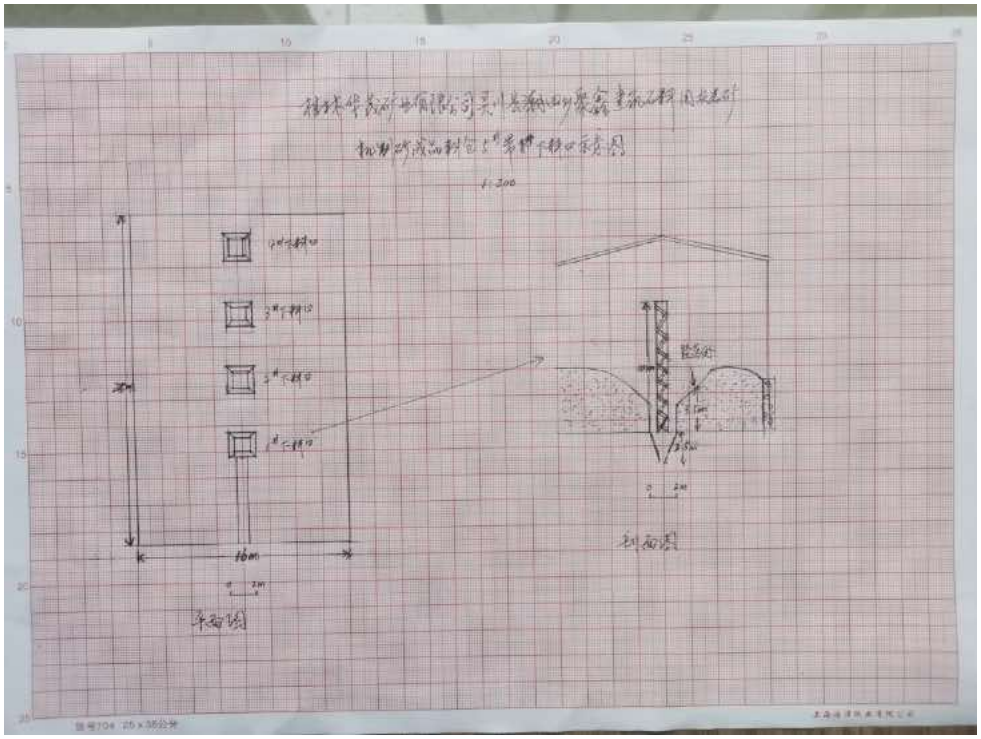

（三）事故应急处置及评估情况

1.事故信息接报及响应情况

10点10分左右，安全员黄志鹏在发生事故后立即向车间主管刘桂锋和销售经理袁松伟报告，并拨打120急救电话。

10时28分，刘桂锋和袁松伟带领几名员工用氧气乙炔割开砂仓底板，从料仓底部救出后，立即给傅国做心肺复苏和人工呼吸。

10时43分，潮田乡卫生院救护车达到现场。

11时28分左右，潮田乡卫生院医生宣布抢救无效死亡。

11时55分，华茂矿业袁松伟电话向县应急管理局分管矿山副局长刘凤昌汇报事故情况。

11时57分，刘凤昌向陆富勇局长电话汇报华茂矿业事故情况。

12时30分，潮田乡政府通过电子邮件向县应急管理局初报事故情况。

12时58分，县应急管理局应急指挥中心通过邮件向县政府办报告事故情况。

2.事故应急处置情况

事故发生后，企业积极采取措施组织抢救，并及时拨打潮田乡卫生院急救电话，妥善保护事故现场，120急救人员及时到场并采取急救措施。

潮田乡人民政府、县应急管理局、县公安局和县自然资源局接到企业事故报告后，按照生产安全事故应急救援预案的要求赶到

事故现场，对现场进行初步勘察和指导善后。

3.事故应急处置评估结论

调查组认为，企业现场救援处置措施得当，善后工作有序，但未按照规定时间报告事故。

潮田乡人民政府、县应急管理局、县公安局和县自然资源局接到信息报告后，及时赶到事故现场，指导善后，处置得当，社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

死者傅国，男，汉族，35岁，身份证号：421022**********，住址为湖北省公安县孟家溪镇石牌村。

2.直接经济损失情况

截止2024年3月17日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）》等标准和统计规则，核定事故造成直接经济损失约150万元，其中：主要包括死者的医疗救治费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用等。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.机修工傅国个人安全意识淡薄、安全防范意识不强，在尚未走出危险区域的情况下，将安全带解开，在料仓边缘高处行走，踩塌砂料，坠落至下料斗内并被上方砂料掩埋，经抢救无效死亡。（人的因素）

2.机制砂料仓无专用通道，下料口周边无围栏，作业人员进行

清理作业时，作业区域内存在坍塌、滑落坠入下料口的隐患。（物的因素）

（二）间接原因

1.公司双重预防机制构建流于形式，对机制砂成品料库安全风险辨识有重大缺失，导致存在坍塌、高处坠落高风险场所无防控措施。

2.公司未制定机制砂料仓清扫作业规章制度和操作规程。

3.该矿山破碎系统安全设施设计未对机制砂料仓的安全防护设施进行设计，导致机制砂料仓及下料口处安全防护设施缺失，本质安全存在缺陷。

（三）事故性质

事故调查组调查，初步认定桂林华茂矿业有限公司“3.11”一般高处坠落事故是一起由于作业人员违章作业、机制砂料仓安全防护设施缺失导致的一般高处坠落生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）桂林华茂矿业有限公司

该起事故的发生，暴露出桂林华茂矿业有限公司安全生产责任制、规章制度和操作规程不健全、双重预防机制构建流于形式、未按照《生产经营单位安全培训规定》开展教育培训、机制砂生产线无设计、高风险作业场所视频监控缺失等问题，发生生产安全事故后不按规定时限报告事故，构成迟报。

（二）灵川县应急管理局

接到事故报告后，有关人员重视程度不够，对有关政策、文件掌握不到位，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国

务院令第493号）和《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》（矿安〔2023〕7号）规定，未及时向市应急管理局报告事故情况，客观上形成瞒报生产安全事故的事实。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

事故调查组认为，桂林华茂矿业有限公司对“3·11”高处坠落事故发生负有责任，灵川县应急管理局接到事故报告后，瞒报事故，造成不良影响。为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对该事故的有关责任人、责任单位提出以下处理的建议:

（一）事故发生企业有关人员（5人）

1.免于责任追究人员

傅国，公司机修工，安全意识淡薄、安全防范意识不强，在清理机制砂料仓积料过程中，将安全绳安全扣卸下，站在料仓边缘处作业，随后不慎发生坠落，掉入到下料斗里面，上方砂料将其掩埋，经抢救无效死亡。因其在本起事故中死亡，建议免于责任追究。

2.事故责任人员的处理建议

李亮海，公司法定代表人，未履行《安全生产法》第二十一条第一项、第五项中关于“生产经营单位主要负责人建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、未履行督促检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患”等职责，对事故发生负有管理责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一

项[1]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[2]和《广西壮族自治区安全生产行政处罚行政裁量基准》（试行）的规定，给予其个人上年度收入40%罚款的行政处罚。

黄志鹏、黎桂文，公司专职安全员，未履行《安全生产法》第二十五条第五项中关于“检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患并提出改进安全生产管理的建议”等职责，对事故的发生负有管理责任，建议县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[3]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[4]和《广西壮族自治区安全生产行政处罚行政裁量基准》（试行）的规定，暂停其安全生产管理资格，给予个人上年度年收入20%罚款的行政处罚。

李红，公司机修班班长，未认真履行公司班组长岗位安全职责，未对其分管的危险控制点实行管控，未在作业前对其分管的危险控制点进行安全技术交底，未及时制止和纠正员工违章操作行为，建议公司按照规章制度对其进行处理。

（二）建议给予行政处罚的单位（1个）

桂林华茂矿业有限公司未健全并落实全员安全生产责任制、安

---

[1] 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[2] 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款： （一）发生一般事故的，处上一年年收入 40％的罚款；

[3] 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4] 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20％至 30%的罚款；

全生产规章制度、操作规程；未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未在有较大危险因素的成品料仓设置明显的警示标志、安全风险告知牌。该单位以上行为，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一项[5]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[6]和《广西壮族自治区安全生产行政处罚行政裁量基准》（试行）的规定，给予公司50万至70万元罚款的行政处罚。

（三）灵川县应急管理局

未按规定及时向市应急管理局报告事故情况，客观上形成瞒报生产安全事故的事实，建议县人民政府责成县应急管理局做出书面检讨。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全生产工作，提出如下措施建议:

（一）桂林华茂矿业有限公司

1.进一步明确从企业主要负责人到一线从业人员的安全生产岗位责任，落实落细全员安全生产责任制。

2.进一步完善安全生产规章制度和操作规程，并督促从业人

[5] 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[6] 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

员严格执行到位。

3.严格落实公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面辨识和管控风险，加强现场安全管理，明确责任，及时发现隐患并整改，并制止和纠正从业人员“三违”行为。

4.补充机制砂料仓安全设施设计，严格落实安全设施“三同时”规定，提高设备设施本质安全水平。

5.进一步加强对员工的教育培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

6.补充作业现场、加工车间、料仓等场所监控摄像头，更换监控主机，确保高风险场所监控全覆盖，摄像资料保存一个月以上。

（二）乡镇人民政府和有关部门

1.切实履行《桂林市党政领导干部安全生产责任制实施细则》安全生产责任和《安全生产法》“管行业必须管安全”规定，履行好领导责任和监管责任。

2.加强安全生产和事故报告调处理法律法规的学习，严格生产安全事故报告制度，按照事故报告相关规定，及时、准确向上级应急管理部门报告事故。

3.进一步推动企业落实安全生产主体责任，督促企业建立健全并落实和岗位设置相匹配的全员安全生产责任制、制定并落实安全生产规章制度、岗位操作规程；督促企业构建和实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实辨识和管控风险，排查治理生产安全事故隐患；督促企业开展从业人员三级安全教

育培训，提高员工安全意识；要把查人的不安全行为与查物的不安全状态并重，检查发现问题，要及时整改形成闭环，防范事故发生。

附件：桂林华茂矿业有限公司“3·11”一般高处坠落事故调查报
告审核意见表

桂林华茂矿业有限公司“3·11”一般
高处坠落事故调查组

（灵川县应急管理局代章）

2024年5月21日