绍兴越城拓邦新能源股份有限公司“9·27”较大爆燃事故调查报告

2023年9月27日19时30分，位于绍兴市越城区斗门街道绍兴拓邦新能源股份有限公司（以下简称拓邦公司）发生一起爆燃事故，造成3人死亡、1人受伤，直接经济损失880.26万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，绍兴市政府成立了由市应急管理局牵头，市经信局、市公安局、市建设局、市总工会、市消防救援支队、越城区政府等部门（单位）组成的事故调查组，对该起事故进行调查。

经调查，该起事故是一起因企业安全风险辨识不清，擅自改变厂房使用功能，在仓库内违规设置分料间，危险化学品使用安全管理不到位，员工未按操作规程作业引发危险化学品爆燃，造成人员伤亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况及相关单位基本情况

1.绍兴拓邦新能源股份有限公司，事故发生单位。成立于2011年4月14日，注册地址为浙江省绍兴市越城区斗门街道三江东路22号8幢车间13-1，统一社会信用代码为91330600572918976C，法定代表人张**，公司主营环保光伏硅表面新材料，行业代码3985（电子专用材料制造），产品主要

为太阳能光伏添加剂。2019 年 6 月起，拓邦公司承租浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司的厂房，约 2 万平方米。拓邦公司由股东大会、董事会和监事会构成，董事会向股东大会负责，是公司的决策机构，下设销售中心、研发中心、质量部、行政部、财务部、人事部、采购部、生产中心（生产部、仓储部、安环部）、审计部，配置专职安管员 1 名，兼职安管员 3 名，委托相关第三方安全服务机构开展建设项目安全预评价、安全设施设计、安全竣工验收评价和其他安全技术服务。

2.浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司（以下简称向日葵公司），事故厂房出租单位。成立于 2018 年 7 月 11 日，注册地址为浙江省绍兴市越城区斗门街道三江东路 22 号，统一社会信用代码为 91330600MA2BF68T7C，法定代表人陈**。公司配备安全负责人 1 名（由办公室主任赵*兼任），专职安全员 1 名，兼职安全员 1 名。公司占地约 155 亩，建筑面积约 17.4 万平方米，共有 18 个单体,其中 12 个单体为 2008 年建造,另有 6 幢为 2022 年二次开发建成并投入使用。向日葵公司主要负责厂房出租和日常管理，现有承租企业 42 家，承租企业涉及行业主要有：纺织、机械、轻工（生产半导体电子元器件、隔热新材料、塑料制品、光伏电池片）等。

（二）第三方机构安全服务情况

1.浙江润和安全技术有限公司（以下简称润和公司）。成立 2015 年 6 月，统一社会信用代码 91330600775734800K，注册地

址为浙江省杭州市拱墅区新文路33号2幢（1号楼）202室，法定代表人章**。经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务、运行效能评估服务和信息咨询服务。2022年7月22日，受拓邦公司委托，编制该公司年复配环保光伏硅表面新材料30000吨技改扩建项目安全预评价和竣工验收评价。

2.绍兴泰民科技股份有限公司（以下简称泰民公司）。成立于2017年8月，统一社会信用代码91330602MA29DK6F5M。注册地址为浙江省绍兴市越城区阳明北路683号17楼1709-1710室，法定代表人叶**。经营范围为电子产品、通讯产品、消防产品、物联网技术研发、技术服务、技术咨询；批发、零售：消防设备、电子产品、机械设备、照明电器；消防设备安装、电子产品安装；环保工程设计、施工，环保技术开发、咨询；消防工程设计、施工，消防技术开发、咨询；环境保护监测。2022年8月8日，与拓邦公司签订安全服务合同，合同内容为编制安全标准化和风险分级管控体系，合同期限一年。合同期限内，公司先后5次为拓邦公司提供安全生产技术咨询服务。

（三）建设项目“三同时”情况

拓邦公司自入驻向日葵公司后，分别于2020年、2022年备案年复配环保光伏硅表面新材料10000吨技改项目、年复配环保光伏硅表面新材料30000吨技改扩建项目。

1.年复配环保光伏硅表面新材料10000吨技改项目

（1）项目立项情况。拓邦公司年复配环保光伏硅表面新材料10000吨技改项目于2020年6月1日备案，项目代码：2020-330602-26-03-105544，国标行业：C2662（专项化学用品制造）。

（2）项目安全预评价情况。2022年1月21日，拓邦公司委托润和公司开展建设项目安全预评价，2022年3月29日，润和公司编制完成安全预评价报告。因企业在当年4月份备案30000吨技改扩建项目，故该10000吨技改项目未编制安全设施设计专篇。

2.年复配环保光伏硅表面新材料30000吨技改扩建项目

（1）项目立项情况。拓邦公司年复配环保光伏硅表面新材料30000吨技改扩建项目于2022年4月24日备案，项目代码：2203-330602-07-02-419554，备案前期，经咨询备案部门、其他管理部门以及行业协会专家意见，原10000吨项目国标行业C2662（专项化学用品制造）变更为C3985（电子专用材料制造），主要产品为碱抛光添加剂17700吨、制绒添加剂6000吨、清洗剂3000吨、助焊剂3000吨、酸抛光添加剂300吨。

（2）项目安全预评价情况。2022年7月22日，拓邦公司委托润和公司开展建设项目安全预评价，2022年12月18日，润和公司编制完成安全预评价报告。

（3）项目安全设施设计情况。2022年6月，拓邦公司委托

陕西宇泰建筑设计有限公司（以下简称宇泰公司，工程设计专业资质石化医药行业乙级，资质证书编号：A261000431）开展安全设施设计，2022 年 12 月，宇泰公司完成安全设施设计专篇，2022 年 12 月 11 日，企业组织安全设施设计专家函审，并出具《评审专家意见书》。


（4）项目竣工验收评价情况。2022 年 7 月，拓邦公司委托润和公司编制竣工验收评价报告。2023 年 8 月，评审通过评价报告。

（四）事故建筑有关情况

2019 年 6 月起，拓邦公司租赁向日葵公司厂房，分别为：4#厂房 1-5 层共 7160 平方米做生产、仓库、研发（部分会议室）；16#厂房 1-2 层共 8326.31 平方米做车间、仓库和研发；20#厂房 1 楼东侧 1200 平方米做仓库，6#厂房一层中间 2000 平方米做仓库，2#厂房一层东侧 500 平方米做办公室；原 12#厂房 300 平方米做仓库。

事故建筑为 16#厂房，于 2022 年 5 月 20 日承租，为“L”型 2 层钢筋混凝土框架结构，耐火等级为二级，火灾危险性类别为丙类，建筑高度 8.6 米，总面积 8326.31 平方米（一层 4157.4 平方米、二层 4168.91 平方米）。一层西面用作车间，含单据交接间、仓库办公室、生产车间、车间打包区、纯水间（制备去离子水）、易制毒易制爆仓库（单独实体墙隔离）、危废仓库（单独实体墙

隔离）等。一层东面用作仓库，含成品仓库（含发货区）、原料仓库（含待测区）、分料间、分料中转间。仓库与车间用岩棉夹芯板分隔，仓库与车间中间贴墙靠北面窗户设置分料间（事故发生位置），分料间南侧贴墙设置中转间。分料间设置靠北侧东门和靠西侧南门，南门通向中转间，分料中转间西侧设置通向车间的门（如图所示）。16#厂房 2 层为包材仓库和研发实验室，堆放大量纸箱、木质托盘、成品。厂房屋顶设有废气处理设施、空调系统等公辅设施。

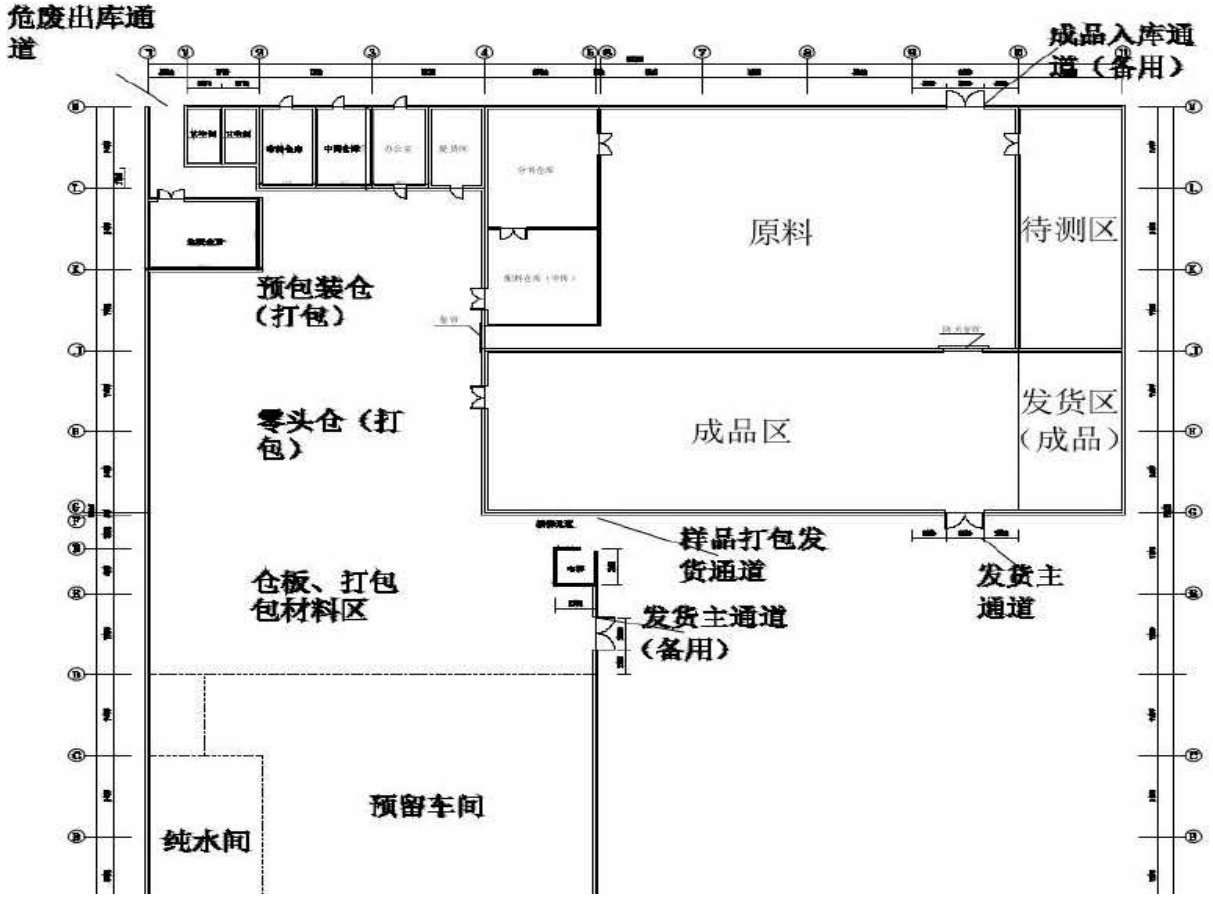

16#厂房平面图

（五）生产工艺有关情况

主要生产装置布置在4#厂房、16#厂房，生产工艺（略）

（六）事故现场情况

事故发生地点为拓邦公司16#厂房分料间内，分料间面积约60平方，位于原料仓库中，用防火岩棉板分隔。分为液体分料区域（分料设备有蠕动泵和电子台秤）与固体分料区域（分料设备有分料勺子和电子台秤）。勘察现场发现，分料间残留3个用于存放前道液体分装原料的吨桶铁架。分料间有残留较多的亚氯酸钠（固体料）包装铁桶，其中的亚氯酸钠原料燃烧殆尽，其中一桶有明显的外包装桶剧烈燃烧迹象。分料车间其余分料装具与包装材料均燃烧报废。原料仓库区内原料均有不同程度过火燃烧迹象，成品仓库区内部分物料外包装桶因过火高热导致熔化变形。16#厂房北侧建筑物20#厂房二楼纺织车间部分设备和针纺材料受火焰热辐射作用不同程度受损。

（七）事故发生经过

分料间正常工作时间为8时30分至17时，根据生产计划，9月27日14时至17时，分料间分料工作主要涉及氮化硅清洗剂、制绒清洗剂、碱抛添加剂等3类产品，共配备7批次物料，其中，主要涉及羟*****酸等18种原料。

当天由于生产任务重，公司安排加班。18时40分始，当天加班人员从仓库提取原料亚氯酸钠591kg，杨*、黄**等4名分料工在分料间分料;1名配料员在分料中转间给2名领料员发料;仓库主管陈**在仓库巡查；仓库文员杨**在20＃建筑物一楼仓

库拉成品。

19 时许，分料工杨*在未按要求[1]清理现场地面，地面残留羟**酸、*酸等化学品混合物的情况下，开始进行亚氯酸钠分料。19 时 30 分许，杨*工位处地面出现火花，并迅速引燃电子秤上约 20kg 亚氯酸钠产生爆燃，1 名配料员、2 名领料员及其余 2 名分料工看到起火后，迅速从分料中转间西侧出口逃离，11 秒后火势引燃分料间及分料中转间内存放的其他物料，分料工杨*、黄**未及时逃离现场。

爆燃发生后，分料间岩棉夹芯板隔墙受冲击向外倒塌，爆燃产生的火焰直接向原料仓库内可燃包装及部分可燃原料蔓延，仓库主管陈**未及时逃离现场。19 时 32 分，原料仓库北侧窗户玻璃及 20＃建筑物南侧部分玻璃在事故中受冲击破裂，事故产生的火焰向 16#厂房一楼原料仓库北侧涌出，导致从 20＃建筑物一楼南侧出口逃离的仓库文员杨**烧伤，南侧出口受阻后，杨**迅速向 20＃建筑物一楼北侧跳窗逃离现场，9 月 27 日 20 时许，受伤人员杨**自行随救护车前往医院医治。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成杨*、黄**、陈**3 人死亡，杨**1 人受伤，事故直接经济损失 880.26 万元。

二、事故信息接报和应急处置情况

（一）信息接报及应急处置情况

[1] 拓邦公司原料粉状操作规程 4.2 注意事项 3：严格遵守一物一分，严禁同一时间内分一种以上原料，一种原料分完后必须清扫现场地面，用防静电扫把打扫地面粉尘，并用拖把拖干净地面并保持地面干燥。

2023 年 9 月 27 日 19 时 32 分，19 时 52 分，119 指挥中心、斗门派出所先后接到报警；事故发生后，消防、应急、公安、生态环境、卫健等部门组织力量第一时间赴现场开展救援。9 月 27 日 23 时 30 分，火势得到控制，9 月 28 日 01 时 15 分，现场明火全部扑灭，02 时 15 分，消防救援部门清理火场。9 月 29 日 13 时，事故建筑次生灾害威胁清除后，现场监护力量撤离。

(二)医疗救治和善后情况

事故发生后，越城区委、区政府，斗门街道办事处及时组织力量做好善后处置工作，拓邦公司立即联系遇难者家属，安抚家属情绪，妥善解决后续医疗救治、死亡赔偿等问题。11 月 23 日，受伤人员康复出院。

三、事故直接原因

分料工杨*在亚氯酸钠分料过程中操作不慎导致物料洒落，与地面残留羟*****酸等化学品混合物发生化学反应后，产生火花，瞬间引发亚氯酸钠爆燃。爆燃发生后，分料间岩棉夹芯板隔墙受冲击向外倒塌，爆燃产生的火焰呈喷射状向外翻卷，因16#厂房内储存亚氯酸钠、氢氧化钠等易燃易爆物质及纸板、托盘等可燃包装物，在热辐射及火焰的熏烤下发生分解，产生大量白色、黄色烟雾，火势向原料仓库蔓延扩大。

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）拓邦公司

1.未告知员工物料危害属性。违反《中华人民共和国安全生

产法》第四十四条[2]规定，因产品配方的保密性，拓邦公司研发和采购部门对原材料设立代码，通过代码在采购、研发、生产等各部门处理流转，导致公司一线生产负责人、安管员、员工不知道该物料的真实品名及理化性质及危害属性。

2.未有效开展安全风险辨识。未按照规定[3]开展安全风险辨识。分料间固体液体原料混存混分，分装过程危险性大，分料间不具备相关安全条件。企业未按照规定[4]辨识分料过程中物料相互禁忌存在的安全隐患，未深入分析事故苗头，未有效排查原因，未采取针对性措施[5]。

3.建设项目“三同时”走过场。未严格执行建设项目“三同时”程序，16#厂房现状与安全设施设计专篇不一致[6]，专篇设计图纸的碱抛成品区现状为分料间、分料中转间和原料仓库，未履行设计变更手续，导致分料间风险集聚。

4.危化品使用安全管理不到位。违反规定[7]超量、超品种储

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条:生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3]《生产安全事故应急条例》第五条第二款:生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。

[4] 《浙江省安全生产条例》第十八条第二款：生产经营单位应当建立健全安全风险分级管控制度，对本单位安全风险进行辨识、评估和分级，实行安全风险责任和管控措施清单化管理，并根据动态评估情况进行调整，提高安全生产水平和事故防范能力。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患.....。

[6] 拓邦公司公司年复配环保光伏硅表面新材料 30000 吨技改扩建项目安全设施设计“附件车间 13 一层设备布置图”：无分料间、分料中转间及原料仓库。

[7] 浙江省应急管理厅关于印发《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）》的通知（浙应急基础〔2020〕75 号）8.1.11 条：危险化学品应按规范分区分类储存，不得超量、超品种储存，相互禁忌物质不得混存混放。同一库房内隔离储存的危险化学品应设置明显的标志，危险化学品包装上应粘贴或者栓挂与包装内物品相符的化学品安全标签。库房内严禁分（换）装、拆分、开箱（袋）、开桶（瓶）和调配等作业。

存危险化学品。事故发生时，分料间现场存放亚氯酸钠，中间仓库存放碘酸钠、过硫酸钠等易燃易爆物品均不符合相关规定要求[8]。管控措施不到位，分料间未安装可燃气体报警仪等防爆、防燃措施。现场缺少危化品安全周知卡，影响员工安全操作和应急救援工作开展。违规[9]改变厂房使用功能，16#厂房火灾危险性类别为丙类厂房，不具备储存危险化学品安全条件[10]。

5.违反操作规程作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[11]规定，虽然拓邦公司制定了“严格遵守一物一分，严禁同一时间内分一种以上原料”的规定，但对分料作业巡查监督不到位，对违反操作规程的行为未及时发现并制止。

6.安全生产主体责任落实不到位。拓邦公司管理层安全生产主体责任不落实，未落实“十必须十不准十必会”要求，未认真开展安全教育培训、未认真开展风险分析、未落实事故隐患排查，落实全员安全生产责任不到位，公司研发部、采购部、生产中心忽视分料过程中可能引发的事故隐患[12]。

（二）向日葵公司

---

[8] GB50016-2014《建筑设计防火规范》3.3.6:厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过 1 昼夜的需要量。

[9] 浙江省安全生产委员会办公室关于印发《浙江省小微园区(厂中厂)安全管理暂行规定的通知》(浙安委办〔2023〕33 号）第十七条：承租方不得擅自改变建(构)筑物的内部布局、使用性质、使用功能，提升建(构)筑物火灾危险性类别的，应当书面征得出租方同意。

[10] GB51283-2020《精细化工企业工程设计防火标准》3 火灾危险性分类：亚氯酸钠、过硫酸钠固体火灾危险性为乙类。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条:生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患.....。

出租单位和承租单位安全管理责任不清晰，消防设施管理不到位，未发现拓邦公司将设计为丙类火灾危险性的16#厂房，作为乙类[13]火灾危险性厂房使用。对拓邦公司生产经营管理活动中的安全生产、消防安全监督、检查不到位[14]，未对拓邦公司改变厂房使用功能存放危化品并与生产车间二合一的情况进行有效监督并提出整改意见。

(三)安全中介机构

1.润和公司。安全事故隐患排查不到位，未发现事故企业改变建筑使用功能，违规设置分料间等安全隐患。竣工验收评价组织不严密，未核实现状与专篇一致性。

2.泰民公司。安全事故隐患排查不到位，未发现事故企业私自改变建筑用途，使用代码替代物料名称，设置分料间等安全隐患；安全服务不细致、不扎实，编制风险分级管控体系和四色图将分料间危险性辨析为最低程度。

五、地方党委政府及有关部门单位

（一）越城区人民政府。开展安全生产隐患大排查大整治、“厂中厂”“园中园”攻坚整治等专项行动不深入、不彻底；未聚焦光伏、新材料等新兴科技产业研判安全风险隐患，未组织针对性

[13] GB50016-2014《建筑设计防火规范》3.1.2:同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款:.....生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查,发现安全问题的,应当及时督促整改。

排查整治，指导督促经信、应急、消防和斗门街道履行园区安全监管职责不力[15]。

（二）斗门街道办事处。落实属地安全管理职责不到位[16]，组织开展“厂中厂”“园中园”等专项整治的安全生产专项整治部署不力，工作落实不力，检查不全面、不细致。

（三）越城区应急管理局。开展安全生产隐患大排查大整治、“厂中厂”“园中园”攻坚整治等专项行动不到位[17]，未有效督促园区内生产经营单位开展隐患排查治理和安全生产教育培训，未及时发现企业危化品使用管理上的突出问题。

（四）越城区经信局。指导工业行业安全生产管理不到位[18][19]，未有效督促小微企业园对承租单位安全生产工作进行统一协调、管理。

---

[15] 浙江省安全生产委员会办公室关于印发《浙江省小微园区(厂中厂)安全管理暂行规定的通知》（浙安委办〔2023〕33号）第三十八条：属地安全管理职责，县级人民政府应将园区安全生产和消防安全全面纳入基层治理“141”体系，构建一体化责任体系、组织体系,对园区进行网格化管理。指导督促相关部门、乡镇依法履行园区安全监管职责,列入年度安全生产和消防安全考核内容，对安全管理不到位的园区和单位，取消其相关政府惠企奖励政策。

[16] 浙江省安全生产委员会办公室关于印发《浙江省小微园区(厂中厂)安全管理暂行规定的通知》（浙安委办〔2023〕33号）第三十九条：乡镇人民政府、街道办事处负责本行政区域内园区安全生产工作,落实以下职责:。(四)定期开展园区隐患排查治理,重点检查园区出租方是否履行统一协调、管理职责,是否存在重大事故隐患。对检查中发现、网格员上报和上级交办的问题和隐患,督促整改闭环。

[17] 浙江省安全生产委员会办公室关于印发《浙江省全领域“园中园”“厂中厂”安全生产攻坚整治方案的通知》（浙安委办〔2023〕25号）全领域“园中园”“厂中厂”安全生产攻坚整治任务清单第11条：从严查处防火间距不足、疏散通道不畅通、安全管理混乱、电气设备设施失管、危化品使用失控等突出问题。牵头单位：省消防救援总队、省应急管理厅。

[18]浙江省安全生产委员会关于印发《浙江省安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》的通知(浙安委〔2024〕20号):省经信厅 1.指导工业行业加强安全生产管理。在行业发展规划、政策法规、标准规范等方面统筹考虑安全生产,严格行业规范和准入管理,实施企业技术改造,指导相关行业提高企业本质安全水平。3.指导小微企业园的安全生产管理工作,督促出租方与承租方签订安全管理协议。

[19] 浙江省安全生产委员会办公室关于印发《浙江省全领域“园中园”“厂中厂”安全生产攻坚整治方案的通知》（浙安委办〔2023〕25号）全领域“园中园”“厂中厂”安全生产攻坚整治任务清单第5条：督促出租单位落实安全生产主体责任,与承租单位签订安全生产管理协议。牵头单位：省应急管理厅、省经信厅、省科技厅省商务厅、省交通运输厅、省建设厅。

（五）滨海新区消防救援大队。未有效督促园区内生产经营单位开展消防监督检查[20],未及时发现企业改变厂房布局和仓库储存物品的火灾危险性类别，未有效督促企业排查整治消防安全隐患。

六、对有关责任人员及责任单位处理建议

（一）因事故中死亡，免予追究责任人员

杨*。男，系事发时分料工，未按照规定[21]落实分料清理制度，未严格佩戴劳保防护用品，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡，建议免于追究责任。

黄**。女，系事发时分料班组长，未督促分料工严格落实操作规程和佩戴劳保防护用品，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.张**。拓邦公司董事长、总经理兼法定代表人，公司创始人。对事故发生负有领导责任，建议移送司法机关依法处理。

2.施**。拓邦公司生产中心、安环部负责人。作为生产、仓储、安全生产一线直接负责人，对事故发生负有重要领导责任，建议移送司法机关依法处理。

（三）对事故企业及其他责任人的处理建议

---

[20] 浙江省安全生产委员会办公室关于印发《浙江省全领域“园中园”“厂中厂”安全生产攻坚整治方案的通知》（浙安委办〔2023〕25 号）全领域“园中园”“厂中厂”安全生产攻坚整治任务清单第 11 条：从严查处防火间距不足、疏散通道不畅通、安全管理混乱、电气设备设施失管、危化品使用失控等突出问题。牵头单位：省消防救援总队、省应急管理厅。

[21] 拓邦公司原料粉状操作规程 4.2 注意事项 3：严格遵守一物一分，严禁同一时间内分一种以上原料，一种原料分完后必须清扫现场地面，用防静电扫把打扫地面粉尘，并用拖把拖干净地面并保持地面干燥。

1.拓邦公司。未严格落实企业安全生产主体责任，未切实辨析危化品储存、使用过程中存在的风险隐患；未建立健全危化品安全管理规章制度，储存和使用危化品未采取可靠的安全措施；未告知员工作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施并开展相应安全教育培训，未及时纠正现场违章作业行为，建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

2.向日葵公司。未对承租单位的安全生产统一协调管理，建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

3.张**。拓邦公司董事，公司管理层人员，对事故发生负有领导责任，建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

4.李**。拓邦公司董事、副总经理，公司管理层人员，负责研发和销售，对事故发生负有领导责任，建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

5.桑**。拓邦公司监事会主席、研发三部负责人、采购二部负责人。未针对物料在分料间分料过程中的安全风险，提出防范性措施，建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

6.赵*。拓邦公司研发一部负责人，所在部门研发产品中涉及事故物料*酸。未充分辨识研发产品中涉及的物料发生禁忌反

应的安全风险，建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

7.李。拓邦公司质量部负责人，落实制度[22]不严格，未发现员工加班时可能会遗留上批次物料残存物等安全隐患，建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

8.何*。拓邦公司专职安管员。督促分料工严格落实分料清理制度和佩戴劳动防护用品等问题不到位，建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

9.吴**。向日葵公司实际控制人。未对承租单位安全生产统一协调、管理，建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

10.赵*。向日葵公司办公室主任兼安全负责人，下属子公司（浙江向日葵聚辉科技产业园有限公司）执行董事、总经理兼法定代表人。未对承租单位安全生产统一协调、管理，建议越城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

11.润和公司。对拓邦公司开展的竣工验收评价报告与现状不符，未发现拓邦公司设置分料间，改变建筑使用功能等安全隐

[22] 拓邦公司现场巡回检查程序（LC-Z-19）4.2.8 清洁卫生：各工序在生产结束、更换品种及规格或更换批号前，要彻底清理及检查工作场所。使用工具、容器清洁无异物，无前次产品遗留物。设备外无前次生产遗留的产品、油垢、粉尘、积液等异物。照明灯、设备、容器、窗、门定期清洁或清理。生产操作间、容器具、洁具应按规定进行清洁。回风、排风应按规定进行清洗，且无粉尘、异物。消毒剂要定期更换、交替使用，且在有效期内。地漏须按规定定期消毒且记录规范。工作服、鞋应按规定清洗、干燥。

患，建议越城区应急管理局依据《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）相关规定依法处理。

12.泰民公司。对拓邦公司开展第三方安全技术服务不到位，隐患排查不细致，建议越城区应急管理局按照《绍兴市安全生产社会化服务机构信用评价办法》《绍兴市安全生产社会化服务机构监管工作规则》等规定作出相应处理。

（四）对有关公职人员处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府、有关部门（单位）及有关公职人员在履职方面的问题，移交绍兴市纪委市监委依规依纪依法组织开展审查调查并作出处理。

七、事故防范和整改措施

（一）树牢安全生产红线意识和底线思维。各级党委政府要牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，牢固树立安全发展理念，加强新能源、新材料、集成电路制造等新兴产业的安全管理和指导服务，统筹抓好安全生产与经济社会发展。坚决落实安全生产责任制的各项规定，以铁的手腕、铁的措施，常态化组织安全生产风险隐患大排查大整治，有效防范化解重大安全风险，真正从根本上消除隐患、从源头上解决问题。

（二）严格落实出租方和承租方的安全生产责任。各地要督促企业严格落实安全生产主体责任和全员安全生产责任。承租方要向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防

范措施以及事故应急措施，要向出租方如实提供其生产的火灾危险性类别、主要工艺环节和储存物品的名称、火灾危险性类别、数量等信息，严禁擅自改变厂房和仓库布局、火灾危险性类别和使用功能。出租方要严格落实消防安全责任，深入了解承租方生产、储存物品的火灾危险性类别，加强准入核准，严禁需要取得安全生产许可证、安全生产使用许可证和有化学合成反应的化工企业入驻，对承租方擅自改变厂房使用性质、使用功能、违章搭建等违法行为进行排查整改，对存在重大事故隐患拒不整改的企业坚决予以清退。

（三）全面压紧压实监管安全责任。各地要深刻吸取此次事故教训，梳理重点监管事项，细化部门责任措施，健全安全治理体系。消防救援机构要进一步健全消防安全执法机制，对改变厂房火灾危险性类别等违规行为实施重点监管执法。公安机关要加强对派出所的指导，切实履行好危险化学品公共安全管理职责。应急管理部门要加强对危化品使用企业的监督检查力度，督促企业严格落实危化品储存、使用安全措施。经信部门要按照职责加强工矿、园区、化工等行业领域的安全监督检查，加强化工类企业项目备案和入园审查工作质量。住建部门要严格落实建设工程消防设计审查验收各项规定，严厉打击未依法进行消防设计审查、验收、备案的行为，从源头上把好消防安全关。

（四）举一反三持续深化安全生产隐患大排查大整治。各地要按照《小微园区（厂中厂）安全生产和消防安全分级分类管理

办法（试行）》要求，对辖区内的“园中园”“厂中厂”开展再排查再分级，建立健全“园中园”“厂中厂”内项目入园联合审查和准入退出机制，加强人员密集场所等消防重点领域的风险防范化解。要严格按照《浙江省“园中园”“厂中厂”内化工企业安全生产专项整治工作方案》（浙危化专委办〔2023〕7号）部署要求，组织力量彻底查清辖区内企业储存使用易燃易爆、有毒、强氧化剂等危险化学品的情况，严把化工（危险化学品）企业建设项目安全审查关。要重点突出危险化学品使用管理，严厉打击在仓库内设置危险化学品配料分料作业场所，超量存放、混存相互禁忌危险化学品等违法违规行为；坚决杜绝岗位操作风险辨识不到位、操作员工培训不到位等问题。