荔波县三盛小区“3·12”一般特种设备相关事故调查报告

荔波县人民政府事故调查组

2026年8月

目 录

一、事故基本情况..... 1

（一）事故发生单位情况..... 1

（二）事故相关单位情况..... 2

（三）事故发生经过..... 3

（四）事故现场勘查情况..... 4

（五）技术勘查情况..... 7

（六）人员伤亡和直接经济损失情况..... 9

二、事故应急处置、善后处理情况..... 9

（一）事故应急处置情况..... 9

（二）事故善后处理情况..... 10

三、事故直接原因和暴露出来的问题..... 10

（一）直接原因..... 10

（二）间接原因..... 11

四、对事故有关责任人员及责任单位处理建议..... 11

（一）建议免于追究责任的人员..... 11

（二）对有关责任人员的处理建议..... 11

（三）对有关责任单位的处理建议..... 13

（四）相关问责处理建议..... 14

五、事故主要教训..... 14

六、事故防范措施和工作建议..... 15

2026年3月12日13时54分许，荔波县玉屏街道三盛小区发生一起电梯维修作业挤压事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备事故报告和调查处理规定》等法律法规规定。经荔波县人民政府批复，成立荔波县三盛小区“3·12”一般特种设备相关事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由县人民政府组织，县市场监管局、县应急局、县住建局、县总工会、县公安局、玉屏街道办事处派员组成，县委常委、县人民政府常务副县长任调查组组长，并邀请县纪委监委、县检察院派员监督。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，经过现场勘查、查阅资料、人员询问、专家研判和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，荔波县三盛小区一电梯维保人员在维修电梯过程中，安全意识淡薄，违反安全操作规程，未按规定正确启用电梯紧急停止开关、检修开关，劳动保护措施缺失，导致发生的在电梯正常运行状态下维保作业人员被挤压受伤致死的一般特种设备相关事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1.贵州驰名海机电设备有限公司，统一社会信用代码：9152001155692414587，法定代表人：邹**，注册资金：150万元，经营范围包括：机电设备销售、维修、安装，电梯及零配件销售、维修；二三类机电产品、机械设备、五金交电、建材、金属材料。成立于2011年4月2日，注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳新区西南美食文化广场D区70号，该公司持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（编号：TS3352629-2027），许可项目为电梯安装（含修理），有效期至2027年10月12日;该公司于2025年10月1日与荔波万安物业服务有限责任公司签订《电梯维护保养合同》（编号：JYLY1b-20251001），承担荔波县三盛商贸城商场及三盛小区住宅共计5部电梯的维护保养作业。同时，委托罗**、吴**、史**、韦**等4人常驻荔波县维保电梯，罗**为荔波片区负责人，授权时限：2025年9月24日至2027年11月23日。

（二）事故相关单位情况

荔波万安物业服务有限责任公司，统一社会信用代码：91522722322052786G，法定代表人：潘**，注册资金：100万元，经营范围包括：物业管理服务，接受事业单位、机关单位、企业、金融机构委托，从事驾驶、保洁、烹饪、文秘服务。成立于2015年1月6日，注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏办事处山水锦城28栋，该公司于2023年5月1日与荔波县三盛小区业主委员会签订《三盛商贸城物业管

理服务合同》，委托管理期限为叁年，主要承担荔波县三盛商贸城商场及三盛小区住宅物业管理服务。

（三）事故发生经过

经调查了解，2026年3月11日，荔波万安物业服务有限责任公司电梯安全总监王**发现三盛商贸城1单元1号电梯不平层，于是通过发送信息的方式通知其公司电梯安全管理员罗**处理。罗**在得知该信息后便联系贵州驰名海机电设备有限公司维保人员史**，史**便回复3月12日对该电梯进行调整。

3月12日下午12时55分许史**、吴**两人到三盛商贸城物业保安室与保安人员白**领取电梯房钥匙开始对三盛商贸城1单元1号电梯进行不平层调整作业。吴**、史**到达一楼后，吴**先确认电梯处于检修状态，便打开一楼电梯门进入电梯轿厢顶部调格子板。完成作业后，吴**将电梯的检修状态调为正常运行状态，并乘坐该电梯到负一楼检查电梯位置是否正常，发现问题仍未解决，又乘坐该电梯到一楼与史**商量如何解决，经两人商量一致，便一起乘坐该电梯到顶楼机房进行井道自学习和上下减速位置学习作业。13时45分许完成电梯井道自学习和上下减速位置学习的相关作业，史**便乘坐该电梯到负一楼检查是否平层，而吴**留在顶楼机房配合。史**到达负一楼后经检查发现电梯仍未平层，便于13时53分许打电话与在顶楼机房的吴**进行沟通，在电话沟通的同时史**又从一楼进入电梯轿厢顶部进行调整。过后不久，吴**就听到史**传来的

尖叫声，并通过电话呼叫史**，一直未得到回应。于是吴**在顶楼机房把电梯调为紧急制动状态，步行至22楼打开电梯门继续呼叫史**，还是未得到回应。吴**预感已发生事故，遂赶到6楼寻找史**，打开厅门后未发现史**叫唤也无回应。又赶到1楼寻找，正好碰到正在等待电梯的住户朱**，于是两人乘坐另一部电梯到负1楼寻找，吴**在打开电梯门后仍未找到史**，但发现电梯轿厢停在1楼和2楼之间。两人想通过步梯到二楼查看，但因2楼和3楼没有门，直接到达4楼，吴**又打开电梯门查看，仍未发现史**。14时13分许吴**在电话报告贵州驰名海机电设备有限公司荔波片区负责人罗**后，便拨打119救援电话和120急救电话。14时19分许县人民医院和县消防救援大队在接到电话后，立即赶赴事故现场，14时29分许救援人员和医护人员先后赶到现场，随后公安、市监、玉屏街道、应急等相关人员也相继到达现场，15时55分许被困人员史**被救援人员解救出电梯，随后经现场医护人员确认，于15时58分宣布史**死亡。

（四）勘查现场环境情况

1.事故电梯技术参数信息：设备型号：GPS33KR；产品编号：42205725；内部编号：1单元1#；注册代码：31105227222015040010；使用登记证编号：梯11黔J0647(16)；制造单位：巨人通力电梯有限公司；制造许可证号：TS2310132-2016；制造日期：2015年1月27日；额定起重量：

1000kg；运行速度：2.0m/s；层站门数：24层23站23门；控制方式：集选；使用单位：荔波万安物业服务有限责任公司；维护保养单位：贵州驰名海机电设备有限公司；检验时间：2025年03月26日；下次检验时间：2027年3月；检验结论：合格；检验机构：黔南州特种设备检验所；证书编号：TS7110110-2025。

2.电梯机房状态:控制柜检修开关置于紧急电动位置（见图1）；控制柜内安全板连接线（上）及编码器连接线（下）已断开，无电气短接线（见图2）；曳引机、限速器未见异常。



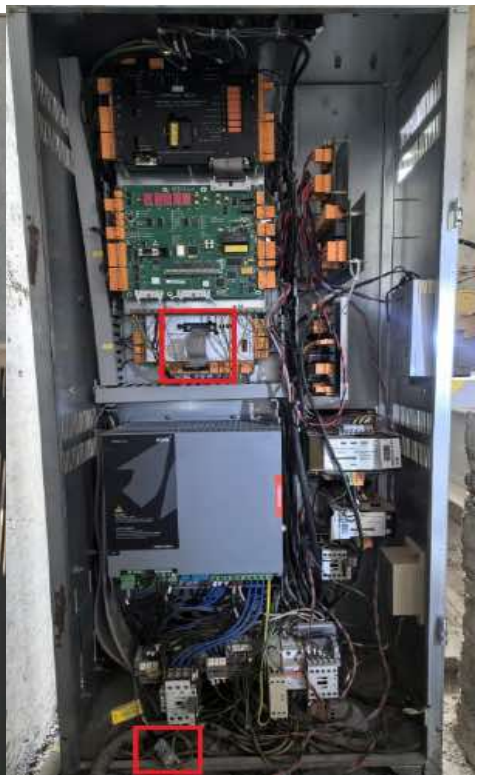


图1检修开关图2控制柜

3.电梯轿厢状态：轿厢停滞于一层与二层之间，轿顶略高于二层楼面（见图3）；轿门门机皮带轮变形（见图4）；轿顶检

修操纵装置上的检修开关处于“正常”状态（见图5）；轿顶检修操纵装置上的急停开关处于未触发状态（见图6）；因消防救援轿厢导靴已被拆除，电梯无法正常运行。



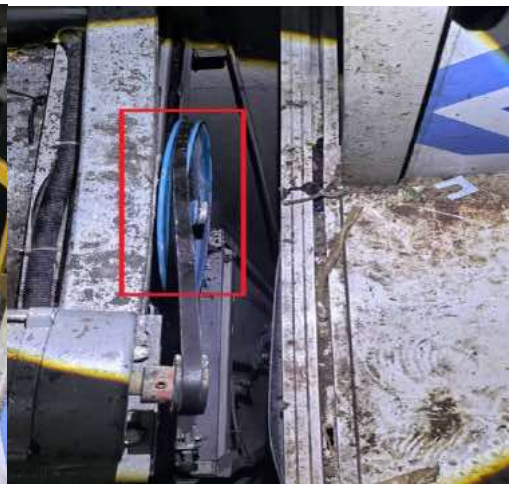


图3 轿厢位置图 4 门机皮带轮





图5 轿顶检修开关图 6 轿顶急停开关

4. 电梯井道情况：层门门锁状态正常（见图7）；二层层门护脚板严重变形（见图8）；因消防救援二层层门已被拆除，电梯无法正常运行。

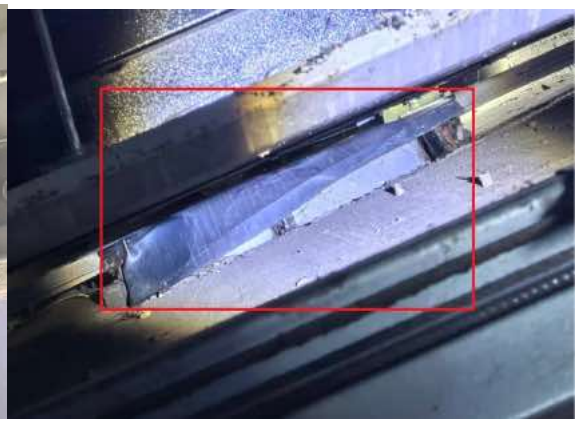



图 7 层门门锁图 8 层门护脚板

5. 电梯底坑情况：底坑地面可见少量血渍（见图 9-1），手机一部及线缆一卷（见图 9-2），未见其他异常。



图 9 底坑

（五）技术勘查情况

因作业现场无监控系统，维保人员未配备音像记录设备，无法追溯事发时维修作业状态，仅以现场勘查时（此现场为消防救援后的现场，下同）事故电梯的状态进行分析。

1.根据机房的现场勘查及另一维保人员描述，控制柜检修为事故发生后置于紧急电动位置，安全板连接线与编码器连接线均为事故发生后断开，与本次事故无直接关系。通过电气系统测试验证显示，轿顶检修开关功能正常（见图 10-1、10-2），轿顶急停开关功能正常（见图 11-1、11-2），层门门锁未被短接。

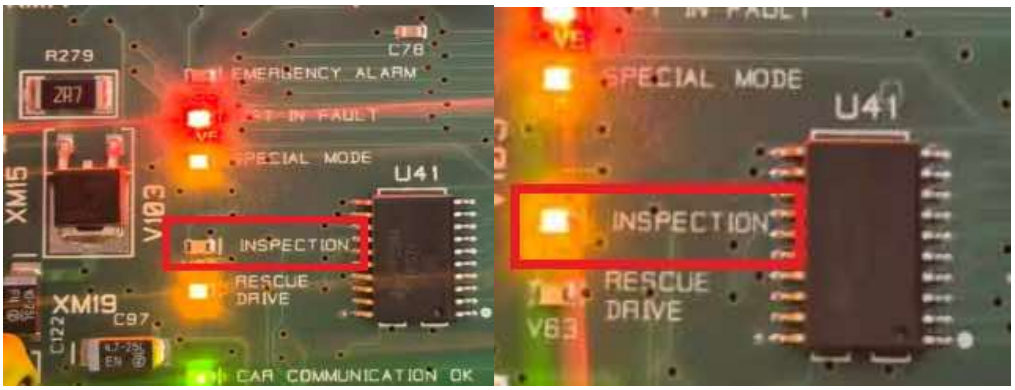


图 10-1 测试前图 10-2 测试后

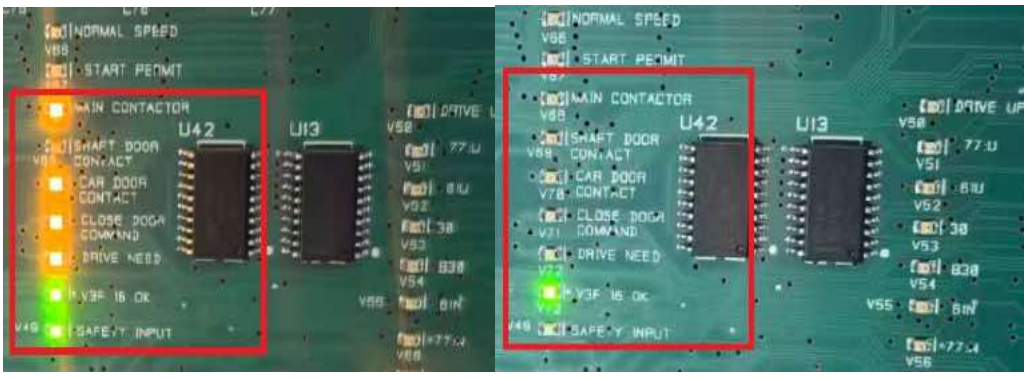


图 11-1 测试前图 11-2 测试后

2.根据轿厢监控视频复现，维保人员在 3 月 12 日 13:53:50 时从一层进入轿厢按下负一层的内呼按钮后离开至一层层门外等待，13:54:11 时电梯达到负一层开门，13:54:25 时电梯门开始关

闭，13:54:29 时电梯门完全关闭，13:54:35 时轿厢突发剧烈抖动同时轿门轻微开启，13:54:36 时轿厢停止抖动。

3.经进入轿顶勘查，发现紧急停止开关、检修开关仍处于正常状态，轿厢已向上运行至一层与二层之间。

4.依据轿厢监控视频显示，维修作业人员在开展维修作业期间，未严格遵循安全作业规范要求佩戴安全帽等必要的个人安全防护装备。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。

事故死者信息：史**，男，汉族，42 岁，身份证号：522722******，户籍地址：贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道建设中路 82 号，贵州驰名海机电设备有限公司电梯维保员。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计。截止目前，贵州驰名海机电设备有限公司已补偿死者家属 23 万元，死者家属申请办理的工伤保险理赔和雇主责任保险理赔仍在审核中。

二、事故应急处置、善后处理情况

（一）事故应急处置情况

2026 年 3 月 12 日 13 时 54 分许事故发生后，吴**经过与相关人员开展救援未果后，于 14 时 13 分许电话报告贵州驰名海机电设备有限公司荔波片区负责人罗**，随后便拨打 119 救援电

话和120急救电话。14时19分许县人民医院和县消防救援大队在接到救援电话后，立即赶赴事故现场，14时29分许救援人员和医护人员先后赶到现场，随后公安、市监、玉屏街道、应急等相关人员也相继到达现场，15时55分许将被困人员史**解救出电梯，随后经现场医护人员确认，于15时58分宣布史**死亡。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，荔波县委、县政府高度重视，成立“3·12”应急处置工作组，立即对家属情绪进行安抚和对事故开展调查。经县专项工作组就赔偿问题对贵州驰名海机电设备有限公司与死者家属进行多轮调解，于3月17日达成并签订调解协议书，明确贵州驰名海机电设备有限公司依照相关规定为死者家属申请办理工伤保险理赔和雇主责任保险理赔手续。若因贵州驰名海机电设备有限公司自身原因导致死者家属无法获得工伤保险理赔和雇主责任保险理赔，由贵州驰名海机电设备有限公司承担赔偿责任。此外，贵州驰名海机电设备有限公司基于人道主义再补偿死者家属23万元。

三、事故直接原因及暴露出来的问题

（一）直接原因

贵州驰名海机电设备有限公司电梯维保员史**安全意识严重缺失，违章作业，在对三盛商贸城1单元1号电梯进行不平层维修时，未按规定正确启用电梯紧急停止开关、检修开关等安

全防护装置，未佩戴相应安全防护用品，造成其在作业过程中被电梯挤压致死，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.贵州驰名海机电设备有限公司作为三盛商贸城电梯维保单位，落实安全生产主体责任不到位，作业现场管理不到位，未及时发现并采取措施消除事故隐患，未切实教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现和制止作业人员违规违章作业行为。

2.荔波万安物业管理有限责任公司作为三盛商贸城电梯使用单位，落实安全生产主体责任不到位，未能有效落实电梯使用单位安全管理责任，对作业现场监督检查不到位，未及时发现和制止作业人员违规违章作业行为。

四、对事故有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

史**，贵州驰名海机电设备有限公司电梯维保员（荔波片区质量安全总监），在对三盛商贸城1单元1号电梯进行维修时，安全意识严重缺失，违章作业，未按规定正确启用电梯紧急停止开关、检修开关等安全防护装置，未佩戴绝缘手套、安全帽等相应安全防护用品，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.邹**，贵州驰名海机电设备有限公司法定代表人，公司安

全生产第一责任人。落实安全主体责任不到位，对督促、检查本单位安全生产责任制落实工作不力，未及时消除安全事故隐患，对事故发生负有责任。依照《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一款第一项[1]的规定，建议由荔波县市场监督管理局依法给予邹**行政处罚。

2.罗**，贵州驰名海机电设备有限公司荔波片区安全负责人。落实安全管理责任不到位，对事故发生负有责任。依据《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第七十八条第二款[2]的规定，建议由荔波县市场监督管理局依法给予罗**行政处罚。

3.王**，荔波万安物业管理有限责任公司电梯安全总监。履行监督管理责任不到位，未监督监督、指导安全员做好相关工作。其行为违反了《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第七十三条第（五）项[3]的规定，对事故的发生负有责任。依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第八十四条第二款[4]的规定，建议由荔波县市

---

[1][]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一款第（一）项：对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款；.....。

[2][]《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第七十八条第二款：电梯生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

[3][]《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第七十三条第（五）项：电梯安全总监按照职责要求，直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：...（五）对电梯安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导电梯安全员做好相关工作；...。

[4][]《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第八十四条第二款：.....电梯使用单位主要负责人、电梯安全总监、电梯安全员未按规定要求落实使用安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规

场监督管理局依法给予王**行政处罚。

4.罗**，荔波万安物业管理有限责任公司电梯安全管理员。履行监督管理责任不到位，未有效履行电梯作业现场的监督管理责任。其行为违反了《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第七十四条第（六）项[5]的规定，对事故的发生负有责任。依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第八十四条第二款[6]的规定，建议由荔波县市场监督管理局依法给予罗**行政处罚。

（三）对有关责任单位的处理建议

1.贵州驰名海机电设备有限公司作为事故发生单位，虽制定了《电梯安全管理制度》和《电梯维修保养基本规程》，并对维保人员进行了安全教育培训，但未能采取有效措施确保相关制度及规程的执行，导致亡人事故的发生，其安全主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任。依照《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一款第一项[7]的规定，建议由县市场监督管理局依法给予该公司行政处罚。

2.荔波万安物业管理有限责任公司作为电梯使用单位，落实

定执行。

[5][]《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第七十四条第（六）项：电梯安全员按照职责要求，对电梯安全总监或者单位主要负责人负责，承担下列职责：...（六）对电梯维护保养过程和结果进行监督确认，配合做好现场安全工作；...。

[6][]《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第八十四条第二款：.....电梯使用单位主要负责人、电梯安全总监、电梯安全员未按规定要求落实使用安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

[7][]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一款第（一）项：发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款；.....。

安全生产主体责任不到位，对电梯安全总监和电梯安全管理员培训教育不到位，对事故的发生负有责任。依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第八十四条第一款[8]的规定，建议由荔波县市场监督管理局依法给予该公司行政处罚。

（四）相关问责的处理建议

1.荔波县市场监督管理局作为特种设备的行业监管部门，履行安全监管主体责任力度不够。对电梯维保、使用单位的安全生产教育培训的检查、督促力度不力，工作落实不细，加之一年内连续发生两起电梯维保亡人事故。建议向荔波县人民政府作出深刻书面检查，并由荔波县人民政府进行约谈。

2.荔波县住房和城乡建设局作为物业公司（电梯使用单位）的行业主管部门，履行监督管理责任不到位，对物业公司电梯安全管理相关人员落实责任督促不力。建议向荔波县人民政府作出深刻书面检查。

五、事故主要教训

荔波县三盛小区“3·12”一般特种设备相关事故的发生，充分暴露出维保作业人员、维保单位、电梯使用单位在岗位履职、现场管控、制度落地、安全监管等方面存在重大短板和漏洞，主要体现在：

[8][]《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第八十四条第一款：电梯使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核电梯安全总监和电梯安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。.....。

一是企业主体责任悬空，作业人员安全意识淡薄。电梯维保单位、使用单位安全生产主体责任落实不到位，执行安全管理制度规范不力，安全教育培训流于形式，安全考核走过场；作业人员安全底线意识、风险防范意识严重缺失，心存侥幸、漠视规程，作业过程中，未规范佩戴安全防护用品，未提前确认电梯安全状态等频频发生。

二是现场安全管控缺失，作业全过程监管缺位。维保作业全过程安全管控严重缺位，作业前未核验设备状态、防护装置及电源闭锁情况；作业中未落实专人旁站监护，违章操作行为无人制止、无人纠正；未落实专项管控措施，作业全程处于无监管、无防控的失控状态。

三是部门监管责任落实不力，行业监管管控存在短板。相关监管部门日常安全监管排查不细致、不深入，对辖区内电梯维保企业、使用企业履职情况、现场作业规范情况核查流于表面，未能精准发现各类隐性安全隐患。同时，监管执法力度偏弱，对企业主体责任不落实、作业违规违章等问题多以口头提醒、限期整改为主，缺乏刚性处罚与警示教育手段，震慑力度不足，未能从源头遏制电梯维保作业安全风险，行业安全监管防线存在明显漏洞。

六、事故防范措施和工作建议

针对上述电梯维保作业存在的主体责任悬空、现场管控缺位、行业监管不力等突出问题，为全面堵塞安全管理漏洞、彻

底消除安全风险隐患，坚决防范化解电梯作业安全事故，提出如下工作建议和防范措施:

一是压实企业主体责任，筑牢全员安全思想防线。督促电梯使用单位、维保单位切实扛起安全生产主体责任，严格落实各项安全管理制度、操作规程和作业标准，坚决杜绝制度空转、执行虚化问题。常态化开展全员安全教育培训，摒弃形式化、走过场式培训，结合电梯维保典型违章案例、风险隐患点开展针对性实操教学，重点强化作业人员安全底线思维和风险辨识能力。严格落实安全考核机制，将安全规程执行、防护用品佩戴、作业规范操作等情况纳入岗位考核，倒逼从业人员摒弃侥幸心理、严守作业规程，从源头规范作业行为，杜绝习惯性违章。

二是健全现场管控体系，实现作业全程闭环管理。全面规范电梯维保作业全流程管控，建立作业前、作业中、作业后全链条安全管控机制。作业前严格落实设备状态核验、安全防护装置检查、电源闭锁确认等前置程序，未达到安全作业条件严禁开工。作业中严格执行专人旁站监护，全程盯守作业现场，及时发现、制止、纠正各类违章操作行为。细化专项安全管控措施，针对高空作业、设备调试、断电操作等高危环节制定专项防控方案，彻底杜绝无监管、无防控的失控作业状态，实现维保作业全过程可控、可防、可追溯。

三是强化部门监管履职，织密行业安全监管防线。监管部门

切实压实监管责任，细化常态化监督检查清单，再次开展全覆盖、精准化电梯安全隐患排查，重点核查企业责任落实、作业现场规范、隐患自查整改等情况，深挖隐性安全隐患，杜绝表面化、形式化检查。加大监管执法惩戒力度，对企业主体责任不落实、作业违规违章、隐患整改不到位等问题，从严落实刚性处罚措施，强化典型案例曝光警示，切实提升监管震慑力。对排查发现的问题隐患实行台账管理、定期分析、重点督办，杜绝问题隐患屡查屡犯，从根本上防范化解电梯维保行业各类安全风险。

荔波县人民政府事故调查组

2026 年 8 月 20 日