玉环沙门浙江双源合金铸造有限公司
“4·13”一般机械伤害事故调查报告

玉环沙门浙江双源合金铸造有限公司

“4·13”一般机械伤害事故调查组

2026年6月24日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故相关单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）现场勘查情况.....3
（五）人员伤亡情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息报送经过.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....8
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....9
四、有关责任单位存在的主要问题.....9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....10
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....10
六、事故主要教训.....11

（一）企业安全生产主体责任缺位.....11
（二）从业人员安全风险意识淡薄.....11
（三）属地安全监管责任落实不力.....12
七、事故防范和整改措施建议.....12
（一）全面加强安全生产工作.....12
（二）切实履行企业安全生产主体责任.....12
（三）切实履行安全生产属地管理职责.....13

2026年4月13日15时37分左右，位于玉环市沙门镇的浙江双源合金铸造有限公司抛丸车间内发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约139万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和玉环市人民政府《关于授权市应急管理局有关生产安全事故调查权限的批复》（玉政函〔2019〕19号）等相关规定，4月13日经玉环市政府授权，市应急管理局牵头成立了市经信局、市公安局、市总工会、沙门镇等有关单位组成的事故调查组，对本次事故开展调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，玉环沙门浙江双源合金铸造有限公司“4·13”一般机械伤害事故是一起因企业未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，同时未对抛丸机操作工进行专门的岗位安全教育培训，未能保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；抛丸机操作工在操作抛丸机开展作业过程中，未遵守相关安全生产规章制度和操作规程，无视现场安全警示标识，违规开展作业导致人员伤亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浙江双源合金铸造有限公司（以下简称“双源公司”），成立于2000年04月11日；统一社会信用代码：91331021721000078P；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：1680万元；法定代表人：陈兆云；注册地址：浙江省玉环市沙门镇海口南路46号。经营范围包括合金、球墨铸造，阀门、汽车配件制造，货物进出口、技术进出口；模具加工。公司现有从业员工约140人。

（二）事故发生单位安全管理情况

（1）安全管理架构。双源公司设立安全生产委员会，作为企业安全生产最高决策与领导机构，审定公司安全生产培训计划，推动全员安全生产教育培训；安全生产委员会下设安全管理部，为专职安全生产日常管理执行机构；各部门、各车间设立兼职安全管理员，形成三级安全管理组织体系。双源公司成立了安全管理领导机构，并明确了各级机构及人员的工作职责。

（2）安全管理职责履行。陈兆云担任公司安全生产委员会主任，全面负责公司安全生产工作；张福斌担任公司安全生产委员会副主任，协助主任统筹管理公司安全生产各项工作；黄良斌担任安全管理部经理，全面主持安全管理部日常工作，为公司安全生产专职管理负责人；陈火华为公司专职安全生产管理人员，负责日

常安全生产监督、检查、管理工作；各部门、车间兼职安全管理员，履行相应安全管理职责。

（三）事故发生经过

2026年4月13日下午，双源公司抛丸机操作工王祥、王禹霆（系王祥次子）和双源公司破碎机操作工林朝贵于抛丸车间内，操作设备开展日常作业。15时36分左右，王禹霆和林朝贵陆续离开抛丸车间搬运需进行处理的工件，王祥独自在该车间抛丸机作业区域内操作抛丸机进行抛丸作业。在抛丸作业过程中，王祥操作抛丸机料斗上升时，料斗内的工件从料斗内掉出，卡住抛丸机导致其无法正常运行。王祥在未使用公司提供的专用工具的情况下，将料斗维持升起状态后进入料斗下方区域徒手去取卡住的工件。在此期间，料斗与链条之间的连接接头因受力发生变化有所松动，再加上使用中造成的连接接头磨损，导致料斗和链条之间的连接失效，料斗坠落砸中王祥。

后续王祥被送往玉环市第二人民医院，经抢救无效于事故发生当日17时16分死亡。

（四）现场勘查情况

1.事故现场位置。经调查核实，事故现场为双源公司抛丸车间，位于浙江省玉环市沙门镇海口南路46号的浙江双源合金铸造有限公司东南区域。



图 1 事故现场位置



图 2 事故现场抛丸车间

2. **事故现场设备、物品情况。**双源公司抛丸车间内有1台破碎机，4台抛丸机，均为双源公司向永红铸造机械有限公司采购。抛丸机操作现场可见双源公司制定的《抛丸机操作规程》和安全警示标识。双源公司在该车间配备有专门的工具，用于抛丸机操作工取出卡住抛丸机的工件。



图3 事故抛丸机图片

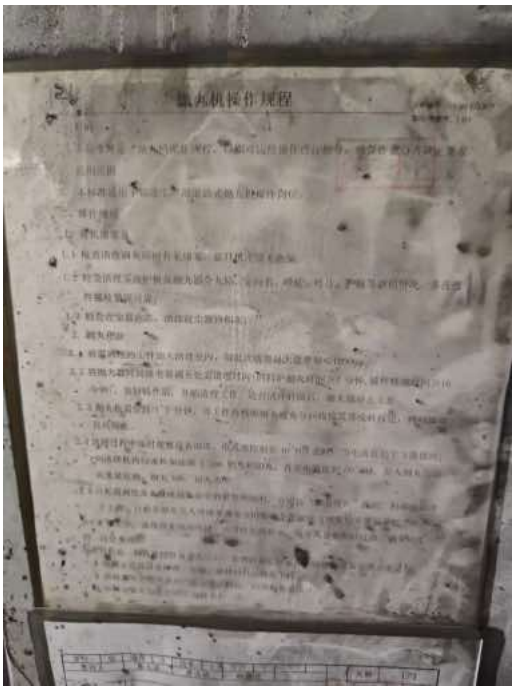


图4 事故现场《抛丸机操作规程》



图 5 事故现场安全警示标识

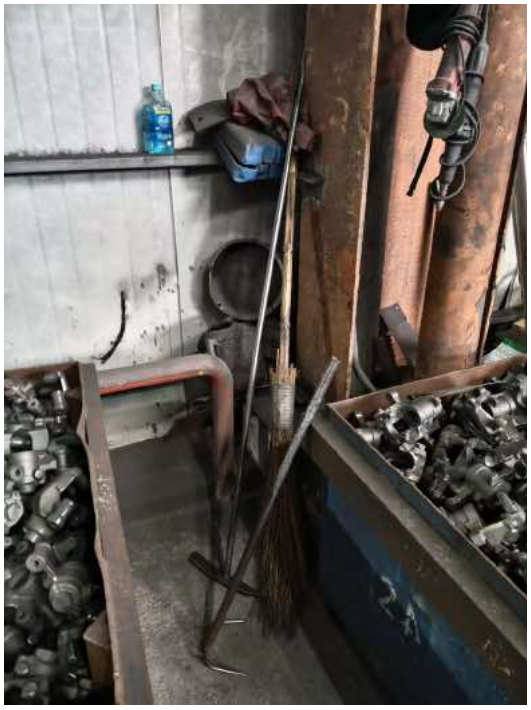


图 6 抛丸车间配备的取出卡住的工件的工具

3. **现场视频监控。**据双源公司管理人员反馈，该抛丸车间因抛丸作业灰尘较重，积灰情况会导致监控失效，故未在该车间实现视频监控的全面配备，事故区域位于企业视频监控盲区。

（五）人员伤亡情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死亡人员居民身份号码：53**********，姓名：王祥，性别：男，民族：汉族，出生日期：1976年9月7日，住址：云南省**********。

2.直接经济损失情况。核定事故直接经济损失约139万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送经过

企业人员在接到事故信息后立即赶到现场，拨打急救电话并报警，医务人员到达事故现场后立即将王祥送往玉环市第二人民医院抢救。接到事故报告后，沙门镇人民政府、沙门镇派出所相关人员第一时间赶到事故现场组织开展事故救援和善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

经调查，事故发生时现场无直接目击证人，且事故区域位于企业视频监控盲区。15时38分，此前驾驶叉车离开抛丸车间的王禹霆返回该车间，发现王祥被抛丸机料斗压住，立刻操作叉车抬起料斗，并将王祥从料斗下方拉出，随后拨打120急救电话。医务人员到达事故现场后立即将王祥送往玉环市第二人民医院抢救。接到事故报告后，沙门镇人民政府、沙门镇派出所相关人员第一时间赶到事故现场组织开展事故救援和善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

王祥于2026年4月13日当日经抢救无效死亡。

2026年4月16日，双源公司与死者家属达成调解协议并签署《人民调解协议书》，由双源公司支付一次性补助给死者家属就该事故所产生的一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、交通费、医疗费等共计139万元。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急及善后处置复盘评估认为，沙门镇人民政府在得知事故发生后能第一时间赶赴事故现场开展救援及善后处置，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理及舆情管控平稳有序。

三、事故原因分析

事故调查组通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、个人疾病等因素引发事故的可能性。

（一）直接原因

本次事故的直接原因为：抛丸机操作工王祥在操作抛丸机开展作业过程中，未遵守相关安全生产规章制度和操作规程[1]，无视现场安全警示标识，将料斗维持升起状态后违规进入料斗下方区域徒手取件，在此过程中料斗连接接头因受力变化和设备磨损导致连接失效脱落，料斗坠落砸中王祥并致其死亡。

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）间接原因

（1）企业安全生产主体责任落实不到位。双源公司主要负责人未有效履行安全管理职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患[2]。**（2）事故隐患排查治理不到位。**双源公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[3]。**（3）未按规定开展安全生产教育和培训。**双源公司未对抛丸机操作工进行专门的岗位安全教育培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程[4]。

四、有关责任单位存在的主要问题

双源公司。未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，未对抛丸机操作工进行专门的岗位安全教育培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.王祥，安全意识淡薄，在操作抛丸机开展作业过程中，未遵守相关安全生产规章制度和操作规程，无视现场安全警示标识，擅自将料斗维持升起状态后进入下方区域徒手取件，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已经死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.陈兆云，双源公司法定代表人、企业主要负责人，未有效履行企业主要负责人安全生产管理职责，未严格督促检查本单位的安全生产工作，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议玉环市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》等相关规定依法处理。

2.双源公司。未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未对抛丸机操作工进行专门的岗位安全教育培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故发生负有责任，建议玉环市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》等相关规定依法处理。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任缺位

本次事故暴露出涉事企业双源公司未能牢固树立安全发展理念，统筹发展和安全存在明显薄弱环节。企业安全教育培训落实

不到位，未针对抛丸机操作工开展专门的岗位安全教育培训，培训签到记录仅有参会名单，无本人签字确认，无法证明从业人员接受了有效的安全教育和考核。隐患排查治理制度未有效落实，每日巡查无台账记录，员工违规操作行为长期存在且未被有效制止。涉事抛丸机在事故发生前多次发生工件卡滞问题，属于高频率、易复发的典型隐患，但企业对此未从设备设计、工艺改进等源头层面予以解决，未建立有效的干预机制，导致潜在的重大安全风险长期存在并最终酿成事故。

（二）从业人员安全风险意识淡薄

本次事故暴露出企业从业人员安全素质不高、自我保护意识差、违章作业屡禁不止的突出问题。抛丸机操作工王祥安全意识极为淡薄，违反操作规程，无视现场安全警示标识，擅自将料斗升起后进入下方区域徒手取件。从业人员缺乏对安全生产基本知识和操作规程的敬畏之心，缺乏对风险隐患的辨识能力和对生命安全的珍视意识。

（三）属地安全监管责任落实不力

本次事故暴露出属地人民政府未能有效落实安全生产属地管理责任，未严格落实辖区企业安全生产网格化管理要求，对该企业长期存在的安全培训记录缺失、员工违规操作等问题失察，对工贸企业设备安全隐患排查治理情况的监督检查不到位，属地管理责任未落到实处。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施:

（一）全面加强安全生产工作

玉环市人民政府及各有关部门和企业要深刻汲取事故惨痛教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，始终把安全生产放在首要位置，推动各级各部门举一反三、查漏补缺，切实提升全市整体安全治理水平。要督促相关行业监管部门切实履行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的法定职责，特别是对工贸企业安全培训缺位、设备带病运行、习惯性违章频发等深层次问题，要组织开展针对性治理。

（二）切实履行企业安全生产主体责任

双源公司要对照事故调查报告指出的问题，逐项落实整改，确保安全教育培训、设备维护保养、隐患排查治理、违章行为查处等各项制度真正落地见效。要压紧压实从主要负责人到一线从业人员的全员责任链条，将安全责任层层分解到每个车间、每个班组、每个岗位。要严格执行岗前培训和定期再培训制度，将岗位操作规程、危险区域辨识、异常工况处置等作为必训必考内容，考核不合格者一律不得上岗。要建立反违章长效机制，推动形成“不敢违、不能违、不想违”的安全文化氛围，从源头上杜绝类似事故再次发生。

（三）切实履行安全生产属地管理职责

沙门镇人民政府要认真剖析事故深层次原因，深刻汲取事故经验教训，要加强对企业安全培训档案、设备维护记录、隐患排查台账、违章行为查处等情况的监督检查。要建立隐患整改跟踪督办机制，对巡查中发现的问题紧盯不放，限期复查，对拒不整改或整改不到位的，依法依规移交上级部门处理。