八步大宁贺州市顺利铸造有限公司 “4•14”一般高处坠落事故调查报告

2025-07-17 10:10　来源：八步区应急管理局

2025年4月14日17时00分许，位于八步区大宁镇贺州市顺利铸造有限公司在组织对主车间旧厂棚钢结构拆除作业时发生一起高处坠落事故，造伤二级[①]。事故发生后，贺州市顺利铸造有限公司未向当地政府、应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2025年4月15日群经八步区应急管理局查证属实，并于当日对该企业下发了《现场处理措施决定书》。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管14号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准，成立八步大宁贺州市顺利铸造有限公司“4·14”高处坠落事故调查组。事故调查组坚持“科学法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证，查明了事故经过、原因、人员伤亡济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作议。

事故调查组认定，八步大宁贺州市顺利铸造有限公司“4·14”

---

①:《司法鉴定意见书》(广西盛邦司鉴中心〔2025〕临鉴字252号)。

事故是一起由于公司工程劳务项目违规发包，特种作业人员无证上岗，以及从业人员安全防护不当和盲目作业导致的高处坠落事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过:

2025年4月14日，当天下午对主车间旧厂棚钢结构进行拆除作业，从业人员有雷X国（项目承包人）、曾X军、张X亮、曾X华、王X桂和雷者）共6人。14时00许开始工作，雷X国、曾X军在厂棚一面用电焊机吹割，张X亮和雷X春在厂棚另一面用焊枪、电焊机吹割，曾X华和王X桂配合厂棚里至外进行拆除作业。作业至17：00分许，张X亮已将第一个三角架横条切割完；雷X春负责的第二个三角架因老旧腐蚀严重无法上到顶点，边上两条横条，其余横条未能切除。由于工作队采取的是见事做事的作业方式，此时雷X国、曾X华、王X桂站在主车间一旁的车间瓦面上看张X亮X军站在主车间另一旁的车间瓦面上看张X亮作业，雷X春则一人到了第七个三角架上坐着吹割横条，并在高点横条上挂扣了安全带（三点式），就使用焊枪对第二个三角架与柱头联接点进行吹割至三分之一处时，第二个三角架突然倒塌，因拉力连带后面的第三、第四、第五、第六、第七（未到地面）三角架接连倒塌，由于老旧的横条无法承受雷X春身体重量及产生的重力作用，致使横条断开，随之雷X春掉到地面上。至此，事故发生生后，雷X国第一个赶到地面查看情况，此时雷X春人蜷缩着，头部有出血，右小腿裤子破损有血，安全帽和鞋子掉落在一边，人没有意识。雷X国头抬起一点，帮他解开衣领扣子，并将其身上的安全带解除。其他工友接连赶过来，曾X军打了120急救电话，并前往大宁街去接120救护车赶往事张X亮找来模板，大家一起将雷X春移到模板上躺着，随后给雷X春喝水，并给他擦洗了脸上尘土，120急救医务人员赶到现场后作了简单处理，最春送往贺州市人民医院进行救治。至此，救援工作结束。

（二）事故现场情况

1.事故发生地点

事故发生在位于八步区大宁镇大宁村木鸡塘的贺州市顺利铸造有限公司。



（图1 事故单位：贺州市顺利铸造有限公司）

2. 事故发生作业内容

主车间旧厂棚钢结构拆除作业，从业人员有雷X国（项目承包人）、曾X军、张X亮、曾X华、王X桂和雷X春共6人。事故发生时，张X亮正个三角架进行吹割放倒作业，雷X春位于第七个三角架上进行吹割横条作业。



（图2 主车间旧厂棚拆除作业现场）

3. 事故现场勘察情况

根据事发后到现场查看，并安排现场从业人员雷X国现场指认，记录如下：

事故发生位置：公司主车间厂棚靠里端作业面，伤者坠落位于第七个三角架。

车间厂棚边高度：17m。


垮塌部分：发生垮塌为1-6跨，跨与跨之间距离：6m，垮塌面积为684㎡（长：36m×宽：19m）。

大梁：呈三角几何形状，材质为10cm角铁，老旧腐蚀严重。

横梁：材质为10号C型钢，老旧腐蚀严重。

劳动防护：伤者作业时穿戴有安全帽、安全带（三点式）和帆布手套等个体安全防护用品。

作业现场检查其他问题：一是未设置“当心坠落、小心触电、小心坠物、防止火灾”等警示标志；二是未配备灭火器等消防器材；三是没有防坠器等安全防护器材。

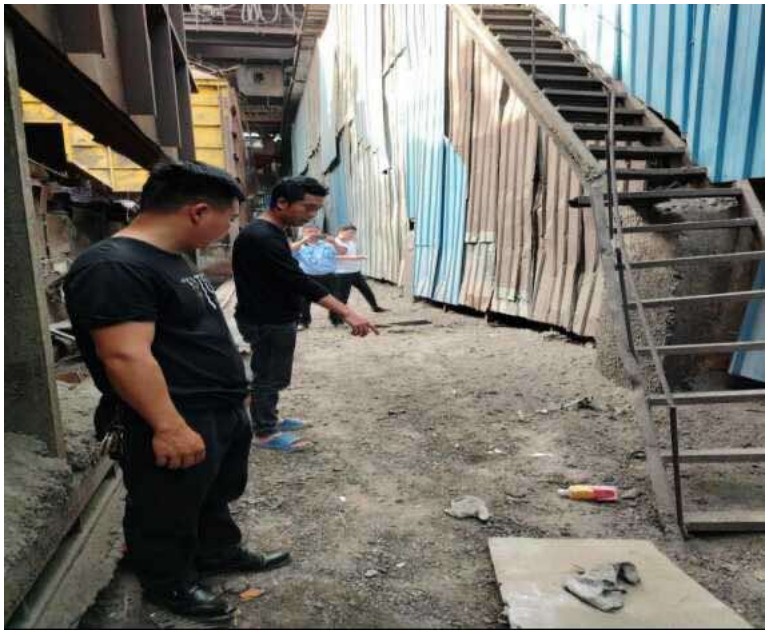

（图3 现场工人指认事故现场）

（三）人员伤亡和财产损失情况

经贺州市八步区应急管理局委托广西盛邦司法鉴定中心对伤者雷X春进行伤情鉴定，评定为重伤二级。伤者：雷X春，男，1973年3月15日出证号码：43282619730315XXXX，家庭住址：湖南省嘉禾县普满乡茶坞村9组419号。

截至2025年7月3日，雷X春在贺州市人民医院救治医疗费用约14.47万元，后续仍需要康复治疗，当前相关赔偿事宜尚在协商中。

二、事故发生原因

（一）事故直接原因

雷X春缺乏安全意识，未取得焊接与热切割作业[①]操作证和高处作业[②]证从事特种作业活动，使用的安全带（三点式）不符合高处作业行业求，安全带挂扣在老旧腐蚀严重的横条上位置不当；张X亮安全意识淡薄，未取得高处作业证从事高处作业活动，盲目作业，在吹割放倒三角架时作业受影响的雷X春作出暂行撤离告知，致使倒塌的三角架连带将雷X春牵引坠落到地面。以上是造成本次高处坠落事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1.贺州市顺利铸造有限公司：存在安全生产主体责任落实不到位。一是未在有较大危险因素的作业场所设置明显的安全警示

---

①《国家安全生产监督管理总局特种作业目录》：2焊接与热切割作业：指运用焊接或者热切割方法对材料进行加工的作业（不含《特种设备安例》规定的有关作业）。2.1熔化焊接与热切割作业。

②《国家安全生产监督管理总局特种作业目录》：3高处作业：指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

③《坠落防护安全带》(GB6095-2021)：5.3.3.2坠落悬挂系带应为全身式（五点式）系带。

标志。主车间旧厂棚拆除作业存在着高处坠落、物体打击、坍塌、火灾、触电等危险。二是违规将主车间旧厂棚钢结构安装工程劳务项目发备钢结构工程专业承包资质的个人（雷X国），未签订专门的安全协议，对施工现场安全生产工作未统一协调管理。三是主要负责人履行安全生产不到位，未建立健全并落实本公司全员安全生产责任制、外包项目安全管理制度、特殊作业审批管理制度等相关规章制度和操作规程；对主车间旧构拆除作业无施工作业方案，特种从业人员无证上岗，作业现场无监护人员，高处作业人员穿戴三点式安全带并挂扣位置不合理等问题未提出制止

未建立健全安全投入台账；未组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案；因过失未在事故发生后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，存在漏报行为。

2.雷X国：一是无钢结构工程专业承包资质和安全生产许可证，承包贺州市顺利铸造有限公司主车间旧厂棚钢结构安装工程劳务项目。二是有焊接与热切割作业操作证和高处作业证，并组织曾X军、张X亮、曾X华、王X桂和雷X春从事特种作业（高处作业和焊接与热切割作业）活动。承包项目的施工现场安全生产管理不到位，未制定施工作业方案，未对雷X春等人进行作业技术交底，施工现场安全防护不到位。四是提供使用的用品三点式安全带不符合行业标准要求。

（三）事故性质

经调查，八步大宁贺州市顺利铸造有限公司“4·14”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

三、伤者救治情况

伤者雷X春于2025年4月14日进入贺州市人民医院ICU救治，于4月30日转为普通病房接受治疗，于6月19日至今进行康复治疗。因雷X国未给从业保险，伤者家属与事故责任单位和个人对相关补偿等费用尚未达成协议，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

四、事故责任单位和个人相关情况

（一）发包方：贺州市顺利铸造有限公司，统一社会信用代码：91451100MA5MUU2B44(1-1)，法定代表人：李X亮，注册资本：壹佰万圆整期：2017年10月31日，住所：贺州市八步区大宁镇大宁村木鸡塘，经营范围：一般项目：有色金属铸造；金属材料制造；金属结构制造；安全、消制品制造；金属材料销售；金属结构销售；再生资源销售；建筑材料销售；金属工具销售；五金产品零售；冶金专用设备销售；钢压延加工；再工；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司股东黄X干、李X亮，法定代表人李X亮不从事公司实际性管理工作；主要负责人黄X干，主持公司全面工作。公司场所在2017年至2023年出租给广东老板进行生产活动，2023年10月至今处于停产状态。

（二）承包人：雷X国，男，汉族，出生于1982年5月6日，公民身份号码：43102419820506XXXX，住址：湖南省嘉禾县普满乡雷家村280号。

从业人员：雷X春，男，汉族，出生于1973年3月15日，住址：湖南省嘉禾县普满乡茶坞村9组419号，公民身份号码：43282619730315XXXX。

从业人员：张X亮，男，汉族，出生于1974年8月15日，住址：湖南省嘉禾县袁家镇张家村142号，公民身份号码：43282619740815XXXX。与热切割作业操作证。

（三）合同关系

贺州市顺利铸造有限公司与雷X国于2025年3月25日就主车间旧厂棚钢结构安装工程劳务项目签订有《钢结构安装承包合同》，未签订有专门产管理协议。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对责任人处理建议（共1人）

黄X干（贺州市顺利铸造有限公司主要负责人）：履行安全生产工作职责不到位。未建立健全并落实本公司全员安全生产责任制、外包项目制度、特殊作业审批管理制度等相关规章制度和操作规程；对主车间钢结构安装施工项目无施工作业方案，特种从业人员无证上岗，作业现场无监高处作业人员穿戴三点式安全带并挂扣位置不合理等问题未提出制止和纠正；未建立健全安全投入台账；未组织制定本单位的生产安全事故应急救因过失未在事故发生后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，存在漏报行行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[①]和《生产安全事故报告和调查处理

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

条例》（国务院令第493号）第四条第一款[①]之规定，对事故发生负有责任，建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九（一）项[②]、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条第（二）项[③]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（之规定，依法处罚。

（二）对责任单位处理建议（共1家）

贺州市顺利铸造有限公司：存在安全生产主体责任落实不到位。一是未在有较大危险因素的作业场所设置明显的安全警示标志。主车间旧厂业存在着高处坠落、物体打击、坍塌、火灾、触电等危险。二是违规将主车间旧厂棚钢结构安装工程劳务项目发包给不具备钢结构工程专业承包资（雷X国），未签订专门的安全协议，对施工现场安全生产工作未统一协调管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[⑤]和第四十九条第一款和第二款[⑥]之规定，对事故发生负有责任，

---

①《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得报、谎报或者瞒报。

②《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

③《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条第（二）项：迟报或者漏报事故的。

④《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（二）项：事故发生单位主要负责人漏报事故的，处上一年年收入40%至60%的罚款；贻误事者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入60%至80%的罚款。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示

⑥《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或质的单位或者个人。第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检安全问题的，应当及时督促整改。

建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[①]和《生产安全事故罚款处罚规定》第（一）项[②]有关规定，依法处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下

防范及整改措施：

（一）贺州市顺利铸造有限公司要深刻吸取“4·14”一般高处坠落事故教训，举一反三，加强安全生产管理，确保安全生产。一是建立健全生产管理规章制度和操作规程，规范外包项目安全管理工作，完善安全生产管理体系建设。二是做好施工现场安全风险辨识，落实安全防护措施种作业持证上岗。三是加强外包项目安全生产管理，做好现场安全生产管理工作。

（二）大宁镇人民政府要落实属地管理责任有关工作要求，加强对重点行业领域企业及停产企业的安全生产状况指导检查和服务工作，督促单位严格落实安全生产主体责任，防范各类事故发生。

八步大宁贺州市顺利铸造有限公司

“4·14”高处坠落事故调查组

2025年7月9日

---

①《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

②《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（一）项：造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，以上50万元以下的罚款。