齐齐哈尔市建华区
齐宏市政工程（集团）有限公司“7·15”有限空间中毒和窒息生产安全一般事故调查报告

建华区政府事故调查组

2024 年 8 月 30 日

目 录

一、事故基本情况……2
（一）事故发生单位基本情况……2
（二）事故相关单位人员情况……3
（三）事发现场基本情况……4
（四）事故发生经过……5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况……5
二、事故应急处置情况……5
（一）事故现场应急处置情况……5
（二）医疗救治和善后处理情况……7
（三）事故应急处置及评估情况……7
三、事故原因分析……8
（一）事故直接原因分析……8
（二）间接原因分析……8
(三)事故性质……9 **四、对事故有关责任单位和有关责任人员的处理建议**……9
(一)建议免予追究责任人员(2人)……9(二)建议实施行政处罚单位……9
（三）建议移送司法机关处理的人员（2人）……10
五、事故防范和整改措施……11
（一）举一反三，深刻吸取事故教训……11

（二）切实落实企业安全生产主体责任……11
（三）加强对建设项目的安全监管……12

齐齐哈尔市建华区
齐宏市政工程（集团）有限公司“7·15”有限空间中毒和窒息生产安全一般事故调查报告

2024 年 7 月 15 日 07 时许，位于黑龙江省齐齐哈尔市建华区新通北路雨水泵站的一下游雨水管道工程施工现场作业区域外发生一起中毒和窒息生产安全一般事故，造成 2 人死亡，直接经济损 240 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和齐齐哈尔市建华区政府的授权，由建华区应急局、公安建华分局、建华区总工会、建华区司法局、建华区人力社保局、建华区住建局、组成生产安全事故调查组，同时邀请区纪委区监委参与事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查询问和检测鉴定,查明了事故经过和原因,认定了事故性质和责任提出了对事故责任单位和人员的处理建议，并提出了整改和防范措施。

经调查认定，齐宏市政工程建设（集团）有限公司“7.15”中毒和窒息事故是一起因施工人员在作业区域外违反有限空间作业规定，事发单位安全管理不力，造成中毒和窒息的一般

生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位基本情况

1.项目建设单位：齐齐哈尔市鹤佳管网设施经营管理有限责任公司(后简称:鹤佳管网设施公司),统一社会信用代码:91230200MA18XNCQ8T,成立于2016年04月22日,法人代表:吴景峰。注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新明大街丽湾阁8号。经营范围为:管道和设备安装,市政公用工程施工。

2.工程总承包单位:齐宏市政工程建设(集团)有限公司,统一社会信用代码:91230200731265424G,法定代表人:刘建卓,注册地址:为黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区青云街96号。经营范围:建设工程施工,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。具有市政基础设施项目工程总承包壹级、公路工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包三级等资质。

3.项目监理单位:天津津齐工程建设监理有限责任公司,统一社会信用代码91120116702602356G,住所:天津开发区第四大街95号1-303,法定代表人:高德成。经营范围:房屋建筑工程监理、市政公用工程监理,机电安装工程监理、热力及燃气设备安装监理。


4.劳务分包单位:沈抚示范区西联道路工程施工队,统一社会信用代码:92211500MA113XRU30,个体工商户,经营者:张愉。经营场所:辽宁省沈抚示范区海洋路皇家海岸,许可

范围：各类工程建设活动，施工专业作业。一般项目：对外呈报工程，建筑工程机械与设备租赁，工程管理服务，工程技术服务。

（二）事故相关单位人员情况

1.刘建卓，齐宏市政工程建设（集团）有限公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作。

2.程兆明，齐宏市政工程建设（集团）有限公司项目经理，负责新建通北路雨水泵站下游雨水管道工程项目的安全生产管理工作。

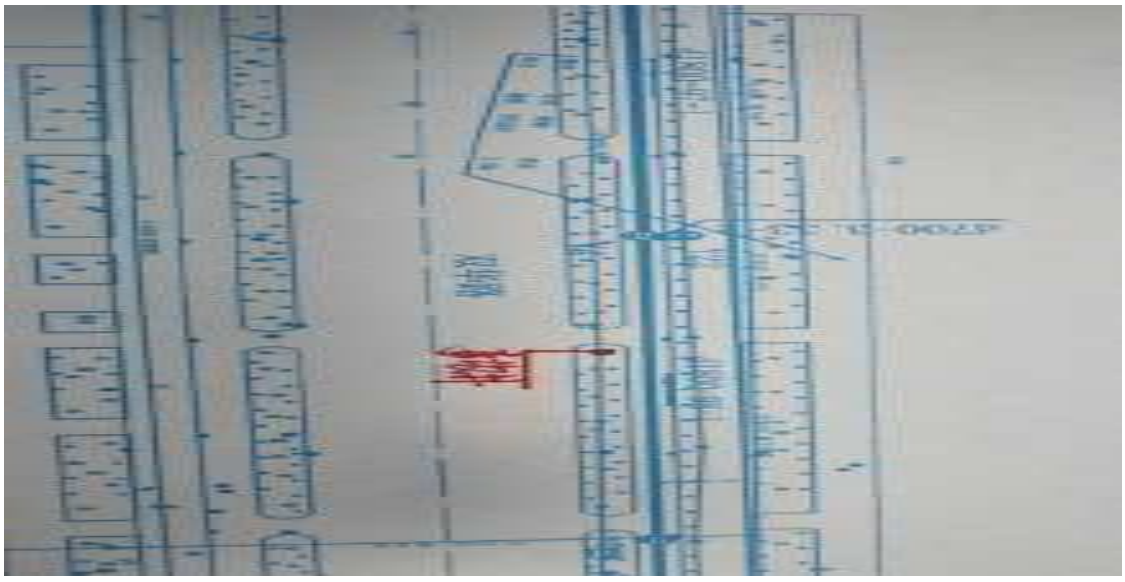

事故井位置示意图

（三）事故发生项目基本情况

鹤佳管网设施公司的齐齐哈尔市新建通北路雨水泵站下游雨水管道工程项目，于2024年4月29日，由齐宏市政工程建设公司以24352922.59元价格中标。2024年5月2日，胡

志安授沈抚示范区西联道路工程施工队委托，与齐宏市政工程公司签订《劳务合同》。工程总长度约 2100 米，管径 d1600-2000mm。计划于 2024 年 5 月开工，拟于 2024 年 10 月竣工。



事发现场图片

（三）事发现场基本情况

经现场勘查及调查，事发污水井位于施工区域外绿化带内，管井口有井盖，现场井盖敞开，井口旁边有施工材料摆放，未设置无安全警示标志，在现场未发现通风设备和气体检测设备。污水管井直径约 70cm，井深约 5m，境内黑暗，井底有积水，积水深度不明。救援时张雨、马雪峰两人面部向下，浮在水面上。被救援出管井后，发现两人未佩戴空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具，未佩戴高空作业安全防护设备。

（四）事故发生经过

2024 年 7 月 15 日 06 时 45 分许，齐宏市政工程建设公司作业人员马雪峰在没有做任何安全防护措施的情况下，冒然进入施工区域外的一污水井内，因井内存在有害气体并缺氧，造成中毒和窒息，经抢救无效死亡。张雨（分段项目经理）对作业空间未经风险辨识,在没有做好安全检测和安全防护的情况下盲目下井施助,同样因井内存在有害气体并缺氧，造成中毒和窒息，经抢救无效死亡。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故死亡人员身份信息及死因鉴定

（1）马雪峰，男，33 岁，齐齐哈尔市龙沙区人

（2）张 雨，男，36 岁，富裕县塔哈乡人

齐齐哈尔市第一医院病理科 2024 年 7 月 15 日出具的的《尸体解剖病理报告书》[2024]病报字第 4 号，载明死者张雨全身无致命性损伤，可以排除因机械性损伤导致的死亡。由于境内缺氧和吸入有害气体导致窒息引起各脏器器官休克，出现缓缓、呼吸功能衰竭而死亡。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)，经统计，事故直接经济损失 240 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

2024 年 7 月 15 日

07 时 03 分，齐宏市政工程公司生产科长赵飞巡查发现一

口管井，井盖打开，井口旁放置一双鞋并听到井内有微弱的声音，遂呼叫现场人员展阿男。

07 时 05 分，展阿男拨打 110 报警，119 救援和 120 急救电话。

07 时 07 分，现场人员赵戚打电话通知工长苏金海。

07 时 12 分，齐齐哈尔市公安局建华分局黎明派出所到达现场进行勘查。

07 时 18 分，119 救援人员和 120 急救人员相继到达现场，对被困人员展开救援。

07 时 18 分，苏金海分别打电话向该公司法定代表人刘建卓和项目经理程兆明汇报事故情况。

07 时 40 分，第一名被困人员救出（男性，昏迷状态，36 岁），并对其实施抢救。

07 时 51 分，第二名被困人员救出（男性，昏迷状态，33 岁），并对其实施抢救。

07 时 53 分，两人被 120 救护车送往医院救治。

8 时许，建华区应急管理局赶到事故现场进行应急处置。

18 时，建华区应急管理局经与齐齐哈尔市公安局建华分局黎明派出所了解事故有关情况，排除暴力性和个人身体疾病死亡原因后，将事故有关情况上报齐齐哈尔市应急管理局。

（二）医疗救治和善后处理情况

2024 年 7 月 15 日，上午 9 时 25 分，马雪峰经医学诊断为

临床死亡。同日，胡志安授沈抚示范区西联道路工程施工队委托与马雪峰的家属签订《工伤死亡赔偿协议书》，一次性支付工伤亡补助金，丧葬补助金等全部费用，共计人民币 120 万元。

2024 年 7 月 15 日，上午 10 时 15 分，张雨，监护示心跳停止，家属放弃继续抢救，确定病人临床死亡（齐齐哈尔医学院附属第三医院住院急诊科抢救记录摘要）。2024 年 7 月 15 日，经家属张双全，马云海委托齐齐哈尔市第一医院对死者张雨的尸体进行解剖检验，并于同日，齐宏市政工程公司与张雨的父母，签订《工伤死亡赔偿协议书》，由齐宏市政工程公司对其家属收到工伤保险基金，丧葬补助金、供养亲属抚恤金等一次性补助金后，补齐差额，支付至人民币 120 万元。

（三）事故应急处置及评估情况

事故发生后，医疗机构、公安机关、应急管理、属地街道等单位，事故救援响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序、事故应急处置到位，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。齐宏市政工程公司也积极主动与家属协商善后事宜，善后工作进展顺利，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

通过对事故现场进行勘查、综合调查询问等分析，认定事故直接原因为：

1.马雪峰，安全意识淡薄，在未对作业现场环境空气进行通

风、检测，未采取有效的安全检测以及未正确佩戴个人防护用品的情况下，冒然进入施工区域外的污水井，因井内存在有害气体并缺氧，造成中毒和窒息，导致死亡。

2.张雨，缺乏有限空间事故的应急处置知识，未经风险辨识、未采取正确救援措施、未正确佩戴个人防护用品、未配备必要的救援器材和装备，冒险进入井内救援，盲目施救，造成中毒和窒息死亡，导致事故进一步扩大。

（二）间接原因分析

1.企业安全主体责任落实不到位，相关安全责任制度不健全，未履行隐患排查治理和双重预防工作机制，未采取技术措施、管理措施消除生产安全事故隐患。

2.施工现场未配备符合相关作业环境的检测设备和安全防护装备；未在有较大危险因素的有关设施上设置明显的安全警示标志。

3.相关负责人对作业人员安全生产教育培训和应急演练不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全操作规程。

（三）事故性质

经事故调查组认定，建华区齐宏市政工程（集团）有限公司“7·15”有限空间中毒和窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（2人）

1.马雪峰，施工作业人员，安全意识淡薄，在未对作业现场环境空气进行通风、检测，未采取有效的安全检测和安全防护措施，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.张雨，缺乏有限空间事故应急处置知识，未经风险辨识、未采取正确救援措施、未做好自身防护、未配备必要的救援器材和装备，盲目下施救，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

(二)建议实施行政处罚单位

齐宏市政工程建设（集团）有限公司，未严格落实生产经营单位安全主体责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]的规定，齐宏市政工程建设（集团）有限公司对本起事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由建华区应急管理局对齐宏市政工程建设（集团）有限公司，实施行政处罚。

（三）建议移送司法机关处理的人员（2人）

1.刘建卓，齐宏市政工程建设（集团）有限公司法定代表人，公司主要负责人，负责公司全面工作，在齐齐哈尔市新建通北路雨水泵站下游雨水管道工程项目施工期间，未严格履行生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

条第(一)(二)(三)(五)(六)项[2]的规定,刘建卓对本起事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款[3],《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法第三条第一项[4]的规定,建议移送司法机关处理。

2.程兆明,齐宏市政工程建设(集团)有限公司项目经理,负责齐齐哈尔市新建通北路雨水泵站下游雨水管道工程项目,该项目的安全生产管理人员。在齐齐哈尔市新建通北路雨水泵站下游雨水管道工程项目施工期间,未严格履行安全生产管理人员职责,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条(一)(二)(三)(四)(五)(七)项[5]的规定,程兆明对本起事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二款,《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第三条第一项,《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第八条,建议移送司法机关处理。

刘建卓,程兆明待司法机关依法作出处理后,如不构成犯罪的,按照有关规定实施行政处罚。

---

[2]2《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

[3]3《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为,导致发生生产安全事故的,给予撤职处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4]4《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第三条 涉嫌安全生产犯罪案件主要包括下列案件:(一)重大责任事故案件;

[5]5《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;(三)组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;(四)组织或者参与本单位应急救援演练;(五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

五、事故防范和整改措施

（一）举一反三，深刻吸取事故教训

齐宏市政工程建设(集团)有限公司要深入剖析本次事故的惨痛教训，把握好“风险辨识、风险评估、风险分级管控、隐患排查治理、持续改进提升”五个关键环节，针对安全风险管控不细、有限空间作业等特殊作业严管措施落实不到位等问题，全面深入开展一次大排查大整治，形成精准防控措施，强化全员安全观念和责任意识，有力督促相关安全管理人员落实安全生产责任。

（二）切实落实企业安全生产主体责任

齐宏市政工程建设(集团)有限公司要切实履行安全生产主体责任，建立全员安全生产责任制，健全有限空间作业安全管理制度，对从业人员加强有限空间专项安全培训教育并考核，配备充足的符合作业和救援安全要求的劳动保护用品，严格按照有关规定加强作业现场管理，完善应急预案明确各级人员应急救援职责，加强应急救援演练，提升应急救援能力。

（三）加强对建设项目的安全监管

齐宏市政工程建设（集团）有限公司要高度重视各分包单位的安全管理工作，全面落实对建设项目安全管理总负责的要求。要严格落实巡查检查制度，检查管理人员到岗到位情况，检查安全管理措施落实情况，检查管理人员巡视、旁站情况，派遣具有相应资格的人员担任项目经理。

齐齐哈尔市建华区政府事故调查组

2024 年 8 月 30 日