吉安峡江江西中润食品有限公司建设项目“11·12”一般触电事故调查报告

吉安市政府事故调查组

2026 年 1 月

2024年11月12日17时40分许，江西中润食品有限公司建设项目在施工作业用电过程中，发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约156万元。事故发生后，相关单位未按照国家有关规定报告事故信息，涉嫌瞒报，经核查属实。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等有关规定，以及《江西省安全生产委员会办公室关于督办峡江县4起一般事故调查情况的函》有关要求，2025年9月26日，吉安市政府对本次事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住房城乡建设局、峡江县人民政府等相关单位派员参加的吉安峡江江西中润食品有限公司建设项目“11·12”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委介入、市检察院派员参加事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话、专家论证和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及主要教训，提出了整改防范措施。

经调查认定，吉安峡江江西中润食品有限公司建设项目

“11·12”一般触电事故是一起因违规接电造成的一般生产安全责任事故，且事故发生后，施工单位和属地园区管委会存在漏报事故的行为，相关单位存在瞒报事故的行为。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.项目建设单位：江西中润食品有限公司（以下简称中润公司），成立于2018年5月4日，法定代表人肖某勇，统一社会信用代码91360823MA37W4****，登记住所位于江西省吉安市峡江县工业园区河西，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本壹仟伍佰万元整，经营范围包括许可项目：饮料生产，食品生产，食品用塑料包装容器工具制品生产，食品销售，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购，食用农产品初加工，食用农产品批发，农副产品销售，水果种植，树木种植经营，货物进出口，食品进出口，食品用塑料包装容器工具制品销售，劳务服务（不含劳务派遣），食用农产品零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。江西中润食品有限公司建设项目于2023年11月14日取得建筑工程施工许可证（编号360823202311140101），建筑面积37835.28㎡，实际开

工时间为2023年7月，项目负责人何某青。截至2025年10月14日，该项目尚未完成竣工验收。

2.项目施工总承包单位：江西宇翔工程有限公司（以下简称宇翔公司），成立于2014年4月22日，法定代表人宋某健，统一社会信用代码91360823098080****，登记住所位于江西省吉安市峡江县巴邱镇学府公馆，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本肆仟万元整，经营范围包括许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：建筑防水卷材产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。《建筑施工安全生产许可证》编号为（赣）JZ安许证字[2015]040058，企业资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级。宇翔公司组建江西中润食品有限公司建设项目经理部，项目经理罗某静，持有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，编号为赣建安B（2018）1016904，初次领证日期为2018年1月25日，有效期至2027年1月25日；安全员李某，持有《安全生产考核合格证书》，编号为赣建安C3（2023）0006102，初次领证日期为2023年4月18日，有效期至2026年4月18日；项目实际负责人姚某庆（无建筑施工资格，非宇翔公司职工，为宇翔公司法定代表人宋某健的好友）。

3.项目监理单位：江西楚升监理有限公司（以下简称楚升公

司），成立于2022年1月19日，法定代表人刘某生，统一社会信用代码91360802MA7GPW****，登记住所位于江西省吉安市峡江县水边镇南洋商住楼，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本贰佰万元整，经营范围包括许可项目：建设工程监理，室内环境检测，建设工程设计，建筑劳务分包，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：工程管理服务，招投标代理服务，建筑材料销售，工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。工程监理资质类别和等级为房屋建筑工程监理乙级。项目总监理工程师曹某（注册号：36009002，注册专业：房屋建筑工程、市政公用工程，注册执业单位：江西楚升监理有限公司，发证日期：2023年4月7日，有效期至2026年4月6日），专业监理张某波（注册号：43006887，注册专业：房屋建筑工程、市政公用工程，注册执业单位：江西楚升监理有限公司，发证日期：2020年11月6日，有效期至2023年11月5日，挂名人员，实际未到岗履职），现场监理员曾某俊（无有效的监理员资格证书）。

（二）事故发生单位安全管理情况

宇翔公司承接江西中润食品有限公司建设项目后，该公司法定代表人宋某健将项目委托非本公司人员姚某庆管理，由姚某庆负责项目施工，项目经理、安全员等均由宇翔公司文员担任，未

实际参与项目管理，仅在姚某庆安排下到项目现场打卡考勤，重要岗位人员长期未实际到岗履职。项目安全检查、考核记录等材料均由姚某庆安排提前做好，相关人员补签字，未能如实记录安全检查和考核情况，且未对入场作业员工开展岗前教育培训，培训考核资料造假，水电安装项目交给不具备电工资格的晏某平（死者）负责，且未对入场从事电工作业人员进行资格审查。

（三）事故发生经过

2024 年 11 月 12 日 8 时，晏某平（死者）安排宇翔公司员工毛某荣、毛某生在综合楼接电线。16 时许，毛某荣与毛某生开始在配电间接线，计划从配电间接电至综合楼一楼大厅临时配电箱，以为综合楼及楼外周边项目施工供电。两人一直工作至 17 时 30 分许（下班时间点），此时已完成地线、零线以及两根火线的连接，剩余一根火线未连接。因缺少接线端子的铝线且已到下班时间，毛某荣、毛某生计划第二天再继续接线。恰巧此时晏某平（死者）来到配电间通知下班，毛某生下班离开，晏某平检查配电柜发现还剩一根火线未接好，随即安排毛某荣去找几根小铝线用于接线端子。毛某荣走出配电间，在厂房内寻找后（约 3 分钟）未找到铝线，后返回配电间，17 时 40 分许发现晏某平（死者）已经仰躺在地面，身体垂直于配电柜，双手摆放于身体两侧，呼之不应。17 时 48 分，毛某荣拨打了 120 急救电话并呼喊工友，到场的项目负责人何某青拨打了 110 报警电话和项目相

关负责人电话。18 时 03 分，医护人员到达现场，经抢救后现场宣布晏某平死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于峡江县巴邱镇工业园区江西中润食品有限公司新建厂房 A 区一楼低压配电间，无照明灯。配电间西墙北端开有一扇铁制双开门，东墙开有一扇窗户；配电间内靠西墙边摆放有一个变压器，靠北墙边依次摆放有六个开关柜，开关柜柜面铭牌标有“交流低压固定式开关柜”“额定电压 380V”等字样；开关柜南面、变压器东面地面上有一具男性尸体，呈仰卧状，头朝南，脚朝北，上身着白色短袖，下身着灰色牛仔裤。

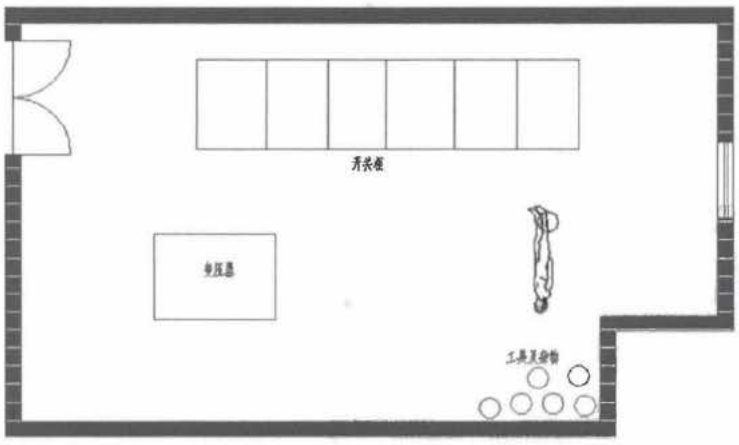


图 1 事故现场示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员死亡情况

晏某平，男，汉族，死亡时 43 岁，峡江县人，身份证号码 36242319801221****。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)核定，本次事故造成直接经济损失约156万元(不含事故罚款)。

（六）其他情况

2024年11月12日，事故发生地天气阴，温度15-21℃，风向北。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，毛某荣发现晏某平（死者）躺在地上，首先用手掌按压以帮助其呼吸，然后拨打120急救电话，并向在厂区大门口指挥施工的项目负责人何某青报告了事故信息。何某青赶到现场并拨打110报警电话，随后向中润公司法定代表人肖某勇报告，并通知宇翔公司项目实际负责人姚某庆。姚某庆向宇翔公司法定代表人宋某健电话报告，宋某健全权委托姚某庆处理事故。姚某庆得知政府已介入事故善后工作后，未向相关部门报告事故信息。肖某勇向峡江县工业园区管委会主任江某军和帮扶单位峡江县砚溪镇党委书记胡某报告。胡某得知事故信息后，先后向峡江县政协副主席兼县委办公室主任娄某清、时任峡江县政府办公室主任邓某珍电话报告事故情况。江某军向峡江县委常委、县政府副县长、工业园区党工委书记李某宇电话报告事故情况，李某宇要求江某军及时向峡江县委办公室、县政府办公室报告事故信息。江某军得知胡某已向峡江县委办公室、县政府办公室报送

事故信息后，未再向其他单位报告事故信息。

2024 年 11 月 12 日 19 时 49 分，峡江县公安局向峡江县委办公室、县政府办公室报告了亡人信息，接到信息后，县委办公室、县政府办公室对事故情况进行了初核，经两家部门主要领导、分管领导会商研判后，认为该亡人事故为意外事故，次生风险较低，未交办相关部门进一步调查核实，亦未向吉安市委总值班室、市政府总值班室报送事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

毛某荣发现晏某平（死者）倒地时，呼之不应，肚子上下起伏，呼吸微弱，毛某荣立即用手掌按压晏某平（死者）胸口以帮助其呼吸。几分钟后，毛某生因还配电间钥匙回到配电间，发现事故情况后也参与到对晏某平（死者）的施救中，主要方式为按压胸口和人工呼吸，二人在施救的同时呼喊其他工友。

（三）医疗救治和善后情况

18 时 03 分，医护人员到达现场，发现晏某平（死者）瞳孔散大固定，对光反射消失，口唇紫绀，颈动脉无搏动，胸廓无起伏，听诊心音消失，手指呈灼烧样痕迹，经抢救后宣布晏某平死亡。

事故发生当天，峡江县工业园区管委会、砚溪镇政府、巴邱镇政府组成调解委员会，组织中润公司、宇翔公司、死者家属对事故善后赔偿事宜进行调解，并于 2024 年 11 月 13 日达成调解协议，死者遗体于 2024 年 11 月 14 日完成火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，企业工人第一时间发现事故，及时拨打了120急救电话并呼喊工友，对晏某平开展了现场救助。随后，项目相关负责人拨打了110报警电话并向峡江县工业园区管委会、砚溪镇政府相关领导报告了事故信息。事故应急处置未影响对晏某平的救治，亦未扩大事故伤亡范围，善后处置及时、妥当，未造成次生影响。施工单位宇翔公司和峡江县工业园区管委会均未按照国家有关规定向原峡江县住建局、峡江县应急管理局等相关部门报告，造成事故信息漏报。峡江县委办公室、县政府办公室收到事故信息后，会商研判认为本次事故可能不属于紧急信息报送范围，未按要求报送事故信息，致使事故瞒报，造成不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

晏某平（死者）在配电柜未断电，未对带电部件进行绝缘遮蔽、未取得电工作业资格证[1]、未办理电气工作票[2]、未穿戴防护装备[3]、环境昏暗且无监护人在场的情况下，独自一人进行带电作业[4]，身体误触配电柜带电部件，导致触电身亡。晏某平（死者）违规作业是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

[1]《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46－2005）3.2.1：电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作

[2]《电力安全工作规程电力线路部分》（DLT409-2023）5.3.1.1：工作票是准许在运用中的电气设备及相关场所上工作的书面安全要求之一，包含编号、工作地点、工作范围、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施，以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。

[3]《电力安全工作规程电力线路部分》（DLT409-2023）11.3.2：低压带电作业时，作业人员应穿绝缘鞋，并戴手套和护目眼镜，站在干燥的绝缘物上。

[4]《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46－2005）3.2.2：安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。

江西中润食品有限公司建设项目安全生产管理流于形式，在未取得施工许可证的情况下提前三个多月开工建设。项目经理、安全员等重要安全岗位由宇翔公司文员担任，相关人员每天仅到工地考勤打卡，对项目施工现场安全管理要求一无所知，不具备履职能力；事故发生时，项目经理已离职50天，该项目处于无项目经理管理状态；项目安全培训、隐患排查等工作未实际落实到位，相关台账未如实记录。监理单位在项目尚未竣工验收的情况下擅自撤场，履职缺位。项目现场安全管理混乱是造成本次事故的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.中润公司。对项目施工现场重要安全岗位人员未能实际到岗履职、项目监理擅自撤场等问题缺乏有效管理，对存在的安全管理缺位问题失察失管。片面强调项目进度，忽视安全管理，在未取得施工许可证的情况下提前三个多月开工建设项目，存在“未批先建”问题。

2.宇翔公司。对项目施工作业人员资格条件审核把关不严，将水电安装项目交由不具备电工作业资格人员负责，未对项目施工作业人员进行安全教育培训。安排公司文员担任项目经理、安全员等重要安全岗位，相关人员不实际参与项目管理，且项目经理于2024年9月23日离职，由项目安全员兼任项目资料员，未按规定配备专职安全管理人员。事故发生后未按照有关规定向住

建部门、应急管理部门报告事故情况，造成事故信息漏报。

3.楚升公司。在项目未完成竣工验收的情况下擅自撤出监理人员，导致事故发生时缺少项目监理。项目监理不严不实，未如实记录监理日志，相关台账记录签字均为提前签好或事后补签。监理过程中，发现问题隐患少、下达整改指令少、落实闭环管理少，对项目存在的“未批先建”、重点安全岗位人员未实际到岗履职等重大隐患未履行监理职责。未对电工作业人员进行资格检查，未认真审核施工临时用电方案即签字同意。

（二）有关监管部门

峡江县城乡建设和交通运输局对项目建设监管缺位，在办理施工许可证前的现场踏勘过程中，对存在的“未批先建”问题视而不见；在江西中润食品有限公司建设项目厂房主体结构已浇筑至4层的情况下，仍在2023年11月3日现场踏勘表中记录“无违法提前开工”。项目监管未落实隐患整改闭环管理，在该项目建设过程中先后下达7次整改指令，仅有5次整改回复。对检查发现项目现场重要安全岗位人员未到岗履职、安全岗位人员履职能力差、相关安全资料缺少等问题督促整改不彻底，未形成有效监督。对监管发现超危大工程未编制专项施工方案、未经专家论证等重大隐患虽然下达了停工整改指令，但对施工单位连夜浇筑对抗整改的行为未依法处理，监管形同虚设。其监管的建筑企业不清楚事故信息报送规定，导致事故发生后相关企业未按规定规范报送事故信息，落实行业监管指导职责不力。

（三）地方党委政府

1.峡江县工业园区管委会作为属地监管部门，对检查发现项目建设存在的问题未及时督促整改到位，未落实闭环管理。事故发生后，未按规定向住建部门、应急管理部门报告事故情况，造成事故信息漏报。

2.峡江县委办公室、县政府办公室，落实生产安全事故信息报送和处置制度不到位，收到事故信息后未按照有关规定[5][6]进行处理，未交办相关部门对事故作进一步调查核实，亦未上报事故信息，造成事故瞒报。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

晏某平，男，群众，中润公司建设项目水电安装负责人。其在配电柜未断电、未对带电部件进行绝缘遮蔽、未取得电工作业资格证、未办理电气工作票、未穿戴防护装备、环境昏暗且无监护人在场的情况下，独自一人进行带电作业，身体误触配电柜带电部件，导致触电身亡，对本次事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现公职人员履职方面的问题线索

---

[5] 峡江县委办公室、县政府办公室印发《关于进一步规范紧急信息报送工作的提示》明确：县委值班室、县政府值班室将信息呈报县委、县政府主要领导，达到报市标准的，由县委值班室、县政府值班室统一口径上报市委、市政府，并反馈至县直职能部门上报市直主管部门，严禁抢报乱报、多头多报。

[6] 《中华人民共和国突发事件应对法》第十七条　县级人民政府对本行政区域内突发事件的应对管理工作负责。突发事件发生后，发生地县级人民政府应当立即采取措施控制事态发展，组织开展应急救援和处置工作，并立即向上一级人民政府报告，必要时可以越级上报，具备条件的，应当进行网络直报或者自动速报。

及相关材料，移交纪检监察机关提出处理意见。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.肖某勇，男，中共党员，中润公司法定代表人、董事长，全面负责公司管理工作。其未落实安全管理职责，督促检查各参建单位安全生产工作不到位，未对各参建单位安全生产工作进行统一协调、管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[7]之规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

2.宋某健，男，群众，宇翔公司法定代表人、实际控制人，全面负责公司管理工作。其对项目管理人员在岗履职情况不清楚，未落实本单位全员安全生产责任制，未组织项目安全检查，未督促检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，在收到事故信息后未按规定向住建部门、应急管理部门报告。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、五、七项[8]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款[9]等规定，对事故发生负有主要领导责任，对事故信息漏报负有

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（七）及时、如实报告生产安全事故
[9]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面

直接责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

3.李某，女，群众，宇翔公司资料员，时任中润公司建设项目安全员兼资料员。其仅在项目上考勤打卡，实际未在项目现场履行安全管理职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[10]之规定，对事故发生负有直接责任，建议由峡江县城乡建设和交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

4.曹某，男，群众，楚升公司总监理工程师，时任中润公司建设项目总监理工程师。其长期未在项目上履职，对项目监理情况不清楚，对项目存在的“未批先建”、重点岗位人员不在岗履职等重大隐患未履行监理职责，监理日志未经审阅即签字，未认真审核施工临时用电方案即签字同意，在建设项目尚未竣工验收的情况下撤离。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[11]、《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》第一款第二、五项[12]、《建设工程监理规范》

负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[11]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[12]《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》（建市〔2015〕35号）第一款第二、五项：

第 3.2.1 条第 6 目[13]等规定，对事故发生负有监理工作的主要领导责任，建议由发证机关依据《建设工程安全生产管理条例》等有关规定对其给予处理，具体由市住房城乡建设局办理。

5.刘某生，男，群众，楚升公司法定代表人，全面负责公司管理工作。其未按规定配备监理人员，未严格监督考核监理人员在岗履职情况，未有效落实全员安全生产责任制，未及时消除安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、五项等规定，对事故发生负有监理工作的重要领导责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.宇翔公司。任命不具备实际履职能力的人员担任项目重要岗位，且在原项目经理罗某静离职后，未及时配备符合资格条件的项目经理，未按规定配备专职安全管理人员，在未取得施工许可证的情况下擅自开工建设；对项目现场施工作业人员资格条件审核把关不严，将水电安装项目交给不具备电工作业资格的晏某

建筑工程项目总监理工程师（以下简称项目总监）是指经工程监理单位法定代表人授权，代表工程监理单位主持建筑工程项目的全面监理工作并对其承担终身责任的人员。建筑工程项目开工前，监理单位法定代表人应当签署授权书，明确项目总监。项目总监应当严格执行以下规定并承担相应责任：

二、项目总监应当在岗履职。应当组织审查施工单位提交的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案，并监督施工单位按已批准的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案组织施工；应当组织审查施工单位报审的分包单位资格，督促施工单位落实劳务人员持证上岗制度；发现施工单位存在转包和违法分包的，应当及时向建设单位和有关主管部门报告。

五、在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，项目总监应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目总监应当及时向有关主管部门报告，主管部门接到项目总监报告后，应当及时处理。

[13]《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第 3.2.1 条第 6 目：总监理工程师应行下列职责：

6 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。

平（死者）负责，未对项目现场施工作业人员进行教育培训，未如实记录安全生产教育培训和考核情况，未能及时消除违规用电作业的事故隐患，未及时、如实向住建部门、应急管理部门上报事故信息。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[14]和第四款[15]、第三十条第一款[16]、第四十一条第二款[17]、第八十三条第二款[18]、《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款[19]、第五十条第一款[20]等规定，对事故发生负有管理责任，对事故信息处置不当负有直接责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚；“未批先建”相关问题违反了《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款[21]，建议由峡江县城乡建设和交通运输局依据《建筑工程施工许可管理办法》等有关规定对其给予行政处罚。

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大， 减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[19]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

[20]《建设工程安全生产管理条例》第五十条第一款：施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。

[21]《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款：本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。任何单位和个人不得将应当申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。

2.楚升公司。履行安全生产管理监理职责不力，落实监理制度不到位，项目日常监理不严不实，未按规定配备监理人员，未严格监督考核监理人员在岗履职情况，未有效落实安全生产责任，对项目“未批先建”问题未及时督促整改到位；未对电工作业人员进行资格检查；未审核施工临时用电方案即签字同意；在项目未完成竣工验收的情况下擅自撤出监理人员，导致事故发生时缺少项目监理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[22]、《建设工程安全生产管理条例》第十四条[23]等规定，对事故发生负有安全生产管理监理责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

3.中润公司。在未取得施工许可证的情况下擅自开工建设，且未对各参建单位安全生产工作进行有效地统一协调、管理，未定期检查各参建单位安全生产工作，未及时发现并督促整改安全问题。对项目存在的安全管理缺位问题失察失管，片面强调项目进度，忽视安全管理，未有效落实建设单位首要责任。其行为违

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[23]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[24]等规定，对事故发生负有管理责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚；“未批先建”相关问题违反了《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款[25]，建议由峡江县城乡建设和交通运输局依据《建筑工程施工许可管理办法》等有关规定对其给予行政处罚。

（五）对有关部门和单位的处理建议

1.责成峡江县城乡建设和交通运输局深刻反思，认真总结事故教训，向峡江县政府作出深刻书面检查。

2.责成峡江县工业园区管委会深刻反思，认真总结事故教训，向峡江县政府作出深刻书面检查。

3.责成峡江县委办公室、县政府办公室深刻反思，认真总结事故教训，分别向峡江县委、县政府作出深刻书面检查。

4.责成峡江县委、县政府深刻反思、认真总结事故教训，分别向吉安市委、市政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）特种作业审核把关不严。电工作业属于特种作业，操作人员须经过专门教育培训考核并取得相应资格后方可上岗作

[24]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[25]《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款：本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。任何单位和个人不得将应当申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。

业，且需经严格作业审批、认真做好现场管理。本次事故中，对电工作业环节，从作业资格审核到作业手续审批再到作业现场管理层层失管失控，监督管理不严，出现违章作业，是导致事故发生的直接原因。

（二）现场安全监督管理缺位。本次事故发生时，电工作业现场缺少监护人员，监理单位在项目未完成竣工验收的情况下擅自撤场，项目违章作业行为缺少现场监督，未被及时纠正。安全监督管理长期缺位是导致事故发生的重要因素。

（三）信息报送程序混乱。本次事故发生后，施工单位作为事故信息报送责任主体，未按照有关规定报送信息。属地园区在已到达事故现场参与处置善后的情况下，以其他单位已报送信息为由，未按规定规范报送事故信息。县委办公室、县政府办公室收到事故信息后，未进一步核实事故情况，未按规定报送事故信息，造成事故瞒报。信息报送程序混乱，导致事故信息未能规范报送。

七、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，牢固树立安全发展理念。峡江县委、县政府要深刻汲取事故教训，强化风险意识、底线思维，切实扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要深入分析事故瞒报原因，围绕堵塞瞒报漏洞，明确相关部门职责，健全完善信息共享与联防联控机制，建立部门定期信息共享与数据交叉比对机制，加强跨层级、跨部门、跨领域信息交流与协作配合，构建高效协

同的安全风险防控体系。要进一步规范完善生产安全事故信息研判与报送工作机制，明确事故信息接收来源、核实程序、研判内容、上报要求、责任追究等事项，坚决杜绝瞒报事故再次发生。

（二）强化底线思维，压实安全生产责任。施工单位必须严格作业人员资格审核，严禁未取得相应资格的作业人员从事特种作业，切实加强特种作业人员安全管理，督促特种作业人员严格遵守安全操作规定。监理单位必须严格按照监理合同履行职责，尤其是强化特种作业监督检查，及时排查消除事故隐患。建设单位要扭转“重生产、轻安全”的错误思想，强化项目安全管理，协调督促各参建单位履行安全管理职责。

（三）加大监管力度，强化隐患闭环管理。行业监管部门和属地园区管委会要破除“重点项目不敢管”的错误思想，积极履行行业安全监管职责和属地安全管理职责，对检查发现的问题必须及时督促相关单位限时整改到位，实行销号闭环。对整改不及时、不彻底的问题隐患要主动跟进、及时复查，敢于亮剑执法，积极采取有力举措推进整改。

（四）加强培训指导，规范信息报送要求。峡江县要尽快组织各部门各单位学习掌握信息报送程序与要求，严格落实信息报送有关规定。各行业安全监管部门和属地管理单位要及时组织各自领域内生产经营单位全覆盖开展安全生产信息报送培训指导，确保辖区内生产经营单位掌握安全生产信息报送制度，规范信息报送程序，畅通信息报送渠道。