政府信息公开

索引号：	11341800730027408D/202609-00001	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	池州市应急管理局	**主题分类：**	
标题：	皖江江南新兴产业集中区安徽江南环保科技有限公司“8·5”一般中毒事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：		**发布日期：**	2026-09-29

皖江江南新兴产业集中区安徽江南环保科技有限公司“8•5”一般中毒事

故调查报告

发布时间：2026-09-29 17:25　来源：池州市应急管理局　字号：[**默认** 大 超大]　　文本下载

2026年8月5日14时23分，皖江江南新兴产业集中区安徽江南环保科技有限公司发生一起中毒事故，造成1人遇难，直接经济损失180万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省安全生产条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等法律法规规章和文件规定，市政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会和皖江江南新兴产业集中区管委会派员参加的皖江江南新兴产业集中区安徽江南环保科技有限公司“8·5”一般中毒事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，邀请市纪委监委派员介入，并聘请专家为事故调查提供技术支撑。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、视频分析、查阅资料、问询谈话、检测鉴定和分析论证，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，查明了部门和单位履职情况、存在问题，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，针对事故暴露的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，该事故是一起因**企业安全风险辨识不全面、安全责任落实不到位、作业人员违规操作造成的一般生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

安徽江南环保科技有限公司（以下简称“**江南环保**”）统一社会信用代码：913**********P15，企业总经理孟*莹。类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2021年3月18日，注册地址为安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区科技孵化园Z2综合楼406室。经营范围包括污水处理及其再生利用；污水收集；污水处理及深度净化；工业废水处理；中水回用处理；污水管网的运营及管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故项目备案情况

2021年7月6日，安徽江南环保科技有限公司纺织织造一体化产业智能产业园建设项目－配套污水处理中心项目于皖江江南新兴产业集中区产业发展部进行备案（项目编码：210*-******-**-**-***517），备案文号为江南管产[2021]28号。

2024年7月30日，江南环保取得建设用地规划许可（地字第341*********004）。

项目共有污水处理中心2套,设计规模5万t/d，其中处理规模3万t/d的污水处理单元中心已建成，剩余2万t/d处理中心待建。本项目是安徽九**实业发展有限公司纺丝织造一体化智能产业园建设项目——年产28亿米印染中心项目配套建设的污水处理设施，目前产业园内仅有安徽**服饰有限公司年产2.5亿米纺织面料一期项目建成投产运营，日产废水300至400吨，废水存放厂房内东边地下池定期经泵提升管道直接输送至江南环保污水处理中心综合调节池。（注：安徽**服饰有限公司年产2.5亿米纺织面料一期项目工艺使用保险粉对染色进行还原清洗，安徽**服饰有限公司有100m^3地下污水收集缓冲池，经现场检测缓冲池废水PH值为5-6。保险粉为含硫试剂，在酸性环境下会生成硫化氢。）

2024年7月25日，企业自主编制《安徽江南环保科技有限公司纺织织造一体化产业智能产业园建设项目－配套污水处理中心项目安全生产条件和设施综合分析报告》并通过专家评审，2025年8月7日，企业委托**设计有限公司编制了安全设施设计，通过了专家评审。**设计有限公司资质为贵州省住房和城乡建设厅核发的《工程设计资质证书》（A25****205），资质等级为环境工程专项乙级。企业编制了试生产方案，于2026年5月31日开始试生产，截至事故发生时，仍处于试生产阶段。

（三）事故单位安全管理情况

公司成立了安全领导小组，总经理孟*莹任组长，副总经理丁*武任副组长，污水处理站负责人刘*杰、安环部负责人程*任成员。公司设立安全管理机构-安环部，制定了全员安全生产责任制,明确了各部门、各岗位安全管理职责。编制了各生产岗位操作细则和安全操作规程，每月开展了安全隐患排查工作，对员工开展了“三级安全教育”培训，为员工配备了相应的劳动防护用品，开展了触电事故应急演练。

二、现场勘查情况

（一）事故发生地点

江南环保位于安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区安徽九**实业发展有限公司纺丝织造一体化智能产业园东北角，东临黄山路，北临淮河路（见图1）。事故发生地点位于江南环保2#污水处理线三楼（见图2）微滤机旁，现场有一台处理量为12000m^3/h微滤机，微滤机下方是460m^3印花调节池。事故发生点为封闭式厂房，一根DN300不锈钢进水管插入微滤机内，微滤机固体出料口有一根自制带闸阀的DN80塑料管道（用于取样），进水管边有引风管（插入下方调节池），南侧墙体右上角有引风口，事故现场无固定式可燃、有害气体检测报警仪。



图1事故单位位置示意图（红色为事故单位）



图2事故发生地点位置示意图

（二）事故设备情况

事故设备-微滤机（见图3），型号：NWL1200-2500-2.2；处理量：12000m^3/h；进水口径：DN300；出水口径：DN500；冲洗口径：DN40；外形尺寸：4000X1700X2200；出厂日期：2025年12月；栅隙：2mm；南京**环保设备有限公司生产。



图3事故发生场所的设备“微滤机”

（三）事故所涉工艺情况

上游企业车间低浓度印染废水等先经由微滤机拦截大的垃圾后进入综合调节池，酸析滤液经提升泵进入综合调节池，印花废水、染色废水、酸析滤液及其它废水（如事故池废水、雨水池废水等）在调节池内混合后均质均量再汇入下道工序进行厌氧处理。（见图4）

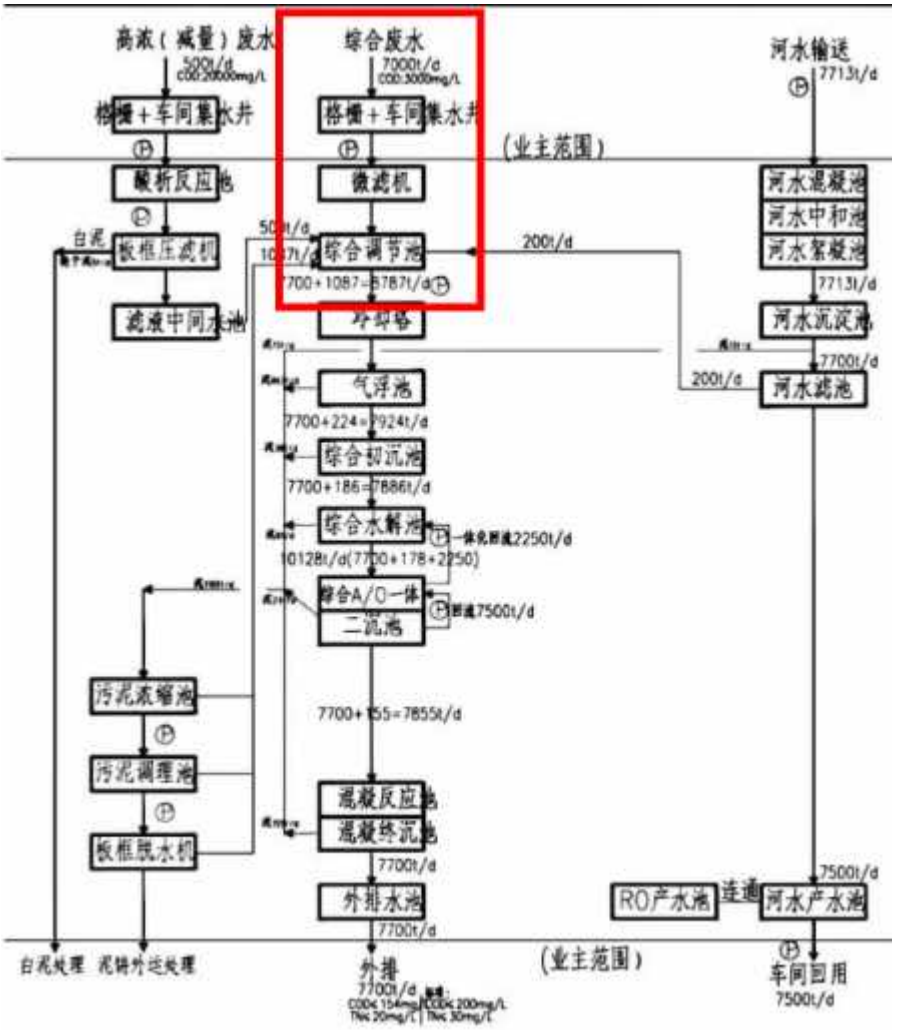


图4企业工艺流程图（红框内为事故发生节点）

（四）属地政府部门监管情况

皖江江南新兴产业集中区应急管理局于2026年6月15日对江南环保开展了专家指导服务，提出主要负责人及安全管理人员未取证、安全生产相关制度不完善、现场未张贴岗位操作规程、监控视频信号故障、微滤机车间缺少临边防护、未配备气体检测报警设备6项问题隐患，要求企业于7月15日前完成整改。江南环保完成整改后于7月13日提交了整改报告，截至事故发生时，皖江江南新兴产业集中区应急管理局未对隐患整改情况进行复核。

（五）天气情况

根据皖江江南新兴产业集中区梅龙观前气象站监测气象资料，2026年8月5日，皖江江南新兴产业集中区周边地区雷阵雨，气温25.4-38.75℃，偏北风转偏东风，5.2-6级。

三、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

根据江南环保日常工作安排，每天分2班（白班、晚班），每班2人巡检、取水样3次，并将巡检取样轨迹拍照发到工作微信群。2026年8月5日白班原安排巡检取样人员为巡检工张*成、汪*，因汪*请假，刘*杰补班。8:26，张*成独自一人进行了白班第一次巡检取样工作。14：09，张*成准备再次独自开展巡检取样工作。14：23，张*成未佩戴防毒面具、未携带气体检测报警仪，来到三楼微滤机取样口（见图5）准备取样，打开取样管阀门瞬间，感到不适猛然后退（视频监控中有明显不适反应，符合接触高浓度硫化氢发生“电击样”中毒症状），4秒后再次捂住口鼻准备到微滤机取样口进行取样，因身体不耐受，迅速离开微滤机取样口（未完成取样工作），后退多步后，跨过绞笼向微滤机南侧走去，后倒在微滤机联轴器平台旁。



图5自制取样口

（二）事故伤亡情况

该起事故共造成1人死亡，死亡人员信息如下:

张*成，男，31岁，身份证号：522**********15，住址：贵州省思南县，江南环保巡检工。

（三）事故直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—86）计算，截至事故调查时，本次事故共造成直接经济损失180万元。

（四）应急救援情况

15：25许，刘*杰发现张*成未在工作微信群中继续发布巡查照片，开始寻找张*成，同时电话联系实验室检测人员阮*杰查看监控。15:32，刘*杰在三楼发现张*成倒在微滤机南侧，嘴唇发黑，于是将张*成从微滤机房搬到楼梯间，对其做心肺复苏，15:36，刘*杰分别电话联系丁*武、阮*杰，告知发生事故。丁*武立即拨打120进行求救。阮*杰赶到现场后与刘*杰合力将张*成抬到污水站一楼西侧门禁口。120救助人员于15：51到达现场，检查后于16:00宣布张*成没有生命体征，丁*武随即拨打110电话报警。

（五）善后情况

事故发生后，皖江江南新兴产业集中区积极推动事故责任单位做好遇难者善后和家属安抚工作。8月11日，江南环保与遇难者亲属签订了赔偿协议，经遇难者家属同意当日向遇难者家属支付25万元，后续赔偿款将通过社保发放支付到位。

（六）信息流转情况

15:36，刘*杰向丁*武报告事故情况。

15:36，丁*武拨打120电话求救。

16:00，丁*武拨打110电话报警。

16:05，池州市公安局江南新兴产业集中区分局梅龙派出所电话向皖江江南新兴产业集中区应急管理局工作人员卢*平转告事故有关情况。

16:06，卢*平电话向皖江江南新兴产业集中区应急管理局局长王*报告事故情况。

16:55，皖江江南新兴产业集中区应急管理局电话向池州市应急管理局电话报告事故有关情况。

17:20，皖江江南新兴产业集中区应急管理局书面向池州市应急管理局报送事故信息。

17:51，池州市应急管理局分别向省应急厅和市委、市政府报送事故信息。

（七）评估结论

事故发生后，皖江江南新兴产业集中区反应迅速，第一时间赶到现场处置，积极推动事故责任单位做好遇难者善后和家属安抚工作。事故发生后，企业及皖江江南新兴产业集中区管委会第一时间报送事故信息，应急管理、卫生健康、公安等相关部门快速响应、各司其职，现场救援处置工作有序推进，现场社会秩序平稳，未引发相关舆情。

四、事故发生原因

（一）事故直接原因

经调查认定，该起事故的直接原因是：张*成违反岗位操作规程，未携带便携式有毒气体检测仪、未佩戴过滤式防毒面具等劳动防护用品，独自一人进行取样工作，在取样口吸入有毒气体。

检测检验情况：根据司法鉴定科学研究院司法鉴定结果，8月7日受理的张*成血液样品，硫离子质量浓度为0.32μg/ml，碳氧血红蛋白饱和度小于5.0%。

中毒气体来源分析：事故企业上游企业安徽**服饰有限公司使用保险粉（连二亚硫酸钠）对染色进行还原清洗，产生的污水储存于100m^3污水收集缓冲池，该缓冲池构成厌氧环境，长期储存会产生硫化氢（现场检测污水呈弱酸性，表明已经生成硫化氢）。该污水通过金属管道由上游企业污水池输送至江南环保污水处理站，因事故当天高温因素，硫化氢溶解度下降，从污水中析出，聚集在江南环保污水处理站微滤机违规加装的污水取样口管道内。张*成打开污水取样口后硫化氢短时间内大量喷出，造成中毒。

（二）事故间接原因

1.张*成安全意识淡薄，冒险进入存在有毒有害气体中毒风险的场所进行作业。

2.江南环保安全主体责任落实不到位，未督促员工落实安全管理制度，未及时发现并纠正员工违规违章行为。

3.江南环保对作业场所有毒有害气体中毒风险辨识不全面，制定的安全操作规程不细致、不具体。编制的《试生产方案》未辨识有毒有害气体中毒风险，未提出防范措施，污水取样口设置不符合相关技术要求。

4.属地监管部门监管不到位。

（三）人为破坏等因素排除情况

经现场勘查，结合医院出具证明及司法鉴定结果，排除人为故意、自然灾害、突发致命性疾病等因素引起事故发生的可能性。

五、有关责任单位存在的问题

（一）事故发生单位

江南环保安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程不健全。对生产场所危险有害因素辨识不全，缺少必要的安全设施，污水取样口设置不符合相关技术要求。未及时发现并纠正员工未遵守公司相关作业要求，在不使用劳动防护用品情况下独自进行现场作业的违规违章行为。

（二）有关部门

皖江江南新兴产业集中区应急管理局于2026年6月15日对事故企业进行检查后，未能及时核查事故企业问题隐患整改情况。未能发现企业作业人员长期违规违章作业的问题隐患。未能发现企业有毒有害气体风险辨识不全、安全设施及劳动防护措施配备不到位的问题隐患。

六、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

张*成，安徽江南环保科技有限公司污水处理站巡检工，违反安全操作规程，在未佩戴劳动防护用品、未开展有毒气体检测的情况下，独自一人进行取样作业，吸入有毒气体，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议（4人和1家单位）

以下有关人员的任职、分工等均为时任职务及分工。

1.刘*杰，安徽江南环保科技有限公司污水处理站负责人。未履行双人取样工作职责，未认真检查污水处理站安全生产状况，未制止和纠正员工违反操作规程的行为，对事故发生负有直接管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

2.程*，安徽江南环保科技有限公司安环部负责人。未认真检查污水处理站安全生产状况，未制止和纠正员工违反操作规程的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项之规定，对事故发生负有管理

责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

3.丁*武，安徽江南环保科技有限公司副总经理，分管生产、安全。未严格履行安全生产职责，对员工长期违规违章作业行为失管失察，未及时排查生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条和第二十五条第一款第五项之规定，对事故发生负有直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

4.孟*莹，安徽江南环保科技有限公司总经理。履行主要负责人安全生产工作职责不到位，未落实全员安全生产责任制，未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，对作业场所有毒有害气体中毒风险辨识不全面，未能及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第一项、第二项、第五项之规定，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

5.安徽江南环保科技有限公司，未落实全员安全生产责任制，违规设置污水取样口，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对作业场所有毒有害气体中毒风险辨识不全面，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第四十一条第一款、第四十四条第一款之规定，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

（三）对相关公职人员和单位的处理建议

对于在事故调查过程中发现的相关部门和公职人员履职方面的问题线索及相关材料已移交有关部门，对相关单位和人员依规依纪依法进行问责处理。

七、事故主要教训

（一）属地管委会统筹发展和安全不到位，落实属地安全监管责任不力。未按照“三管三必须”要求厘清有关部门安全生产管理职责。有关部门对企业日常监督检查流于形式，工作浮于表面，监管执法“宽松软”；未吸取近年来全省发生的中毒窒息典型事故教训，安全生产事故警示教育不深入。

（二）监管部门执法检查不细致，对企业安全设施设置、劳动防护用品正确使用、高风险作业操作规程编制等内容把关不严，未能发现作业人员长期违规违章作业的隐患。

（三）企业安全生产主体责任落实不到位，风险辨识不全面，安全操作规程未提出具体的有毒有害气体防范措施，未安装必要的有毒有害气体检测报警装置。未经设计论证设置污水取样口。未能及时发现并纠正从业人员违规违章行为。

八、事故整改和防范措施建议

（一）皖江江南新兴产业集中区管委会要严格落实属地管理责任，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，切实提高政治站位，强化底线思维，真正把安全生产摆在突出位置。要以安全生产治本攻坚三年行动为抓手全面梳理本地区所有行业安全监管事项，对于新业态、新领域以及监管职责不清、容易推诿扯皮的行业领域，要及时研究明确监管部门，坚决杜绝失管漏管现象。坚持“谁主管谁负责”，加强过程监管，强化政府检查，提升监管精准性、穿透力。要迅速开展专题警示教育会，汲取事故教训，针对辖区内同类企业举一反三开展排查，切实落实整改闭环。

（二）皖江江南新兴产业集中区应急管理局要组织开展辖区同类企业专项排查整治，聚焦有限空间、有毒有害作业场所等，抓实安全管理工作。要提升安全生产治本攻坚三年行动工作质效，督促企业把作业前风险检测、劳动防护用品规范佩戴、现场作业监护等关键要求固化纳入企业安全操作规程，同时嵌入内部考核奖惩机制，倒逼各项作业安全要求落地执行。进一步细化执法检查清单，同步开展企业视频监控不定期抽查，对违法违规问题长期存在、整改推进滞后的企业从严从重查处，以严格监管倒逼企业压紧压实安全生产主体责任。

（三）江南环保要深刻汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，落实全员安全生产责任制，建立、健全安全生产各项制度。根据公司运营特点及危险因素修订完善安全操作规程，提升劳动防护措施科学性、针对性，并监督员工严格执行。强化风险辨识，对公司运营场所进行一次安全设施诊断，在作业地点增设相应的安全设施，提升企业本质安全水平。强化落实安全生产奖惩制度，围绕员工违规违章行为开展隐患排查整治，强化员工违章作业管控能力。加强员工安全培训教育，提升预防有毒有害气体中毒及应急救援能力，从源头提升员工遵规守纪的安全意识。

站点地图　页面纠错

主办单位：池州市应急管理局

联系电话：0566-2819195

皖ICP备2021012755号-1

皖公网安备 34170002000049号

网站标识码：3417000049

本站已支持IPv6访问