泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）“6·11”一

来源：泸县应急管理局 发布时间：2025-08-01 09:35:20 浏览次数： 245 次 【字体：小 大】

泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）“6·11”一般车辆伤害事故调查报告

2025年6月11日17时28分，泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）在毛楼村下儿坡机耕道硬化作业过程中，一辆车牌为川E1济损失96.915万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，县政府成立由县安委会副主任、县应急管理局局长任组乡建设局、县交通运输局、县水务局、县总工会、毗卢镇人民政府和云龙镇人民政府组成的泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）查组），邀请县检察院派员参加，县纪委监委机关同步成立事故追责问责审查调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查询问、调阅资料、综合分接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员有关问题的处理建议以及整改防范措施建议。

经调查认定，泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）“6·11”一般车辆伤害事故是一起因驾驶员在驾驶载重混凝土罐车倒位造成的生产经营性运输事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。

1.建设单位

泸县毗卢镇人民政府（以下简称毗卢镇人民政府），统一社会信用代码：11510421008360211T；住所：泸县毗卢镇黄桷树社区；登记管理机关：泸县事业单位

2.施工单位

某建筑集团公司，成立于2012年5月25日，统一社会信用代码：91X1X4X0X9XX8X0X1X，注册资本：柒仟玖佰捌拾万元，类型：其他有限责任公某某，经营范围：建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程等。

《安全生产许可证》〔编号：（豫）JZ安许证字（2014）X0X4XX〕，有效期至2026年2月28日。

《建筑业企业资质证书》（编号：D1XX1XX2XX），有效期至2028年8月29日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包总承包贰级、公路工程施工总承包贰级等。

3.混凝土运输单位

泸县某运输公司，成立于2009年11月9日，统一社会信用代码：91X1XX2XX9XX6XXXXX，注册资本：壹拾万元，类型：有限责任公司（自然人沈某某，经营范围：货物专用运输（罐式），普通货运，货物装卸等。

《道路运输经营许可证》（川交运管许可泸字5X0XX1XXX6XX号），有效期至2025年12月6日。

截至事故发生，公司现有货运车辆96辆，均为挂靠，每年收取挂靠费2000元/辆。

4.混凝土供货单位

泸县某混凝土公司，成立于2017年11月7日，统一社会信用代码：91X1X5XXXX6AXXX1XX，注册资本：贰仟伍佰万元，类型：有限责任公司（社，法定代表人：汤某某，经营范围：水泥制品制造、水泥制品销售、建筑材料销售等。

《建筑业企业资质证书》（编号：DX5XX2XXXX）有效期至2030年1月24日，资质类别及等级：预拌混凝土承包不分等级。

2024年9月25日，泸县某混凝土公司（甲方）与泸县某运输公司（乙方）签订《车辆运输安全协议》，约定泸县某运输公司12辆混凝土罐车（包含相关权利责任。

（二）项目概况。

1.项目基本情况

泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）（以下简称该项目），建设内容、规模：工程主要包含灌溉渠道整治1343m，输水管网1548m，新生产道路及机耕道硬化1917.1m^2，农田整治206.31亩。计划开工日期：2025年5月26日，竣工日期：2025年8月26日，工期：90日。中标价为2372000.00元。

2.事故项目计划、设计、报批情况

2023年12月18日，泸县毗卢镇荞子坡村组织移民及村民代表召开移民后扶项目规划讨论会，一致决定建设灌溉渠道整治1343m、石河堰1座、农田20毛楼村组织移民及村民代表召开移民后扶项目规划讨论会，一致决定建设公路硬化480m，计划投资39万元；同日，泸县毗卢镇高楼湾村组织移民及村民代治，计划投资8万元。2024年1月30日，泸县毗卢镇陈家河村组织移民及村民代表召开移民后扶项目规划讨论会，一致决定整治小型水源工程（山坪塘）2座2024年7月27日，泸县毗卢镇罗汉坝村组织移民及村民代表召开移民后扶项目规划讨论会，一致决定在罗汉坝村8社建设小型抗旱井和骑龙坳提灌站管网220万元。

2024年9月2日，毗卢镇人民政府向泸县人民政府提交了《关于泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）年度计划的请示》。

2024年9月20日，县水务局向泸县人民政府提交了《关于泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金年度计划的请示》。

2024年10月25日，泸县人民政府向县水务局批复同意《泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金年度计划》。计划中明确毗卢镇建设内容：荞罗汉坝村DN160灌溉输水管道管网延伸1550m；高楼湾村整治小型水源工程（山坪塘）3座；陈家河村整治小型水源工程（山坪塘）2座、生产道路硬化218目地点：毛楼村1-8社；荞子坡2、3、7社，高楼湾3、5、6社，陈家河5、6、7社；罗汉坝村3、5、7社；建设规模：项目建设总投资238万元，其中移民后

2024年10月，县水务局委托四川某工程设计咨询有限公司完成《泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）可行性研究报告（资金项目（毗卢镇）可行性研究报告估算书》。

2024年11月5日，毗卢镇人民政府向县水务局报送《泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目实施方案（毗卢镇）的函》。

2024年11月11日，毗卢镇人民政府向县财政局报送了《2024年毗卢镇省级大中型水库移民后期扶持资金项目预算送审的函》。

2024年11月18日，毗卢镇人民政府向县发展改革局报送了《泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）可行性研究报告的请示》作出《泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）可行性研究报告的批复》，明确项目业主为毗卢镇人民政府。

2024年11月29日，县水务局向毗卢等5个镇政府作出《关于泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目实施方案批复的函》。

2025年3月5日，泸县政府投资项目评审中心完成《泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）预算的评审报告》，审定项目金额

3.项目竞争性谈判情况

2025年4月17日，县水务局、泸县政府采购中心共同编制竞争性谈判文件《泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）采购项目《随机采取结果信息》拟邀请供应商6家。4月28日，经评审确定某建筑集团公司中标，中标金额为237.2万元；同日，泸县政府采购中心通过四川政府采购

4.政府采购合同履约情况

2025年5月6日，某建筑集团公司出具《授权委托书》，委托胡某某[]洽谈泸县2024移民后期扶持项目（毗卢镇）合同事宜。

5月20日，某建筑集团公司人事经理侯某某从四川政府采购网下载《政府采购合同》并填写相关内容，经法定代表人白某某同意，加盖公司行政章公司行政章和法定代表人印章的《政府采购合同》邮寄胡某某。

2025年5月23日，毗卢镇人民政府授权副镇长张某某在某建筑集团公司提供的《政府采购合同》上签名，并加盖镇政府印章。

5.项目施工及机耕道施工情况

2025年5月20日，某建筑集团公司委托胡某某为该项目现场施工管理人员。

5月28日，张某某组织镇农业农村办、项目涉及的5位村党总支书记以及胡某某在镇政府一会议室召开项目施工前期安全工作会。

6月1日至7日，胡某某组织工人、机具进场施工，主要开展荞子坡村灌溉渠道整治工程清淤、罗汉坝村DN160灌溉输水管道管网挖掘和新工人入场培

6月8日至9日，胡某某组织工人开始对毛楼村机耕道硬化工程（长473m）铺设碎石。

6月10日，泸县某混凝土公司派人到毗卢镇毛楼村下儿坡机耕道现场查勘。

6月11日，工人开始对机耕道路面实施硬化作业。

（三）事故车辆和驾驶人员情况。

1.事故车辆情况

川E1AX2X，车辆类型：重型特殊结构货车，所有人：泸县某运输公司，使用性质：货运，品牌型号：三一牌SYM 5180GJB1F，车辆识别代码：LF日期：2024年9月20日；核定载人数：2人，总质量：18000kg，整备质量：3150kg，核定载质量：9720kg，外廓尺寸：7690×2500×3650mm，检验有效期至

2024年9月，陈某全出资购买该车；9月20日，泸县某运输公司与陈某全签订《车辆挂户协议》。2025年3月7日，该车在重庆市某运输（集团）有限

2024年10月29日至2025年6月1日，该车违法行为5次，均已处理。

2.事故车辆驾驶员情况

陈某全，男，51岁，机动车驾驶证号：51052X19X4042X2X9X，住址：泸县玄滩镇XX村X社XX号。准驾车型：A2，有效期至2025年9月25日。

2024年10月15日，泸县某运输公司与陈某全签订《驾驶员聘用合同》。

2022年3月22日至2024年7月17日，陈某全驾驶川E62262车违法行为15次；2024年10月29日至2025年6月1日，驾驶川E1AX2X车违法行为5次[]。以上

3.车辆货物装载情况

泸县某混凝土公司发货单显示，2025年6月11日，某建筑集团公司项目部在毛楼村机耕道硬化施工场地共接收泸县某混凝土公司24车混凝土（未含
耕道硬化施工场地共运送混凝土3车（未含事故车次），均为6.0方/车。

6月16日，经泸县某混凝土公司、泸县某运输公司和某建筑集团公司三方委派人员现场见证，事故车辆解体过磅，总重量为27.16吨。

（四）事故发生单位安全管理情况。

1.泸县某运输公司

公司设有安全科、车管科、职业健康环保科、行政办公室、财务科。公司总经理、安全生产第一责任人为沈某，副总经理、安全生产第二责任人
安全员为刘某林，以上人员均取得道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明，且在有效期内。

公司建立有全员岗位责任制，制定了安全生产隐患排查制度、安全培训教育制度、车辆技术档案制度、车辆维护周期制度、交通违法动态信息处
举报奖励制度等34个安全管理制度。

公司制定有2025年度驾驶员安全教育培训计划，按照计划每月组织驾驶员开展不少于1次、每次不少于2学时的安全教育培训，培训率达到100%，
县某运输公司对川E1AX2X车辆驾驶员陈某全进行了岗前安全教育培训并考核合格上岗）。

2025年1月至6月，公司开展现场安全告诫92车次、上路检查车辆51车次、安全隐患排查51次、车辆技术状况排查51车次，发现并督促整改安全隐患
并消除公司车辆超限超载运输货物。

泸州某科技有限公司受泸县某运输公司委托对车辆实施动态监控，及时向单车发送提示警示信息，次日通过“日报告”向泸县某运输公司发送当
月度分析和连续7天以上离线数据进行原因查找分析，未实时查找分析车辆离线数据原因并及时采取相应的管控措施。

2.某建筑集团公司

公司成立了泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）项目部。项目备案人员：项目经理侯某原、技术负责人王某英、安全员钟某敏、
中，项目备案人员未在现场。

项目部编制有《泸县2024年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（毗卢镇）安全生产事故专项应急预案》《管理人员岗位职责》《各类安全管
《三级安全教育记录》台账。

3.泸县某混凝土公司

公司建立有安全管理机构，下设财务部、行政办公室、销售部、安全部和生产调度室。汤某某为总经理，负责公司安全和生产管理工作；邓某飞
全了全员安全责任制，编制有《安全管理制度》《岗位安全操作规程汇编》等；建立有《隐患排查治理台账》。

（五）事故发生经过。

根据有关人员询问笔录、死者身体状况、技术分析，结合现场勘验情况，还原事故发生经过如下。

6月11日7时许，胡某某组织刁某强、陈某树、胡某群、刘某友、黄某华和胡某树6人在毛楼村大田坝水泥道路转入莲花机耕道路面实施硬化作业。

16时20分许，陈某全驾驶事故车辆在泸县某混凝土公司装载第4车次混凝土出发前往施工场地。

17时10分许，陈某全到达机耕道施工场地，采取倒退方式把装载混凝土的罐车倒入机耕道。在倒车至大田坝水泥道路转入莲花机耕道路约70m处时
右后侧倾斜。17时20分许，陈某全下车请求驾驶川E3A818载重混凝土罐车的熊某兵采用拖绳牵引将其车辆拉上路面。17时25分，陈某全独自将自备拖绳
套在川E3A818罐车尾部大梁上。17时28分，熊某兵回到川E3A818罐车驾驶室，但未起步前行；与此同时，陈某全回到事故车辆驾驶室启动车辆前行时车
左侧顺稻田壁下滑倾覆，车尾掉进稻田，车头驾驶室左侧紧贴田壁，在拖绳牵引力作用下驾驶室发生严重挤压变形，致使陈某全在驾驶室里无法动弹。

（六）事故现场勘查情况。

事故发生地点位于泸县毗卢镇毛楼村5社大田坝水泥道路转入莲花机耕道路70m处，机耕道路面宽3.9m，无交通标志、标线、中央隔离和路边防护
水稻田水面垂直高度3.2m，事故段机耕道路基边沿纵坡度为35°。事故车辆驾驶室左侧紧贴田壁，车头（向大田坝方向）距机耕道路面斜长2.9m；车尾

7.2m；拖绳一端系于事故车辆车头右侧，一端系于川E3A818罐车尾部大梁。

详见图1、图2、图3、图4。



图 1：事故现场照片



图 2：事故现场照片



图 3：施救后事故现场照片

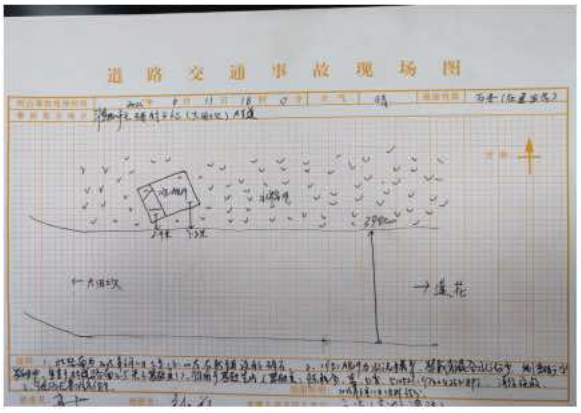


图 4：泸县公安局交警大队现场勘验图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况。

此次事故造成陈某全1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721—1986）统计，死者一次性工亡补助金、丧葬费及抚恤费经济损失合计96.915万元。

（八）相关监管部门监管情况。

1.县水务局。2025年对9个在建项目开展项目监督检查15次，发现问题62条，其中施工单位57条，监理单位5条，整改完成55条，其余7条正在整改；理单位下发安全生产提示函；向1个项目法人单位下发督促提醒函。县水利技术推广中心召开安全会议4次，其中大中型水库移民后期扶持项目安全生产目问题21个，均已整改。2025年6月1日以来，未对该事故项目开展检查。

2.县交通运输局。定期召开行业企业安全例会和专题教育培训，2024年6月至今，共计组织召开了安全例会12次，专题教育培训6场次；2024年6月至查处客货运车辆违规行为134起，排查问题隐患310条，行政处罚131家，共计罚款24.28万元。近一年来，对泸县某运输公司开展检查11次，处罚款共计0.8

3.县住房城乡建设局。制定《2024年泸县预拌混凝土质量、安全、环保专项检查工作方案》《2025年度预拌混凝土、预拌砂浆企业安全、环保专项业专项检查工作方案》。近一年来共计开展企业检查142次，其中检查泸县某混凝土公司9次，主要存在问题有：未建立装载、计重、出站工作职责，车账，运输单据缺车辆容积和计重人信息，有限空间作业安全培训不到位、台账不完善、安全风险告知牌缺失、无有限空间审批手续等。

4.毗卢镇人民政府。2025年以来，开展属地企业安全隐患排查，查出隐患71条，整改68条，其余3条正在整改；开展在建工程安全检查12次；对事混凝土公司开展检查11次，处罚款0.3万元。

5.云龙镇人民政府。印发《云龙镇道路交通安全大排查大整治工作方案》，2025年以来，组织泸县某运输公司参加会议3次，对泸县某运输公司开位。

（九）天气情况。

根据泸县气象局对气象监测数据显示，2025年6月11日00时至6月12日00时，毗卢镇平均气温28.7℃，风速1.3m/s，极大风速5.1m/s；无降雨、雷电、

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2025年6月11日17时35分，玄滩消防中队接县指挥中心调度，随即调派1车5人前往现场救援；18时05分，到达现场；18时36分，请求县指挥中心增18时49分，玄滩消防中队再次增派1车2人前往现场；19时30分，消防人员采取破拆、顶撑、切割救援方式，与现场的3台挖掘机合力开展救援；20时30分，

17时38分，110指挥中心接陈某吉报警电话，随即调派泸县公安局毗卢派出所出警；17时52分，3名出警人员到达事故现场；18时10分，增派5名人民医院，了解事故情况等相关工作。

17时45分，毗卢镇人民政府值班室接毛楼村支书电话；17时50分，毗卢镇人民政府值班室向县水务局电话报告；17时58分，毗卢镇人民政府带班事故现场处置。

17时50分，县水务局接毗卢镇人民政府电话，随即安排人员了解事故情况、配合事故调查等相关工作。

21时49分，县应急管理局值班室接市应急管理局电话核实事故情况；22时05分，县应急管理局向市应急管理局反馈事故情况。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，县政府立即启动事故应急处置预案，毗卢镇党政主要领导立即率相关部门负责同志赶赴现场，组织指挥应急救援处置工作。

县委县政府接报后，县政府相关领导率县应急管理局、县交通运输局、毗卢镇人民政府等相关单位赶赴现场指导事故救援和应急处置工作。

毛楼村机耕道现场施工管理人员胡某某接到事故报告后，第一时间组织人员施救未果。期间，泸县公安局毗卢派出所民警和玄滩消防中队人员到被救出，转交泸县第二人民医院出诊医务人员进行院前急救和生命体征医学诊断。

（三）医疗救治和善后处置情况。

1.医疗救治情况

6月11日17时32分，泸县第二人民医院接村民廖某电话；17时35分，急诊医务人员前往事故现场；18时04分，120救护车到达事故现场；20时30分，某全接往医院急诊科抢救；21时30分，泸县第二人民医院宣布陈某全死亡。随后，遗体被送往死者家中存放。

2.善后处理情况

毗卢镇人民政府成立善后工作组，组织相关部门、死者所在村委、施工单位、运输单位等，积极开展死者家属接待、情绪安抚、赔付协商等善后工定。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，县委县政府、毗卢镇人民政府和有关部门（单位）响应及时、行动迅速、保障到位、救援有序，未发生次生事故，当地社会秩序稳定

三、事故原因分析

（一）直接原因。

经现场勘查、调查取证、司法鉴定、技术分析等综合分析，事故直接原因为：陈某全驾驶载重车辆从大田坝水泥路倒退至莲花机耕道路约70m处时车身向右后侧倾斜，期间下车将拖绳一头系在事故车辆车头右侧挂钩上，另一头系在川E3AX1X载重车辆尾部大梁上，启动车辆前行时车辆向稻田下滑，倾覆，车尾掉进稻田，车头驾驶室左侧紧贴田壁，在拖绳牵引力作用下左侧驾驶室发生严重变形，致使陈某全被挤压窒息死亡。

（二）检验检测和鉴定情况。

1.血液检验

2025年6月19日，四川菲斯特司法鉴定所出具司法鉴定意见书（川菲司鉴所〔2025〕理鉴字第1007号），鉴定意见：送检陈某全血样中未检出乙醇

2.死因鉴定

2025年7月2日，泸县公安局物证鉴定室出具鉴定书[泸县公（物）（法医）字〔2025〕76号]，鉴定意见：死者陈某全系窒息死亡。

3.车辆鉴定

2025年7月25日，四川菲斯特司法鉴定所出具司法鉴定意见书（川菲司鉴所〔2025〕车鉴字第1128号），鉴定意见：未发现川E1AX2X罐车转向系

（三）其他可能因素排除。

1.根据泸县气象局提供的气象证明，事发当日无雷雨天气，排除天气情况引发事故。

2.通过泸县公安局毗卢派出所接处警、现场勘查、排查走访、询问当事人等情况，排除刑事案件。

（四）间接原因。

1.泸县某运输公司。作为事故项目混凝土运输单位，未依法履行安全生产主体责任。双重预防机制不落实，未组织对混凝土罐车在临边匝道运输行管控措施。安全检查不到位，未及时检查发现并消除公司车辆超限超载运输货物的问题。应急管理和安全培训教育缺失，未制定车辆倾覆应急预案并组驶、危险因素风险辨识、自救互救和避险逃生技能的培训不到位，驾驶人员应急处置能力不足。动态监控责任不落实，未对第三方发送的车辆离线监控数

2.某建筑集团公司。作为事故项目施工单位，未依法履行安全生产管理责任。在机耕道分项施工过程中，备案安全员未在场的情况下实施硬化作业险辨识；未组织编制机耕道硬化作业专项施工方案或安全措施；未对混凝土罐车运输驾驶人员进行现场安全交底；未安排专人对进入机耕道施工现场的施的落实。

3.泸县某混凝土公司。作为事故项目混凝土供货单位，未依法履行安全生产管理责任。混凝土装载出厂源头把关不严，2025年6月11日，向泸县厂。

4.县水务局。作为事故项目行业主管部门，履行行业安全生产监管职责不到位，未主动会同有关单位将事故项目施工纳入监管范围。

5.县交通运输局。作为泸县某运输公司行业主管部门，履行行业安全生产监管职责不到位，贯彻落实县安委会办公室关于开展泸县道路交通安全大

6.县住房城乡建设局。作为泸县某混凝土公司行业主管部门，履行行业安全生产监管职责不到位，未检查发现泸县某混凝土公司出厂车辆超载的问

7.云龙镇人民政府。作为泸县某运输公司属地监管单位，履行属地安全生产监管职责不到位。贯彻落实县安委会办公室关于开展泸县道路交通安全

8.毗卢镇人民政府。作为事故项目属地及建设单位，履行属地和业主单位安全生产监管职责不到位，对泸县某混凝土公司源头管理和事故项目存在

四、对有关事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员。

陈某全，事故车辆驾驶员，对风险分析研判不足，在驾驶超载混凝土罐车倒退进入机耕道时，因操作不当右后轮退至机耕道路基边沿；在处置过程窒息死亡，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）对有关监管单位和监管人员的处理建议。

责成毗卢镇人民政府、云龙镇人民政府、县水务局、县交通运输局和县住房城乡建设局向泸县人民政府作出书面检查。

责成毗卢镇人民政府对相关人员进行内部处理。

（三）对事故有关责任单位的处理建议。

1.泸县某运输公司，未依法履行生产经营单位安全生产主体责任。对事故发生负有责任，建议由县交通运输局处理。

2.某建筑集团公司，未依法履行生产经营单位安全生产主体责任。现场管理不到位，对事故发生负有责任，建议由县水务局处理。

3.泸县某混凝土公司，未依法履行生产经营单位安全生产主体责任。对事故发生负有责任，建议由县住房城乡建设局处理。

五、事故防范及整改措施建议

此次事故暴露出我县道路交通运输行业安全管理不到位，货运源头企业主体责任不落实，水利工程项目建设施工企业主体责任不落实、内部管理等系列重大隐患和突出问题。为进一步加强道路交通运输和水利工程项目建设管理，压实企业主体责任，厘清监管职责，全面加强安全生产工作，提出以

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。

各镇（街道）、有关部门要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，进一步提高做好安全生产工作的思想自觉、政
强化底线思维、红线意识，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要以案为鉴，深刻吸取事故惨痛教训，全面开展警示教育，及时分析
底线，坚决杜绝重特大事故、有效遏制较大事故、切实减少一般事故，确保全县安全生产形势持续稳定向好。

（二）增强属地责任，统筹兼顾安全发展。

各镇（街道）要进一步落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任，层层压紧压实党政领导责任，强化底线思维，科学
督促企业实施“清单制管理”，把防范化解重大安全风险摆在更加突出的位置；要严格落实“四清单一承诺”机制，推动安全生产责任落地落实；要定期
等重大安全风险，及时研究解决突出问题。

（三）深化部门监管，精准问题隐患查处。

各有关部门要按照“三管三必须”和“谁主管谁负责”的原则，依法依规编制安全生产权力和责任清单。水利、交通等建设工程项目行业主管部门要加
位，靠前作为，通过“拉网式、全覆盖”大排查，重点检查挂靠投标、违法转包、层层分包、以包代管等问题，精准采取停产整顿、关闭取缔、上限处罚
随机、一公开”“四不两直”等手段，加大执法检查力度，严管严控上路货运车辆，对超限、超载车辆严查货运源头企业及第三方监控机构，对安全管理

（四）强化主体责任，提升企业本质安全。

各相关企业要切实履行安全生产主体责任，严格落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。货运运输企业、源头装载企业要强化源头管理，
用，加强安全培训教育，对匝道临边临崖临水行驶等关键环节存在的危险因素开展风险辨识，编制专项应急预案和现场处置方案，开展应急预案培训演
必须编制切实可行的施工组织设计或专项施工方案，严格落实“一工程一措施”，报监理工程师审查同意后，组织施工作业人员认真学习，开展安全技术

泸县2024年省级大中型水库移民后

（毗卢镇）“6·11”一般车

2025年7月

点赞 收藏

【打印正文】

上一条：百和镇开展应急新装备实操培训 [2025-08-04]

下一条：泸县太伏“6·8”一般道路交通事故调查报告 [2025-08-01]