鄯善隆盛碳素制造有限公司“4·15”（叉车）一般淹溺事故调查报告

鄯善县人民政府事故调查组

2026 年 6 月 10 日

目　　录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位以及设备概况.....1

（二）事故发生单位概况及涉事人员信息.....2

（三）特种设备安全管理机构设立情况.....4

（四）安全监管情况.....4

（五）事故发生设备概况.....5

二、事故发生过程以及应急救援情况

（一）事故发生过程.....6

（二）应急救援情况.....8

（三）现场平面示意图.....9

（四）事故当天天气情况.....11

三、人员伤亡、设备损坏及直接经济损失情况

（一）人员伤亡和设备损坏情况.....11

（二）直接经济损失情况.....11

四、事故原因以及性质认定

（一）事故原因.....11

（二）事故性质.....12

五、责任认定以及处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定和处理建议.....12

（二）对事故责任人员的责任认定和处理建议.....13

六、事故教训.....14

七、事故防范以及整改措施

（一）鄯善隆盛碳素制造有限公司.....14

（二）鄯善县县市场监管局.....15

（三）鄯善县应急管理局..... 15
（四）鄯善县工业园区管委会..... 15

鄯善隆盛碳素制造有限公司“4·15”（叉车）一般淹溺事故调查报告

2026年4月15日15时10分许，新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）鄯善隆盛碳素制造有限公司，发生一起叉车坠落循环水池致人溺亡事故，造成1人死亡，直接经济损失160.696万元，因叉车在非生产作业状态发生事故，属特种设备相关事故。

为进一步查明事故原因，明确事故性质、划分事故责任，依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国特种设备安全监察条例》和《特种设备事故报告和调查处理规定》等有关法律法规。经报请鄯善县人民政府同意，2026年4月21日，成立由县分管领导任组长，县市场监督管理局、应急管理局、公安局、总工会、纪委监委为成员的事故调查组，对该起特种设备相关事故进行调查处理。

事故调查组通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过及原因，对事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况进行复核确认。认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任人员的处理建议，针对事故原因提出防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位以及设备概况

鄯善隆盛碳素制造有限公司以新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）为生产厂区，开展石

墨及碳素制品生产经营活动，在生产经营活动中使用叉车运送原辅料，但涉事叉车10-4为停用设备。

（二）事故发生单位概况及涉事人员信息

鄯善隆盛碳素制造有限公司，统一社会信用代码：91650421xxxxxxxxxx，类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：路x炯（身份证：4303xxxxxxxxxx2576），注册资本：5000万人民币，成立日期：2016年11月08日，住所：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园），经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制造销售；耐火材料生产；耐火材料销售；工业设计服务；货物进出口；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；生态环境材料制造；非金属废料及碎屑加工处理；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

路x炯，鄯善隆盛碳素制造有限公司法定代表人，叉车使用单位主要负责人。性别：男，民族：汉，出生日期：1973年10月8日，住址：新疆鄯善县xxxxxxxxxx，公民身份号码：4303xxxxxxxxxx2576。

张x，鄯善隆盛碳素制造有限公司安环部部长，分管安全管理工作。性别：男，民族：汉，出生日期：19xx年x月x日，住址：新疆鄯善县xxxxxxxxxx，公民身份号码：6105xxxxxxxxxx0615。持有特种设备安全管理和作业人员证

书，证件编号：6105xxxxxxxxxx0615，作业项目：安全管理员，项目代号：A，有效期：2024年2月至2028年1月。

王x龙，鄯善隆盛碳素制造有限公司设备部部长，负责设备的日常管理。性别：男，民族：汉，出生日期：19xx年x月x日，住址：新疆鄯善县xxxxxxxxxx，公民身份号码：6205xxxxxxxxxx3717。

乔x新，鄯善隆盛碳素制造有限公司质检车队主管，负责产品质量检查以及车队管理。性别：男，民族：汉，出生日期：19xx年x月x日，住址：新疆鄯善县xxxxxxxxxx，公民身份号码：6402xxxxxxxxxx001X。

它x·xxx，鄯善隆盛碳素制造有限公司车队副队长，负责车辆的调度协调工作。性别：男，民族：维吾尔，出生日期：19xx年x月x日，住址：新疆鄯善县xxxxxxxxxx，公民身份号码：6521xxxxxxxxxx2313。

赵x友，鄯善隆盛碳素制造有限公司车队副队长，负责协调保养车辆。性别：男，民族：汉，出生日期：19xx年x月x日，住址：新疆鄯善县xxxxxxxxxx，公民身份号码：2309xxxxxxxxxx2513。

阿x·xxx，鄯善隆盛碳素制造有限公司车队叉车驾驶员，负责驾驶叉车转运电极。性别：男，民族：维吾尔，出生日期：19xx年x月x日，住址：新疆鄯善县xxxxxxxxxx，公民身份号码：6521xxxxxxxxxx0015。持有特种设备安全管理和

作业人员证书，证件编号：6521xxxxxxxxxx0015，作业项目：叉车司机，项目代号：N1，有效期：2026年1月至2029年12月。

亚x·xxx（死者），鄯善隆盛碳素制造有限公司车队翻斗车驾驶员。性别：男，民族：维吾尔，出生日期：19xx年x月x日，住址：新疆吐鲁番市高昌区xxxxxxxxxx，公民身份号码：6521xxxxxxxxxx3174。

（三）特种设备安全管理机构设立情况

鄯善隆盛碳素制造有限公司根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》的规定，成立了特种设备安全管理小组。组长为总经理王x平，副组长为副总经理路x炯和总工程师周x基,安全总监为设备部部长张x和安环部部长张x，安全员为魏x和艾x·xxx。

主要职责：1、建立健全公司特种设备台账；2、负责特种设备日管控、周排查、月调度的收集，统计，监督；3、公司特种设备的报检和使用登记证办理；4、对接涉及特种设备的对外检查和联络工作。

（四）安全监管情况

1.行业监管情况：①2025年12月25日鄯善县应急管理局、市场监督管理局和工业园区管委会联合对鄯善隆盛碳素制造有限公司开展安全生产联合检查，发现一般隐患23条，限于2026年1月9日整改，经复查，全部整改完毕；②2026年2月5日，鄯善县应急管理局组织执法人员对鄯善隆盛碳

素制造有限公司开展安全生产检查，共检查发现一般隐患问题18条，责令该公司于2月24日前整改完毕，经鄯善县应急管理局复查，18条问题隐患均已整改完成；③2026年3月10日，鄯善县市场监督管理局执法人员对该公司使用的特种设备进行专项监督检查，共检查发现一般隐患问题5条，经复查，5条问题隐患均已整改完成。

2.属地管理情况：鄯善县工业园区作为属地管理单位，对鄯善隆盛碳素制造有限公司于2025年12月25日联合县应急管理局、市场监督管理局开展安全检查1次，发现问题隐患23条，责令公司限期整改，已全部整改完毕。

3.公司安全管理情况：

依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》及市场监管总局第74号令的核心要求，设立了特种设备安全管理机构。该机构构建了以公司主要负责人全面负责、安全总监分级统筹、安全员具体落实的特种设备责任体系，并全面开展“日管控、周排查、月调度”的动态风险防控工作机制。

（五）事故发生设备概况

事故叉车系鄯善隆盛碳素制造有限公司于2022年7月所采购入库，内部编号为10-4。

叉车具体参数：特种设备代码：5110100022022FE744，产品名称：内燃平衡重式叉车，产品型号：CPCD，发动机（电机）编号：A508C0N00892，车架编号：GA1000 H7HA60314，制造单位：杭叉集团股份有限公司，额定起重量：10000kg，空载最大起起

升高度：4000mm。

该叉车于2022年7月购买后，因设备出厂资料不齐全，无法申请检验未能办理使用登记证，至事故发生前一直停放在厂区未使用，并挂有停用标志。

二、事故发生过程以及应急救援情况

(一)事故发生过程

2026年4月15日11时45分,鄯善隆盛碳素制造有限公司车队副队长它x·xxx，让木x·xxx将10-4叉车开至维修车队进行车辆保养;

2026年4月15日13时许，新疆东部合盛硅业有限公司维修车队维修人员开x·xxx开将10-4叉车保养完毕;

2026年4月15日14时许，鄯善隆盛碳素制造有限公司车队副队长赵x友，从维修车队将10-4叉车钥匙取回并将车辆发动测试，随后在未将10-4叉车熄火的情况下区维修车队协调3#翻斗车保养;

2026年4月15日14时26分,鄯善隆盛碳素制造有限公司车队副队长它x·xxx电话联系亚x·xxx，让他将3#翻斗车开至维修车队进行车辆保养;

15:03分亚x·xxx回复副队长它x·xxx已将3#翻斗车送至维修车队。然后副队长它x·xxx在电话通知亚x·xxx查看在维修车队进行保养的10-4叉车是否保养完成，之后亚x·xxx一直未回复电话;

15:13分副队长它x·xxx再次给亚x·xxx打电话一直未接听;

15:20分再次给亚x·xxx打电话已提示无法接通;

15:25分正在维修车队保养车辆的阿x·xxx给副队长它x·xxx打电话汇报正在车队维保5-1叉车情况时，副队长它x·xxx让阿x·xxx查看亚x·xxx是否在车队，阿x·xxx回复亚x·xxx未在车队;

15:44分阿x·xxx给副队长它x·xxx打电话告知开过去保养的5-1叉车还没保养完，阿x·xxx骑电动车沿返回公司的路寻找亚x·xxx;

15:51分阿x·xxx给副队长它x·xxx打电话说石墨化2车间北门冷却水池护栏损坏，怀疑有车辆掉进去了，赶快过来;

15:56分副队长它x·xxx到现场后发现水池护栏损坏，水泥地面有轮胎印记，水池水面上有油质液体浮出水面，副队长它x·xxx随即给质检车队车间主任汇报:怀疑车辆坠落冷却水池;

16:18分左右园区消防救援队到达现场参与救援,抽空水池中的水，发现内部编号10-4叉车在水池底部，后又发现亚x·xxx在水池底部;

17:40分左右将亚x·xxx救援至池外，经医学诊断确认已无生命体征。


亚 x·xxx 为鄯善隆盛碳素制造有限公司翻斗车司机。通过华越型煤东侧园区主路监控视频看到，2026 年 4 月 15 日 15 点 15 分亚 x·xxx 驾驶内部编号 10-4 叉车通过鄯善隆盛碳素制造有限公司路口，监控时间要比实际时间快 2 分钟。实际时间应该是 15 时 13 分。亚 x·xxx 在未取得特种设备作业人员证件（叉车司机），且在未经公司领导授意的情况下擅自驾驶内部编号为 10-4 的叉车，由新疆东部合盛硅业有限公司车队返回鄯善隆盛碳素制造有限公司车队，叉车行驶至鄯善隆盛碳素制造有限公司石墨化 2 车间北侧冷却水池处时，此处为向右直角转弯，因亚 x·xxx 操作不当，驾驶事故叉车转向过度于转弯处冲破循环水池护栏坠入水池中，后经救援，17 点 40 分亚 x·xxx 被救援上岸时，经医学诊断确认已无生命体征。

(二)应急救援情况

事故发生后，鄯善隆盛碳素制造有限公司负责人于 16:18 分通知合盛产业园区消防队进行救援，开展应急处置，对事故现场放置警戒线进行隔离，防范次生灾害发生，同时拨打 120 急救电话。县应急、消防、公安、医疗等相关部门第一时间赶赴现场，组织并指导企业开展应急救援，1 辆消防车待命，使用 8 台水泵抽空蓄水池蓄水，2 辆吊车起吊落入水池中的人员及叉车。17 时 40 分将亚 x·xxx 救援上岸后，现场经医学鉴定确认已无生命体征。

4月16日，鄯善隆盛碳素制造有限公司同死者家属见面，并支付了10000元人民币抚慰金，其余赔偿款项由工伤保险支付。

（三）现场平面示意图

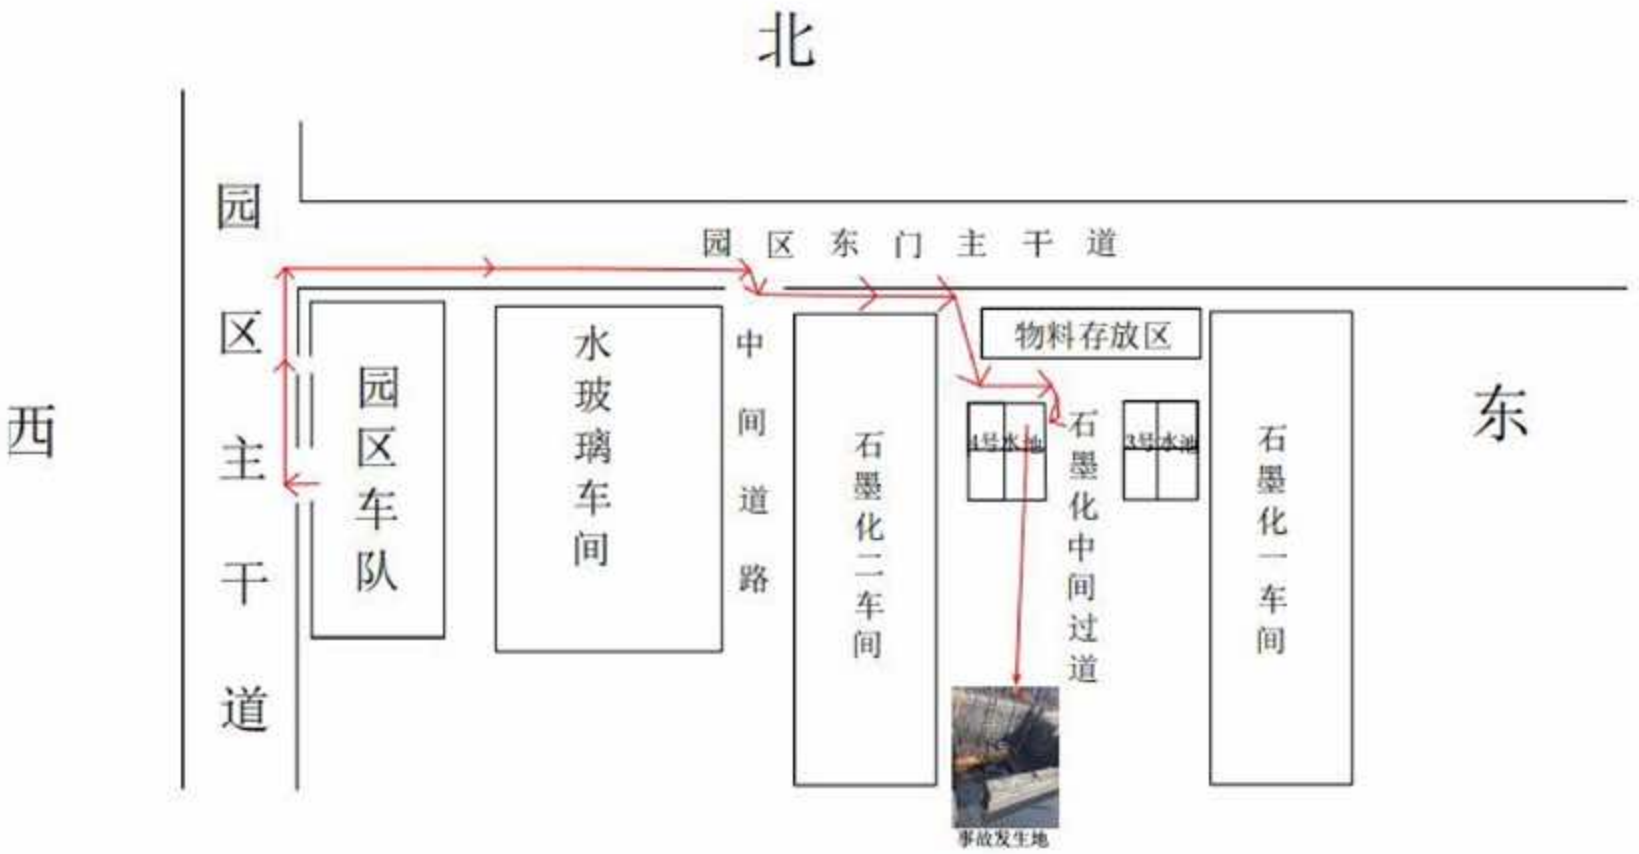

鄯善县4.15事故示意图

（四）事故当天天气情况

2026 年 4 月 15 日当天天气晴渐多云，温度 13° -25° ，西南风三级，天气情况良好。

三、人员伤亡、设备损坏及直接经济损失情况

(一)人员伤亡和设备损坏情况

1.该起事故造成 1 人死亡。死亡人员姓名:亚 x·xxx,男，维吾尔族，公民身份号码:6521xxxxxxxxxx3174，现住址：新疆鄯善县 xxxxxxxxxx，生前系鄯鄯善隆盛碳素制造有限公司翻斗车司机，2025 年 8 月入职。

2.事故造成 1 台叉车严重损坏。

(二)直接经济损失情况

调查组认定该事故造成的直接经济损失为人民币 160.696 万元。其中人员死亡丧葬和抚恤费 44.61 万元，补助和救济费 114.004 万元，善后处理费用 0.3 万元，固定资产损失费 1.782 万元。

四、事故原因以及性质认定

(一)事故原因

1、直接原因

亚 x·xxx 未取得特种设备作业人员证件（叉车司机），且在未经公司领导授意的情况下，在非作业状态下驾驶叉车，行驶途中因对叉车操作不熟练，转弯操作不当坠入循环水池

中致其溺水死亡，是造成该起事故的直接原因，也是主要原因。

2、间接原因

鄯善隆盛碳素制造有限公司安全生产管理制度和特种设备管理制度执行不到位，对公司人员安全教育培训不到位，未妥善保管停用车辆以及车辆钥匙，致使未取得特种设备作业证件的人员操作特种设备是造成该起事故的间接原因。

(二)事故性质

经调查组认定，“4·15”事故是一起因叉车在非作业状态下发生的一般特种设备相关事故。

五、责任认定以及处理建议

(一)对事故责任单位的责任认定和处理建议

特种设备使用单位应当加强特种设备安全管理，确保特种设备使用安全。

特种设备使用单位应当加强对本单位人员的安全教育培训，确保人员持证上岗，严禁无证人员操作使用特种设备。鄯善隆盛碳素制造有限公司违反了《中华人民和国特种设备全法》第七条[1]、第十三条第一款、第二款[2]的规定，叉车安全管理制度执行不到位，未对叉车司机进行必要的安全教育和技能培训，对这起事故负有责任，建议鄯善县市场监督管理

[1] 《中华人民和国特种设备全法》第七条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

[2] 《中华人民和国特种设备全法》第十三条第一款、第二款生产经营单位应当建立相应的机制，加强安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项[3]的规定，对其进行行政处罚。

(二)对事故责任人员的责任认定和处理建议

特种设备安全管理人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。特种设备使用单位主要负责人对其使用的特种设备安全负责。

1、亚x·xxx（鄯善隆盛碳素制造有限公司翻斗车司机），违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条[4]对事故发生负有主要责任，鉴于其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

2、路x炯（鄯善隆盛碳素制造有限公司主要负责人），违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款的规定，对这起事故负有领导责任，建议鄯善县市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一项[5]的规定，对其进行行政处罚。

3、张x（鄯善隆盛碳素制造有限公司安环部部长）、王x龙（鄯善隆盛碳素制造有限公司设备部部长）、乔x新（鄯善隆盛碳素制造有限公司质检车队主管）、它x·xxx（鄯善

[3]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项 发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款；

[4]《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。

[5]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一项对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款。

隆盛碳素制造有限公司车队副队长）、赵x友（鄯善隆盛碳素制造有限公司车队副队长）未严格执行鄯善隆盛碳素制造有限公司车队车辆安全管理制度及操作规程，对这起事故负有次要责任，建议鄯善隆盛碳素制造有限公司依据公司规章制度规定予以处理。

六、事故教训

一是企业安全生产主体责任落实不到位，停用设备管理不到位，维护保养完毕未及时入库，造成无证人员私自驾驶特种设备；二是安全教育培训不到位，流于形式，无证人员无岗前实操与风险培训的危害；三是从业人员安全意识和自我保护能力不足，不重视安全和个人安全防护，反映出安全教育培训工作的严重缺失；四是叉车属于特种设备，绝非普通搬运工具，必须严格执行持证上岗，停用设备严禁使用。

七、事故防范以及整改措施

（一）鄯善隆盛碳素制造有限公司

要针对该起事故中暴露的不足之处，召开事故分析整改专题会，总结教训，对照《中华人民共和国特种设备安全法》和有关法律、法规、安全技术规范、标准等规定，完善并严格执行“持证上岗”、“定人定车”等叉车安全管理制度，加强叉车司机安全教育和技能培训，及时修复涉事护栏。同时要举一反三，在公司内部开展一次专项排查和安全警示教育，提

高全体人员遵纪守法、合规作业的意识，杜绝类似违法违规行为的发生，确保叉车作业安全。

（二）鄯善县市场监督管理局

要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总体要求，一是要加强对特种设备领域的专项整治力度，严查特种设备使用企业违法违规行为，有效落实行业领域安全监管。二是要加强监管力度，指导企业做好特种设备登记、备案、检验等工作，督促企业落实安全生产主体责任。

（三）鄯善县应急管理局

督促企业严格落实安全生产主体责任，落实主要负责人及安全管理人员七项职责，指导监管企业加强隐患排查治理工作，加大安全生产投入，强化员工安全教育培训，切实消除各类事故隐患，确保生产安全。

（四）鄯善县工业园区管委会

要严格落实属地管理责任，加大巡查检查力度，对辖区内生产经营单位开展全面排查，尤其要加强对长期停产企业的巡查，对外来人员实行登记管理，强化隐患排查工作，发现事故隐患后督促企业及时消除。同时，要通过宣传栏、微信群、广播、入户宣讲等多种渠道，加强安全生产法律法规和安全知识的宣传普及，重点面向个体经营者、施工人员开

展宣传教育，提升其安全生产意识和自我保护能力，严防类似事故发生。