九江德安江西省富煌钢构有限公司“2.26”一般机械伤害事故调查报告

德安县人民政府事故调查组

目　录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过、救援、报告及善后情况

（四）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故直接原因

三、事故相关单位的主要问题

（一）江西省富煌钢构有限公司

(二)九江市浩海钢构有限公司

四、对事故责任单位及责任人的处理建议

（一）对事故相关责任人员的处理建议

（二）对事故相关责任单位的处理建议

五、事故防范和整改措施的建议

2024年2月26日21时40分左右，江西省富煌钢构有限公司二期场区三分厂七车间抛丸作业过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失约人民币135万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，德安县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会及县高新区管委会派员参加的江西省富煌钢构有限公司“2.26”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），负责事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡及财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定，江西省富煌钢构有限公司“2.26”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况。

1.事故发生单位情况。

（1）江西省富煌钢构有限公司。该公司成立于2001年10月22日，法定代表人为郑茂荣，公司授权委托鉏金春负责公司日常事务,营业期限为2001年10月22日至2060年10月21日，注册地为

江西省九江市德安县宝塔工业园区富煌路1号，统一社会信用代码为91360121731962123 4,经营范围：钢结构、钢制品、网架、网架结构制品等,该公司于2022年8月1日取得了《安全生产许可证》（证书编号：（赣）JZ安许证字[2005]000017），许可范围：建筑施工，证书有效期自2022年4月14日至2025年4月14日，发证机关：江西省住房和城乡建设厅。该公司于2023年12月22日取得了《建筑业企业资质证书》（证书编号：D136073830），证书有效期自2023年12月22日至2028年12月22日，资质类别及等级：钢结构工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包壹级，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

（2）九江市浩海钢构有限公司。公司位于江西省九江市德安县府东路延伸线以西、站前一支路以南（绿谷嘉园）B9幢1单元1201号，公司于2023年3月13日注册成立，法定代表人为姚岭，统一社会信用代码为91360426MACAT3CT8Q,类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围：建设工程施工，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造，劳务服务，钢压延加工、喷涂加工等。

2.企业机构设置及人员配备、合同签订情况。

（1）机构设置及人员配备情况。

江西省富煌钢构有限公司设董事长1人、副总经理7人，公司

下设安全环保管理中心、质量管理部、对外协调部、技术部、总工办、生产调度中心、工程管理中心、物资部、招标办公室、商务部、财务部、营销中心、工会（妇联）、人力资源部、行政部、法务部等17个部门；公司人员共计约300人。公司生产调度中心下设三个分厂，外包作业队伍7家，事故发生期间三分厂七车间总作业人员约13人。

（2）合同签订情况。

2023年3月22日，江西省富煌钢构有限公司与九江市浩海钢构有限公司签订了《钢构件产品加工制作劳务合同》（合同编号：JXFH-20230321-01），承包范围为抛丸、贴纸、喷漆并报检合格、设备维护保养、场地清洁等，计价方式为采取按江西省富煌公司内部定额单价包干，承包限期为自2023年3月22日至2024年3月21日。同时，签订了《外协加工队伍安全生产协议书》，明确了双方的安全责任，死者王宝海与九江市浩海钢构有限公司于2023年8月9日签订劳务合同，期限为1年。

(二) 事故发生单位安全管理情况。

1.江西省富煌钢构有限公司安全管理情况。

公司成立了安委会，设立了安全环保中心，鉏金春兼任公司安委会主任,配备了 1 名安全总监，2 名副总监，1 名培训员，1 名事故保险处理员，同时车间配备了 6 名专职安全员，对车间工作期间进行全面巡查。

该公司二期厂房 18 条生产线（分别为 1-9 车间，其中 5 车

间含下料车间、另设喷漆车间和发货部门），并设立 2 个分厂，1-4 车间为二分厂，5-9 车间及喷漆车间、发货部门为三分厂。三分厂设厂长 1 名，总调度 1 名，技术员 1 名，叉车 1 辆含司机以及保洁人员，分厂未设专职安全生产管理人员，由公司安全环保管理中心派驻 1 名安全员。事故发生地为三分厂七车间抛丸岗位。

三分厂的工艺流程为：下料车间根据订单图纸进行钢材切割——各生产车间使用组立机将钢材组成 H 型钢材——通过龙门焊进行焊接——通过型钢矫正机进行矫正——装配岗位按照图纸在 H 型钢材上进行划线，再由装配工将构件使用二氧化碳保护焊进行拼装（点焊）——焊接岗位对装配好的构件进行焊接（满焊）——打磨岗位对完成的钢构进行打磨——抛丸班组对构件进行抛丸除锈——喷漆车间对钢构进行喷漆作业——装车发货。

发生事故的设备为大型辊道通过式抛丸机，设备型号 HXHP 3035-16，进口尺寸为 1500 × 3000 × 3500mm,产品编号为 HX202 21106,制造单位为江苏恒兴抛丸机械科技有限公司，出厂日期 2022 年 11 月,辊道运行的钢构件长 18738mm、宽 2500mm、高 900mm,净重 142753KG。

2.九江市浩海钢构有限公司安全管理情况。


该公司设有安全领导小组，组长 1 名，副组长 1 名，成员 2 名（其中兼职安全员 2 人）；负责江西省富煌钢构有限公司二期三分厂七车间抛丸工段、油漆喷涂、货物装货的安全工作，事故

发生前，作业人员 9 人，其中总带班（兼职安全员）1 人负责车间生产，抛丸工 2 人，喷漆工 4 人，吊运工 2 人。

（三）事故发生经过、救援、报告及善后处理情况。

1. 事故发生经过。

2024 年 2 月 26 日晚，因工期紧张，按照生产计划和任务安排，三分厂七车间带班班长赵富仓安排抛丸工王宝海和董心平在抛丸区域进行夜班作业，董心平负责通过式抛丸机前段进行送料作业，王宝海负责通过式抛丸机后端进行卸料及清除构件内钢砂，21 时 40 分左右，董心平听到求救声，立即来到抛丸机后端察看，发现王宝海倒在辊道滚筒内侧构件下方处，头部被正在辊道运行的钢构件下方托架和滚筒挤压。

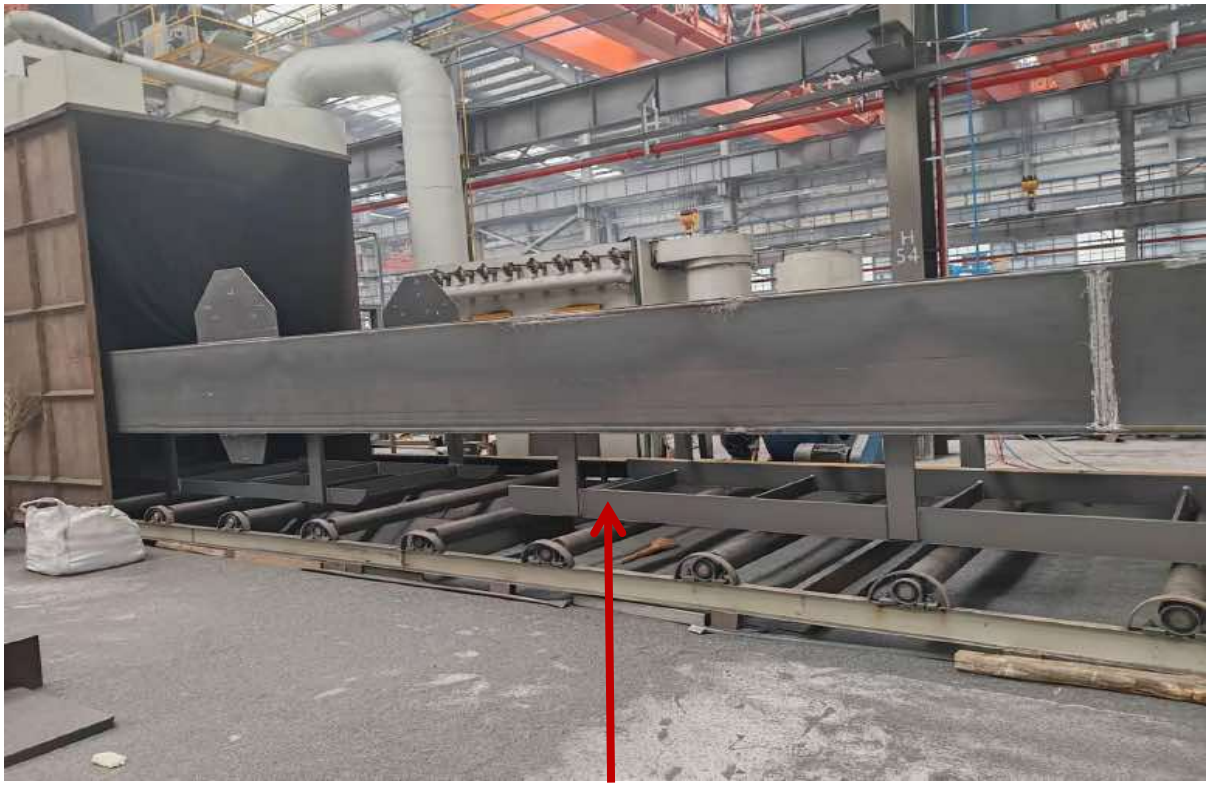

事故发现地现场照片

2.事故救援情况。

事故发生后，董心平立即关闭抛丸机电源，第一时间拨打电话向班组长赵富仓汇报，赵富仓接到电话后，立即从距抛丸机约1米处的喷漆房赶至事故现场，同时电话告知姚岭，姚岭第一时通过电话向乔久齐和郑增辉汇报并赶至现场，赵富仓安排董心平操作行车将钢构件吊走，随后，赵富仓、董心平及赶到事故现场的姚岭一起将倒在抛丸机轨道内的王宝海抬至旁边的通道处，22时25分左右，赶至现场的郑增辉拨打“120”急救电话，乔久齐拨打“110”电话，22时35分，接到报告的“120”医务人员赶到现场，随车医生立即对王宝海进行身体检查并积极组织抢救，经医务人员现场抢救无效，宣布其死亡。23时35分，“110”到达现场，并封锁现场，随即对现场进行勘察。

3.事故报告情况。

事故发生后，县应急管理局接到富煌钢构公司报告后，立即组织相关人员赶赴事故现场，并对现场进行了初步勘察，对死者情况进行初步了解，并将事故发生情况通过事故直报系统进行上报。

4.善后处理情况。

事故发生后，公司与死者王宝海家属协商，双方达成赔偿协议，死者家属对善后处理无异议。

（四）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况。

1.人员伤亡情况。事故造成一人死亡。死亡人员：王宝海，

男，53岁，江西省九江市德安县吴山镇人，身份证号413025XXXXXXXX4210，九江市浩海钢构有限公司抛丸工。

2.直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标（GB6721-1986）等标准统计，核定事故造成的直接经济损失约为人民币135万元。

二、事故直接原因。

抛丸工王宝海在辊道通过式抛丸机后端进行钢构件表面钢砂清理作业，在清理过程中，未等钢构件抛丸完成并且停机，擅自钻进钢构件下方辊道内侧进行清理构件钢砂，不慎被正在辊道运行的钢构件撞倒，导致头部被构件下方托架和滚筒挤压致使其身亡，是事故发生的直接原因。

三、事故相关单位的主要问题。

（一）江西省富煌钢构有限公司。

1.安全生产管理机制不健全。①未严格落实安全生产责任制及考核机制，对分厂、车间及各作业岗位安全生产责任制制定不健全，安全生产责任制落实情况监督考核不够，致使责任制、安全生产规章制度执行不到位；②公司虽然制定了年度安全生产教育和培训计划，进行了对一线操作人员安全教育培训，虽进行了考核，但没有成绩，导致从业人员安全意识不强，风险辨识能力低，无法正确应对和处置生产作业过程中的突发状况；③作业现场设备设施防机械伤害及防跨越设备安全警示标志配备不够；④重点岗位（如抛丸机）安全操作规程制定不完善。

2. 双重预防机制履职不到位。①作业前对作业人员安全技术交底不到位，未在作业前向从业人员说明危险因素；②对作业现场安全风险辨识及管控不到位，未有效落实安全生产巡查制度和生产安全事故隐患排查治理制度，日常巡检记录不完善。

3.对外包单位统一协调、管理不到位，以包代管。公司将生产任务外包给其他单位，对外包单位安全生产工作统一协调、管理不到位,对外包单位现场作业的动态安全管理检查不力，未及时发现并制止员工违反操作规程的行为。

（二）九江市浩海钢构有限公司。

1.三级安全教育不到位。公司虽对作业人员进行三级安全教育培训，但未进行严格考核，造成作业人员出现“三违”现象。

2.现场安全检查不到位。事故发生时，抛丸岗位只有2名作业人员，现场安全管理巡查不到位，在抛丸作业过程中，无法及时发现制止和纠正员工的违反操作过程的行为。

四、对事故责任单位及责任人的处理建议。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）对事故相关责任人员的处理建议。

1.建议免于追究责任人员。

王宝海，九江市浩海钢构有限公司抛丸工。在清理钢砂过程中，未等钢构件抛丸完成并且停机，擅自钻进钢构件下方辊道内侧进行清理构件钢砂，不慎被正在辊道运行的钢构件撞倒，头部被挤压致使其身亡，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2. 对事故相关责任人员的处理建议。

（1）赵富仓，九江市浩海钢构有限公司三分厂抛丸带班班长。未认真履行岗位职责，作业现场设备设施防机械伤害及防跨越生产设备安全警示标志配备不够；未能及时制止和纠正员工违章作业行为，对事故发生负有管理责任，建议公司依据企业有关安全管理规定对其给予相应处分。

（2）喻亮，江西省富煌钢构有限公司安全员。对相关作业人员缺少安全技术交底；未认真检查本单位安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，现场安全监护不到位；未及时制止纠正员工违章作业行为，对事故发生负有管理责任。建议公司依据企业有关安全管理规定对其给予相应处分。

（3）吴宝根，江西省富煌钢构有限公司三分厂厂长。未有效组织实施分厂级和车间级安全教育培训，检查车间安全生产状况不到位。对事故发生负有领导责任，建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

（4）熊东林，江西省富煌钢构有限公司安全总监。未有效组织实施本单位安全生产教育培训工作；未认真检查本单位安全生

产状况，未及时排查生产安全事故隐患；制定的抛丸机安全操作规程不完善，对事故发生负有领导责任。建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

（5）乔久齐，江西省富煌钢构有限公司副总经理兼生产调度中心总监。未有效组织实施本单位安全生产教育培训工作；未及时组织检查本单位安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

（6）姚岭，九江市浩海钢构有限公司法人。督促、检查本公司安全管理工作不力。对承包江西富煌公司作业队伍进行安全教育培训和隐患排查治理不到位等情况失察，对事故发生负有主要领导责任。建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，给予行政处罚。

（7）鉏金春，江西省富煌钢构有限公司副总经理。主持公司全面工作。对公司负有全面安全管理职责，安全生产管理职责履职不到位，未健全完善本单位安全生产责任制及考核机制；未严格组织并实施本单位安全生产教育和培训计划；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未认真督促、检查本单位安全生产工作；对外包单位管理不到位,对事故发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（五）项之规定，由德安县应急管

理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定给予相应的行政处罚，由德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，给予行政处罚。

（二）对事故相关责任单位的处理建议。

1.九江市浩海钢构有限公司。对作业人员安全教育培训不到位，隐患排查治理不到位，安全检查不到位，对事故发生负有重要责任。建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，给予行政处罚。

2.江西省富煌钢构有限公司。未严格落实安全生产责任制，对安全生产责任制落实情况监督考核不够；全员安全生产责任制制定不完善；抛丸机安全操作规程制定不完善；对外包单位统一协调、管理不到位，对外包单位现场作业的动态安全管理检查不力，未及时发现并制止员工违反操作规程的行为；对作业人员安全教育培训不到位；作业现场设备设施防机械伤害及防跨越生产设备安全警示标志配备不够，对事故发生负有重要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条、第三十五条、第四十九条之规定。建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施的建议。

为吸取事故教训，落实“四不放过”原则，切实做好今后的安全生产工作，防止类似事故发生，确保企业平稳安全运行，提

出如下整改建议：

(1)江西省富煌钢构有限公司要举一反三，一要抓好企业安全生产责任制的落实，通过层层签订安全生产目标管理责任状，确保企业安全生产目标管理工作的进一步深化、细化，实现安全生产“纵向到底、横向到边”的全员安全管理体系；二要健全并完善安全生产责任制考核机制，严格按照规章制度要求对各级管理人员及员工进行考核，完善岗位操作规程；三要全面排查车间作业每个环节、每个部位、每道工序、每台设备的安全情况，不放过任何一个细节，不漏掉任何一个盲点；四要全面排查评估安全风险点，突出对用电、吊装、动火、喷涂等各方面安全评估风险，有针对性地制定相应的预防管控措施，落实企业隐患排查和治理制度，确保将事故隐患消除在萌芽状态；五要以事故案例警示宣传，重点做好作业人员的安全教育培训，提高安全生产意识和操作技能，增强自我防护能力和应急处置能力，杜绝“三违”现象，确保作业安全；六要建立健全外包队伍员工安全教育档案，将外包外租等生产经营活动纳入本企业安全生产管理体系，加强统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题及时督促整改；七要开展企业班组安全建设，以班组安全建设为切入点，明确班组安全建设组织体系、考核体系和激励机制，突出班组文化建设、班前安全会议、班组安全网格、班组安全规程、班组安全机制。

（2）九江市浩海钢构有限公司要深刻吸取事故教训，要加

强现场管理，全面梳理管理漏洞，配备安全生产管理人员，督促员工严格落实岗位安全职责；要加强特种作业管理，凡是涉及特种作业的岗位必须按规定持证上岗。

（3）县高新区管委会要严格落实安全生产监督检查职责，按照工贸安全生产治本攻坚三年行动的要求，深入开展重大隐患专项整治，确保安全生产监督检查工作取得实效，加强企业的安全监管，督促企业落实安全生产主体责任，防止事故的发生。