碧江区锦江街道“10·3”江宗门码头观光竹筏翻覆事故

调

查

报

告

碧江区锦江街道“10·3”江宗门码头观光竹筏翻覆事故调查组

2025年12月

目　录

一、事故基本情况 - 2 -
（一）事故发生单位概况 - 2 -
（二）事故相关单位概况 - 2 -
（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况 - 3 -
（四）事故单位及相关单位之间的关系 - 5 -
（五）事故发生经过 - 7 -
（六）事故现场情况 - 7 -
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 - 13 -
（八）其他情况 - 13 -
二、事故应急处置及评估情况 - 14 -
（一）事故信息接报 - 14 -
（二）事故现场应急处置情况 - 15 -
（三）医疗救治和善后情况 - 15 -
（四）事故应急处置评估 - 15 -
三、事故原因分析 - 16 -
（一）事故相关检验检测和鉴定情况 - 16 -
（二）事故直接原因 - 16 -
（三）事故间接原因 - 17 -
四、有关责任单位存在的主要问题 - 17 -
（一）事故单位 - 17 -
（二）事故相关单位 - 18 -
（三）有关监管部门 - 18 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 - 19 -
（一）对事故相关企业及人员的行政处罚建议 - 19 -
（二）建议企业内部处理人员 - 21 -
（三）对监管部门及相关人员处理建议 - 22 -
六、主要教训 - 23 -
七、整改措施 - 24 -

碧江区锦江街道“10·3”江宗门码头观光竹筏翻覆事故调查报告

2025年10月3日18时43分许，铜仁市碧江区锦江街道江宗门码头水面上发生一起观光竹筏翻覆事故，造成1名人员溺水死亡。事故发生后，省、市、区领导高度重视，要求务必引起高度重视，进一步加强管控，切实负起安全责任，严防事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2025年10月4日，碧江区人民政府成立了以政府分管领导为组长，区应急管理局、区总工会、区公安分局、区人社局、区司法局、区交通运输局、锦江街道等相关单位有关负责人为成员的碧江区锦江街道“10·3”江宗门码头观光竹筏翻覆事故调查组，并邀请区纪委区监委参加。市安委办对该起事故查处实行挂牌督办。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证、物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查清了有关部门及相关人员在监管方面存在的问题，认定了事故性质，提出了处理建议和事故防范措施。

经调查认定，碧江区锦江街道“10·3”江宗门码头观光竹筏翻覆事故是一起因船员操作不当，企业安全生产主体责任落实不到位，存在违法发包转包行为，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

铜仁市碧江区三江水路运输有限责任公司（以下简称“三江公司”），区属国有企业，成立于2014年1月20日，注册地：贵州省铜仁市碧江区经济开发区（铜仁大健康产业园4栋2层）；法定代表人为尹某庆；统一社会信用代码：91520602090323558 3；注册资金1000万元；经营范围：卢家洞电站至漾头电站水路客运，餐饮服务，旅游会展服务，景区管理，工艺美术品及收藏品、其他文化用品、果品、蔬菜、酒、饮料及茶叶、其他食品零售，船舶修理及拆船，文艺创作，文艺表演。办有中华人民共和国《国内水路运输经营许可证》，证件编号：黔铜XK0209，经营范围：主营旅客运输，锦江民族风情园至漾头电站，起止日期2022年9月21日至2028年9月20日。

（二）事故相关单位概况

1.贵州益昌祥商业运营管理有限公司（以下简称“益昌祥公司”），成立日期：2023年9月20日，注册地址：贵州省铜仁市碧江区市中中南门古城城内中山路194号门面；统一社会信用代码：91520602MACY7WLN7J；法定代表人：郭某；注册资本100万元；经营范围：包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可

项目：餐饮服务；住宅室内装饰装修；烟草制品零售；食品销售；互联网直播技术服务；营业性演出；城市配送运输服务（不含危险货物）；舞台工程施工。

2.贵州元璞旅游发展有限公司（以下简称“元璞公司”），成立日期：2024年8月30日；注册地址：贵州省铜仁市碧江区中南门历史文化旅游区B组团6栋；统一社会信用代码：91520602MADYEMW60K；法定代表人张某；注册资本200万元；经营范围包括：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；游乐园服务；公园、景区小型设施娱乐活动；组织文化艺术交流活动；游览景区管理；租借道具活动；体验式拓展活动及策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；咨询策划服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；船舶租赁。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.**三江公司。**办有国内水路运输经营许可证、营业执照，2023年策划了梦幻锦江竹筏项目（目前对外经营宣传为龙游锦江观光竹筏项目），2023年10月3日正式开始经营，结合水上交通行业主管部门提出新要求，先后于2024年11月和2025年7月2次向区文体广电旅游局报备获批设立项目经营点，委托有资质的

第三方编制了夜航评估报告，并向市交通运输局申请报批。但2025年10月3日事故发生时，三江公司未获得完整的批复（市交通运输局书面回复）。

三江公司有17人，总经理1人，副总经理2人，其余人员14人，成立安全生产工作领导小组，组长1人，副组长2人，下设海务、机务、业务、综合办、安环部。实际从事安全管理人员4人（1人全面负责，上游库区瓦窑河码头1人，下游库区吴家湾码头1人，专职安全管理人员1人），未单独明确江宗门码头安全管理人员，实际由总经理尹孝庆负责龙游锦江观光竹筏项目现场安全管理。

三江公司制定了总则、基本安全管理、船舶管理、船员管理和应急处置等安全管理制度，并制定了岗位安全操作规程，编制和修订了三江公司应急预案。

2025年三江公司召开安全会议共20次（其中，在三江公司办公地8次，在梦幻锦江项目部12次）；制定有隐患排查制度，发现问题隐患16条（包含客船、竹筏、码头），日常按计划开展安全培训和提出使用安全经费，制定有应急预组织开展了应急演练。

2.益昌祥公司。2023年9月25日，益昌祥公司通过招商引资的方式与三江公司签订合作协议，负责竹筏游船观光项目运营，该公司每年保底交三江公司10万元，超出部分按5%营业额抽成交给三江公司。2023年投入7艘竹筏，船检登记在三江公司，

2023年10月3日正式开展经营，售票方式为现场售票。2024年8月27日将梦幻锦江观光竹筏项目分包、转包给元璞公司，将与三江公司合作经营协议所享有的权力、现有的无形资产和有形资产作为合作条件，交由元璞公司负责竹筏游船观光项目运营，实际投入7艘竹筏一并由其统一管理，益昌祥公司仅负责省内外宣传推广工作。2024年8月27日，益昌祥公司将龙游锦江观光竹筏项目分包、转包给元璞公司以后，不再参与竹筏游船观光项目运营，由元璞公司负责。

3.元璞公司。2024年8月27日，元璞公司和益昌祥公司签订《贵州铜仁锦江河水上竹筏游船项目合作协议》，由元璞公司负责梦幻锦江观光竹筏项目的运营，但实际该项目的安全管理是由三江公司在负责。签订合同后又增加了36艘竹筏，于2025年1月在铜仁市船检机构通过船检，登记在三江公司，售票方式有网上和现场两种方式。

元璞公司有总经理1人（任三江公司安全生产领导小组副组长），协助总经理分管现场工作1人（任三江公司安全生产领导小组副组长），员工有行政人员，售票员，安全员，在三江公司的统一安排下开展工作，驾驶员为三江公司员工。元璞公司未制定相关安全管理制度，是使用三江公司制定的相关安全管理制度。2024年8月27日以来，在设施设备管理中有参与对船舶的检查和维修，在码头设置有安全护栏和登船浮动设施，建有售票室，每天有1至2名售票员在窗口工作。

（四）事故单位及相关单位之间的关系

2023 年，三江公司策划了梦幻锦江竹筏项目（目前对外经营宣传为龙游锦江观光竹筏项目），并办有国内水路运输经营许可证，因资金紧张，通过招商引资，将项目发包给不具备水路运输相关资质的益昌祥公司。2023 年 9 月 25 日，三江公司与益昌祥公司签订《锦江河水上运动基地合作经营协议》，合同约定该项目的经营主体为三江公司，负责协调现场事宜、负责安全生产工作及对接有关部门负责办理相关经营许可等，口头约定由益昌祥公司投入 14 艘竹筏和进行码头建设，三江公司委托益昌祥公司负责竹筏项目的省内外宣传推广工作，前期实际投入 7 艘竹筏。于 2023 年 10 月 1 日，经市区相关部门现场组织验收，2023 年 10 月 3 日完成整改后开始经营。

由于益昌祥公司原有 14 艘竹筏无法满足旅游团队需求，且孵化期较长，导致项目持续亏损。为做好项目提升，要增加竹筏数量和更多渠道搭建，益昌祥公司其中一名股东姚某打算再加大投资，但其他股东无意继续注资，经协商，同意由姚某全权接管项目。姚某私下寻到合作伙伴张某兴，于 2024 年 8 月 30 日共同注资成立了元璞公司（由张某兴儿子张某担任法定代表人）。2024 年 8 月 27 日，益昌祥公司与元璞公司签订《贵州铜仁锦江河水上竹筏游船项目合作协议》（本合同为后面补签），将梦幻锦江观光竹筏项目分包、转包给不具备水路运输经营资质的元璞。按照约定，元璞公司负责竹筏游船观光项目的运营。项目营运后增加 1 条联排竹筏（共 36 艘竹筏），5 艘单节竹筏。

2024 年 10 月 19 日，经益昌祥公司与三江公司协商，三江公司重新与益昌祥公司签订《梦幻锦江竹筏项目合作经营协议》。

在梦幻锦江观光竹筏项目(龙游锦江项目)实际运行过程中，三江公司为项目的主体运营单位，负责整个项目的安全管理工作，益昌祥公司负责该项目的省内外宣传推广工作，元璞公司负责该项目的运营及设施设备管理工作。

（五）事故发生经过

2025 年 10 月 3 日 18 时 40 分许，“龙游锦江”水上观光联排竹筏从江宗门码头出发，18 时 43 分许，观光联排竹筏第 27 节竹筏发生侧翻，造成第 27 节竹筏上 4 名游客落水。事故发生后，第 26 节、29 节竹筏上的安全员立即下水进行施救，落水者谭勇、谭坚、王绍军立即被救援上岸，杨某英由于在竹筏侧翻过程中手臂被 27 节竹筏座位背后救生圈上白色固定绳缠绕造成无法及时救援出水，约 87 秒的时间将其救援上岸，随即送往铜仁市第二人民医院进行抢救，2025 年 10 月 5 日 6 时 54 分宣布抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

1.现场航行环境情况

(1)天气和水文情况。10 月份处于枯水期，10 月 3 日，白天多云到晴，气温 22~33℃，上游及码头区域多日未降雨，水文保持平稳。

(2)港口环境。龙游锦江河段内无在建或已建锚地，该河段

内有江宗门码头，码头水域布置不占用锦江干流主航道（河道），对工程水域的航道尺度、水流条件等均不构成影响。自建浮动码头泊位岸线长 300m，可容纳 31 艘排筏靠泊作业；龙游锦江竹筏游河段为锦江大桥至兴市桥，全长约 2km，航道最小水深约 1.5m，河面最小宽度约 50m，本河段航道范围内无碍航物、礁石和滩险，满足竹筏联排安全通航要求；竹筏游河段船舶为旅客观光游览，根据统计，该河段平均船舶多为旅游客船 23.12×4.8×1.2×0.6m 米；其航行轨迹主要为瓦窑河码头大明边城之间。船舶在该河段中一般行驶在河道中线，该河段附近无其他特殊区域设置、航行规定等，附近水域不存在禁航区。夜航航道内无拦河建筑物。航道内暂无拦河建筑物，在夜航河段内，跨河建筑物主要有锦江大桥（高 8m，宽 70m），兴市桥高（8.5m，宽 48m），桥梁采用单孔模式跨越锦江河道，竹筏船舶均在两座大桥前掉头，安全不构成影响。



航线及周边环境俯视图

2.事故现场情况、伤亡人员的位置关系。

10 月 3 日，龙游锦江观光竹筏共 33 艘，龙头停靠在初始泊位，联排竹筏长度约 256 米（原报备 31 节 240 米的基础上增加 2 节竹筏，软连接件最大距离 0.8 米，实际长度约为 256 米），联排竹筏上共有 139 人，游客 128 人（龙头竹筏无游客，32 艘竹筏，每艘竹筏 2 排座位，每排可座 2 人），龙头龙尾操作员各 1 人，安全员 9 人（分别负责龙身 1-3 节、4-6 节、7-10 节、11-14 节、15-18 节、19-22 节、23-26 节、27-29 节、30 节-32 节）。

联排竹筏计划当日 18 时 40 分出航，因游客多，检票时间增加，实际 41 分多从锦江河江宗门码头离岸，船头向前稍偏右行驶至航道中间，船尾在龙头主动力带动下，同时辅助向左大转弯行驶至航道中间。43 分 32 秒，龙身后半段离左侧码头 2~3 米，龙尾离右侧河对岸约 5-10 米，第 27 节向前行驶至 23#—24#泊位之间（从监控和现场观测），航行约 28 米（离左侧码头约 1.5~2m），形成 U 字型夹角，以 27 节为顶点，且近垂直于河道，27 节竹筏右舷前端与 26 节右舷末端形成卡位，造成第 27 节竹筏从左侧往右侧翻覆，造成 4 名游客失足落水。U 字形船尾一侧 33 节右舷末端距离至 27 节右舷末端长度约小于 48 米，U 字形龙身方向一侧龙头右舷前端距离 27 节右舷前端长度约小于 200 米，龙尾至 27 节竹筏一侧与 26 节竹筏靠前一侧夹角约 50°~70°。

因 27 节竹筏从左往右侧翻，坐在左侧 2 人落水时在离竹筏较远位置便于被发现，坐在右侧 2 人落水时在离竹筏较近内测位置被直接压入水中较晚被发现，杨素英坐在第一排右侧座位，被

竹筏压在水下时，一只手被座位背后救生圈上白色固定绳缠绕住。



竹筏出发前沿着码头停靠，呈弧形，出航时船头带动整个联排竹筏往锦江桥方向航行，靠右行至航道中间，为防止尾部直接撞击到码头对岸，又能快速将船身保持直线，船尾辅助操作大角度行至航道中间，在相对位移中带动尾部从弧线逐渐变成直线。




18 时 42 分 29 秒，联排竹筏尾部形成 U 型状态



18 时 43 分 29 秒，27 节竹筏与 26 节竹筏卡位前镜头（右上角）



18 时 43 分 30 秒，27 节竹筏与 26 节竹筏卡位时镜头（右上角）

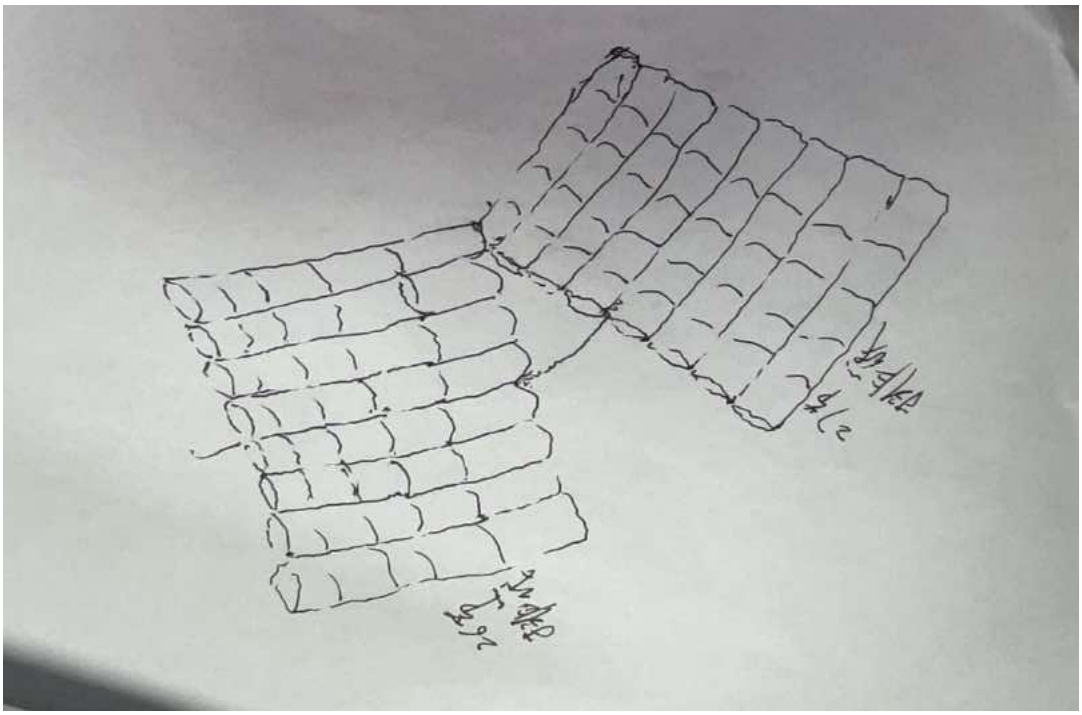

27 节竹筏与 26 节竹筏卡位分析图



人员落水后，27 节竹筏状态

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡情况。本次事故共造成1名人员死亡。死者，杨某英；性别：女；身份证号：522229********0027；户籍地址：贵州松桃苗族自治县蓼皋镇，现住址：碧江区环北街道南岳清水湾。

2.直接经济损失。本次事故造成的直接经济损失共计约124万元。

（八）其他情况

1.节日期间人员增加情况。节日期间，游客增加，事故当班竹筏数量为33艘，出航人员满员，游客达到128人，超过夜航活动评估报告中长龙船31艘竹筏荷载游客120人的评估参数。船身超长，造成转弯夹角过大，超过原有航道空间，存在重大安全隐患。

2.事故竹筏操作人员情况。唐某，为三江公司船员，碧江龙船0号（龙头竹筏）操作船员，持有效适任船员证（中华人民共和国政府河内船舶船员适任证书三类驾驶员，有效期：2023年1月6号至2028年1月6日；内河船舶船员培训合格证编号：522221********2013，有效期：2023年1月6号至2028年1月6日）。

3.事故竹筏情况。船舶名称：碧江龙船0号至35号，船籍港铜仁，检验日期2025年1月26日，有效期至2026年1月20日。碧江龙船0号（龙头竹筏），船检编号2025012105，船检登记号2024B5583159，类型为游乐船，建造完工日期2024年9

月16日，制造厂桂林金循环竹筏有限公司，所有人元璞公司，经营人三江公司，船长8.88m，船宽3.42m，型深0.2m，干舷70mm，空载吃水100mm，推进方式为电动推进器，主机型号X40（出厂编号DX401P40008，额定功率40KW，制造日期2024年4月20日），载乘2人，该排筏为动力拖头。碧江龙船1号至35号（龙身竹筏为1-29号，31-35号，龙尾竹筏为30号），船检编号2025012101，船检登记号2024C5583160-2024P5583194，类型为游乐船，建造完工日期2024年12月16日，制造厂桂林金循环竹筏有限公司，所有人元璞公司，经营人三江公司，船长6.93m，船宽1.61m，型深0.2m，干舷70mm，空载吃水100mm，载乘4人，无动力。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报

2025年10月3日18时43分发生事故，18时59分现场群众向碧江区公安分局报警；事故发生后，区应急管理局、区交通运输局、区文体广电旅游节假日当天值班人员19：00许前后赶至事故现场，三江公司、元璞公司将事故情况向行业主管部门和应急部门报告该情况；19:14分，区应急管理局节假日现场值班人员打电话给区应急管理局值班人员报告事故情况;20时10分，区应急管理局接到区公安分局传真；20时40分，区应急管理局结合前期掌握信息，核实后向区委办报送事故有关信息；20时57分，区应急管理局向市应急管理局电话报告事故情况（人员

落水情况，现场情况，2 名落水人员已送医院抢救）。

（二）事故现场应急处置情况

10 月 3 日，龙游锦江观光竹筏在 18 点 41 分离岸，18 点 43 分 32 秒在锦江河江宗门码头龙游锦江观光竹筏第 27 节竹筏有 4 名游客失足落水，18 点 43 分 47 秒龙游锦江安全员开始实施救援，18 点 43 分 55 秒救援艇抵达协助救援，捞救 3 名游客到救生艇上。岸上工作人员拨打 120 急救电话，18 时 44 分 59 秒工作人员将另 1 名落水游客（杨素英，女，84 岁）救上岸并立刻做心肺复苏工作。救护车约于 18 时 54 分到达，工作人员将需救援游客交付医护人员急救并陪同前往医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，区委副书记、区人民政府区长张勇第一时间组织区政府办、区交通运输局、区文体广电旅游局、锦江街道等部门赶赴医院，了解落水游客抢救情况、并对家属进行安抚慰问。杨素英经铜仁市第二人民医院抢救无效，于 10 月 5 日 6 时 54 分宣布死亡。经区善后处置工作人员和死者家属商谈善后事宜，最终以赔付 120 万元给死者家属，达成赔付协议，死者已于 10 月 5 日运松桃回家中安葬。

（四）事故应急处置评估

10月3日，18时43分32秒4名游客落水，18时43分55秒船上安全员及护航艇人员展开救援，80余秒及时将落水人员快速救援上岸，2人无恙，第一时间将2名受伤人员送往医院救治。事故发生

后区文体广电旅游局、区交通运输局、区消防救援大队、区应急管理局、锦江街道等部门及时赶赴现场，区人民政府主要领导组织召开会议，明确做好落水受伤人员抢救和家属安抚事宜，立即启动事故原因调查，对相关部门及企业责任落实情况进行核查，并做好的舆情管控。10月5日，杨素英因抢救无效死亡后，第一时间妥善做好善后相关事宜。该起事故应急处置及时、善后处置妥当。

三、事故原因分析

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

1.专家评估。10 月 5 日，铜仁市碧江区水上交通调查组及相关专家通过现场查看和调阅监控，召开专家会分析，得出“10·3”江宗门码头观光竹筏翻覆事故是一起由于运营管理缺失导致开航编队队形存在严重折角隐患、驾驶员于操作与应急处置一连串失误以及通信与风险监控系统失灵而共同引发的责任事故。

2.医院鉴定。10 月 5 日，铜仁市第二人民医院出院记录显示，杨某英因溺水后呼吸心跳骤停（心肺复苏术后）送往医院，抢救无效，于 10 月 5 日 6 时 54 分宣布死亡。

3.公安机关鉴定。10 月 6 日，铜仁市公安局碧江区分局向事故调查组提供《关于杨某英死亡的调查报告》，经公安机关鉴定，符合溺水特征，排除他杀可能。

（二）事故直接原因

由于三江公司船员唐某操作不当，造成第 26 节竹筏的右舷

后侧与第27节竹筏的右舷前侧之间发生了严重的“卡位”（26节竹筏挡住27节竹筏）现象，导致第27节竹筏右舷因受力过大、吃水过深而失去平衡，于18时43分在锦江主航道左侧发生侧翻，造成杨素英溺水死亡。

（三）事故间接原因

一是企业未制定联排竹筏操作规程，应急处置措施在设计上存在缺陷，安全技能教育培训不到位，船员操作技能不强，在驾驶联排竹筏时驾驶员与安全员之间缺乏有效配合，错过停筏处置的最佳时机。**二是**安全隐患排查不到位，未发现未按夜航评估报告设计要求（龙头竹筏1艘，龙身竹筏30艘，共串联31艘）串联了33艘竹筏，超过计划使用竹筏数，埋下了事故隐患。**三是**企业未严格落实已制定的售票实名制管理，乘船游客可一人为其他同行游客代买船票，售票处工作人员及售票告知未明确告知不适合乘船的情形，同时上船前的安全劝导不到位。**四是**竹筏项目违法发包，再分包、转包给不具备从事内河水路运输经营资质的企业，事故单位及相关单位在项目现场安全管理上存在盲区漏洞。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.三江公司。作为梦幻锦江观光竹筏项目（龙游锦江项目）的所有人和生产经营主体，负责该项目的安全生产工作，其安全生产主体责任落实不到位，将项目运营发包给不具备水路运输相关资质的益昌祥公司；未组织制定新投入使用的联排竹筏安全操作规程；安全教育培训不到位，未建立健全安全生产教育和培训

档案，对船长操作技能培训教育不到位；安全隐患排查不到位，未及时发现竹筏数量超过夜航评估报告设计要求数量，存在严重安全隐患。

（二）事故相关单位

1.益昌祥公司。作为三江公司梦幻锦江观光竹筏项目（龙游锦江项目）招商引资营运合作商，在自身不具备水路运输相关资质的情况下承包该项目，并将承包项目再次转包、分包给不具备安全生产条件或者相应资质的元璞公司。

2.元璞公司。作为三江公司梦幻锦江观光竹筏项目（龙游锦江项目）日常运营企业，未制定本公司相关安全管理制度，参照使用三江公司的相关制度。且在自身不具备水路运输相关资质的情况下和益昌祥公司签订《贵州铜仁锦江河水上竹筏游船项目合作协议》。

（三）有关监管部门

1.区交通运输局。作为水上交通行业主管部门，对三江公司龙游锦江观光竹筏项目的安全监管不到位，日常监督检查不深入，只检查竹筏资质，船舶主体和码头等安全隐患，未对该项目部（三家公司）落实企业安全生产主体责任及行业有关法律法规进行执法检查，未及时发现项目主体企业发包给不具备相关资质的企业，以及再分包、转包的违法行为。2025 年 5 月，全区建立水上交通联合巡查机制后，作为牵头单位，组织相关成员单位定期开展联合检查不到位，未发现此次事故相关问题隐患。

2.区文体广电旅游局。作为文化旅游行业主管部门，未深入督促指导企业建立健全安全管理制度，未发现企业安全教育培训存在的短板，未积极督促企业严格落实从业人员参加考核持有效证件上岗；未积极组织开展部门联合执法，发现企业存在的突出问题隐患和违法行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故相关企业及人员的行政处罚建议

1.三江公司。作为梦幻锦江观光竹筏项目（龙游锦江项目）的所有人，安全生产主体责任落实不到位，将项目经营发包给不具备水路运输相关资质的益昌祥公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定[①]；安全生产教育培训不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定[②]；安全隐患排查不到位，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定[③]；造成事故的发生，对事故负有主体责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定[④]给予行政处罚。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

③《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

④《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2.益昌祥公司。将承包三江公司的梦幻锦江观光竹筏项目（龙游锦江项目）再次转包、分包给不具备安全生产条件或者相应资质的元璞公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定和《贵州省水路交通管理条例》第十六条之规定⑤。但分包后不再参与项目管理，仅负品牌策划打造、线上线下品牌推广，建议由交通运输部门依据相关法律法规进行处理，并将处理结果报应急管理部门。

3.元璞公司。不具备从事水上交通业务经营资质，涉嫌违反《贵州省水路交通管理条例》第十六条之规定⑥。合同中虽约定元璞公司负责竹筏游船观光项目运营，但安全管理和人员培训还是由三江公司负责，建议由交通运输部门依据相关法律法规进行处理，并将处理结果报应急管理部门。

4.尹某庆。三江公司总经理，将梦幻锦江观光竹筏项目（龙游锦江项目）发包给不具备安全生产条件或资质的单位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定；对承包方的安全管理落实不到位，未严格按照要求落实安全生产教育培训，安全隐患排查不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一

---

⑤《贵州省水路交通管理条例》第十六条　经营水路运输业务、船舶管理业务的单位或者个人，应当具备国家规定的条件，并向其所在地的市州以上人民政府交通运输主管部门申请国内水路运输业务经营许可、国内船舶管理业务经营许可。

⑥《贵州省水路交通管理条例》第十六条经营水路运输业务、船舶管理业务的单位或者个人，应当具备国家规定的条件，并向其所在地的市州以上人民政府交通运输主管部门申请国内水路运输业务经营许可、国内船舶管理业务经营许可。

禁止伪造、变造、涂改、出租、出借、倒卖或者以其他形式非法转让国内水路运输经营许可证、国内船舶管理业务经营许可证、船舶营业运输证等证件。

禁止非营业性运输船舶从事经营性运输

条第（三）项、第（五）项之规定⑦。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定⑧给予行政处罚，同时建议移送区纪委区监委依据相关规定进行处理。

5.万某亮。三江公司安环部负责人，协助总经理分管公司安全生产工作，组织或参与开展安全教育培训不到位，未建立健全安全生产教育和培训档案；开展安全隐患排查不到位，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项之规定⑨。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定⑩给予行政处罚，同时建议移送区纪委区监委依据相关规定进行处理。

（二）建议企业内部处理人员

唐某。三江公司派到益昌祥公司、元璞公司船长，驾驶梦幻锦江观光竹筏项目（龙游锦江项目）龙头竹筏船员，因操作不当，造成竹筏翻覆。建议由交通运输部门督促三江公司依照公司安全管理制度进行处罚。

---

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

⑨《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

⑩《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）对监管部门及相关人员处理建议

1.区交通运输局。建议区交通运输局向区人民政府作出书面深刻检讨。

2.区文体广电旅游局。建议区文体广电旅游局向区人民政府作出书面深刻检讨。

3.孙某。区交通运输局党组成员、副局长，作为分管负责同志，牵头抓水上交通行业安全监督管理不到位，带队检查涉事水上交通企业不深入，未发现三江公司将项目发包给益昌祥公司的违法行为；未认真督促指导协助分管和具体负责水上交通安全监管负责人落实安全监管，履行岗位职责不力。建议移送区纪委区监委依据相关规定进行处理。

4.刘某刚。区文体广电旅游局党组成员，作为分管负责同志，带队到分管文化旅游行业重点景区开展工作不深入，对中南门古城涉水文化旅游区涉水文化旅游项目龙游锦江项目的经营主体安全管理情况不清楚；未认真督促分管股室市场监管股，切实加强对龙游锦江竹筏项目及经营主体的全面安全监督管理，日常工作以节前打招呼和宣传为主。建议移送区纪委区监委依据相关规定进行处理。

5.张某。区交通运输局水上交通安全工作具体负责人，对企业的打非治违力度小，今年以来检查仅移交水上交通违法行为3条，未发现三江公司违法发包、分包、转包行为；对涉事水上交通运营企业监管不到位，未督促三江公司做好安全管理工作，制

定完善的联排竹筏编队标准化安全操作流程。建议移送区纪委区监委依据相关规定进行处理。

6.陈某。区文体广电旅游局市场监管理股负责人，区文体广电旅游局作为旅游行业主管部门，对景区内水上旅游项目的安全监管责任落实不到位，对竹筏公司的日常安全检查不够深入细致，对企业的安全管理监督指导不力。建议移送区纪委区监委依据相关规定进行处理。

六、主要教训

（一）应急物资准备工作不到位。应急物资准备上存在明显短板，其中最突出的问题是未配备专业的割绳工具。竹筏完全依赖绳索捆绑固定，在正常状态下稳固可靠，但一旦在急流中发生碰撞、倾覆或被水中障碍物挂住，绳索可能缠绕人员肢体，导致其被困于倾覆的竹筏之下，酿成致命的“缠绕溺水”事故。

（二）企业安全生产责任落实不到位。涉事企业未办理经营许可有关证件，层层规避安全生产企业主体责任，源头管控不到位，未健全安全管理制度，现场管理混乱。三江公司违法发包项目给不具备相关资质的企业。益昌祥公司公司、元璞公司未建立健全企业相关安全管理制度，未制定应急预案；管理人员和安全员等关键岗位人员未经过专业培训并持证上岗；企业安全技能教育培训不到位，船员操作技能不强，在驾驶竹筏时操作不规范，未考虑转弯半径；竹筏船头驾驶员和安全员协同配合不到位，安全员未及时提示驾驶员船尾驾驶情况。

（三）行业安全生产监督管理不到位。区交通运输局作为水

上运输行业负有安全监督管理职责的部门，区文体广电旅游局作为旅游行业负有安全监督管理职责的部门，在多重安全监管的情况下，对涉水文旅主体企业、运营企业、实际管理企业的安全管理模式和实际经营情况检查不到位，未能及时发现主体企业违法发包、分包，未能有效督促运营、管理企业建立健全落实安全管理制度，扎实开展重大事故隐患排查整治等。区交通运输局在牵头组织落实全区水上交通联合巡查机制上存在履职不到位的情况，分析研判不精准，现场检查不深入，不仔细，未能督促有关部门督促辖区涉及水上交通企业建立健全安全生产管理制度，排查整治各类安全隐患。

（四）涉水文旅项目监管未形成合力。区交通运输局对竹筏在从事内河水上游客运输经营行为的准入把关不严，在行业具体标准未明确的当下，服务指导多，监管力度小，主要围绕竹筏等船舶和现场码头进行监管，对涉事梦幻锦江光竹筏项目（龙游锦江项目）所有人三江公司等企业安全生产主体责任落实的安全监管不到位。区文体广电旅游局对竹筏涉水从事文化旅游活动的安全监管满足于常规动作，纳入管理对象后，对专业性较强的竹筏缺乏有力的监管。在事故发生的竹筏从事水上文化旅游生产经营活动的监管上，两个部门存在监管边界不清、信息共享不畅的问题，未形成有效的联合监管机制。

七、整改措施

（一）加强应急准备工作。三江公司要针对竹筏易发生的侧翻、落水、失控等风险，提前配备足量救生衣、救生圈、长竿绳

索、专业的割绳工具等救援物资，并确保所有器材处于完好可用状态。要精心组织常态化、实战化的应急演练，模拟游客落水、竹筏散架、突发恶劣天气等多种险情，重点锻炼救援人员的快速响应、协同配合与科学施救能力。通过反复演练，不断检验预案的可行性，优化应急处置流程，增强全员安全意识与自救互救技能，从而筑牢水上安全防线，最大限度防范和减少意外事故的发生。

（二）完善全区安全生产管理机制体制。完善安全生产风险排查整治和责任倒查机制，严格工作措施，建立落实清单，加强跟踪问效。制定我区提升基层应急管理能力的若干措施，理顺区与乡镇（街道）应急管理体制，明确专门工作力量，建立应急管理及消防履职事项清单，纳入基层网格化管理服务内容。建立健全审批与监管部门联动、安全生产责任保险事故预防、自然灾害巨灾保险、跨部门灾害防范应对等协调机制，完善“挂牌督办、警示约谈、督导巡查、调度通报”等重点工作推进机制。修订完善安全生产、防灾减灾救灾议事协调机构工作规则。建立完善安全生产风险排查整治和责任倒查机制，切实防范化解重大风险，动态消除重大事故隐患，防范遏制重大以上事故。动态完善监管部门安全生产权责清单，发挥各安全生产专业委员会作用，厘清“一件事”全链条、各环节安全监管责任。

（三）压实涉水文旅行业企业主体责任。区交通运输局、区文体广电旅游局等部门要督促涉事企业立即停止违法行为，按程序办理经营许可，明确内部安全管理结构，由企业主要负责人带

头，健全落实全员安全生产责任制，建立健全安全管理制度。吸取事故教训，结合实际制定应急预案，强化实操与应急演练，每季度至少组织一次实战化的应急演练，重点演练乘客落水、船舶失控、恶劣天气等常见险情，并留存影像和评估记录。确保安全管理人员、船员、安全员等关键岗位人员持证上岗，实行全员持证与动态管理。操作员必须通过实操考核方能上岗；关键岗位人员（如竹筏操作员、安全员）必须经培训考核合格后持证上岗。加强安全教育培训工作，制定并执行标准化培训大纲。建立从业人员安全档案，对违章记录、演练表现、再培训情况进行动态管理，作为其上岗和续聘的重要依据。同时，要求辖区涉水文旅行业企业举一反三，全面开展自查自纠。

（四）压实涉水文旅行业安全监管责任。严格按照“三管三必须”“谁主管、谁负责”“谁靠近、谁负责”的原则，由区交通运输局和区文体广电旅游局全面加强对事故企业等涉水旅游景区有关企业的安全监管，开展一次从业资质摸排，开展现场审查，确保满足安全条件。加大对企业人员配置、安全管理、制度建设、码头设施设备和竹筏的安全排查整治。由区委办、政府办督查室、区纪委区监委、区安委办要将有关部门履行涉水文旅行业安全监管职责情况纳入日常督查和绩效考核范围。对存在“宽松软虚”问题进行追责问责，对发生较大影响事故的单位及个人严格事故调查，严肃追责任追究。

（五）理清理顺涉水文旅行业工作职责。区交通运输局、区文体广电旅游局牵头，理清理顺涉水文旅行业一件事全链条安全

监管职责，探索准入门槛和准入标准，报请区人民政府明确文体广电旅游（文化旅游）、交通运输局（水上运输）、水务（河道水文）、市场监管（设备特种设备）等部门的安全监督管理职责分工，避免推诿扯皮，确保水上交通安全领域“有人管、有人抓”；严格落实已制定碧江区水上交通安全巡查机制，充实专班成员，定期召开联席会议，组织开展联合执法行动，形成监管合力，数据共享，实现信息互通。