珠海高新区清华科技园（珠海）二期 2C 区地下室新增外墙工程“10·17”一般高处坠落事故调查报告

珠海高新区清华科技园（珠海）二期 2C 区地下室新增外墙工程

“10·17”一般高处坠落事故调查组

2024 年 3 月 4 日

目 录

一、事故基本情况..... 2

（一）事故有关单位情况..... 2

（二）项目概况..... 3

（三）相关合同签订情况..... 3

（四）事故相关人员情况..... 4

（五）事故现场情况..... 4

（六）相关气象情况..... 5

二、事故发生经过和应急处置情况..... 5

（一）事故发生经过..... 5

（二）事故应急处置情况..... 6

（三）应急救援评估结论..... 6

（四）善后处置情况..... 6

三、人员伤亡和直接经济损失情况..... 6

（一）人员伤亡情况..... 7

（二）直接经济损失..... 7

四、事故原因和事故性质..... 7

（一）事故原因..... 7

（二）事故性质认定..... 7

五、有关单位存在的问题..... 7

六、事故责任认定以及处理建议..... 9

（一）免于追究责任人员..... 9

（二）建议给予行政处罚的单位及个人..... 10

（三）其它处理建议..... 10

七、事故防范和整改措施建议..... 10

珠海高新区清华科技园（珠海）二期2C区地下室新增外墙工程“10·17”一般高处坠落事故调查报告

2023年10月17日上午7时36分许，位于珠海高新区唐家湾镇大学路101号，清华科技园（珠海）二期2C区地下室新增外墙工程在建工地，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，10月18日，成立了由区管委会、区住房城乡建设局、区应急管理局、区纪检监察工委、区总工会、区社会事业局、区综治局、唐家派出所等单位人员组成的珠海高新区清华科技园（珠海）二期2C区地下室新增外墙工程“10·17”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、现场勘察、查阅资料、问询谈话等方式，查明了事故经过、发生原因、人员受伤和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

经调查认定，珠海高新区清华科技园（珠海）二期2C区地下室新增外墙工程“10·17”高处坠落事故是一起因施工单位现

场安全管理落实不到位，施工人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.建设单位

珠海清华科技园创业投资有限公司[1]，（以下简称“珠海清华科技园公司”）。统一社会信用代码：9144040073047121 86；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：别力子。该公司在该项目负责人：吴**。

2.施工单位

广东力宏建设集团有限公司[2]，（以下简称“广东力宏公司”）。统一社会信用代码 91441900MA4W0LY31Y；企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：

---

[1] 行业：专业技术服务业；注册资本：19,000 万元人民币；注册地址：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园 4 栋 1501-1505；成立日期：2001 年 7 月 9 日；一般项目：创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；科技中介服务；国内贸易代理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；企业总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

[2] 行业：土木工程建筑业；注册资本：10,000 万元人民币；注册地址：东莞市莞城街道东城中路恒福大厦 407 室；成立日期：2016 年 11 月 24 日；建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利工程、室内水电安装、通信工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、土石方工程、电子智能化工程、消防工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、模板脚手架工程、室内外装饰工程、幕墙工程、城市及道路照明工程、环保工程、建筑劳务分包、园林绿化；销售：建筑材料（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

邓双喜。持有东莞市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，证书有效期：2023 年 12 月 31 日，证号：D344154098，具备市政公用工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、模板脚手架专业承包不分等级、环保工程专业承包三级。公司在该项目负责人：阳再*。

（二）项目概况

清华科技园（珠海）二期 2C 区地下室新增外墙工程（下称清华科技园地下室外墙工程）为限额以下工程项目，不需要办理《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，位于珠海高新区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园内，项目施工主要内容为在 2C 区地下室新增一段钢筋混凝土墙体工程，长度约 116 米，包括但不限于土方开挖回填、钢筋工程、混凝土工程、模板工程、装饰工程、防水工程；项目总工期：60 日历天，2023 年 7 月 27 日发包人签发《开工令》。因为天气原因，至 10 月 17 日发生事故时，已完成合同约 40％的进度。工程总造价 171.35 万元人民币。

事故现场地点位于清华科技园 5 栋（清华科技园广场）北侧地下室外边沟，周**坠落点边沟边缘至边沟底部垂直高度经测量约 7.2 米。

（三）相关合同签订情况

1.施工承包合同

2023 年 9 月 1 日，珠海清华科技园公司和广东力宏公司签订《清华科技园（珠海）二期 2C 区地下室新增外墙工程》[3]合

同，通过合同附件 2《安全生产责任协议书》，约定双方安全生产责任。

（四）事故相关人员情况

1. 周**，男，58 岁，湖南**市人；2023 年 8 月 10 日，广东力宏公司项目负责人阳再*与周**口头约定劳动关系；在清华科技园地下室外墙工程钢筋班组从事钢筋工岗位工作。


2. 阳再*，男，35 岁，湖南**市人；广东力宏公司清华科技园地下室外墙工程项目负责人。

（五）事故现场情况

图一、图二显示项目边沟左边安装有围蔽板与外界隔开，边沟右边安装有钢板桩，边沟周围无临边防护，边沟旁边有一条土



（图一）

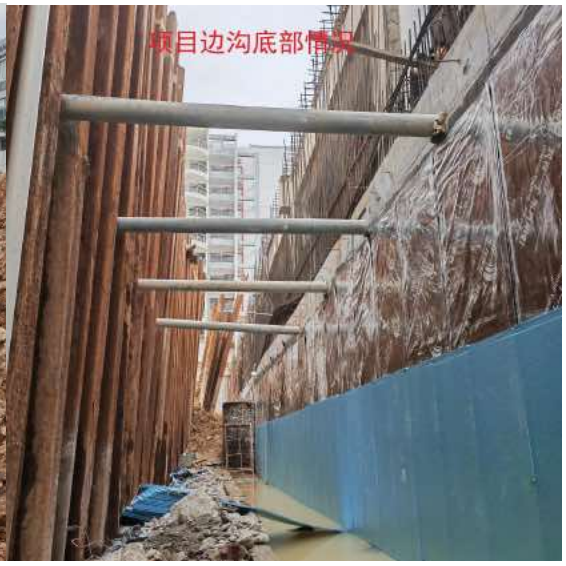

（图二）

[3]《清华科技园（珠海）二期 2C 区地下室新增外墙工程》，（合同编号：LHZH-2023-SG-01）、编号：ZHQHKTY-GC00-20230901-0088

质通道，围蔽板区域下到土质通道垂直高度约 50cm 落差。

（六）相关气象情况

2023 年 10 月 17 日，日最高气温 28℃，日最低气温 24℃；风向：东北风；风力 3-4 级；天气：多云。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过现场勘查、对相关人员调查询问、查看监控视频，还原事故发生经过为：2023 年 10 月 17 日上午，广东力宏公司现场带班阳井*根据工程进度，安排周**所在班组停工，周**自行决定去查看准备工程钢筋材料。7 时 36 分 23 秒，周**头戴黄色安全帽进入事故现场，从围蔽板区域走下边沟旁土质通道时，发生侧滑翻滚坠落至边沟底部（经测量，周**坠落点边沟边缘至边沟底部垂直高度约 7.2 米），在附近工作的陈**（广东力宏公司员工）、刘**（广东力宏公司员工）看到后，陈**迅速跑至周**身边查看，刘**去找阳井*（广东力宏公司现场带班）告知情况，阳井*知道后立即赶至事发地点，拨打 120 急救电话，并打电话向阳再*报告事故，7 时 49 分许，阳再*接报事故后立即给吴**（珠海清华科技园公司项目工程部经理）打电话报告事故；7 时 50 分许，120 到场，急救人员发现边沟太深伤者体重太重抬不上来；7 时 52 分许，阳再*拨打 119 应急救援电话，8 时 15 分许，119 到场后利用救援工具把周**抬离边沟，由 120 送往中大五院抢救，10 月 18 日 0 时 50 分，周**经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

高新区应急指挥中心接到事故报告后，迅速启动应急处置机制，医疗、应急、119、区创新创业服务中心等应急救援力量接报后及时赶赴现场指挥及开展救援工作；区应急管理局现场勘验、调查取证、处理善后事宜及按要求报送事故信息等工作。

8 时 36 分许，区应急指挥中心接区值班室事故通知;

8 时 45 分许，区应急局值班人员到达现场应急处置，核实相关情况后及时上报事故。

（三）应急救援评估结论

此次事故救援，120 急救、119 应急救援措施及时有效，区应急管理局、区创新创业服务中心主要领导及时带队到场指挥，处置措施科学合理，未衍生次生事件；事故续报信息准确及时。经综合评定，本次事故应急救援处置符合应急处置程序要求。

（四）善后处置情况

2023 年 10 月 23 日，经珠海高新区人民调解委员会唐家人民调解工作室调解，阳再*代表广东力宏公司与周**家属签订《调解协议书》（协议编号:（高新 02）人调 2023.10.139）；10 月 24 日周**遗体火化；善后工作全程平稳。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

10 月 17 日 7 时 26 分 26 秒，周**从清华科技园地下室外墙工程项目内边沟旁坠落至边沟底部，送医院抢救无效死亡;根据《死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为高处坠落伤。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，经事故单位统计，调查组核定此起事故直接经济损失为145万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

事故调查组经过现场勘察、查看监控视频、事故现场相关人员谈话问询等，认定事故原因为：施工项目内边沟未设置临边防护设施，周**在未采取有效防护措施情况下擅自接近边沟，发生侧滑坠落至边沟底部受伤致死。

（二）事故性质认定

经调查认定，珠海高新区清华科技园（珠海）二期2C区地下室新增外墙工程“10·17”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、有关单位存在的问题

（一）广东力宏公司

广东力宏公司作为施工单位，未严格落实安全生产主体责任，经调查发现，项目施工现场围蔽形同虚设，作业人员可以随意进入围蔽区域靠近施工边沟，且边沟周围无临边防护；未及时采取有效措施消除安全隐患；从业人员安全生产教育和安全技术交底流于形式，针对性不强。未及时发现周**未采取有效防护措施和未按要求系紧安全帽[4]。

（二）珠海清华科技园公司

珠海清华科技园公司作为建设单位，有签订施工合同和安全生产合同，约定各方安全生产义务和责任。成立项目管理机构，对项目派驻有项目管理人员；施工过程中多次组织召开会议，督促施工单位落实安全责任，定期不定期开展安全生产督促检查，对发现的问题有督促跟踪落实整改。

经调查发现，珠海清华科技园公司已对作业人员进入围蔽区域内作业的高坠安全隐患进行督促整改，并要求施工单位对作业人员做好安全交底工作要求及对整改落实情况进行了跟进，但对施工单位未做好围蔽区域管理及边沟周围未设置临边防护的安全隐患监督检查不到位。

（三）区创新创业服务中心

至2023年10月，区创新创业服务中心组织召开孵化园区安全生产专题会议4次。区分管领导带队，中心开展“春节”“两会”“五一”“端午”“国庆”等节前检查及“汛前”“有限空间”“防御台风”等专项检查共62次安全生产检查，共派出116人次、对180家次企业或工地进行检查，共发现186项安全隐患，已全部完成整改。其中对清华科技园及企业进行9次，共计检查43家次企业，发现33处隐患，已全部督促其整完成。8月份通过购买服务、聘请专家等方式对园区及企业进行了指导帮扶的工作，并开展安全生产专家上门指导检查服务，共计对所有14个孵化园区进行全覆盖安全检查，同时对孵化器内30家生产型企业开展了1轮指导检查。

---

[4] 监控视频显示，周**坠落沟底前安全帽脱落飞出。

经调查，区创新创业服务中心存在以下问题：1、部门安全生产检查工作人员及园区相关负责人员专业能力不足，对建筑领域特别是在建项目各相关安全检查要点不熟悉。虽然制定了《各孵化园区安全检查工作方案指引》，但偏重于消防安全检查，安全检查不全面，实际检查时，主要关注企业管理制度、安全检查记录等业内事项，8 月 31 日对事故项目进行了安全检查，发现现场围档物不牢固问题，已当场要求施工方进行现场整改且确认完成整改，但未联合相关单位专业力量进行详细督导检查。2、对园区相关在建工程检查片面认为工程方面按行业划分是由住建部门主管，本单位只是协助，没有形成共管共抓的局面。3、宣传教育力度不够。安全生产宣传工作没有针对性，效果不明显，没有引起园区及企业人员足够重视。

六、事故责任认定和处理建议

（一）免于追究责任人员

周**，广东力宏公司钢筋工，安全意识淡薄，无视施工项目内边沟未设置临边防护的危险，未采取有效防护措施擅自接近边沟，发生侧滑坠落至边沟底部受伤致死，对事故负有主要责任。鉴于其本人在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及个人

1.广东力宏公司，未严格落实安全生产主体责任，未及时采取有效措施消除作业人员可以随意进入围蔽区域靠近施工边沟，且边沟周围未设置临边防护。对从业人员安全生产教育和安全技术交底流于形式、针对性不强，对事故负有责任，建议由区应急

管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规立案调查，追究其事故责任。

2.阳再*，广东力宏公司项目负责人，未及时排查消除施工围蔽不实，且边沟周围未设置临边防护，存在安全隐患。对从业人员安全生产教育和培训只有口头没有书面，安全生产教育和培训不到位，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对阳再*立案调查，追究其事故责任。

（三）其他处理意见

1.珠海清华科技园公司，对施工单位未做好围蔽区域管理及边沟周围未设置临边防护，存在安全隐患监督检查不到位，建议由区创新创业服务中心对其进行约谈并通报处理。

2.区创新创业服务中心，建议由高新区安委办约谈中心负责人，督促加强对孵化器安全管理监管，强化巡检工作，对发现其他行业领域安全风险及时联动，堵塞安全管理漏洞。

七、事故防范和整改措施建议

本次事故项目是限额以下工程，调查发现本起事故中，施工现场围蔽形同虚设，作业人员可以随意进入围蔽区域靠近无临边防护的施工边沟。作业人员周**安全意识淡薄，未采取有效防护措施，擅自靠近无临边防护的边沟。事故反映施工企业现场安全管理不到位，部分一线作业人员缺乏安全意识及遵守生产安全规范的意识。

（一）区住房城乡建设局要结合实际研究制定限额以下工程

建设管理相关制度措施，切实督促指导相关单位落实限额以下工程建设的管理职责；要与日常监管单位建立联动机制，完善相关制度和工作措施，督促项目建设各方从严从实履行安全主体责任。

（二）唐家湾镇，区双创中心等属地及行业部门要建立网格化管理体系，加强日常安全巡查，依法查处违法建设行为，真正把管理责任落实到单位、落实到人，确保限额以下小型工程的施工安全。

（三）建设、施工单位作为施工现场的主要管理方，要肩负起安全生产的主体责任。施工单位要切实加强对作业人员的安全教育，确保一线人员提升安全意识，严格执行各项安全管理制度，要提升安全管理人员的业务能力和强化责任心，确保安全管理工作落实到位。建设单位要加强对施工现场的监督巡查，及时发现纠正工人违规、违章作业行为，对不满足施工安全条件的作业要及时进行制止。