石棉回隆四川盛屯锌锗科技有限公司“5·29”一般中毒和窒息事故调查报告

2023年5月29日凌晨4时许，四川盛屯锌锗科技有限公司资源再生一车间2号回转窑停产检修期间发生一起中毒和窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失约316万元。

为查清事故原因，认真汲取事故教训，明确事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等有关法律法规的规定，石棉县人民政府成立了四川盛屯锌锗科技有限公司“5·29”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称事故调查组），县人民政府、县公安局、县应急管理局、县经济信息和科技局、县总工会、县人力资源和社会保障局有关负责同志参加，并特邀县纪委监委机关和县检察院参与事故调查处理。市安委会于10月19日下发了《挂牌督办通知书》，对该起事故查处实行挂牌督办。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过实地勘查事故现场、查阅安全管理相关资料、对事故相关单位及有关人员调查询问等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质，厘清了相关单位和人员的事故责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，

并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范的措施建议。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年5月26日23时35分，四川盛屯锌锗科技有限公司资源再生一车间2号回转窑下料管焊缝开裂需停机补焊，厂长刘某1决定计划停机3天（5月27日至5月29日）清理积窑并补焊。27日2号回转窑进行自然冷却，28日8时开始对2号回转窑积窑进行清理，于17时完成清理，18时车间主任龚某谊安排车间工人姜某、罗某林对脱硫设施及周边卫生进行打扫。29日3时15分，姜某、罗某林对脱硫设施及周边卫生打扫完毕，龚某谊让姜某、罗某林解散自行休息；3时44分，姜某、罗某林二人带照明灯具进入2号回转窑内；3时49分，姜某从2号回转窑内出来拿了一个吨袋后返回2号回转窑内，并熄灭照明灯，早上8时14分被发现。

（二）应急处置情况

5月29日早上8时，车间主任龚某谊在交班时对夜间作业人员进行点名，发现姜某、罗某林未到场，便安排车间工人在厂内寻找。8时14分，车间工人刘某2在2号回转窑内距窑口约6米处发现姜某、罗某林躺在里面，刘某2赓即叫来工人陈某革等人将姜某、罗某林抬出了2号回转窑。抬出回转窑后龚某谊对姜某、罗某林进行了心肺按压和输氧，并于8时19分拨打了120急救电话。8时21分，众人将姜某、罗某林抬到资源再生一车

间门口等待120急救中心救治。8时48分，120急救中心到达现场，经过医务人员抢救无效，当场宣布2人死亡。

（三）事故信息报送及举报核查情况

1.事故信息报送情况

5月29日8时15分，陈某革向大班长范某明报告当时窑内情况，范某明赓即向刘某1打电话报告姜某、罗某林二人的情况。8时30分，刘某1直接向总经理甄某电话报告，甄某启动了公司应急预案，安排副总经理李某东开展善后工作。当日11时许姜某、罗某林尸体已送至石棉县殡仪馆。5月30日，四川盛屯锌锗科技有限公司同死者姜某、罗某林家属就赔偿一事达成一致。5月31日，死者姜某、罗某林尸体在石棉县殡仪馆火化。

从事故发生至举报核实，四川盛屯锌锗科技有限公司未向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故。

2.事故举报核查情况

8月25日17时石棉县应急管理局通过应急管理部安全生产举报系统收到群众匿名举报信息：四川四环锌锗科技有限公司（现四川盛屯锌锗科技有限公司）于2023年5月28日检修回转窑发生CO窒息事故，造成2人死亡。接到举报后，2023年8月28日至29日，石棉县应急管理局执法人员根据举报内容核查有关情况。执法人员先后走访调查石棉县殡仪馆、事发企业，初步确认姜某、罗某林非意外死亡。成立事故调查组后，通过查阅资料、调取监控、调查询问等方式，查明了事故经过和瞒报过程。

二、基本情况

（一）事故发生单位概况

四川盛屯锌锗科技有限公司[1]。成立时间：2005 年 3 月 2 日；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：甄某；注册资本：100000 万元；统一社会信用代码：915118007******7R。经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；矿物洗选加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险废物经营道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）事故发生单位生产工艺

资源再生一车间生产工艺主要为煅烧电锌浸出渣(含铅、锌、铟、锗）得到氧化锌产品，同时回收铁、银等金属。具体生产流程为将电锌浸出渣（含铅、锌、铟、锗）通过配料与无烟煤混合。按煤比 0.64 进行配料后，用装载机运料至下料斗通过皮带运输机送入回转窑内。在窑内经预热、干燥、还原挥发、冷却四个过


1.公司前身为四川四环锌锗科技有限公司，于 2023 年 9 月 13 日更名为四川盛屯锌锗科技有限公司。

程。回转窑反应挥发区温度为1000-1300℃，混合料中的有价目金属锌、铅、锗、铟等被还原，并挥发进入气厢，在气厢中氧化成氧化物，即氧化锌烟尘，进入布袋收尘器中，人工袋装即为粗氧化锌产品。

资源再生一车间建有2条回转窑生产线，分别安装有一台余热锅炉，利用窑尾余温产出蒸汽供公司电解锌车间进行使用。

回转窑产出的水淬渣经过水淬池冷却后经皮带输送至球磨机，再经过磁选机和摇床进行分类，得到铁银渣和煤渣产品。

图1 工艺流程图

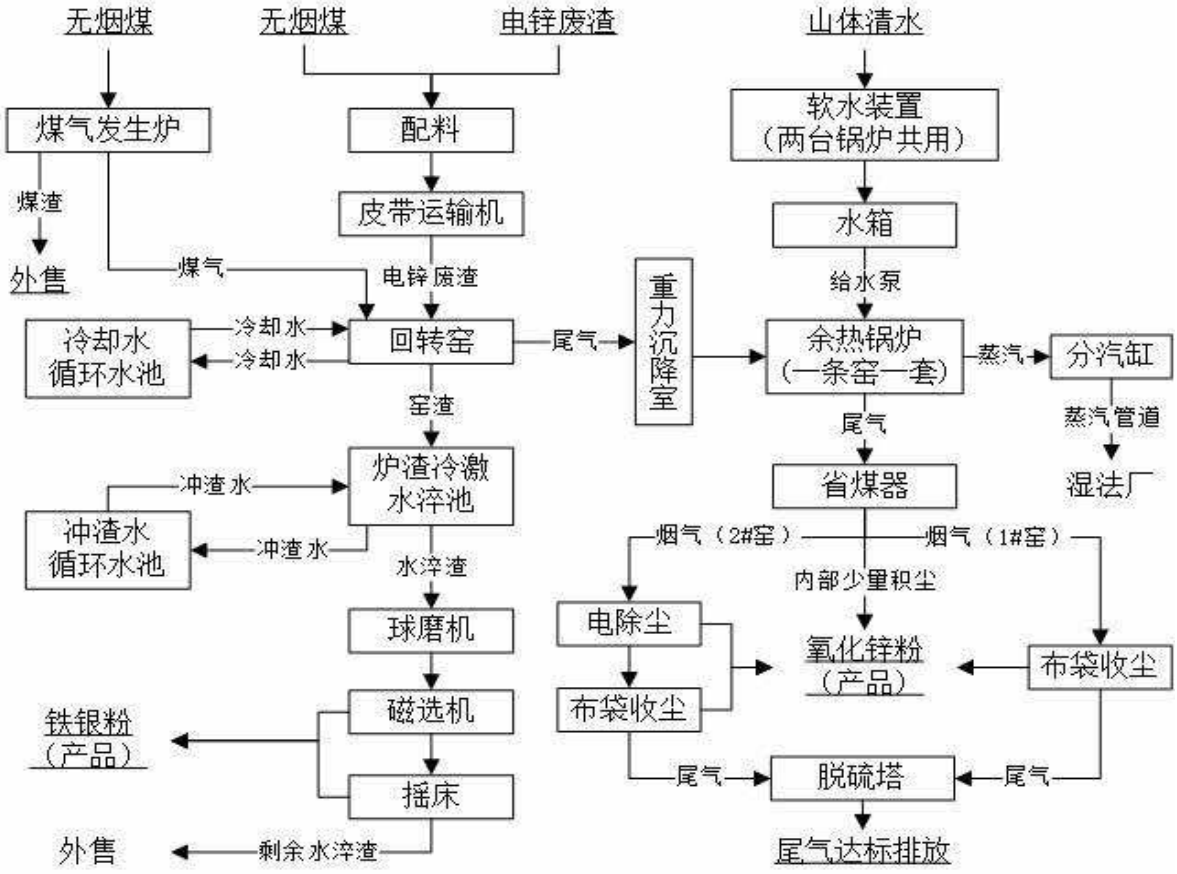

（三）事故现场勘验情况

事故发生在四川盛屯锌锗科技有限公司资源再生一车间2号回转窑内，位于石棉县回隆镇，事故回转窑宽3米，长45米，呈拱形状结构。事发时两名死者位于2号回转窑内距窑口约6米处。

图22号回转窑窑头



图3 事故位置图

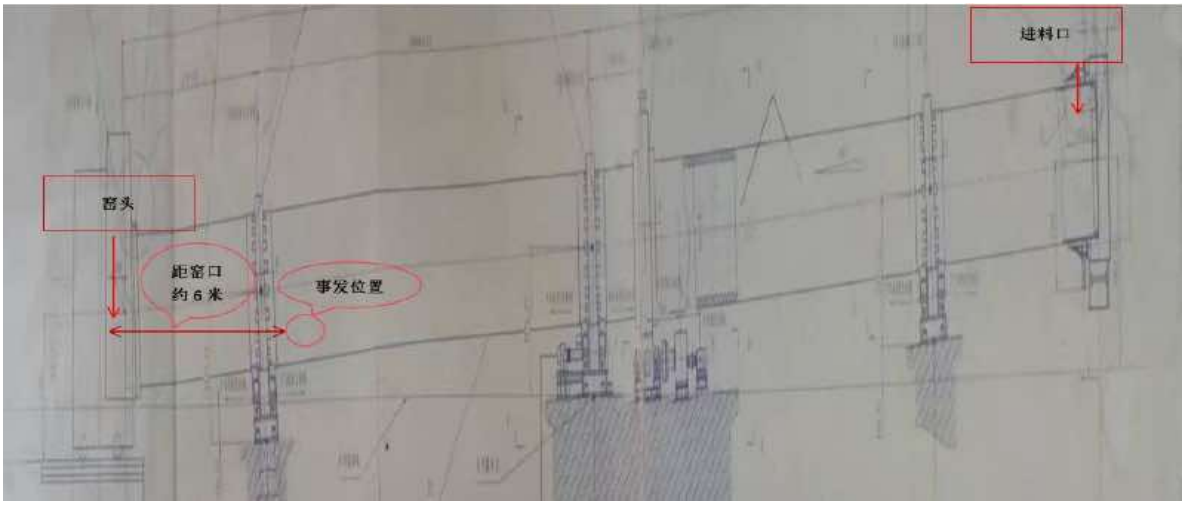


图4 2号回转窑生产照片



（四）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

（1）姜某，男，身份证号：51312519******016，工种：窑头工，户籍地址：四川省石棉县******。

（2）罗某林，男，身份证号：51312519******810，工种：窑头工，户籍地址：四川省石棉县******。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故调查组认定，本次事故造成直接经济损失约316万元（不包含行政处罚）。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

姜某、罗某林未采取任何安全防护措施的情况下擅自进入2号回转窑内，导致吸入多种混合气体（一氧化碳、二氧化碳、硫化氢）中毒窒息死亡。

2.间接原因

（1）四川盛屯锌锗科技有限公司安全生产主体责任落实不到位：

①有限空间作业管理不到位。在有限空间作业时未按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》制定有限空间作业方案[2]，并未按《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》对进入有限空间的员工进行安全交底和风险告知[3]，在进入有限空间作业期间未在进出口周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌。

②安全教育培训不到位。姜某、罗某林的三级安全教育培训未如实记录[4]。未对有关人员进行书面考核。未按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》在有限空间作业前对现

2.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第八条：工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、 控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。

3.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十条：工贸企业实施有限空间作业前，应当将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

场作业人员、现场作业负责人[5]进行培训，未执行全员安全教育培训的要求，未对从事有限空间作业的一般从业人员进行培训。

③隐患排查管理不到位。企业在隐患排查过程中未按照《中华人民共和国安全生产法》对隐患排查治理情况如实记录[6]。隐患排查治理档案资料管理混乱，未将排查出的隐患逐一记录在隐患台账。

（2）属地乡镇和相关部门督促企业落实安全生产主体责任不力。

（二）事故性质

经事故调查组认定，石棉回隆四川盛屯锌锗科技有限公司“5·29”一般中毒和窒息事故是一起生产安全责任事故，同时瞒报了该起事故。

四、调查发现的主要问题

（一）事故发生单位

四川盛屯锌锗科技有限公司安全生产主体责任不落实。

1.有限空间作业管理不到位。未按规定制定有限空间作业方案[7]；作业时未按规定设置安全警示标志和警示说明[8]、作业后未

5.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第六条：工贸企业应当对从事有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。

6.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

7.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第八条：工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。

8.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十九条第二项：工贸企业有限空间作业还应当符合下列要求：（二）设置明显的安全警示标志和警示说明。

采取防止人员进入有限空间的有效管控措施。

2.未及时消除事故隐患。未及时发现和制止姜某、罗某林擅自进入有限空间休息，在夜间巡查过程中未能发现二人违规进入有限空间，未及时消除事故隐患[9]。

3.安全教育培训和风险告知不到位。未按规定在检维修前对姜某、罗某林进行有限空间作业安全教育培训[10]和风险告知[11]。

4.现场管理失控。在完成夜间工作任务后，未对从业人员进行统一管理，在明知厂区存在危险因素的前提下，未对存在的风险进行管控。

5.未按规定上报生产安全事故。事故上报机制不健全，对生产安全事故的认知片面，公司接到报告罗某林、姜某二人死亡一事后，盲目判定该起事故为意外事故，未按照规定上报事故[12]，隐瞒了事故。

（二）有关部门和属地乡镇

1.石棉县经济信息和科技局，在履行行业安全监管职责过程中，虽多次前往企业现场进行安全生产检查、宣传，召开安全培训等工作，但发现隐患能力不足，指导企业贯彻执行国家有关安全生产法律法规和方针政策不够到位，督促企业落实安全生产主

9.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

10.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第六条：工贸企业应当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。

11.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十条：工贸企业实施有限空间作业前，应当将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。

12.《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

体责任不力。

2.石棉县回隆镇人民政府，履行属地安全监管职责，虽多次前往企业现场进行安全生产检查、宣传等工作，但未及时发现企业安全管理方面存在的问题，履行属地安全监管职责不力，督促企业落实安全生产主体责任不力。

3.四川石棉工业园区管理委员会，协助有关部门做好工业园区环境保护和安全生产监督管理工作，虽多次召开安全生产会议，前往企业现场进行安全生产检查、宣传等工作，指导企业贯彻执行国家有关安全生产法律法规和方针政策不够到位，督促企业落实安全生产主体责任不力。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.四川盛屯锌锗科技有限公司

履行安全生产主体责任不到位。有限空间作业管理不到位、隐患排查治理、安全教育培训不到位，瞒报该起事故。对事故的发生负有直接责任。

以上行为违反了《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第六条[13]、第八条[14]、第十条[15]，《中华人民共和国安全

13.《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

13.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第六条：工贸企业应当对从事有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。

14.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第八条：工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。

15.《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十条：工贸企业实施有限空间作业前，应当将有限空间

生产法》第二十八条第四款[16]、第四十一条第二款[17]，《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[18]等规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[19]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项[20]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故相关人员处理建议

1.姜某，四川盛屯锌锗科技有限公司资源再生一车间窑头工，未按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》办理作业票、未采取任何防护措施的情况下擅自进入2号回转窑内，导致该起事故发生。对事故的发生负直接责任。

以上违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[21]的规定，由于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.罗某林，四川盛屯锌锗科技有限公司资源再生一车间窑头工，未按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》

作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。

16.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

17 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

18.《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

19.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

20.《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

21.《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

办理作业票、未采取任何防护措施的情况下擅自进入2号回转窑内，导致该起事故发生。对事故的发生负直接责任。

以上违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[22]的规定，由于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

3.甄某，四川盛屯锌锗科技有限公司总经理、主要负责人，未正确履行主要负责人安全生产管理职责，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，瞒报该起事故，对事故的发生负有主要管理责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[23]、第二十一条第（七）项[24]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[25]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[26]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

4.苏某勇，时任四川盛屯锌锗科技有限公司总经理助理，分管公司生产和安全工作，履行安全生产管理职责不到位，组织安全生产教育培训不到位，安全隐患排查不到位，未及时消除生产

22.《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

23.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

24.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

25.《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员科员直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

26.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

安全事故隐患，对事故的发生负有管理责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项[27]、第（五）项[28]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[29]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

5.刘某1，时任四川盛屯锌锗科技有限公司生产部副部长、资源再生一车间副厂长，未正确履行安全生产管理职责，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定有限空间作业方案，对事故的发生负有管理责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[30]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[31]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

6.龚某谊，四川盛屯锌锗科技有限公司资源再生一车间车间主任，未正确履行职责，安全隐患排查不到位，未对姜某、罗某林进行有限空间安全风险告知，未设置安全警示标志和警示说明，

27.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

28.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

29.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

30.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

31.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对事故的发生负有管理责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[32]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[33]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

7.郑某有，时任四川盛屯锌锗科技有限公司安环部部长，未正确履行安全生产管理职责，组织安全生产教育培训不到位，安全隐患排查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，建议由四川盛屯锌锗科技有限公司按照内部规定进行处理，处理结果30日内报石棉县安全生产委员会办公室备案。

8.李某，四川盛屯锌锗科技有限公司专职安全管理人员，未正确履行安全生产管理职责，组织安全生产教育培训不到位，安全隐患排查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，未及时制止现场人员违章行为，建议由四川盛屯锌锗科技有限公司按照内部规定进行处理，处理结果30日内报石棉县安全生产委员会办公室备案。

（三）对相关单位的处理建议

1.建议石棉县经济信息和科技局向石棉县人民政府作出深刻的书面检查。

2.建议四川石棉工业园区管理委员会向石棉县人民政府作

32.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

33.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

出深刻的书面检查。

3.建议回隆镇人民政府向石棉县人民政府作出深刻的书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

此次事故瞒报，性质恶劣，教训深刻，为认真汲取事故教训，举一反三，防止同类事故的再次发生，提出以下防范措施和整改建议：

（一）四川盛屯锌锗科技有限公司

一是要深刻反思和汲取事故教训，落实安全生产主体责任，督促安全管理人员认真履行职责，严格执行安全生产法律法规的规定，加强员工上班期间的管理，完善并严格落实事故上报机制，明确事故上报责任人。**二是**要严格按照相关法律法规要求，加强对新入职人员的三级安全教育培训，如实填写培训教育情况，同时在平时的培训考核时采取多种形式对员工进行考核，确保员工有效掌握安全知识。**三是**要有效落实有限空间作业相关法律法规及规范，在有限空间作业前如实填写有限空间作业票，并对作业人员、现场负责人、监护人进行培训和安全技术交底，做好作业前的相关准备，督促作业人员正确佩戴劳动防护用品，作业期间做好与作业人员通讯联系，对有毒有害气体进行实时检测，切实管控有限空间作业风险。**四是**认真落实隐患排查治理相关法律法规，扎实开展隐患排查治理并将隐患排查情况如实填写，同时对厂区排查出的隐患进行集中管理、统一验收、统一销号，及时消

除事故隐患。

（二）四川石棉工业园区管理委员会

四川石棉工业园区管理委员会要持续加强对企业的指导、服务和沟通联系，掌握企业生产安全情况。同时协助相关部门做好园区企业的安全监管，持续保持与相关部门的互联互通，将检查发现问题与相关部门进行交流。强化对企业的安全监管与服务，增加检查频次，筑牢企业主体责任意识。同时根据园区企业实际需求组织开展相关培训，不断提高企业风险辨识、隐患排查和处置能力以及安全意识，防范类似事故再次发生。

（三）石棉县经济信息和科技局

石棉县经济信息和科技局要按照行业主管部门职责和落实“三管三必须”的要求，持续强化对工贸企业的安全监督管理，增加监督检查频次，督促企业切实履行安全生产主体责任，提高企业风险辨识和隐患排查治理能力，有效推动安全生产各专项行动，坚决制止各类安全生产违法行为，及时消除各类事故隐患，防范类似事故再次发生。

（四）回隆镇人民政府

回隆镇人民政府要持续落实属地监管责任，加强属地企业的联系，及时掌握企业生产安全实际情况。加强对辖区内企业的安全监管工作，增加监督检查频次，加大对辖区企业的安全教育培训和安全宣传力度，提高风险辨识和隐患排查治理能力，筑牢安全生产意识，推动生产经营单位安全生产主体责任进一步落实，

全力防范遏制辖区内生产安全事故。

石棉县人民政府事故调查组

2024 年 1 月 14 日