

惠城水口某电子信息产业基地项目（三期）“5•17”物体打击事故调查报告

2023年5月17日14时20分许，位于惠城区水口街道某电子信息产业基地项目（三期）工地C–1厂房A–1区发生一起1名工人因钢构件倾倒被压伤的事故，事故造成1人死亡，直接经济损失210万元。

事故发生后，区领导高度重视，先后作出指示批示，强调要尽快查明事故原因，分清责任、认定事故性质。为迅速查清事故原因，深刻吸取教训，堵塞安全监管漏洞，防范遏制事故发生，2023年5月23日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，惠城区人民政府成立了惠城水口某电子信息产业基地三期“5·17”物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区安委会副主任、区应急管理局局长任组长，区住建局、区公安分局、区总工会、区应急管理局，水口街道办事处、区高新园管委会等单位派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，按照事故调查的相关规定和程序认真开展事故调查工作，聘请相关专家，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，查明了事故发生经过、人员伤亡情况，分析了事故原因及暴露的主要问题，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了下一步工作要求。

事故调查组认定，**惠城水口某电子信息产业基地项目（三期）“5·17”物体打击事故是一起因员工违章作业造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：某电子信息产业基地项目（三期）

项目地点：惠州市惠城区某产业园

项目概况：项目位于广东省惠州市水口街道鹿港片区某地块，总建筑面积约为183，173.89㎡。

开工时间：2022年11月23日（工程开工令）

（二）建筑工程施工许可情况

建筑工程施工许可证（编号：44130220221122****）

发证日期：2022年11月22日

建设单位：惠州科某有限公司

工程名称：某电子信息产业基地项目（三期）

建设地址：惠州市惠城区

建筑规模：189，552.92㎡

合同价格：28，445万元

勘察单位：广东省惠某有限责任公司

设计单位：上海某建设建筑设计有限公司

施工单位：湖北某总承包有限公司

监理单位：广东衡某有限公司

项目负责人：郭某

总监理工程师：郭某

合同工期：2022年10月18日至2024年02月11日

（三）工程相关单位情况

1.建设单位：惠州市科某有限公司（以下简称：科某公司）

统一社会信用代码：91441300MA570T****

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：苏某宇

注册资本：31，111.1111万（元）

成立日期：2021年08月19日

注册地址 ： 惠州市惠城区水口德政路1号水口街道办事处

208号办公室

经营范围：一般项目：物业管理；普通货物仓储服务（不含

危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

2.施工单位：湖北某总承包有限公司（以下简称：湖北某总）

统一社会信用代码：91420000177612****

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马某平

注册资本：10，000万（元）

成立日期：1997年07月24日

注册地址 ： 武汉市汉南区汉南大道553号

经营范围：许可项目：建设工程施工 ...

项目经理：刘某

2021年12月30日，取得《建筑业企业资质证书》（住建部）证书编号：D242002664，有效期：至2023年12月31日，资质类型及等级：...钢结构工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包壹级...。

2022年8月5日，取得《安全生产许可证》（鄂JZ安许证字〔2005〕000437），许可范围：建筑施工，有效期：至2025年8月4日。

2022年10月18日，科某公司将某电子信息产业基地项目（三期）发包给湖北某总并签署了《施工总承包合同》（合同编号：YSI-P003-001总承包合同），承包方根据施工总承包、政府申请、政府验收、备案及相关工作发布报价邀请和报价须知等相关文件，承建位于广东省惠州市惠城区水口街道鹿港片区某地块、名称为“惠州市科某有限公司某电子信息产业基地项目（三期）”，合同为固定总价包干合同。

3.监理单位：广东衡某有限公司（以下简称：衡某公司）

统一社会信用代码：91440000723845****

类型：其他有限责任公司

法定代表人：董某

注册资本：1，088万（元）

成立日期：2000年06月30日

注册地址：广州市天河区康湖大街79号701房

经营范围：...建设工程监理...

2021年9月29日，取得《工程监理资质证书》（广东省住房和城乡建设厅）证书编号：E244010780，有效期：至2024年9月17日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级、公路工程监理乙级、机电安装工程监理乙级、水利水电工程监理乙级、市政公用工程监理甲级。

2022年10月8日，科某公司与衡某公司签署了《建设工程监理合同》（TSI-P003-03），由科某公司的总监理工程师邵某广（注册监理工程师）负责该项目的监理工作。正式开工后，变更为郭某（注册监理工程师）任项目总监理。

4.劳务分包单位：广东海某有限公司（以下简称：海某公司）

曾用名：广东春某有限公司、茂名市楼某有限公司

统一社会信用代码：91440902303802****

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邓某杰

注册资本：4，688万（元）

成立日期：2014年05月07日

注册地址：茂名市电白区水东街道龙泉路8号安泰华府K幢首层085号商铺（信息申报制）

经营范围：...钢结构工程...土石方工程...

项目负责人：林某锐

2021年04月21日，取得《建筑业企业资质证书》，证书编号：D344261329，有效期：至2024年02月11日，资质等级：市政公用工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级、地基基础工程专业承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、**施工劳务不分等级**、模板脚手架专业承包不分等级、防水防腐保温工程专业承包二级。

2022年05月20日，取得《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字〔2022〕160042延，许可范围：建筑施工。有效期：2022年05月20日至2025年05月20日。

2023年3月20日，湖北某总将某电子信息产业基地项目（三期）项目的钢结构安装劳务作业分包给海某公司，并签署《建设工程劳务合同》（合同编号：hbjs Q2023-01-005）。

5.机械设备分包单位：惠州市合源穗某有限公司公司（以下简称：穗某公司）

统一社会信用代码： 91441322MA7M7C****

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：龙某

注册资本：100万（元）

成立日期：2022年04月13日

注册地址：博罗县罗阳街道博惠路泥桥头（土名）三楼（住宅）

经营范围：许可项目：建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；施工专业作业。一般项目：装卸搬运；运输货物打包服务；劳务服务（不含劳务派遣）；水泥制品销售。

公司主要从事吊装服务，现有员工4人，吊车司机陈某才1人、跟车员工2人、调度员孙某威1人。

按照劳机分离的原则，某电子信息产业基地项目（三期）项目承租了穗某公司的一台汽车起重机（车牌粤L88579，所有人是孙某锋，穗某公司向个人孙某锋租赁），承担项目施工范围内相关服务工作，口头约定租赁费用。

二、事故发生经过及有关情况

（一）事故发生经过

2023年5月17日14时许，海某公司钢结构安装工人孙某威、刁某红、宝某品、孙某谱、杨某山和穗某公司吊车司机陈某才等人按照海某公司班组长孙某东的工作安排，在C-1厂房A-1区东侧继续进行钢结构安装工作。

14时10分许，刁某红等人在钢梁材料堆放场安装固定吊运钢梁的绳索和卡扣后，陈某才操作吊车将钢梁吊至钢梁组装区地面。在钢梁没有进行安全的牢固支撑，仅用2根木方随意在钢梁两侧做简易支撑，且钢丝绳呈松绳不受力的情况下，5名工人组装钢梁右端的连接板（连接板前后2块，每块尺寸0.79*1.22米，每块重量46Kg）。孙某威和孙某谱在钢梁前（南侧）穿入螺栓，刁某红和宝某品、杨某山在钢梁后（北侧）负责固定螺母。

14时25分许，组装到第4、5根螺栓时钢梁突然向后（北侧）侧翻，其中4名工人及时逃离至侧翻钢梁旁边，刁某红当时俯下身子在安装第4根螺母（见图一），未及时起身逃离，身躯脖颈处被钢梁压住，面部朝下，吊车司机陈某才发现钢梁侧翻后，急忙将钢梁吊起。



图一


事故发生后，项目经理部执行经理朱某彪、技术总工黄某英、施工员朱某峰等人迅速开展事故应急救援，并打电话110、120报警求助。14时45分许，120医护人员对刁某红抢救无效后宣布其死亡。

（二）事故发生位置

某电子信息产业基地项目（三期）C-1厂房A-1区钢构件安装区域。

（三）事故作业现场勘查情况

1.事故作业场所位于某电子信息产业基地项目（三期）C-1厂房A-1区钢结构施工区域（见图二），吊车的西侧是钢梁材料堆放场，吊车的前方空位是钢梁和连接板的组装区，吊车的东侧是A-1区建设的钢结构（见图三）。

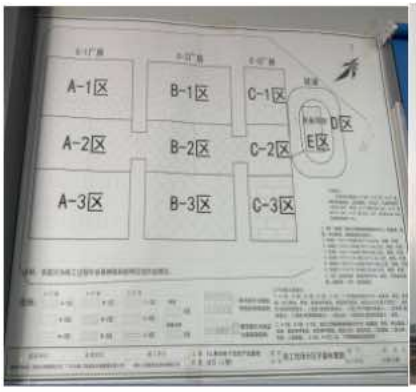

图二



图三

2.发生侧翻的钢梁：长9.18米、两边高1.45米、中间高1.15米，质量3.134吨。

连接板：长1.22米，宽0.79米，质量46Kg。

发生侧翻的钢梁及两块连接板总质量合计3.226吨。

3.发生侧翻前钢梁及连接板状态：钢梁横向竖立在组装区地面，组装区地面凹凸不平，没有硬底化，钢梁下部为拱形结构，只有两端部与地面接触，钢梁右端的两块连接板组装到第4、5根螺栓（见图四、图五）。



图四



图五

（四）事故应急处置情况

1.事故信息接报及响应情况

14时25分，刁某红在钢梁材料堆放场俯下身子在安装第4根螺母，因未及时起身逃离，被突然向后侧翻的钢梁压住身躯勃颈处。

带班班长孙某东发现情况后，立即打电话报告项目现场施工员朱某峰事故情况，并打电话110、120报警求助。

朱某峰接报后，立即电话向项目执行经理朱某彪、技术总工黄某英、海某公司项目负责人林某锐报告发生事故。

水口街道获悉情况后，办事处主要领导高度重视，立即启动应急响应，指派分管领导组织相关工作人员，协调惠城高新产业园管委会及时向区级有关部门报告了事故情况并赶往现场。

区应急管理、公安、住建等单位接到报告后，立即启动“一盘棋”应急响应机制，迅速联合相关部门全面协作，统筹安排应急响应，第一时间赶赴现场调处。

2.事故现场应急处置情况

14时25分，现场吊车司机陈某才发现钢梁侧翻后，急忙将钢梁吊起。

带班班长孙某东电话向项目现场施工员朱某峰报告事故情况后，2分钟到达事故现场，了解情况后第一时间向110、120报警。紧接着朱某峰也赶到了事故现场。

14时45分，水口派出所、120医护人员陆续抵达现场。120医护人员对刁某红抢救。

3.医疗救治和善后处置情况

14时45分许，120医护人员对刁某红抢救无效后宣布其死亡。区公安、应急管理、卫健等有关部门全力做好死者家属安抚等事故善后处理工作。湖北某总、海某公司已经与死者刁某红的家属签订赔偿协议，死者遗体已火化。

4.事故应急处置评估

（1）事发单位评估结果

事故发生后，某电子信息产业基地项目（三期）相关管理人员能及时赶赴事故现场进行处置，及时组织应急救援力量，采取清散无关人员和开通救援绿色通道等措施积极配合政府及相关部门开展事故救援工作。同时，能及时做好死者善后处理工作，未发生群体性上访事件。

（2）事发属地评估结果

接报事故信息后，水口街道及时启动本级政府《生产安全事故应急预案》，相关领导均能第一时间赶赴事故现场，各职能部门迅速启动响应，事故信息和领导指示批示要求传达到位，统一指挥协调联动各职能部门迅速赶赴现场参与救援工作，及时做好后勤保障和家属安抚等善后处理工作，现场管理稳定有序，并能按程序向上级政府及有关部门汇报救援进展情况。

（3）综合评估意见

相关部门和人员在事故发生后的指挥调度、信息反馈和处置效率上分工明确，职责到位，有效可行。

各应急救援队伍调动有效，反应及时，到达迅速，资源能满足事故救援和现场管控需要，达到了应急处置的目的。

（五）事故后果和善后处置情况

1.死者基本情况

刁某红，男，53岁，身份证住址：云南省曲靖市罗平县富乐镇天水社区居委会摩落黑村XX号。2023年5月3日，海某公司派遣其至某电子信息产业基地项目（三期）做杂工。

2.医学鉴定：《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：D44202242****），死亡原因：重型颅脑损伤。

3.事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，事故造成1人死亡，直接经济损失210万元。

4.善后处置情况

公安、应急管理、卫健等有关部门全力做好死者家属安抚等事故善后处理工作。湖北某总、海某公司已经与死者刁某红的家属签订赔偿协议，死者遗体已火化。

三、事故直接原因

刁某红安全意识淡薄，未掌握岗位安全操作技能，未确定钢梁支撑稳固且吊件放置在不平稳地面的情况下，在钢梁卧立北侧面冒险进行安装作业，钢梁倾倒时将其压伤致死，是导致事故发生的直接原因。

四、事故暴露出的问题

（一）海某公司企业安全生产主体责任不落实，作业现场安全管理缺位，未严格执行连接板拼接作业安全操作规程，施工现场未严格执行钢结构构件堆放和连接板拼装分项工程施工技术交底；现场事故隐患排查治理工作不到位。

（二）海某公司项目负责人林某锐，未依法履行安全生产工作职责，没有全面落实安全生产责任制，对现场安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）穗某公司未按规定对派遣人员（吊车司机陈某才）进行安全生产教育和培训。

（四）衡某公司未严格按规定履行安全监理工作职责，未督促施工人员按照技术交底开展作业。

（五）湖北某总虽已明确安全生产岗位责任，制定相应施工方案，安排人员到现场参与安全生产管理工作，但现场安全管理人员未能有效督促施工作业单位落实现场事故隐患排查治理工作。

五、有关监管部门履职情况

惠城区建筑工程施工安全监督站（以下简称：安监站），2022年11月3日对惠城区水口街道鹿岗片区LG01-01-04地块的某电子信息产业基地项目（三期）进行现场勘查工作，科某公司单位提供的资料及现场施工安全措施符合要

求，安监站同意办理工程安全监督登记手续，项目安全监督组由陈某航担任主监员，邹某、杨某坤为监督员，并于2022年11月4日下发了《建设工程安全监督通知书》，监督登记号为2022079。

根据《建设工程安全监督工作计划》要求，在工地安全事故发生前，安监站监督组按照抽查频率“自建设行政主管部门核发施工许可证起，根据监督工作计划内容对该工程执行施工安全监督执法抽查，每月抽查频次原则上不少于1次”，从2022年12月8日至2023年5月9日，安监站监督组共对该项目开展5次检查工作，发出巡查记录3份、春节后复工复产批复1份、限期整改1份（其中针对钢结构安装检查，对危大工程专项检查问题：钢结构吊装用汽车吊QY25与方案QY50不符），存在的安全隐患问题已全部整改到位，实现了闭环式安全管理。

六、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）免予追究责任人员

刁某红，鉴于其已在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1.海某公司企业安全生产主体责任不落实，作业现场安全管理缺位，未严格执行连接板拼接作业安全操作规程，施工现场未严格执行钢结构构件堆放和连接板拼装分项工程施工技术交底；现场事故隐患排查治理工作不到位，对事故发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，对该公司作出行政处罚。

2.林某锐，海矿公司项目负责人，未依法履行安全生产工作职责，没有全面落实安全生产责任制，对现场安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其作出行政处罚。

3.穗某公司未按规定对派遣人员（吊车司机陈某才）进行安全生产教育和培训，建议由惠城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项的规定，对其作出行政处罚。

4.衡某公司未严格按规定履行安全监理工作职责，督促施工人员按照技术交底开展作业，建议由区安委办对其进行事故警示约谈，并由住建部门依据有关规定对其作出处理。

5.湖北某总已明确安全生产岗位责任，制定相应施工方案，安排人员到现场参与安全生产管理工作，但现场安全管理人员未能有效督促施工作业单位落实现场事故隐患排查治理工作，建议由区安委办对其进行事故警示约谈，并由湖北建总对现场安全管理人员依据公司有关规定对其作出处理。

（三）其他处理意见

1.区建筑工程施工安全监督站对在建施工工地安全生产巡查检查不够严谨细致。由区住建局责成区建筑工程施工安全监督站召开事故警示教育分析会，认真剖析事故成因，制定整改措施，加强对在建工程的安全管理，并向区安委办书面报备落实情况。

2.陈某航，惠城区建筑工程施工安全监督站主监员，具体负责惠城水口某电子信息产业基地项目（三期）的安全监管工作，对在建工程的隐患排查整治工作指导不够具体。建议由区住建局对其进行批评教育。

七、事故的主要教训

（一）项目施工单位、劳务单位安全生产主体责任落实不到位，主要负责人未严格履行安全生产管理职责。施工单位对项目的具体管理不够细致，巡查路线不够合理，缺乏发现问题的意愿和能力；劳务单位的作业现场安全管理缺位，未严格执行钢结构拼装作业安全操作规程，工人进行钢结构组装、吊装等作业时虽有管理人员进行安全管理，但未能确保操作规程的遵守和安全措施的落实，安全管理存在漏洞。

（二）项目监理单位履行安全监理工作不力。对施工人员作业现场安全管理缺位，未及时督促施工人员严格按照钢结构拼接作业安全操作规程、钢结构拼接技术交底的要求开展工作；未完全按规定履行安全监理工作职责，未能及时发现并要求整改施工现场安全管理方面存在的问题，事故教训极其深刻。

（三）施工人员违章作业和安全培训缺乏，埋下事故隐患。安全教育培训、安全技术交底走过场，施工人员缺乏安全生产基本常识和基本操作技能，不清楚本岗位生产过程中存在的安全风险，未按照技术交底的要求进行钢结构拼接作业。

八、事故的防范和整改措施建议

海某公司、穗某公司、衡某公司和湖北某总等单位要深刻汲取事故教训，严格遵守有关法律法规规范的要求，加强安全生产管理工作，建立全方位的安全风险管控和隐患排查治理制度，开展常态化巡查检查，切实消除安全隐患，

防止类似事故发生。

（一）狠抓企业安全生产主体责任落实。事故相关单位要深刻汲取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，依法履行安全生产管理职责。湖北建总要采取有效形式开展安全生产教育培训和安全生产技术交底，加强对作业现场管理，深入开展事故隐患排查治理工作，加大对钢结构施工过程中各环节的检查力度，在作业现场使用吊车等起重设备时，要派专人协调、指挥，并安排专职安全管理人员对作业全过程进行安全旁站监督检查，海矿公司必须按照工程施工方案和安全技术交底的要求开展施工，钢结构连接板拼装作业要按要求，将钢梁吊到钢梁拼装支撑支架上临时支撑，杜绝违规作业。

（二）工程监理单位要认真履行监理职责。监理公司要督促施工单位落实安全生产主体责任，监督检查施工单位安全生产主体责任落实情况，加强施工现场的安全监理，加大安全管理人员巡查、旁站监督力度，及时发现施工现场存在安全隐患，并且督促施工单位及时整改，有效防范和坚决遏制事故的发生。

（三）深入开展建筑施工安全专项整治。区住建部门要加大对施工现场工地的安全监管和执法力度，部署开展专项整治行动，深入、细致地检查核实，强化企业安全生产责任落实，督促企业加大安全投入，切实落实各项安全技术措施，尤其是钢构件的组装、吊装作业过程中的安全防范落实情况，保持建筑施工领域安全生产形势平稳。

惠城水口某电子信息产业基地项目（三期）

“5·17”物体打击事故调查组

2023年7月31日

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：2023-08-08