鄂城泽林鄂州市凯鼎建材有限公司

“8·12”一般坍塌事故调查报告

2023年8月12日9时50分，鄂州市凯鼎建材有限公司1#厂房西南侧新建颚式破碎机设备基础工程施工作业过程中发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元。

事故发生后，区委书记董国平、区长夏鑫高度重视，第一时间作出指示批示，要求全力以赴做好伤者救治和死者善后工作，吸取事故教训，举一反三，坚决杜绝防范类似事故发生迅速查明事故原因，依法依规追究事故责任；鄂城区立即启动了生产安全事故应急预案，区政府常务副区长洪松随即带领区应急管理局、区住建局等单位部门负责人赶赴事故现场，迅速组织开展事故救援和善后等工作。该起事故的善后工作妥善完成，事故单位及所在地区稳定，未发生次生事件。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关规定，经区人民政府批准，成立了由区纪委监委、区检察院、区公安分局、区政府办、区应急管理局、区住房和城乡建设局、区发展改革和经济信息化局、区工会和泽林镇政府等单位派员参加的鄂城泽林鄂州市凯鼎建材有限公司“8·12”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则开展了该起事故的调查工作，聘请相关专家组成专家组，进行现场勘查与原因分析，作为事故调查的技术支撑。事故调查组通过现场勘验、查阅

资料、调查取证、痕迹分析和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

鄂州市凯鼎建材有限公司成立于2011年6月21日，统一社会信用代码: 91420700576963504B，法定代表人: 王金堂，营业执照登记机关: 鄂城区市场监督管理局，营业期限: 长期类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)，住所: 湖北省鄂州市鄂城区泽林镇桐城村。经营范围: 粉煤灰加气混凝土砌块砖的生产销售; 页岩破碎加工; 建筑材料、机制砂等销售; 普通货物道路运输; 破损路面石块清运等

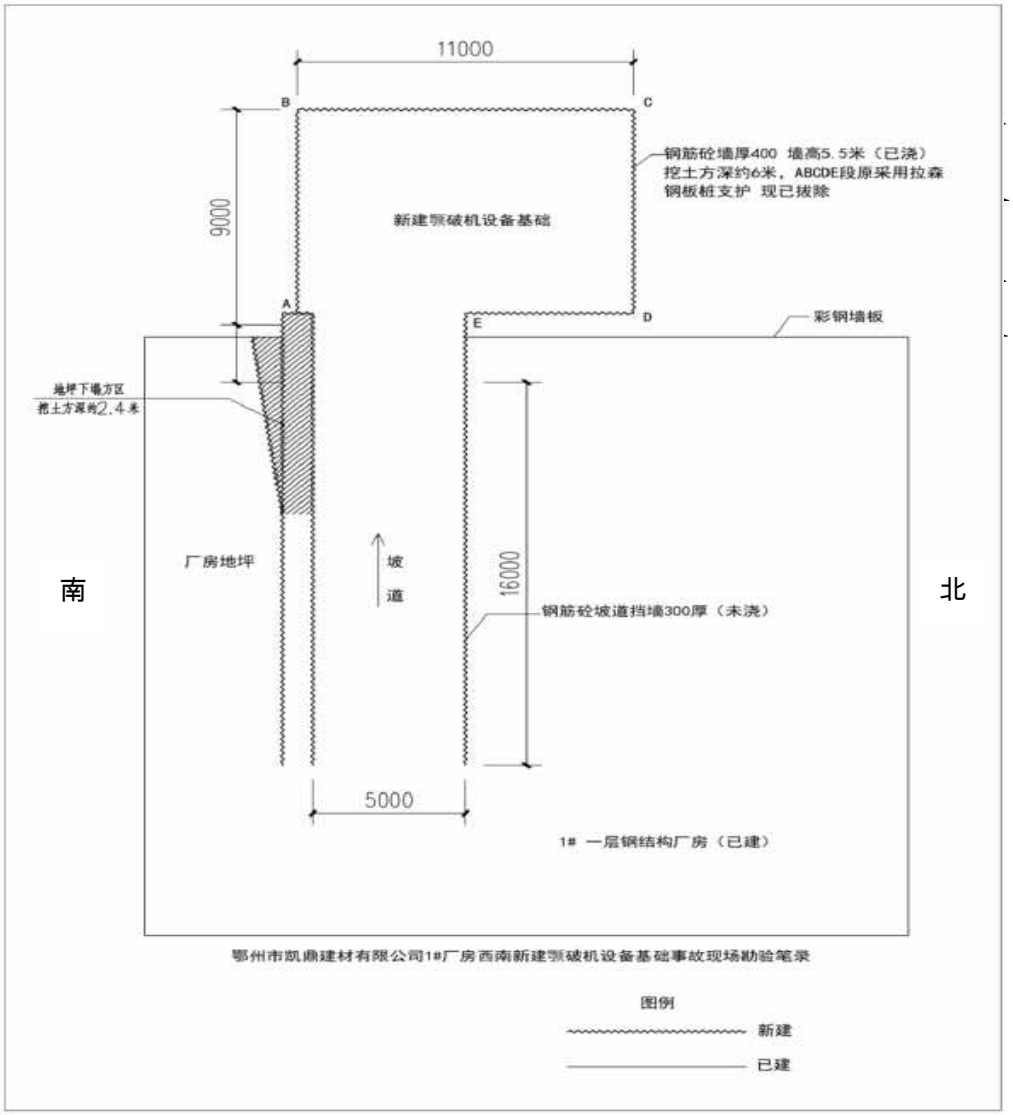


图1　事故现场勘验情况

2023年7月15日，鄂州市凯鼎建材有限公司计划将厂房出租，自行将厂房内设备设施升级改造，拆除老旧设备设施，并在1#厂房西南侧进行新建颚式破碎机设备基础工程项目施工建设（以下简称颚破机基础项目），颚破机基础项目计划投入人民币17万元。工程施工内容包括：颚式破碎机设备钢筋混凝土基础、坡道以及钢筋混凝土挡墙；基坑周长约70m；开挖深度0.3m至6m；挡墙厚度300mm，基础墙厚400mm。

2023年7月15日开始施工作业至8月12日事故发生前，颚破机基础项目未向区住建局报建，未向泽林镇城建办、泽林镇桐城村报备。



图 2　颚破机基础项目现场施工图

（四）事故发生前施工作业状况

颚破机基础项目的开挖面约 30㎡，开挖深度 0.3m 至 6m。颚破机设备基础已浇灌完成，已回填土，拉森钢板桩已拔除。颚破机基础项目厂房内坡道处钢筋模板制作安装，未浇灌混凝土。该公司计划 8 月 12 日上午完成颚破机基础项目厂房内坡道处钢筋模板制作安装，当天下午进行挡墙混凝土浇灌。

（五）事故发生经过

2023 年 8 月 12 日 6 时 20 分左右，鄂州市凯鼎建材有限公司按计划进行颚破机基础项目的施工作业，该公司管理人员周杰组织带领汪德春（死者）、周春林、袁科和程冬冬等 12 名临时聘请劳务工人佩戴安全防护用具，前往该公司 1#厂房西南侧，进行颚破机基础项目厂房内坡道两侧钢筋模板施工作业。周杰负责厂区的管理工作，汪德春在颚破机基础项目坡

道南侧厂房地面以下2米处进行模板制作与支护作业，周春林在距离汪德春1米处进行模板制作与支护，程冬冬在地面配合递送施工作业过程中需要的材料，其他劳务工人在周围进行钢筋模板施工作业。

9时50分左右，周春林在模板制作的过程中听到异常声响，模板向外倾倒致使正在钢筋模板制作安装的周春林右手震伤和李国平倒地，袁科在附近发现模板被撞击异常情况后迅速查看情况，发现颚破机基础项目坡道南侧厂房地面以下2米土方坍塌，坍塌处正上方混凝土板块悬空，现场劳务工人立即撤离至安全区域和清点人数，发现劳务人员差汪德春1人，周春林等人未寻找到汪德春，拨打汪德春手机电话未接通，现场判断汪德春被颚破机基础项目坡道南侧厂房地面以下2米坍塌土方所掩埋，随即袁科立即打“110”电话报警。公司管理人员周杰在得知事故消息后立即拨打“119”“120”等应急救援电话，大约10时30分左右，“110”“119”“120”等救援人员到达事故现场进行应急救援工作，当天12时左右将汪德春救出并抬至“120”救护车，紧急送往鄂州市中心医院抢救。当天13时左右，经鄂州市中心医院抢救无效宣布汪德春死亡。

（六）事故现场情况

颚破机基础项目基坑周长约70m，开挖深度0.3m至6m，基础墙厚400mm已浇灌完成，并已回填土；颚破机基础项目厂房内坡道处两侧厚度300mm挡墙钢筋模板制作安装，未浇灌混凝土；颚破机基础项目厂房内坡道南侧挡墙模板加固过程中，室内地面以下距坑底约2.4米深处的地面下土方坍塌；无临边防护措施；已对危险区域设置警戒线。



图 3　坍塌事故现场图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡。事故死者汪德春，男，54 岁，自由职业，湖北省鄂州市燕矶镇嵩山村人，身份证号码：420700196904045273，系鄂州市凯鼎建材有限公司聘请临时劳务工人，未签订劳务合同。该起事故造成直接经济损失 140 万元。

（八）事故发生前后天气情况

8 月 10 日：阴-晴，东北风 2 级，最低气温 26 摄氏度，最高气温 34 摄氏度。

8 月 11 日：多云，东南风 2 级，最低气温 27 摄氏度，最高气温 36 摄氏度。

8 月 12 日：多云，东南风 1 级，最低气温 26 摄氏度，最高

气温37摄氏度。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告和应急处置情况

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，在事故发生之后，约10时5分左右，现场管理人员周杰和劳务工人袁科拨打“119”“120”“110”报警求救，事故发生单位负责人于10时15分左右先后向泽林镇政府、泽林镇桐城村报告事故基本情况；10时30分左右，泽林镇应急办向区应急管理局值班室报告事故基本情况；10时40分左右，区应急管理局先后向区政府和市应急管理局报告事故基本情况，并在规定时间内，将该起事故上报至国家应急管理部事故直报系统平台。

事故发生后，鄂城区委、区政府主要领导立即赶赴现场，迅速组织区住建局、区应急管理局、区消防大队、医疗、泽林镇政府等部门单位开展事故救援和善后工作，并及时向市委市政府报告了事故基本情况。10时30分左右，“119”“120”“110”等单位救援人员到达事故现场，区消防救援人员迅速进行施救，当天12时左右将汪德春救出并抬至120救护车，紧急送往鄂州市中心医院救治。事故现场安全状况较差，存在二次坍塌的安全风险，经区政府领导指示要求，对事故现场危险区域予以警戒，禁止无关人员进入。

（二）医疗救治和善后情况

2023年8月12日13时左右，汪德春经经鄂州市中心医院抢救无效宣布汪德春死亡。事故发生后，区政府、泽林镇政府有关主要领导组织开展善后处置工作，第一时间与汪德春家属

联系，安抚汪德春家属情绪，积极与汪德春家属协商赔偿事宜。8月14日，经泽林镇司法所协调，事故企业与汪德春家属达成死亡赔偿协议，签订《死亡赔偿协议书》，事故企业得到了汪德春家属的谅解，社会面舆情稳定。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，在鄂城区、泽林镇两级政府组织领导下，“120”“110”“119”及相关部门协同配合，全力救援，至8月12日12时30分，现场救援工作结束。事故应急救援处置工作严格遵照有关规定要求开展完成，未引发次生事故，与此同时，对事故现场可能存在二次坍塌的现场予以安全警戒。

三、事故发生的原因和事故性质及存在问题

（一）事故直接原因

事故直接原因是：鄂州市凯鼎建材有限公司不具备建筑施工资质，擅自进行颚破机基础项目工程的施工建设，现场安全防护不到位，现场施工作业安全措施没有得到保障，而造成深基坑坍塌事故。

（二）事故性质

经调查认定，鄂城泽林鄂州市凯鼎建材有限公司“8·12”一般坍塌事故是一起因鄂州市凯鼎建材有限公司不具备建筑施工资质，现场安全防护不到位，从业人员盲目从事深基坑危险作业，而造成深基坑坍塌的一般生产安全责任事故。

（三）有关责任单位及人员存在问题

1.鄂州市凯鼎建材有限公司。该公司不具备建筑施工资质，未取得建筑行业领域《建筑企业资质证书》《安全生产许可

证》，擅自进行颚破机基础项目工程的施工建设，颚破机基础项目未向有关行业主管部门和属地监管部门报批报备，未制定深基坑专项施工方案，未对劳务人员进行安全教育培训和技术交底，未对施工作业现场安全风险进行辨识，未履行深基坑危险作业审批制度，未认真开展隐患排查治理工作。

2.王金堂，男，鄂州市凯鼎建材有限公司法定代表人。安全生产主体责任落实不到位，未履行主要负责人安全管理职责，未严格遵照法律法规开展建筑施工项目建设，未组织安全生产教育培训和技术交底工作，危险性施工作业管控不到位，未认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，未组织开展事故应急演练工作。

3.周杰，男，鄂州市凯鼎建材有限公司管理人员。未履行安全管理人员管理职责，未取得安全生产知识和管理能力合格证，安全管理能力水平不足，现场作业安全管理不到位，未对现场安全风险进行辨识，未严格管理危险性施工作业，未严格督促从业人员安全施工作业，未履行现场安全监护人员职责。

4.汪德春，男，鄂州市凯鼎建材有限公司聘请临时劳务工人。盲目承接不具备建筑施工资质公司的深基坑钢筋模板安装劳务作业，安全意识不强，深基坑钢筋模板危险作业的岗位能力水平不足。

（四）有关监管部门及单位存在问题

1.区住房和城乡建设局。组织开展全区建筑行业领域安全生产工作存在薄弱环节，主管建设工程施工项目存在安全监管盲区，未明确免予办理建筑施工许可项目的安全监管责任和范围，对下级业务部门的督促、指导力度不够。

2.泽林镇城建交通办。落实建筑行业领域安全生产监管职责不到位，监督检查力度不够，安全检查不深入、不全面，未及时排查发现辖区内施工建设项目，对建筑施工项目失察失管。

3.泽林镇经发办。组织开展辖区内工业企业的安全监管工作不到位，对停产停业企业的安全检查巡查不到位，未严格督促事故企业落实安全生产主体责任。

4.泽林镇应急办。组织开展辖区内综合安全监管工作存在一定差距，落实泽林镇安委会办公室职责不到位，未严格督促行业监管部门落实安全生产监管责任，对事故企业安全检查巡查力度不够。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

汪德春，男，鄂州市凯鼎建材有限公司聘请临时劳务工人，盲目承接不具备建筑施工资质公司的深基坑钢筋模板安装劳务作业，安全意识不强，深基坑钢筋模板危险作业的岗位能力水平不足，鉴于汪德春因事故而死亡，免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.王志鹏，男，党员，泽林镇城建交通办主任（负责人）。组织开展辖区内建筑行业领域安全生产监管工作不到位，对建筑施工项目失察失管，负有主要领导责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》有关规定，建议责令王志鹏向泽林镇政府作出书面检查；建议责成泽林镇政府对王志鹏进行批评教育。

2.余浩，男，党员，泽林镇城建交通办党支部委员。落实建筑行业安全生产监督职责不力，对企业建筑施工项目疏于监

督检查，监督检查工作不严格、不细致、不全面，建筑行业领域隐患排查治理不到位，负有监管责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》有关规定，建议责令余浩向泽林镇政府作出书面检查；建议责成泽林镇政府对余浩进行通报批评教育。

3.王敏达，男，党员，泽林镇应急办主任（负责人）。未严格督促行业监管部门落实安全生产监管责任，对事故企业安全检查巡查力度不够，负有领导责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》有关规定，建议责令王敏达向泽林镇政府作出书面检查。

4.杨安明，男，党员，泽林镇经发办主任（负责人）。对停产停业企业的安全检查巡查不到位，未有效管控停产停业企业的安全生产工作状况，负有领导责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》有关规定，建议责令杨安明向泽林镇政府作出书面检查。

（三）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.鄂州市凯鼎建材有限公司。未取得建筑行业领域《建筑企业资质证书》《安全生产许可证》，擅自进行颚破机基础项目工程的施工建设，颚破机基础项目未向有关行业主管部门和属地监管部门报批报备，未制定深基坑专项施工方案，未对劳务人员进行安全教育培训和技术交底，未对施工作业现场安全风险进行辨识，未履行深基坑危险作业审批制度，未认真开展隐患排查治理工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等相关规定，对该起事故负有主要责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国

安全生产法》第一百一十四条之规定，对该公司实施行政处罚。

2.王金堂，男，党员，鄂州市凯鼎建材有限公司法定代表人。未履行主要负责人安全管理职责，未严格遵照法律法规开展建筑施工项目建设，未组织安全生产教育培训和技术交底工作，危险性施工作业管控不到位，未认真开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，未组织开展事故应急演练工作。违反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》等有关规定，对该起事故发生负有主要领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定对王金堂实施行政处罚。

（四）其他处理建议

1.周杰，男，鄂州市凯鼎建材有限公司管理人员。履行安全管理人员职责不到位，现场作业安全管理不到位，未对现场安全风险进行辨识，未严格督促从业人员安全施工作业。建议责成鄂州市凯鼎建材有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，对周杰进行批评教育，处理结果报区应急管理局备案。

2.区住房和城乡建设局。组织开展全区建筑行业领域安全生产工作存在薄弱环节，对下级业务部门的督促、指导力度不够。建议由区政府对区住房和城乡建设局进行安全生产工作约谈。

五、事故主要教训

（一）事故企业安全生产主体责任落实不到位。鄂州市凯鼎建材有限公司不具备建筑施工资质，未向有关行业主管部门报批报备，违法违规擅自进行建筑施工项目建设，以致于

有关行业主管部门对该公司安全生产工作失管失察。该公司未对从业人员进行安全教育培训和安全技术交底，对施工作业现场安全管控不到位，未认真开展隐患排查治理工作。

（二）从业人员的安全生产意识淡薄。安全管理人员的安全生产知识和管理能力不足，未能有效履行安全生产职责，对建筑施工作业现场的安全管控不到位。深基坑施工作业人员安全意识不强，盲目从事较大危险性施工作业，个人安全防范和应急处置能力不足。

（三）行业部门安全监管不到位。建筑行业领域主管部门组织开展安全生产工作不够深入，未进一步明确建筑行业领域的监管责任和范围，尤其是免予办理施工许可的建筑工程项目的安全监管处于盲区；工业企业行业主管部门对停产企业的安全管理不严格，未能及时掌握停产企业的安全生产状况；应急管理部门作为综合安全监管和协调单位，对有关行业主管部门的督查督办力度不够，部门之间的安全生产联合监督检查有待加强。

七、事故防范和整改措施建议

（一）强化企业主体责任落实，提升企业安全管理能力。企业要进一步提高安全生产意识，吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，遵守《安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及制度规定，建立健全落实安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程，依法依规开展生产经营活动，加大安全生产投入，严格安全教育培训，提高全员安全生产意识和应急处置能力。企业要严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作，认真开展建筑施工现场隐患排查治理，明确和细化隐患排查的事项、

内容和频次，特别是对模板支撑、脚手架和深基坑等环节部位应重点检查，从根本上消除安全事故隐患，确保建筑行业领域安全稳定。

（二）深入开展建筑行业领域安全大检查，大力开展事故案例警示教育。建筑行业领域主管部门要深度结合《鄂城区重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》专项整治工作，在辖区范围内组织开展建筑行业领域大检查、大整治，全面排查施工建设项目安全事故隐患，重点排查未向有关行业主管部门报建报备的施工建设项目，依法依规查处违法行为。强化危险性项目工程管理，压实建设单位、工程总承包单位等参建各方安全管理责任，有效遏制和防范建筑起重机械、模板支撑系统、深基坑等安全事故的发生。全区范围内开展建筑行业领域安全教育活动，以案促改，积极开展安全生产警示教育，召开事故案例分析会，剖析事故成因，解读事故的责任及危害，大力宣传违章指挥、违规作业、冒险施工的危害进一步提高建筑行业人员的安全意识和应急处理能力。

（三）提高认识，增强安全事故防范的责任意识。各镇（街道、开发区）、各有关部门要进一步强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的制度落实，严格按照“三管三必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）的要求落实安全监管责任，坚持“两个至上”，牢固树立安全生产责任意识，牢记“法无授权不可为、法定职责必须为”，充分认识安全生产工作的严峻形势，强化问题导向、克服麻痹思想，深刻吸取事故教训，做好举一反三，认真梳理安全监管工作现状，综合分析研判各类事故特点，查漏补缺、立行立改，建立健全确实有效的安全事故防范措施，

坚决防止各类事故发生，确保安全生产形势稳定。

鄂城泽林鄂州市凯鼎建材有限公司

“8·12”一般坍塌事故调查组

2023年11月8日