阳江高新区广东明阳新能源科技有限公司
“4 · 16”物体打击致死
一般事故调查报告

阳江高新区“4·16”物体打击致死一般事故调查组（代章）
2021 年 6 月 11 日

目录

一、 涉事单位基本情况 2
(一) 盐城长知新能源技术有限公司基本情况 2
(二) 广东明阳新能源科技有限公司基本情况 3
(三) 事故现场及设备设施基本情况 3
(四) 事故死亡人员基本情况 5
(五) 事故单位监管部门情况 5
二、 事故发生经过及应急处置情况 6
(一) 事故发生经过 6
(二) 事故信息报送和事故应急处置情况 7
(三) 事故善后处置情况 7
三、 事故原因和性质 8
(一) 直接原因 8
(二) 间接原因 8
(三) 事故性质 11
四、 事故的责任认定及处理意见 11
(一) 建议免予追究责任人员 11
(二) 建议给予行政处罚单位和人员 12
五、 事故暴露的突出问题及防范和整改措施 13
(一) 事故暴露的突出问题 13
(二) 事故防范和整改措施 13

阳江高新区广东明阳新能源科技有限公司
“4 · 16”物体打击致死
一般事故调查报告

2021 年 4 月 16 日 8 时 12 分，位于广东省阳江高新区的广东明阳新能源科技有限公司发生一起物体打击事故，事故造成盐城长知新能源技术有限公司 1 名工人死亡，直接经济损失约 160 万元。

事故发生后，阳江高新区管委会高度重视，主要领导和分管领导要求全力做好事故处理和死者家属安抚等善后工作，尽快查清事故原因，并按照法律法规严格追究事故责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)的规定，并根据《阳江市人民政府办公室关于委托阳江高新区管委会组织开展广东明阳新能源科技有限公司“4 · 16”物体打击致死一般事故调查工作的通知》（阳府办函〔2021〕41 号）的授权，阳江高新区成立由区党委委员、管委会副主任张革同志为组长，纪委监察办、区安全监管局、市公安高新分局、区总工会、区综合执法局等单位有关人员组成的广东明阳新能源科技有限公司“4·16”物体打击致死一般事故调查组(以下简称“事故调查组”)，同时邀请江城区检察院驻高新区平冈检察室派员全程参与监督。阳江市安全生产

委员会对事故调查工作进行了挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、现场测试，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、涉事单位基本情况

(一) 盐城长知新能源技术有限公司基本情况

盐城长知新能源技术有限公司(以下简称“盐城长知公司”)成立于 2016 年 9 月 22 日，于 2018 年 7 月 4 日在阜宁县市场监督管理局换领营业执照，社会统一信用代码：91320923MA1MUQG051；类型：有限责任公司；法定代表人：邱德亮；住所：阜宁县吴滩工业园区 288 号-32(K)；营业范围：新能源技术研究；风力发电设备安装、检测、维修；风力发电叶片配件制造；风力发电设备、化工产品(除农药及其他危险品)、劳动保护用品服装、鞋帽、手套、口罩、面罩、耳罩、消防器材、金属材料、五金产品、电子产品销售；风电维护设备租赁；风力发电技术咨询服务。

盐城长知公司和广东明阳新能源科技有限公司（以下简称“广东明阳公司”）于 2021 年 2 月 20 日签订《承包合同》，承

包广东明阳公司修型车间（叶片厂）约 500 片叶片修型任务。根据承包合同约定，盐城长知公司按照广东明阳公司的生产情况，按实际配备管理人员和操作人员组织生产作业，完成生产计划任务。

(二) 广东明阳新能源科技有限公司基本情况

广东明阳公司成立于 2012 年 6 月 19 日，于 2019 年 4 月 3 日在阳江市市场监督管理局换领营业执照，社会统一信用代码：91441700598952718A；类型：其他有限责任公司；法定代表人：王金发；住所：阳江高新区港口工业园锦绣路南边；经营范围：陆上、海上风力发电机部件及整机生产制造；风力发电机叶片生产制造；光伏发电部件及整机生产制造；风电场开发建设、运营；风力发电机工程吊装、调试及技术维护；风电工程技术及风电技术咨询及服务；新能源发电成套设备及相关工程技术咨询。

广东明阳公司和盐城长知公司就发包叶片厂事宜签订有《安全生产管理协议》。根据《安全生产管理协议》约定，盐城长知公司采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此发生的费用，盐城长知公司对承包工程范围内工作人员的安全负责。

(三) 事故现场及设备设施基本情况

发生事故的叶片厂整体呈西北-东南走向，长度约 330 米，宽度约 33 米，高度约 20 米。叶片厂内安装有两台桥式起重机，

型号为 QDXX50/10-33A5，单台额定起重量为 50 吨，操作方式为地面控制。2020 年 3 月 19 日，经广东省特种设备检测研究院阳江检测院检验，上述两台桥式起重机检验合格。经现场核查，事故发生当天共有 3 支风力发电机叶片并列在修型打磨。每支叶片长约 80 米，最大宽度约 6 米。车间内灯光照明正常，两台桥式起重机吊钩防脱钩装置、限位器和声光报警器等安全防护装置正常运行。

事故致害物为 1 个铁制可移动式工作平台，长度约 6 米，宽度约 1.1 米，高度约 1.8 米，底部四周装有带制动器的脚轮。工作平台其中一条支撑立柱出现明显的外翻、弯曲。工作平台外观及详细尺寸如图 1 和图 2 所示。

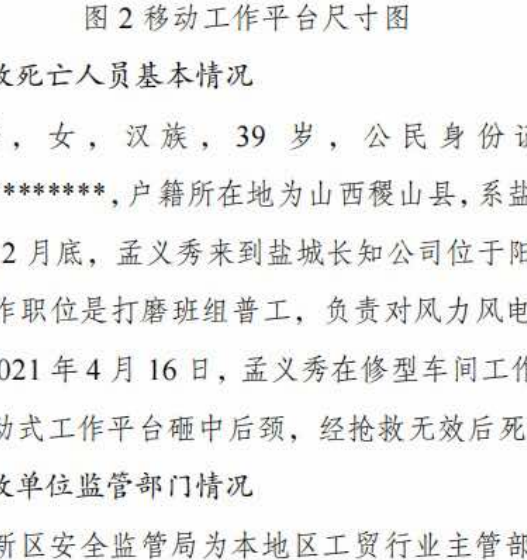

图 1 移动工作平台

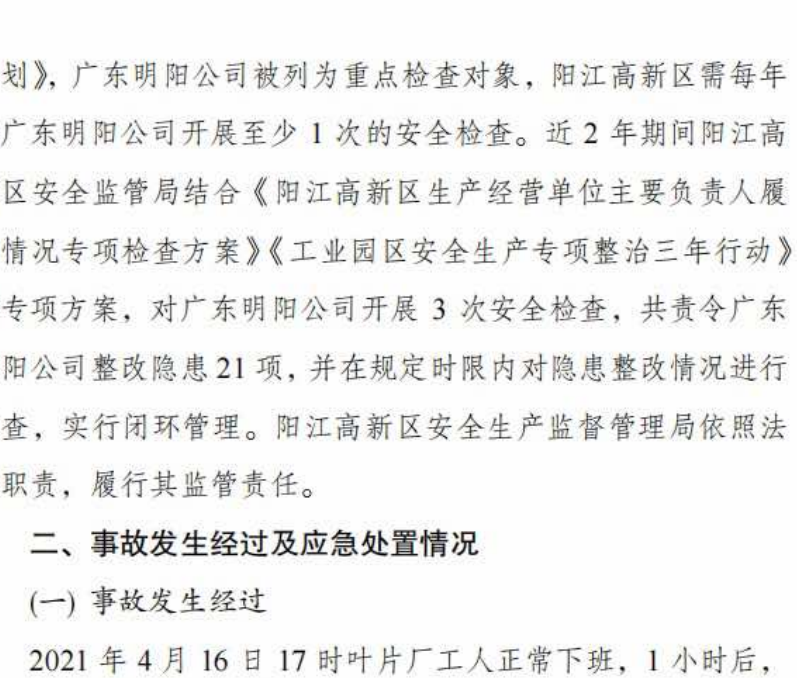

图 2 移动工作平台尺寸图

(四) 事故死亡人员基本情况

孟义秀，女，汉族，39 岁，公民身份证号码：142727************，户籍所在地为山西稷山县，系盐城长知员工。2021 年 2 月底，孟义秀来到盐城长知公司位于阳江市的项目工作，工作职位是打磨班组普工，负责对风力风电机的叶片进行打磨。2021 年 4 月 16 日，孟义秀在修型车间工作时，被车间内的可移动式工作平台砸中后颈，经抢救无效后死亡。

(五) 事故单位监管部门情况

阳江高新区安全监管局为本地区工贸行业主管部门，根据《阳江高新区安全生产监督管理局 2021 年度安全生产监督检查

计划》，广东明阳公司被列为重点检查对象，阳江高新区需每年对广东明阳公司开展至少 1 次的安全检查。近 2 年期间阳江高新区安全监管局结合《阳江高新区生产经营单位主要负责人履职情况专项检查方案》《工业园区安全生产专项整治三年行动》等专项方案，对广东明阳公司开展 3 次安全检查，共责令广东明阳公司整改隐患 21 项，并在规定时限内对隐患整改情况进行复查，实行闭环管理。阳江高新区安全生产监督管理局依照法定职责，履行其监管责任。

二、事故发生经过及应急处置情况

(一) 事故发生经过

2021 年 4 月 16 日 17 时叶片厂工人正常下班，1 小时后，叶片厂工人吃完晚饭，陆续返回工作岗位，其中打磨班组孟义秀、苏子华负责给车间最里面的叶片打磨。18 时 15 分左右，转运班组开始对中间的叶片（编号：H034）上圈车（注：将叶片固定在特制的设施上，使叶片离地面有一定的距离）。转运班组组长张建华立即清理作业范围物料和疏散无关人员，确认吊运范围没有人员后，林良玉和侯佳林各自控制 1 台桥式起重机起吊 H034 叶片的叶尖和叶根。H034 叶片起吊到离地约 1.5 米时，孟义秀擅自将工作平台移动到 H034 叶片旁边，用于登高对 H034 叶片进行打磨。紧随着 H034 叶片起吊高度的增加，H034 叶片距根部约 38 米处刮擦到旁边的工作平台，工作平台受力向

外倾斜。孟义秀见状后想扶正工作平台，尝试后无法扶正，立即往外跑。此时，工作平台顺势倒下，砸在孟义秀身上。

(二) 事故信息报送和事故应急处置情况

事故发生后，现场工作人员立即拨打了 120 急救电话，18 时 45 分左右，阳江高新区人民医院医护人员来到现场对孟义秀进行抢救，约 30 分钟后，宣布抢救无效，确认孟义秀临床死亡。随后盐城长知公司将事故通报了广东明阳公司，并通知孟义秀家属。广东明阳公司主要负责人将事故情况上报至阳江高新区安全监管局，阳江高新区安全监管局按规定依法逐级上报。21 时左右，阳江市殡仪馆工作人员到达现场，完成死者遗体收殓。

阳江高新区党委、管委会接到事故报告后，立即启动应急机制，组织区安全监管等相关部门人员赶赴现场，了解相关情况，要求妥善做好事故处理及家属安抚等善后工作。

经评估，阳江高新区“4·16”物体打击事故中涉及的企业、阳江高新区管委会和阳江高新区有关部门的应急救援处置工作无不当之处。在事故应急救援处置中无次生灾害、衍生事故及新冠肺炎疫情发生。

(三) 事故善后处置情况

盐城长知公司积极与死者家属联系，并做好安抚工作。2021 年 4 月 22 日，盐城长知公司与孟义秀家属签署赔偿协议，并于 4 月 22 日支付了全部补偿金人民币***万元，此补偿作为盐城

长知公司关于孟义秀因工死亡给予孟义秀家属的全部和最终补偿金。由于善后工作处置妥当，死者家属情绪稳定，没有因事故造成社会不稳定因素。

三、事故原因和性质

(一) 直接原因

孟义秀安全意识淡薄、冒险蛮干，未了解其作业场所存在的危险因素。孟义秀未严格遵守盐城长知公司的安全生产规章制度和操作规程，不服从现场看护人员管理[1]。经查，事故发生时，转运班组正在对 H034 叶片上圈，孟义秀不服从现场看护人员指挥，在未了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素的情况下，擅自将工作平台推入到起吊影响的范围内，导致工作平台被起吊物刮擦，失去平衡倾倒。孟义秀被倾倒的工作平台砸中后颈部位，经抢救无效后死亡。

(二) 间接原因

1.盐城长知公司安全生产主体责任不落实

一是吊装现场安全管理不到位，未能督促作业人员严格遵守操作规程和落实安全防范措施[2]。吊装作业现场安全管理混乱，

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条 “生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，

在吊装作业施工人员未完全撤离无关人员、未落实相关安全防范措施等情况下，严重违法安全操作规程，冒险组织吊装施工作业[3]。

二是未对从业人员进行安全生产教育和培训[4]；未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况[5]。经查，盐城长知公司未能提供孟义秀等人的安全教育和培训记录，孟义秀等工人长期不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未能掌握本岗位的安全操作技能。

三是生产安全事故隐患排查治理制度不健全，未采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患[6]。经查，盐城长知公司风险辨识不到位，导致事故发生的工作平台主体结构已经长时间出现

确保安全生产。”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十条 “生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款 “生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 “生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”

损坏，盐城长知公司虽然多次组织安全检查，但均没有发现该隐患，更没有采取合理的手段消除隐患。

四是未在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志[7]。事故发生点的为起重机起吊范围，如果操作不当，容易发生物体打击和起重伤害等事故。移动工作平台具有倒塌的风险，上述设备有较大危险因素。经现场核查，盐城长知公司没有在该场所、设备设置明显的安全警示标志。

四是使用不满足规范要求的设备设施。经查，盐城长知公司无法提供发生事故的工作平台的购买凭证和合格凭证。经现场核查，该工作平台没有安装稳定支撑或外伸支架等稳定措施，不符合相关国家标准[8]，无法保证其稳定性。

2.盐城长知公司项目负责人项德祥安全管理不到位

一是未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划[9]。经查，项德祥没有组织制定本公司的安全教育和培训计划，孟义

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 “生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

[8]《移动式可拆除工作塔台安全技术规范》(GB/T 33944-2017) 7.7.1 稳定支撑和外伸支架的设计应使其成为主结构的一部分，并提供确保其与地面可调整的措施。稳定支撑或外伸支架与塔台的固定应具有足够的刚度和强度，并且稳定支撑和外伸支架的反作用力传递给塔台时，稳定支撑和外伸支架之间不应滑动、转动或有其他移动。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第十八条 “生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划……”

秀等人在上岗前没有参加三级培训，员工未能掌握所在岗位的安全操作技能。

二是未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患[10]。经查，项德祥没有带队开展安全生产检查，对叶片厂长期存在事故隐患的问题失察。

3.盐城长知公司现场看护人员张建华现场管理不力

张建华为起吊作业的现场看护人员，负责清理起吊范围内的物料和疏散无关人员。经查，张建华综合协调能力不足，现场管理不力，事故发生时，未发现现场有其他工人擅自进入起吊范围，未能采取相关措施阻止无关人员进入起吊范围。

(三) 事故性质

经事故调查认定，阳江高新区广东明阳新能源科技有限公司“4·16”物体打击致死事故是一起一般生产安全事故。

四、事故的责任认定及处理意见

(一) 建议免予追究责任人员

1.孟义秀，盐城长知公司员工。经查，死者孟义秀安全意识淡薄，未了解其所在作业场所存在的安全风险，冒险盲干，孟义秀对事故发生负有直接责任，鉴于孟义秀已在事故中死亡，建议不予追究责任。

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第十八条 “生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……”

(二) 建议给予行政处罚单位和人员

1.**盐城长知公司**吊装现场安全管理不到位，未能督促作业人员严格遵守操作规程和落实安全防范措施；未对从业人员进行安全生产教育和培训；未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；生产安全事故隐患排查治理制度不健全，未采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患；使用不满足规范要求的设备设施，对事故的发生负有责任，综合上述违法行为，建议由阳江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定[11]，对盐城长知公司依法作出相应的行政处罚。

2.**项德祥**，盐城长知公司项目经理、广东明阳项目安全生产主要负责人。项德祥未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划；未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患，存在管理过失，对事故的发生负有责任，综合上述违法行为，建议由阳江市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定[12]，对项德祥依法作出相应的行政处罚。

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项 “发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款”

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项 “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督

3.**张建华**，盐城长知公司转运组组长，起吊现场看护。张建华综合协调能力不足，现场管理不力，事故发生时，未发现现场有其他工人擅自进入起吊范围，未能采取相关措施阻止无关人员进入起吊范围，对事故的发生负责责任，建议由阳江市应急管理局按照《安全生产违法行为行政处罚办法》相关规定[13]，对张建华依法作出相应的行政处罚。

五、事故暴露的突出问题及防范和整改措施

(一)事故暴露的突出问题

广东明阳公司“4 · 16”物体打击事故教训十分深刻，充分暴露了相关企业落实安全生产主体责任不到位，责任体系不健全，安全管理混乱，安全管理制度和操作规程制定不规范、执行不到位，安全教训培训落实不到位等问题。同时也暴露出部分从业人员安全知识缺乏、安全意识不强，作业时往往存在侥幸心理，未落实任何安全措施的情况下，冒险蛮干。

(二)事故防范和整改措施

1.严格落实企业安全生产主体责任。盐城长知公司要深刻吸取事故教训，举一反三，切实提高政治站位和安全意识，将安

管理部门依照下列规定处以罚款：(一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款”

[13]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 “生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：(一）违反操作规程或者安全管理规定作业的”

全理念渗透到安全管理的每一个环节，形成安全理念、安全制度和安全行为的有机统一。广东明阳公司、盐城长知公司要健全安全奖惩制度，加强对违规作业的管理，对违规操作的员工要有警示性的处罚。同时，强化日常安全巡查，加强生产现场安全管理，要求员工认真遵守各项操作规程，杜绝各类违章作业行为。

2.广东明阳公司加强外包单位的管理。广东明阳公司要认识到对外包单位的管理时安全管理工作的重要组成部分，要迅速对其他外包单位开展检查，督促外包单位全面落实各项安全生产措施。重点检查外包单位是否具有法人资质、外包单位员工是否经过三级培训；检查外包单位的规章制度和操作规程是否合理可行；检查各种劳保用品和生产设备设施是否符合规范，建立健全对外包单位的奖惩制度。

3.认真组织开展大反思大讨论的警示教育。盐城长知公司要及时开展一次安全生产“大学习、大讨论、大反思”活动，深入学习习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，认真学习领会安全生产有关法律法规和政策文件要求。公司领导班子要迅速召开专题会议，深刻反思事故原因，检讨存在问题，班子成员主动承担事故责任，确保事故教训入脑入心。要结合事故暴露出的问题，组织全体员工进行安全生产警示宣传教育，并在企业醒目位置或场所设立事故警示牌，标明事故时间、原因、伤

亡人数、经济损失等信息，惊醒企业时刻牢记事故教训。

3.迅速开展一次安全风险隐患大排查大整治。盐城长知公司要举一反三，全面深入地开展风险隐患排查治理，落实安全生产“一线三排”工作机制，针对事故发生的直接原因和深层次原因，深入查找组织管理、教育培训、制度落实、操作规程、个人防护与应急处置等方面的问题隐患，严格落实各项风险管控措施，防止事故再次发生。要认真对照《安全生产法》《广东省安全生产条例》等有关法律法规、《关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》等政策文件要求，全面自查企业安全生产主体责任落实情况，凡不符合要求的，要立即整改纠正。

4.组织同类企业深刻吸取事故教训。阳江高新区安全监管局要迅速将本起事故情况对辖区同类企业进行通报，相关企业要迅速组织召开全体员工大会，通报事故有关情况，深刻吸取事故教训，举一反三，查找自身存在的问题。

广东明阳公司、盐城长知公司要在 2021 年 7 月 15 日前把事故发生后采取的整改措施和落实情况，以书面的形式报送至阳江高新区安全生产监管管理局。

附件：事故调查组成员意见及签名表