湖南湘江新区梅溪湖街道润芳园小区“10·9”高处坠落事故

调　查　报　告

长沙市岳麓区人民政府

湖南湘江新区梅溪湖街道润芳园小区

“10·9”高处坠落事故调查组

2026年2月

目　　录

一、事故相关情况

（一）事故相关当事人和单位情况

（二）作业人员劳动关系情况

（三）涉事单位的合同签订情况

（四）涉事区域是否属于双方服务范围认定

（五）涉事区域作业安排情况

（六）涉事企业的安全管理情况

（七）公安机关接出警情况

（八）医院救治情况

二、事故发生经过、善后处理情况

（一）事故发生经过

（二）事故善后处理情况

三、事故原因

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、对事故相关责任单位及责任人的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故责任人员的处理建议

五、事故整改和防范措施建议

湖南湘江新区梅溪湖街道润芳园小区“10·9”高处坠落事故调查报告

2025年10月9日14时许，湖南湘江新区梅溪湖街道骑龙社区润芳园小区V栋二楼架空层区域在保洁过程中，发生一起高处坠落事故，致一人死亡。直接经济损失127万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，经长沙市岳麓区人民政府授权，湖南湘江新区管理委员会应急管理局牵头成立了湖南湘江新区梅溪湖街道润芳园小区“10·9”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。湘江新区应急管理局、湘江新区开发建设局（交通运输局）、湘江新区公安局、湘江新区总工会、梅溪湖街道办事处为成员单位，并邀请湘江新区纪检监察工委机关派员参加事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，湖南湘江新区梅溪湖街道润芳园小区“10·9”高处坠落事故是一起因作业人员违规操作，企业履行安全生产主

体责任不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故相关当事人和单位情况

1. 相关当事人情况

（1）刘XX（死者），身份证号码：430623XXXXXXXXX，长沙市维淼清洁服务有限公司保洁工人。

（2）任XX，身份证号：432302XXXXXXXXX，长沙市维淼清洁服务有限公司润芳园项目保洁主管。

（3）严XX，身份证号码：430623XXXXXXXXX，长沙市维淼清洁服务有限公司项目经理。

（4）吴XX，身份证号码：430623XXXXXXXXX，长沙市维淼清洁服务有限公司法定代表人、总经理。

（5）蒲XX，身份证号码：430322XXXXXXXXX，湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司润芳园项目负责人、安全生产管理人员。

（6）彭XX，身份证号码：430111XXXXXXXXX，湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司润芳园项目工程维修负责人。

2. 相关单位情况

（1）湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司。统一社会信用代码为：91430103768040253H，2004年11月30日注册成立，注册地址为：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心C栋308房。法定代表人赵平，经营范围包括许可项目：包括物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房地产信息咨询；自有房地

产经营活动；房屋租赁；自建房屋的销售；房地产经纪服务；土地管理服务；广告设计；花卉作物零售；花卉出租服务；园林绿化工程施工；绿化管理；儿童室内游戏；游乐园；特大型餐饮（限分支机构）；大型餐饮（限分支机构）；中型餐饮（限分支机构）；小型餐饮（限分支机构）；蔬菜种植（限分支机构）；食用菌种植（限分支机构）；园艺作物种植（限分支机构）；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；停车场运营管理；物业清洁、维护；生活清洗、消毒服务；家庭服务；场地租赁；清洁服务；建筑物清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）长沙市维淼清洁服务有限公司。统一社会信用代码为：91430103MA4L4RT2XX，2016年06月06日注册成立，注册地址为：湖南省长沙市天心区湘府中路108号新南城商务中心D栋1810房，法定代表人吴XX，经营范围包括许可项目：包括清洁服务；市政道路清扫保洁、维护；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务；家庭服务；建筑物清洁服务；防虫灭鼠服务；生活清洗、消毒服务；物业清洁、维护；中央空调系统的清洗；厨房设备的清洗、维护；劳动力外包服务；轨道交通机车、车辆和生产场地保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）作业人员劳动关系情况

死者刘XX（乙方）与长沙市维淼清洁服务有限公司（甲方）

于2025年5月23日签订《临时用工劳务协议》，约定临时用工劳务协议期限为：自2025年5月23日起至2026年5月23日，约定乙方提供临时用工劳务内容为保洁。因甲方的特殊行业工作需要，乙方同意在长沙市甲方的合作项目自由调动，乙方不服从调动安排，甲方有权利通知乙方解除劳务协议。关于劳动报酬，约定按月支付，甲方每月向乙方支付劳动报酬为3200元，甲方每月31日以货币形式结算支付乙方上一个月的劳务报酬，若遇节假日、不可抗力等其他特殊情况顺延。协议第五款声明“甲方与乙方不建立劳动关系、雇佣关系、劳务派遣关系或类似关系，不对乙方进行管理，不对乙方承担劳动法上的义务，不适用《劳动法》《劳动合同法》等劳动法规”。经查，虽然刘XX与长沙市维淼清洁服务有限公司签订的是《临时用工劳务协议》，但其日常工作需遵守公司的规章制度，接受该公司的工作安排、管理、监督和考核，工作报酬按月固定发放，且其提供的工作内容与公司的经营范围、核心业务密切相关，并非临时性、辅助性或独立的劳务活动。依据《关于确立劳动关系有关事项的通知》（劳社部发〔2005〕12号）第一条的规定，调查组可以认定刘XX与维淼公司之间存在事实劳动关系。因此，该公司需依法对刘XX承担劳动法项下的全部用人单位义务。

（三）涉事单位的合同签订情况

湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司（甲方）与长沙市维淼清洁服务有限公司（乙方）于2025年5月23日签订《润芳园项

目环境（清洁、绿化）服务承包合同书》，约定承包方式为“全承包服务：本合同采用乙方包工、包材料设备、包服务质量、包安全责任的方式。”双方约定承包期限为：2025 年 5 月 23 日-2026 年 6 月 30 日，对位于长沙市岳麓区枫林三路 1015 号的甲方辖管之润芳园项目的公共区域进行定点日常保洁、绿化服务。服务范围约定为：润芳园项目的楼内公共区域：电梯大堂、公共楼道、消防楼梯、电梯轿厢、公共卫生间、楼梯扶手、栏杆、窗台、门窗玻璃、天台、屋顶、雨棚、消防栓（柜）、指示牌、防火门、广场等公用设施的日常清洁保养工作；楼外公共区域：岗亭外立面（含门窗）、广场、道路、绿地、绿化带内、公共灯具、宣传栏、建设娱乐设施、景观小品、水景水池、垃圾箱（房）、果皮箱、垃圾桶、明沟、雨水井、阴水沟等项目红线范围内公共场所及公用设施的日常清洁保养工作。除签订《润芳园项目环境（清洁、绿化）服务承包合同书》外，双方并未就现场清洁、绿化施工签订《安全管理协议》，双方签订的服务承包合同书中也未对现场清洁、绿化施工时的安全生产管理做具体约定。

根据长沙市维淼清洁服务有限公司提供的《润芳园花名册》显示，长沙市维淼清洁服务有限公司一共派遣 22 名员工至该项目，其中主管 1 名，保洁员 18 名，绿化工 2 名，垃圾清运员 1 名。关于长沙市维淼清洁服务有限公司员工的日常管理，由长沙市维淼清洁服务有限公司自行负责。湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司润芳园项目日常交接工作仅与任 XX 联系，再由任 XX 将具体任务分发至长沙市维淼清洁服务有限公司员工。

（四）涉事区域是否属于双方服务范围认定

长沙市维淼清洁服务有限公司向调查组提供加盖公司公章的《关于润芳园小区10.9高处坠落事故的情况说明与反思报告》以及在事故调查过程中，该公司始终强调事发作业区域不属于双方签订合同的服务范围。根据《保洁服务承包合同》第五条第 1.1 条的约定，长沙市维淼清洁服务有限公司的清洁服务范围明确包括润芳园项目“天台、屋顶等公用设施”的日常清洁保养工作。事故发生地位于二楼公共平台，其在建筑结构上同时构成一楼篮球场的顶棚，属于建筑物的共有部分，具有公共属性，与合同约定的“天台、屋顶等公用设施”在性质和功能上相符，应当理解为属于约定的清洁服务范围。其次，即便对于该平台是否属于合同约定的“天台、屋顶”存在解释上的分歧，合同亦明确约定服务范围包括“润芳园项目的楼内公共区域”。该平台作为可供全体业主或商户共同使用的公共空间，在功能上属于建筑物内部的公共延伸区域，符合“楼内公共区域”的通常理解，因此亦应纳入日常保洁服务的覆盖范围。



图 1：事发作业区域

（五）涉事区域作业安排情况

2025年9月，涉事区域V栋商户向湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司（润芳园项目）提出清理二楼公共平台（一楼篮球场屋顶）的垃圾。接到该诉求后，湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司（润芳园项目）相关负责人便告知了长沙市维淼清洁服务有限公司保洁主管任XX，任XX与员工吕XX现场查看后，初步判断该平台“不能站人，高空作业有些危险”。

2025年10月1日，湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司（润芳园项目）工作人员钟X联系任XX要求清扫平台。任XX计划采用杆绑扫帚的方式作业，避免人员站立于平台，但因当日国庆假期商铺关闭，未能进入二楼，清扫未进行。

2025年10月8日，湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司（润芳园项目）物业经理蒲XX在工作微信群中@任XX，再次要求打扫该平台。任XX回复：“危险的事情我不会找人去做”。

2025年10月9日早会，蒲XX又一次提出清扫要求，任XX再次拒绝。

2025年10月9日13时40分许，蒲XX电话联系任XX要求安排人员清扫，任XX称在开会并挂断电话。双方随后当面沟通，关于该环节的事实表述存在差异[1]：蒲XX称，其当面提出要求后，任XX即安排员工刘XX与蒲XX一同前往清扫；任XX则表示，其当时答复“刘XX就在旁边，我不会叫，你要叫自己叫”，而后蒲XX与刘XX一同前

[1] 蒲　莉 2025年12月10日10:50-12:10《询问笔录》
任XX 2025年12月3日14:30-16:00《询问笔录》

往涉事区域进行清扫，任XX在场未予阻拦。

2025年10月9日14时许，刘XX与蒲XX在未佩戴安全帽、未系安全带的情况下，站在二楼平台进行清扫作业。期间刘XX所处位置的棚板突然塌陷，刘XX坠落至一楼篮球场，经抢救无效死亡。



图2：事发当天蒲、任、刘三人沟通监控视频（截屏）

（六）涉事企业的安全管理情况

1. 长沙市维淼清洁服务有限公司。公司层面成立了公司安全组织架构，由组长/总经理、副组长/副总经理、区域安全管理员/项目经理、后勤安全管理员/部长组成，但公司安全组织架构未将具体职务明确到人，相关职位的岗位职责也未予以明确。公司未按要求建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未制定安全生产教育和培训计划，未按要求对已制定的生产安全事故应急救援预

案进行演练[2]。

长沙市维淼清洁服务有限公司总经理吴XX于2025年6月14日上午9:00-10:00、下午14:30-15:30，在公司会议室（白鹤小区）召开长沙市维淼清洁服务有限公司项目保洁、绿化安全责任会议，会议强调保洁安全:“所有保洁人员不得进行任何超过2米的高空清洁作业”，绿化安全:“若因物业公司特殊工作需求必须进行2米以上的高空作业时，务必提前24小时，由总经理审批同意后，方可进行2米以上高空作业；在2米以上高空作业过程中，项目经理必须全程现场监督。确保各项安全防护措施落实到位，包括但不限于：正确佩戴安全帽、系牢安全带、设置安全警戒区域、检查作业平台稳定性等。同时，项目经理要通过照片或者视频等方式，实时向总经理汇报工作进展”。该会议仅项目经理和项目主管参加，上述作业要求并未传达到一线保洁、绿化人员。经查，事发当天作业，任XX也并未履行报告、审批和全程现场监督义务。此外，公司在安全生产教育培训方面存在明显缺失。公司日常培训多以口头提醒为主，缺乏规范的培训记录和员工签字确认，导致无法证明已切实履行法定的安全生产教育义务[3]。尤其在此前曾涉及高空清洁作业的情况下,公司仍未对刘XX进行系统

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[3]《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

……

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

的高空作业专项安全培训[4]，致使其安全意识薄弱，在作业过程中未主动佩戴安全帽、安全带等必要防护装备。同时，作为用人单位，公司既未向作业人员提供符合要求的劳动防护用品[5]，也未在现场监督、教育并确保从业人员按照使用规则正确佩戴和使用，未能从根本上消除作业中的安全隐患。

2. 湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司。公司按照法律要求制定建立了全员安全生产责任制和安全生产规章制度，涵盖了公司安全生产责任制度、安全生产目标管理规定、安全生产委员会议事规则，安全生产法律法规（标准）及其他规范性文件、危险源标识及风险控制、安全生产费用提取与使用、安全教育培训、安全管理及特种作业人员、危险作业、个体防护装备、工机具安全、消防安全、电气安全、涉水安全、危险物品安全、应急管理、事故报告和调查处理、安全生产奖励与问责共计 15 条管理规定。经查，公司层面虽对上述重点领域的安全管理进行了具体规定，但相关规定仅有具体操作规程和要求，并未对违反管理规定如何处理作具体明确，例如公司安全生产规章制度第五章《危险源辨识及风险控制管理规定》对“风险”“风险点”“危险源”做了明确释义，也对风险评价等级、风险分级管控、报告、记录作了明确要求，规范了具体流程，但该制度并未就违反流程、制度处理做进一步明确。公司 15 条管理规定，除安全生产奖励与问责管理

[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用

制度外，均只有要求和规程，无违反要求和规程后的处理规定。公司规章制度约束效力有限，安全生产规章制度有待进一步健全。

未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理[6]，湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司作为该项目的发包单位及物业管理方，应对作业平台的结构安全性负有基本的了解与注意义务，其应当明知案涉平台不具备承重站人的安全条件。同时，作为发包方和危险作业的实际组织者，湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司虽与作业人员刘 XX 无直接劳动关系，但仍应对相关安全生产工作履行统一协调、管理职责，对现场作业人员负有安全保障责任。长沙市维淼清洁服务有限公司主管任 XX 已多次以安全风险为由明确拒绝进行该项作业，湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司对此风险知情，发现了安全问题却未采取任何有效督促整改措施：既未制止人员在危险平台上作业，也未要求长沙市维淼清洁服务有限公司制定合理的作业方案防范风险。其在明知存在安全隐患的情况下，仍通过其项目经理蒲 XX 介入并推动作业在不安全状态下进行，放任刘 XX 在无任何安全防护的状态下实施高危操作，这一系列行为直接创设并增加了现实危险，与最终事故的发生具有因果关系。

（七）公安机关接出警情况

接警情况，接警时间 2025 年 10 月 9 日 15:43:43，报警人徐珊（女，137XXXXXXXXX，身份证：430623XXXXXXXXX）报警称在

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

湘江新区润芳园物业发生警情。经现场了解，系报警人的公公刘XX（男，身份证：430623XXXXXXXXX，是润芳园小区物业外包保洁班长，保洁公司是长沙市维淼清洁服务公司），当天下午在上述地小区商业楼二楼（一楼系篮球馆）搞卫生时，意外掉到一楼受伤，120急救车送到医院抢救，医院医生于16时50通知家属，伤者死亡。民警处警到现场后没多久，街道、社区相关工作人员赶到，一起走访了该物业公司区域负责人（项目经理在医院）、事故现场及相关人员，调取了相关视频。

经查：2025年10月9日14时许，物业项目经理蒲XX带领彭XX和刘XX（死者）一起到润芳园小区V栋2楼清理篮球场顶部的垃圾。在清理垃圾过程中刘XX意外掉下一楼，后物业公司工作人员及120人员将刘XX送到湖南省人民医院麓山分院救治，于16时50通知家属，伤者死亡。后刑侦大队至事故现场、医院开展调查，经初步勘察，死者符合坠亡特征，排除他杀可能，死者家属对刘XX的死亡原因无异议。

（八）医院救治情况

姓名刘XX，男，身份证：430623XXXXXXXXX，年龄：59岁，接诊时间：2025-10-09，14:42，科室急诊三部。入院诊断：闭合性颅脑损伤特重型；呼吸心跳骤停；创伤性休克；病情摘要：患者因“高处坠落致意识丧失伴呼吸心跳骤停25分钟”入院，患者约25分钟前不慎从6-7米高处摔下，头枕部着地，伤后即

出现意识丧失，呼之不应，生命体征测不出，考虑呼吸心跳骤停，立即予以心肺复苏，同时向我院转运，遂收入我科。2025-10-09,16:54,患者心率血压仍持续为零,瞳孔散大固定,对光反射消失，床旁心电图示一直线，医生宣布临床死亡。最后诊断：闭合性颅脑损伤特重型；呼吸心跳骤停；创伤性休克。死亡原因：闭合性颅脑损伤特重型；呼吸心跳骤停；缺血缺氧性脑病。

二、事故发生经过、善后处理情况

（一）事故发生经过

2025 年 10 月 9 日 13 时 40 分许，蒲 XX 在任 XX 在场的情况下，与刘 XX 一同前往涉事区域进行清扫。刘 XX 在前往事发区域途中叫黎 XX（长沙市维淼清洁服务有限公司，保洁，身份证号：43062319XXXXXXXX）一同前往，黎 XX 随蒲、刘二人一同到达事发区域，蒲 XX 随后安排黎 XX 去取垃圾袋用来装事发区域清扫出来的垃圾，黎 XX 打电话给任 XX 告知需要垃圾袋，黎 XX 便离开现场与任 XX 前往工具室去取垃圾袋。

2025 年 10 月 9 日 14 时许，刘 XX 与蒲 XX 在未佩戴安全帽、未系安全带的情况下，站在二楼平台进行清扫作业。期间刘 XX 所处位置的棚板突然塌陷，刘 XX 坠落至一楼篮球场，经抢救无效死亡。



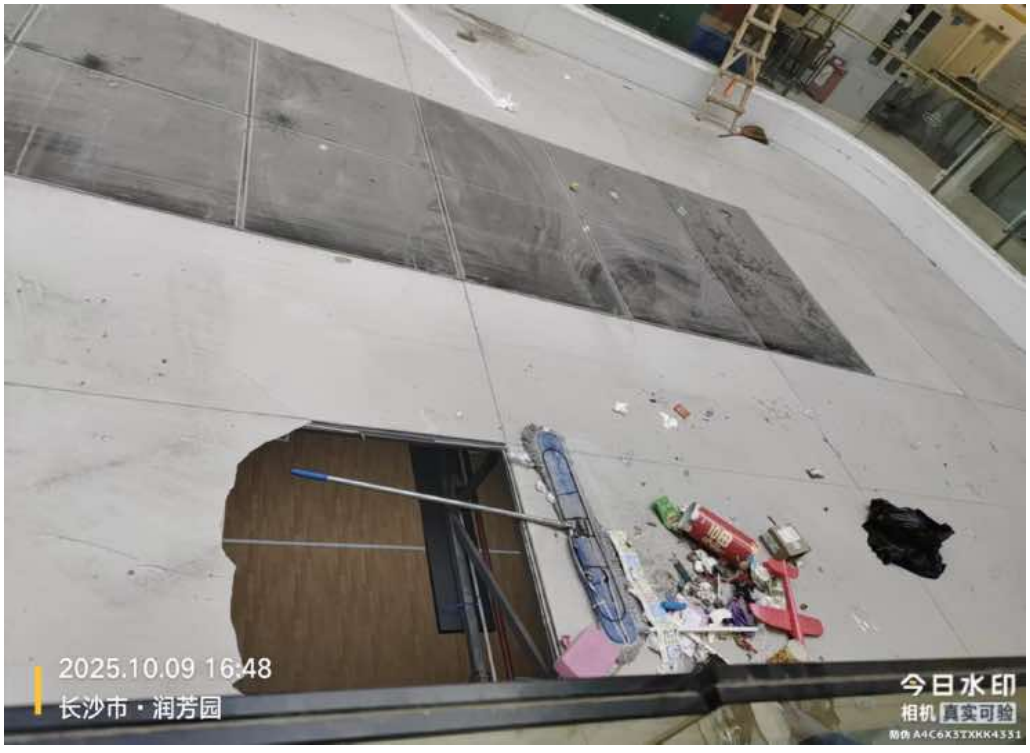


图 3：事发位置

（二）事故善后处理情况

事故发生后，长沙市维淼清洁服务有限公司、湖南豪布斯卡

物业管理股份有限公司在梅溪湖街道人民调解委员会调解下与刘XX家属于2025年10月10日达成《调解协议书》(长岳梅人调〔2025〕17号),几方约定:一、长沙市维淼清洁服务有限公司、湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司两家公司共同向刘XX家属赔付人民币壹佰贰拾伍万元整(¥1250000),此费用包括但不限于死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费、精神抚慰金等一切费用。二、长沙市维淼清洁服务有限公司、湖南省豪布斯卡物业管理股份有限公司一次性于本协议签字盖章之时支付刘XX医院抢救费用人民币贰万元整(¥20000)至家属指定账户。长沙市维淼清洁服务有限公司于10月10日向刘XX家属指定账户上汇款40万元,严XX先行垫付2万元,共计42万元。湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司于2025年10月11日与死者家属再次签订《调解协议》,剩余85万元由湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司支付。

三、事故原因

(一)事故直接原因

刘XX安全意识淡薄,存在麻痹思想和侥幸心理。未经专项安全培训不具备高空作业资质[7],违反操作规程,在未佩戴安全防

[7] 高处作业:坠落高度基准面≥2米
在距坠落基准面2米及以上(含2米)进行有可能坠落的作业。
坠落基准面定义:作业位置到最低坠落着陆点的水平面。
《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。
特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》高处作业指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业,具体分为登高架设作业和高处安装、维护、拆除作业。高处作业需要办理特种作业操作证。

护装备，未采取任何安全防护的措施下，在石膏板吊顶上进行清扫作业。

（二）事故间接原因

1. 长沙市维淼清洁服务有限公司未按要求建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未制定安全生产教育和培训计划，未按要求对已制定的生产安全事故应急救援预案进行演练；未向作业人员提供符合要求的劳动防护用品，未在现场监督、教育并确保从业人员按照使用规则正确佩戴和使用，未能从根本上消除作业中的不安全行为。

2. 湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司安全生产规章制度有待进一步健全，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。

3. 蒲 XX，湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司润芳园项目负责人、安全生产管理人员，明知涉事区域作业存在安全隐患，作为作业指令的下达者，未采取有效措施规避相关风险。

4. 吴 XX，长沙市维淼清洁服务有限公司法定代表人，对自身法定职责不清，未按照法律规定切实履行自身法定义务。

四、对事故相关责任单位及责任人的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1. 长沙市维淼清洁服务有限公司未按要求建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未制定安全生产教育和培训计划，未按

要求对已制定的生产安全事故应急救援预案进行演练；未向作业人员提供符合要求的劳动防护用品，未在现场监督、教育并确保从业人员按照使用规则正确佩戴和使用，未能从根本上消除作业中的不安全行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条、第三十条、第四十五条，对此次事故发生负有责任，建议由湖南湘江新区管理委员会应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定[8]予以行政处罚。

2. 湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司安全生产规章制度有待进一步健全，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十九条，对此次事故发生负有责任，建议由湖南湘江新区管理委员会应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定予以行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

1. 刘XX安全意识淡薄，存在麻痹思想和侥幸心理。未经专项安全培训不具备高空作业资质，违反操作规程，在未佩戴安全防护装备，未采取任何安全防护的措施下，在石膏板吊顶上进行清扫作业。对事故发生负有直接责任，鉴于其在本起事故中死亡，建议免予追究其事故责任。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2. 蒲XX，湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司润芳园项目负责人、安全生产管理人员，明知涉事区域作业存在安全隐患，作为作业指令的下达者，未采取有效措施规避相关风险。对事故发生负有直接管理责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）（五）（六）（七）项规定[9]，建议由湖南湘江新区管理委员会应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定[10]予以行政处罚。

3. 吴XX，长沙市维淼清洁服务有限公司法定代表人，对自身法定职责不清，未按照法律规定切实履行自身法定义务。对事故发生负有直接管理责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定[11]，建议由湖南湘江新区管理委员会应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定[12]予以行政处罚。

4. 任XX，作为公司指派于项目的负责人员和安全负责人，明知涉事作业区域存在安全隐患，未按公司规章制度履行报备程

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

序，事发当天刘XX前往事发区域作业也并未制止。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定[13]，建议由长沙市维淼清洁服务有限公司予以处理，并将处理结果报调查组备案。

五、事故整改和防范措施建议

（一）强化企业安全生产主体责任落实。涉事企业需立即完善并严格执行全员安全生产责任制，确保每个岗位、每位员工都明确自身的安全职责。同时，建立一套涵盖风险辨识、评估、控制及隐患排查治理的双重预防机制，定期进行自我检查与第三方审核，确保制度有效运行。所有涉及高空作业或其他高风险作业的员工必须接受专项安全培训，并通过考核获得相应资质证书。公司应制定详细的年度安全生产教育和培训计划，采用线上线下相结合的方式，增强员工的安全意识和应急处理能力。对于新入职或转岗人员，实施严格的上岗前安全教育。企业必须为员工配备符合国家标准的劳动防护用品，如安全带、安全帽等，并建立严格的发放、使用监督机制。通过现场巡查、视频监控等手段，确保每位作业人员在进入工作区域前正确佩戴个人防护装备。对违反规定者，应采取警告、处罚直至停职反省等措施。

（二）提升政府监管效能与指导服务。相关政府部门应加大对辖区内企业的随机抽查频率，特别是针对建筑施工、清洁服务等高危行业，重点检查安全生产责任制落实情况、隐患排查治理

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

情况以及员工安全教育培训记录。对于发现的问题，依法依规严肃处理，公开曝光典型案例，形成有效震慑。鼓励和支持企业参与由政府主导的区域性应急救援演练，提高应对突发事件的能力。政府部门可提供专业指导和技术援助，帮助企业建立健全内部应急预案，并定期组织评审更新，确保其针对性和实用性。

（三）构建多方参与的社会共治格局。利用新媒体平台拓宽信息渠道，让普通民众也能成为安全生产的关注者和监督者。对于举报重大隐患查实的个人给予奖励，设立行业黑名单制度，对严重违规的企业和个人实行联合惩戒；同时也要加强正面宣传报道，弘扬正能量，营造良好的社会氛围。媒体则应当客观公正地报道各类安全事故，既揭露问题又传播知识，帮助全社会树立正确的安全观。

长沙市岳麓区人民政府

湖南湘江新区梅溪湖街道润芳园小区

“10·9”高处坠落事故调查组

2026 年 2 月 11 日