# 仁寿县利达建材厂“11·30”一般窒息事故调查报告

2025年11月30日4时许，仁寿县汪洋镇利达建材厂发生一起一般窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失105万余元。

接到事故报告后，县委县政府高度重视，县主要领导立即作出指示，县公安局、县应急局、县经信和科技局等部门及四川仁寿经济开发区管委会、汪洋镇人民政府人员赶赴现场，指导应急救援、伤员救治、善后处理工作，同时开展事故调查。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，县人民政府成立仁寿县汪洋镇利达建材厂“11·30”一般窒息事故调查组（以下简称事故调查组），授权县应急管理局牵头，县公安局、县经信和科技局、县国资局、县总工会、四川仁寿经济开发区管委会、汪洋镇人民政府等单位派员参加开展事故调查工作，邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、现场勘查、技术鉴定、查阅资料、询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤

亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，以及防范安全生产事故的措施。

经调查认定，仁寿县汪洋镇利达建材厂“11·30”一般窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位情况

仁寿县汪洋镇利达建材厂。成立时间：2012年3月19日，法定代表人：廖永刚，注册资本：80万元，统一社会信用代码：91511421052154167 6，企业注册地址：仁寿县汪洋镇循环经济园区，经营范围包含：销售：砖瓦制造；砖瓦销售；固体废物治理；农业面源和重金属污染防治技术服务；建筑材料销售；非金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；非煤矿山矿产资源开采等。

### （二）事故发生经过

2025年11月29日22时，厂长廖永刚安排当班临时工人黄某某、邹某某进入粉碎车间开始生产作业，负责操作机器放料和收换料，黄某某、邹某某两人轮换做工。11月30日3时50分左右，黄某某在操作机器放料，为排查堵塞情况，黄某某翻上运输带，佩戴头灯到料斗底部查看时，内部固料突然大量下坠，将黄某某全身掩埋。

事故发生时，邹某某在料仓下方负责收换料，收完料后看到上方漏斗下料区没有人，于是沿步梯到上方输送带查看情况。到达料斗时邹某某看见黄某某只有两只脚露在料斗外的输送带上，身体被大量石料掩埋，立即到厂区办公室向厂长廖永刚报告情况。



图 1-事故发生器械现场图

（三）事故现场勘验情况

事故现场位于四川省眉山市仁寿县汪洋镇利达建材厂，该厂共有值班室、成品一区、成品二区和加工区四个区域。事故发生在该厂加工区，在加工区有一漏斗，漏斗配有两台振动器，漏斗下方北侧表面有一出料口（50cm×40cm），出料口上方 45cm 处悬挂有“禁止入内”“注意安全”等安全警示标志，出料口连接一传送带（宽 77cm），漏斗落下的石料经传送带传输至出料仓，传

送带上装有大量碎石和泥渣；北侧成品二区木板上放有一具着寿衣的男尸（系死者黄某某）。

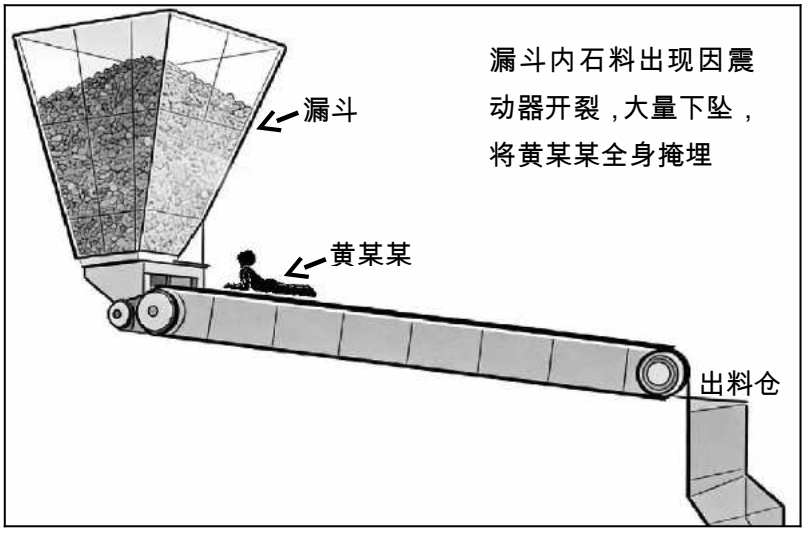



图 2-事故发生现场示意图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡。死者黄某某，男，现年 62 岁，籍贯内江市威远县。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-1986）》的标准和规定统计，本次事故直接经济损失 105 万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 11 月 30 日凌晨 4 时 6 分，该厂安全管理人员肖飞拨打了 120 急救电话，约 20 分钟后，汪洋镇医务人员赶到现场开展施救，经 20 分钟左右现场紧急抢救无效后，医务人员现场宣布黄某某已无生命体征。

4时30分许，利达建材厂厂长廖永刚向仁寿经开区新型建材产业局包保人彭之扬报告事故情况;

6时许,仁寿经开区新型建材产业局向仁寿县人民政府办公室汇报事故基本情况;

6时05分，县应急局向市应急局电话报告事故现场情况。

（二）事故现场应急处置情况

仁寿县利达建材厂厂长廖永刚接到邹某某报告事故情况后，立即与该厂安全管理员肖飞、机修工范某某前往现场，发现黄某某被掩埋在石料下方,随后廖永刚立即用刀子把输送带皮带割开,将黄某某从输送带上拉了下来，将黄某某放到地面之后，廖永刚为黄某某现场做了心肺复苏，并让肖飞拨打120急救电话。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，汪洋镇派出所、县经开区新型建材产业局、县急救中心医护人员、县应急管理局和县级相关部门先后到达现场,安排部署做好死者家属安抚、事故赔付和舆情引导稳定管控等善后工作，并按规定及时上报事故情况。

在相关单位的协助下,经公司与死者家属谈判,于12月1日达成赔付协议。现赔付已到位，无不稳定因素，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，县委县政府在第一时间做出响应，安排部署救援力量，县公安局、县应急管理局等相关部门及仁寿经开区、汪洋镇政府人员立即赶赴现场，组织开展事故应急救援、舆论引导、善后处置等工作。目前事故发生地舆论可控，社会稳定。

## 三、事故原因

（一）直接原因

黄某某在未确保安全的状态下，违规爬上传送带到料斗底部查看情况，致使事故发生。

（二）间接原因

仁寿县利达建材厂对员工的安全生产教育培训不到位，工人安全意识淡薄；安全操作规程不健全；未结合实际制定安全生产规章制度。

## 四、有关单位存在的问题

（一）事故单位存在的主要问题

经调查，发现仁寿县利达建材厂存在以下问题：

1.安全生产教育培训不到位。该厂未按要求制定并组织实施2025年度安全生产教育培训计划。经调查，2025年仅3月1日复工复产时组织的安全生产教育培训存在记录，其它安全教育培训均未如实记录，存在培训时长不足、以会代训、参训人员未履行签到手续等问题。三级教育培训内容部分缺失，无有关事故案例、从业人员安全权利和义务等内容。

2.安全操作规程不健全。该厂未根据厂内实际情况制定设施设备操作规程，部分内容不具备指导设施设备安全操作的作用，安全操作规程针对性、适用性不强，锤式粉碎机操作规程中未明确工人不能进入料斗。

3.未结合实际制定安全生产规章制度。未落实操作人员从业行为管理制度。安全生产规章制度照搬照抄通用条款，内容空泛笼统，缺乏具体的操作流程、风险管控措施和明确的岗位责任。

（二）有关监管部门履职情况

1. 县经信和科技局。2025 年，县经信和科技局对工业企业自建房进行安全隐患排查，4 月 1 日时任经信和科技局副局长余正兵带队到仁寿县利达建材厂开展安全隐患排查，排查发现 2 处一般安全隐患，目前均已整改完毕。

2. 县经开区新型建材产业局。县经开区新型建材产业局开展“一包一”服务，任命“一包一”包保人。全年累计开展月度安全巡查 12 次，共排查出安全生产隐患 20 项；于 7 月 29 日牵头组织第三方安全技术机构开展专项联合检查，发现安全隐患 12 项，均已完成整改复查验收。全年组织举办 5 次安全环保专题教育培训会议。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故单位相关责任人的责任认定及处理建议

1. 黄某某　违规作业，在本次事故中负有直接责任。鉴于其

已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2. 廖永刚　仁寿县利达建材厂厂长，未按要求组织制定并实施本单位安全生产和培训计划；组织制定并实施本单位操作规程不力，操作规程不健全，对此次事故负有责任。建议由仁寿县应急管理局依法给予处罚。

（二）对责任单位的责任认定及处理建议

仁寿县利达建材厂安全生产主体责任未落实，安全生产教育培训不到位，安全操作规程不健全，未结合实际制定安全生产规章制度，对此次事故负有责任。建议由仁寿县应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

## 六、事故防范和整改措施

（一）压实主要负责人责任

企业主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。主要负责人应根据企业自身生产经营范围、危险程度、工作内容等组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程，保证生产经营活动安全、顺利的进行。主要负责人应带队检查，定期对规章制度和操作规程的落实情况进行督促检查，对检查中发现不符合企业实际情况的，要组织人员进行修订。

（二）加强安全生产教育培训

企业要深刻吸取事故教训，落实安全生产主体责任。企业要加大安全生产教育培训力度，要系统开展安全操作规程与岗位风

险识别教育，并通过事故案例分析、定期实操考核等方式，持续提升员工规范操作与自主避险能力，确保安全生产教育培训按年度计划开展，务必杜绝“以会代训”。

（三）强化部门安全监管

相关部门应举一反三，严厉打击教育培训流于形式、规程制度不健全、现场管理混乱等违法违规行为。加大对安全生产违法行为的社会监督。加强政策引导，支持企业开展安全生产标准化建设，从法规标准、监管方式、社会共治等多维度构建安全生产长效机制。