大庆市龙凤区瀚城星苑A5号楼二单元1101室“4·13”火灾事故调查报告

大庆市龙凤区政府事故调查组

2026年9月

目 录

一、基本情况 3

（一）建筑基本情况 3

（二）起火住宅基本情况 5

（三）起火建筑建设管理情况 6

二、火灾发生过程、应急救援及善后处置情况 7

（一）火灾发生经过 7

（二）灭火救援及应急处置情况 8

三、直接经济损失和人员伤亡情况 9

（一）直接经济损失 9

（二）人员伤亡情况 9

四、检验鉴定情况 10

五、事故发生的原因及性质 10

（一）直接原因 10

（二）间接原因 10

（三）事故性质 12

六、相关责任单位、人员存在的问题及处理意见 12

（一）相关责任单位、人员存在的问题 12

（二）事故单位及责任人员的处理建议 14

七、事故主要教训 15

（一）防范重大风险认识不足 15

（二）落实监管责任放松懈念 16

（三）群众性消防宣传不到位 16
（四）群众消防意识和处置能力薄弱 16
八、事故防范和整改措施 17
（一）加强领导，压紧压实消防安全责任 17
（二）找准短板，强化重点领域火灾隐患治理 17
（三）深入宣传，增强公众消防安全意识 17

大庆市龙凤区瀚城星苑A5号楼二单元1101室“4·13”火灾事故调查报告

2026年4月14日0时01分，大庆市消防指挥中心接到报警称大庆市龙凤区瀚城星苑A5号楼二单元1101室起火，大庆市消防救援支队立即调派萨尔图大队万宝路消防救援站赶赴现场处置，明火于0时46分扑灭。火灾造成1人死亡，直接经济损失110989元，属一般火灾。

事故发生后，根据《中华人民共和国消防法》、《黑龙江省消防安全责任制实施办法》，经大庆市龙凤区人民政府批准，4月21日成立了由区委常委、副区长张晓亮为组长，区消防救援大队、区应急局、区住建局、区市场局、三永街道、大庆市公安局龙凤分局相关负责同志参加的大庆市龙凤区瀚城星苑A5号楼二单元1101室“4·13”一般火灾事故调查组（以下简称调查组）。市消防救援支队选派专家参加事故调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、技术鉴定、综合分析和专家论证等，查清了事故发生经过，查明了事故原因，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对事故单位和相关责任人员的处理建议，以及防范和整改措施建议。

一、基本情况

（一）建筑基本情况

大庆市龙凤区瀚城星苑小区位于瀚城星苑社区，地址为大庆市龙凤区东风路102号，小区共有25幢高层住宅楼、12幢多层住宅楼。起火建筑为A5号楼，使用性质为住宅楼，位于小区东北侧，建筑北侧为绿化带及小区院墙，南侧为小区内绿化地及广场，东侧为A6号住宅楼，西侧为A4号楼（见图1）。A5号楼（见图2）建筑面积18978m^2，钢筋混凝土框架结构，地上33层，建筑高度97.6m。A5号楼共2个单元，一单元在西，二单元在东，每个单元共有南北两个入口，其中，南侧入口为居民日常主要出入口，设有门厅、电梯等，北侧入口仅为疏散楼梯的出入口，建筑东西长37.4m，南北宽16.7m，一梯两户。



图1 小区现场方位图



图 2 起火建筑瀚城星苑 A5 号楼概貌照片

（二）起火住宅基本情况

瀚城星苑 A5 号楼二单元 1101 室，户型为三室两厅一厨两卫，建筑面积 151.96m²，整体为南北走向，入户门朝东开启。进户门南侧为主卧室，卧室门口内东侧有一个卫生间，进户门北侧为储物柜，主卧西侧由南向北依次为客厅、餐厅、厨房，客厅与餐厅之间为错层布置，错层处设置有木质栅栏，南侧为主卧室和卫生间，北侧为次卧室和厨房，厨房东侧由西向东依次为两间卧室，靠东侧卧室南侧由南向北依次为卫生间、储物间（见图 3）。住宅不动产权证书编号：黑（2019）大庆市不动产权第 0060250 号，权利人为付凡清、仪春香，日常居住人是付凡清、仪春香、付仪及马郡娅（付仪女儿）、

马渤然（付仪儿子）。该住宅于2019年6月10日取得不动产权证。

大庆市龙凤区瀚城星苑A5号楼二单元1101室"4·13"火灾平面图



图3 1101 室火灾现场平面图

（三）起火建筑建设管理情况

1.建设审批情况。大庆市龙凤区瀚城星苑小区建设项目于2010年由市发改委批准立项。2010年8月6日批准该项目用地；先后取得《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》、消防验收备案和竣工验收备案。

2.物业管理情况。该小区物业服务企业为哈尔滨菱建物业管理服务有限公司大庆分公司，该公司成立于2012年，统一社会信用代码91230607052890543C，注册地为黑龙江省大庆高新区博学大街17号百湖文化广场办公室1811，经营范围：承担公司承揽的物业项目的服务。法人：王福志，物

业经理及分管消防工作经理均为王福志。

3.相关单位情况。开发单位为成道立德地产（大庆）有限公司，设计单位为大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院，施工单位为江苏省苏中建设集团股份有限公司，监理单位为大庆开发区振兴工程监理有限公司。

二、火灾发生过程、应急救援及善后处置情况

（一）火灾发生经过

4月13日21时28分许，大庆市龙凤区瀚城星苑A5号楼二单元1101室住户付仪出门去朋友家，乘坐单元西侧1号电梯到一楼，并步行直至室外。付仪出门后，马郡娅、马渤然在家中睡觉，在东北侧卧室睡觉的马郡娅被烟气呛醒，起床后发现客厅有烟，透过其相邻的西侧卧室（付仪居住房间）房门缝隙发现室内有火光，由于害怕没有将卧室门推开查看详情，随后马郡娅跑到东南侧卧室将弟弟马渤然叫醒，并用室内固定电话给母亲付仪打电话，由于慌乱，拨错号码，未拨通，此时室内高温烟气增多，23时54分许，马郡娅、马渤然打开入户门后通过楼梯间下楼，未关闭入户门。23时59分许马郡娅、马渤然跑到一楼门厅内徘徊，4月14日0时1分许马郡娅、马渤然由单元门至室外，并在瀚城星苑A5号楼南侧道路由西向东跑去，跑至小区东侧商服大个烧烤，由工作人员报警。4月14日0时许，付仪由瀚城星苑北门步行进入小区。0时01分57秒付仪拨打119报警电话，0时2分许付仪从单元门进入瀚城星苑A5号楼二单元一楼门

厅内，跑向电梯方向，乘坐单元东侧2号电梯，报警通话时间约1分30秒，0时3分许付仪到达11层，出电梯轿厢，轿厢内瞬间涌入大量烟气，无法看见轿厢内情况，直至电梯监控断电。最终消防员在搜救至19楼时在2号（东侧）电梯内发现死者付仪。

（二）灭火救援及应急处置情况

1.接警调度情况。2026年4月14日0时01分57秒，大庆市消防救援支队指挥中心接到报警，报警人付仪。通话时间约1分30秒，指挥中心立即调派萨尔图大队万宝路消防救援站出动4辆消防车、22名指战员赶赴现场，万宝路消防救援站距现场约6公里。0时17分，救援力量到达现场。消防救援车辆从小区东门进入，值班保安李士永全程在岗值守，第一时间操作东门道闸调整为常开立杆状态，持续保障东门出入口通行顺畅；小区内部主次干道救援通道全线保持畅通。消防救援车辆驶入小区、通行至A5号楼楼前全过程未遇任何通行阻碍。

2.现场侦察情况。火势处于猛烈燃烧阶段，9层以上楼梯间有大量烟气，多名居民沿楼梯疏散，现场存在人员被困风险。

3.火灾处置经过。0时17分，现场指挥员将力量分为3个小组开展处置：一组乘西侧电梯（该单元内共有东西两部电梯，其中，东侧电梯处于无法叫梯状态）至9楼，步行至11楼起火层，利用室内消火栓出水控火；二组沿楼梯铺设水

带至9楼设置分水器，在11楼架设水枪阵地，逐层排烟、搜救、疏散人员；三组在起火楼层下方警戒、引导疏散。0时30分，现场火势得到有效控制。0时46分，现场明火全部扑灭。0时52分，救援人员在19层东侧电梯内发现1名被困人员，立即实施心肺复苏。1时4分，120急救力量到达现场。1时15分，现场余火清理、隐患排查完成，火灾处置完毕。2时7分，经医护人员现场确认，被困人员死亡。

三、直接经济损失和人员伤亡情况

（一）直接经济损失

经统计，火灾事故造成直接经济损失约110989元，其中直接财产损失约85667元，人员伤亡支出23922元，火灾现场处置费约1400元，

（二）人员伤亡情况

火灾造成1人死亡，为瀚城星苑A5号楼二单元1101室住户。付仪，性别：女，年龄：36岁，居民身份证号：230604********5145，死亡位置为瀚城星苑A5号楼二单元电梯内，发现该人员时电梯停在19楼（见图4）。经哈尔滨大工司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》，鉴定意见:被鉴定人付仪符合一氧化碳中毒后，胃内容物反流吸入气管、支气管内，导致窒息死亡。

大庆市龙凤区瀚城星苑A5号楼二单元1101室
“4·13”火灾尸体位置图

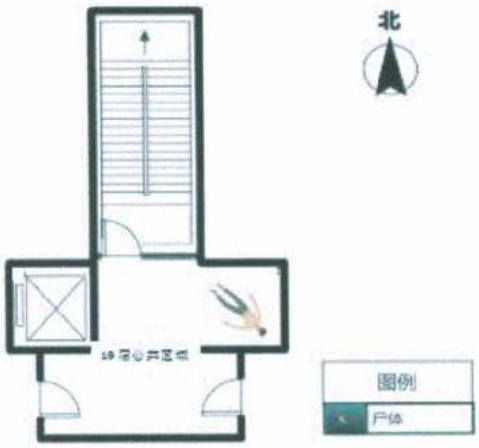


图4 尸体位置图

四、检验鉴定情况

大庆市公安局龙凤分局委托哈尔滨大工司法鉴定中心对死者付仪进行了尸体检验，经哈尔滨大工司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》，鉴定意见：被鉴定人付仪符合一氧化碳中毒后，胃内容物反流吸入气管、支气管内，导致窒息死亡。

五、事故发生的原因及性质

（一）直接原因

起火原因系放在床上充电的手机及其充电线路故障起火引燃床面上被褥等可燃物，并蔓延成灾。

（二）间接原因

一是消防安全主体责任落实不到位、建筑消防设施维护管理缺失。哈尔滨菱建物业管理服务有限公司大庆分公司作为物业服务企业，未能全面履行消防安全职责，火灾发生后未启动灭火救援和应急疏散预案，未组织进行初期

火灾扑救，消防安全责任落实不到位。起火建筑未按要求开展消防设施检测及维护，带病运行，管理缺失形同虚设。小区部分消防设施故障，起火建筑室内消火栓系统压力不足，部分常闭式防火门未保持常闭状态，部分防火门闭门器缺失，火灾自动报警系统故障，火灾发生后消防控制室未能接到报警信号，未能联动启动消防电梯和普通电梯迫降，消控室值班人员当天不知道火灾事故的发生，未采取任何措施。同时该物业企业日常消防安全培训不到位，物业工作人员不熟悉应急处置流程，也未组织人员对消防电梯进行手动迫降，消防设施未发挥作用。

二是消防安全常识缺失和逃生方式不合理。死者付仪手机长期保持充电状态引发火灾，当事人马郡娅、马渤然逃生时未关闭房门，致使烟气向楼道及电梯蔓延，付仪关切家中孩子安危，上楼、逃生均乘坐电梯，由于不得当的逃生方式酿成了悲剧的发生，充分说明居民消防安全意识薄弱，缺乏消防安全常识。

三是相关部门履职不到位。物业企业行业主管部门对属地街道监督指导不到位。未能有效督促属地街道加强物业服务企业消防安全管理与消防安全整改工作。

属地三永街道办事处星苑社区履行安全隐患排查工作开展不力，对排查出瀚城星苑小区消防安全隐患，重视不够、督促整治力度不足，未有效督促物业企业加强消防安全隐患整改工作。配合履职的责任意识不强，对排查出消防隐患向

职能部门上报的流程不严谨。

（三）事故性质

经调查，该起火灾性质为一起一般火灾事故。

六、相关责任单位、人员存在的问题及处理意见

（一）相关责任单位、人员存在的问题

1.哈尔滨菱建物业管理服务有限公司大庆分公司。哈尔滨菱建物业管理服务有限公司大庆分公司未履行《黑龙江省消防安全责任制实施办法》第五十四条[1]的规定。企业主体责任未落实；组织开展日常居民的灭火和应急疏散演练不到位，未有效针对消防控制室应急处理流程开展专题培训和演练，消防控制室当日值班人员未能履行相关职责；发生火灾后，物业公司对初期火灾未能及时发现并进行初期处置，也未能及时组织人员对电梯进行迫降；日常消防巡查检查流于形式，未能及时发现存在的消防安全隐患；未维护管理公共消防设施，致使小区消火栓压力不足；控制系统带“病”运行，无法接收反馈信号；防烟楼梯间的常闭式防火门日常管理不到位，防火门闭门器大量损坏或缺失，导致发生火灾后，常闭式防火门无法阻隔烟气，致

[1]《黑龙江省消防安全责任制实施办法》第五十四条 物业服务企业应当履行以下消防安全管理职责：（一）制定并落实管理区域的消防安全制度、操作规程，实行逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，根据需要成立志愿消防队伍，配合社区建立微型消防站。（二）配合公安派出所、居(村)民委员会开展消防工作，落实物业服务合同中约定的消防安全防范服务事项。（三）组织对物业服务企业员工进行消防安全培训，开展消防安全宣传教育，指导、督促业主和物业使用人遵守消防安全管理规定，及时劝阻业主和物业使用人的违法行为。经劝阻无效的，向有关主管部门报告。（四）对住宅物业管理公共区域按规定进行巡查，每月至少进行一次防火检查，及时发现和消除火灾隐患，保障疏散通道、安全出口、消防车道畅通，保障消防车作业场地不被占用。（五）定期对管理区域内的共用消防设施、器材及消防安全标志进行维护管理，确保完好有效。（六）制定灭火和应急疏散预案，定期开展灭火、逃生技能训练;每年应当组织业主至少进行一次消防演练。（七）落实消防控制室值班制度，发现火灾及时报警，积极组织扑救，并配合火灾事故调查。

使烟气迅速蔓延至各个楼层。

2.区住建局。区住建局作为物业企业的行业主管部门，未切实履行《黑龙江省住宅物业管理条例》第四条第二款第（四）项、第（六）项[2]、《大庆市物业服务和管理条例》第五条第一款（四）项、第（六）项[3]及第五十九条第一款第一项[4]规定，对物业管理人员培训工作不到位，对属地三永街道日常物业管理工作指导、监督不到位，导致消防方面存在的问题没有得到有效整改。

三永街道办事处星苑社区。三永街道办事处星苑社区履行《三永街道基本履职事项清单》第七一条[5]规定的职责中组织开展经常性的消防宣传教育和应急疏散演练不到位，方式方法单一，开展群众性的消防工作针对性不强，效果不明显，未能有效引导居民重视消防安全。在履行《三

---

[2] 《黑龙江省住宅物业管理条例》第四条第二款第（四）、（六）项 县级以上物业行政主管部门负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作，按照职责分工，履行下列职责：
(一)贯彻、执行物业管理法律、法规和相关规定；(二)制定物业管理相关政策并组织实施；(三)指导、监督建筑物及其附属设施的维修资金(以下简称维修资金)交存、管理和使用；(四)组织物业管理相关人员业务培训；(五)建立或者共享物业管理信息平台；(六)指导、监督街道办事处或者乡镇人民政府物业管理相关工作；(七)建立物业服务诚信评价制度；(八)法律、法规规定的其他职责。
县级以上人民政府其他有关行政主管部门，按照各自职责，做好相关监督管理工作。。

[3] 《大庆市物业服务和管理条例》第五条第一款第（四）、（六）项 第五条 市、县(区)物业行政主管部门负责本行政区域内的物业管理活动的监督管理工作，按照职责分工，履行下列职责：
(一)宣传、贯彻、执行物业管理法律、法规和相关规定；(二)制定物业管理相关政策，完善物业管理工作制度，编制行业发展规划和专项规划并组织实施；(三)指导、监督建筑物及其附属设施的维修资金(以下简称维修资金)交存、管理和使用；(四)组织街道办事处、乡镇人民政府、居(村)民委员会、物业服务人、业主委员会、物业管理委员会等人员业务培训；(五)建立或者共享物业管理信息平台；(六)指导、监督街道办事处、乡镇人民政府开展物业管理相关工作；(七)组织实施物业服务诚信评价工作；(八)负责物业管理区域、物业管理招标投标、物业服务合同、新建物业承接查验等备案工作；(九)受理物业管理方面的投诉举报，依法及时处理并答复；(十)指导、监督物业管理行业协会开展行业自律和服务工作；(十一)法律、法规规定的其他职责。

[4] 《大庆市物业服务和管理条例》第五十九条第一款第一项 第五十九条 市、县(区)相关行政主管部门应当按照下列规定对物业管理区域内的有关事项进行监督管理：
(一)住房和城乡建设行政主管部门负责对维修资金管理、燃气管理、房屋租赁，相关责任主体不依法履行房屋工程质量保修责任，损坏或者擅自占用、改动物业共用部位和共用设施设备，损坏或者擅自变动房屋建筑主体、承重结构等进行监督管理；

[5] 《三永街道基本履职事项清单》第七十一条 组织开展经常性的消防宣传教育和安全隐患排查，组织、支持和帮助社区开展群众性消防工作。

永街道配合履职事项清单》第105条[6]规定中，对排查出的哈尔滨菱建物业管理服务有限公司大庆分公司存在的消防安全隐患、主体责任意识缺失等问题仅通过掌上安全APP通报职能部门，没有以书面的形式上报职能部门，配合履职思想认识存在偏差，工作闭环管理不够严格，隐患报送流程执行不够严谨，风险隐患信息向职能部门的正式传导不够完整，履职流程存在瑕疵。

（二）事故单位及责任人员的处理建议

1.对事故有关责任单位处理建议。哈尔滨菱建物业管理服务有限公司大庆分公司，建议依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项以及第一款第三项[7]的规定，由龙凤区消防救援大队对其依法依规作出行政处罚。

2.对有关工作人员的处理建议。对龙凤区住建局、三永街道办事处瀚城星苑社区等有关单位工作人员，建议依法依规依纪作出处理。

3.其他处理建议。建议龙凤区住建局、三永街道办事处向龙凤区人民政府作出深刻书面检查。

七、事故主要教训

[6] 《三永街道配合履职事项清单》第105条 1.配合组织开展安全生产知识普及，做好问题防范宣传工作，按照本级应急预案组织开展演练。2.配合应急部门定期开展重点检查、风险隐患排查，推动落实生产经营单位主动自查制度，发现安全隐患及时上报。3.发生安全生产事故后，迅速启动应急预案，组织群众疏散撤离。4.配合事故调查组查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况、直接经济损失及其他事项。

[7] 《中华人民共和国消防法》第六十条，单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。

（一）防范重大风险认识不足

部分领导干部学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述不认真不深刻，没有结合实际认真研究和排查本地区火灾风险隐患。对本地区存在的火灾隐患认识不足，没有做到及时发现并有效防控。属地街道党工委对消防安全工作落后局面和严峻复杂形势认识不足。

（二）落实监管责任放松懈怠

此次事故暴露出，一些部门消防安全风险防范意识薄弱，个别干部责任心不强。物业管理部门未对排查出的消防安全隐患进行督促整改；街道、社区工作人员日常的安全检查仅仅局限于楼道是否堆放杂物、电动车是否停放在楼道内等隐患问题，未对消防设施、器材是否有效、控制室人员是否配备等进行过督促或整改提示，导致行业安全管理悬空、隐患问题未闭环整改等问题，致使小区物业长期“带病运行”。

（三）群众性消防宣传不到位

属地街道、社区以及相关行业主管部门对群众性宣传工作推进落实滞后，基层消防宣传教育覆盖面不足、形式单一；消防群防群治机制不健全，网格化消防管理存在盲区；物业和群众参与消防工作的主动性、积极性不足，间接导致了常闭式防火门不关、消防设施带病运行等问题。

（四）群众消防意识和处置能力薄弱

此次事故中，当事人（死者）付某从发现火情到逃生

的过程中，均乘坐了电梯，致使火灾发生后，很难开展有效的自救措施。此外，当事人（死者）付某的子女，如在逃生后随手关门，可能不会导致烟气蔓延到整个楼道。暴露出群众消防意识淡薄，对火灾逃生知识不了解，盲目逃生导致了严重的后果。

八、事故防范和整改措施

（一）加强领导，压紧压实消防安全责任

各街道要全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求，在各项消防安全隐患整治工作中有效发挥组织和督促作用。相关行业部门要建立健全高层建筑信息共享、会商研判、联合查处等全链条监管工作机制，定期开展联合会商、联合检查、联合督办，对发现的隐患问题依法依规处理到位，从根本上解决高层建筑“带病运行”等消防安全问题。

（二）找准短板，强化重点领域火灾隐患治理

各街道及有关行业部门，要以高层建筑消防安全整治为重点，举一反三，深入排查学校、医院、养老机构、商场市场等人员密集场所以及易燃易爆、多业态混合经营等场所火灾隐患，严格整治占用消防车道、疏散通道堵塞锁闭和消防设施损坏、停用等问题。开展生活用电隐患排查，对“九小场所”、老旧小区等场所的生产、生活用电开展全面检查，对线路老化、超负荷用电、私拉乱接等隐患进行整治，强化用电管理，谨防电气火灾。

（三）深入宣传，增强公众消防安全意识

要分行业、分领域开展消防培训和演练工作，通过社区宣传、学校教育、媒体传播等多种渠道，广泛宣传火灾预防、火灾扑救、逃生自救等消防安全常识，并围绕安全用火用电用气、“三清三关”、家庭防火、正确使用消防器材等内容进行宣传教育。开展好“敲门入户行动”，重点关注独居老人、残疾人等弱势群体，切实帮助居民提高火灾预防能力和自救逃生能力。

大庆市龙凤区政府事故调查组

（大庆市龙凤区消防救援局代章）

2026年9月