T8
H　　6　　“4·1”

2025 年 4 月 1 日，贵定县沿山镇贵平高速 T8 合同段项目昌明枢纽 H 匝道桥 6 号墩，发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 2044353.50 元。

事故发生后，黔南州安全生产委员会于 2025 年 4 月 8 日下达了《关于对贵定县“4·1”事故挂牌督办的通知》（黔南安函〔2025〕3 号）。2025 年 4 月 3 日，贵定县人民政府下发《关于同意成立黔南贵定贵平高速 T8 合同段项目昌明枢纽 H 匝道桥 6 号墩“4·1”一般高处坠落事故调查组的批复》（贵府函〔2025〕52 号），同意由县应急局、县公安局、县住房城乡建设局、县人力资源社会保障局、县司法局和县总工会等部门抽调人员组成黔南贵定贵平高速 T8 合同段项目昌明枢纽 H 匝道桥 6 号墩“4·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请黔南州应急协会两名专家对事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘验现场、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位

和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议，形成了《黔南贵定贵平高速 T8 合同段项目昌明枢纽 H 匝道桥 6 号墩“4·1”一般高处坠落事故调查报告》。

经调查认定：黔南贵定贵平高速 T8 合同段项目昌明枢纽 H 匝道桥 6 号墩“4·1”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

1.工程名称

G7522 贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段 T8 合同段土建工程施工项目。

2.工程地址

贵阳至平塘（黔桂界）段 T8 合同段（贵定县沿山镇和平村）。

3.工程概况

G7522 贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段 T8 合同段起讫桩号为 YK55+80/ZK55+795~K65+760，路线全长 9.96km，公路等级为高速公路，设计速度为 100km/h，沥青路面，有互通式立交 1 处；特大桥 2 座，合计 2788m；大中桥 5 座，合计 2001.5m；隧道 0m/0 座，以及其他构造物工程等。

（二）事故发生单位及相关单位概况

建设单位：贵州***有限公司。**该公司成立于***年**月**

日，统一社会信用代码：91522730MAC35*****，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：贵州省*****，法定代表人：陈**。经营范围：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护；路基路面养护作业；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；机动车检验检测服务；特种设备安装改造修理；检验检测服务；食品销售；燃气汽车加气经营；园林绿化工程施工等。

施工单位：贵州***有限公司**。统一社会信用代码91520191MAALR*****，成立日期 ****1年**月**日，法定代表人：廖**，类型，有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，住所：贵州省*****，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营，法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营、法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。公路工程建筑,电力设施承装、承修、承试，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，承接总公司工程建设业务，园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工，建筑智能化工程施工，各类工程建设活动依须准的项目，相关部门批准后方可开展经营活动。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：DB35201*****，《安全生产许可证》编号：（黔）JZ安许证字[2022]0*****，有效期至****年**月**日。

劳务单位：盘州市***劳务有限公司。**统一社会信用代码：

91520222MA6DQ*****，法定代表人：刘**，住所：贵州省*****，成立日期：****年**月**日，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利工程、土石方工程、孔桩工程、防水工程、建筑节能保温工程、拆迁工程的施工；室内外装饰装璜；幕墙工程专业承包环境绿化，土地规划设计；建筑劳务分包；工程机械设备租赁。

该公司持有贵州省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》编号：（黔）JZ 安许证字[2019]0*****，有效期：****年**月**日至****年**月**日。持有六盘水市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》证书编号：DB35203*****，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效日期：****年**月**日。

监理单位：陕西***有限公司。**类型：有限责任公司（自然人投资或控股得法人独资），法定代表人：张**，统一社会信用代码：91610000022053*****，注册资本：****万元人民币，成立日期：****年**月**日，住所：陕西省*****，经营范围：一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；项目策划与公关服务；公路水运工程试验检测服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；软件开发；软件销售；新材料技术研发；建筑材料销售；政府采购代理服务；非居住房地产租赁；地质灾害治理服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；社会经济咨询服务；税务服务；节能管理服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路工程监理；建设工程监理；公路管理与养护；水利工程建设监理；建设工程设计；检验检测服务；安全评价业务；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

该公司持有交通运输部颁发的《公路水运工程监理企业资质证书》，证书编号：交监公甲第167-*****号，资质等级：公路工程甲级，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务，证件有效期自****年**月**日至**年**月**日。

（三）工程相关合同概况

2023年4月11日，发包方（建设单位）与承包方签订了《G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段T8合同段土建工程施工合同》，约定由承包方承担T8合同段施工任务。

2022年11月，承包方成立了贵阳至平塘高速公路T8合同段项目经理部（以下简称项目经理部），并任命魏**担任项目经理，刘**担任党务副经理，刘**担任项目部工程师。2023年3

月，承办方与建设单位（贵州*****有限公司）签定项目经营管理《目标责任书》，由建设单位（贵州*****有限公司）具体负责G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段T8合同段项目实施。

2023年4月22日，发包方（建设单位）与陕西*****有限公司签订了《G7522贵阳至北海高速公路贵阳至平塘（黔桂界）段GPZJ3施工监理合同》，委托陕西*****有限公司完成GPZJ3标段范围（含主线、互通及其连接线、改路工程等）内的施工标段范围内的所有工程包含路基、桥涵、隧道（含消防）、排水、防护、边坡绿化、房建（含消防）、沿线设施、环保及水保等工程的施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段等施工监理工作。

2023年1月30日，项目经理部与盘州市*****劳务有限公司签订了《建设工程施工劳务分包合同》，盘州市*****劳务有限公司分包范围：贵阳至平塘高速公路T8合同段底至特大桥（ZK58+600~ZK59+310)左幅15~33跨/(YK58+610~YK59+312）右幅16~34跨桥梁桩基成孔、混凝土浇筑、钢筋安装，下部构造混凝土浇筑、钢筋安装工程。并签订了《安全文明施工协议书》，明确了各自的安全生产责任和义务。

（四）事故有关单位安全管理情况

建设单位（贵州***有限公司）。**作为项目业主单位，与施工单位签订了专项《安全生产合同》、与监理单位签订了专门的《安全监理责任合同》，明确了各自的安全管理职责和义务。

明确一名公司班子成员和质量安全部具体负责贵阳至平塘高速公路 T8 合同段的安全管理工作，制定了《安全生产管理办法》、《安全生产责任制》和《安全生产检查制度》等相关制度。同时，定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，定期开展对施工现场的安全检查，督促承包单位及时处理发现的各种安全隐患，半年开展一次“平安工地”考核评价工作，对相关单位存在的安全问题和事故进行处罚。年初制定下发了《2025 年度质量安全管理重点工作计划的通知》，明确了年度安全工作重点和检查内容。

施工单位（贵州***有限公司）。**在贵阳至平塘高速公路 T8 合同段成立了项目经理部，设置了办公室、质安部、机料部、工程部等管理机构，明确常务副经理刘**主持项目部全面工作，魏**实际担任质量安全科科长。明确了各岗位工作职责，制定了安全教育培训制度、隐患排查整改制度、安全交底制度等安全生产管理制度，制定了《桥梁墩柱专项施工方案》，要求墩柱施工人员上下采用香蕉式爬梯，按照项目经理部要求开展项目技术三级交底工作，针对劳务施工班组要开展专项技术交底和专业技术交底两项工作。2025 年 3 月 25 日，项目部总工刘**、技术负责人王**对盘州市*****劳务有限公司现场负责人陈**等人开展了《圆柱墩施工技术交底》；2025 年 2 月 6 日，项目经理部技术员葛**、安全员林**对工人王**开展了《桥梁墩柱、系梁、盖梁施工安全技术交底》，并进行签字确认。

劳务单位（盘州市***劳务有限公司）。**按照合同要求，该公司在该工程项目要按照国家及行业现行的有关标准、规程、规范进行施工作业，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。在该工程项目应当要设置安全管理机构，配备安全管理人员，从业人员在上岗作业前，必须接受并参与甲方开展的入场安全、文明施工教育和施工前的安全技术交底，新进场设备需保证证照齐全，性能可靠，本质安全，且为符合国家标准的非淘汰工艺设备，负责做好作业人员入场前班组级安全教育和培训工作，并形成教育记录和签字手续等工作。

监理单位（陕西***有限公司）**。在贵阳至平塘高速公路建设项目设立了驻地监理办公室，按照相关要求和与业主单位合同要求配备 1 名高监，12 名专监、8 名监理助理总共 21 人，设置了办公室、质安科、工程科和合同科等部门。在贵平 T8 合同段设置了现场监理组，配备了 1 名专监，2 名监理助理，主要负责 T8 标段范围（含主线、互通及其连接线、改路工程等）内的施工标段范围内的所有工程包含路基、桥涵、隧道（含消防）、排水、防护、边坡绿化、房建（含消防）、沿线设施、环保及水保等工程的施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段等施工监理工作。

（五）事故发生经过


2025 年 3 月 31 日，盘州市*****劳务有限公司工人王**、柯**和罗**在昌明枢纽 H 匝道桥 6 号墩拆除了相关的安全护栏和系梁底模。由于中系梁底模承重工字钢没有拆完，4 月 1 日早上 7 时 30 分许，盘州市*****劳务有限公司工人王**带领柯**、罗**到达谷壤大桥右幅桥面（距离昌明枢纽 H 匝道桥 6 号墩约 4 米）准备继续开展对中系梁底模承重工字钢拆除工作。8 时许，建设单位吊车司机曾**驾驶吊车也到达谷壤大桥右幅桥面与王**等三人会合。王**、柯**和罗**商定，不搭设梯笼，直接采取曾**驾驶吊车将王**和柯**从谷壤大桥右幅桥面吊运到 H 匝道 6 号墩中系梁位置，罗**在桥面上解挂钩。8 时 10 分许，吊车挂上一个 1m×1m 钢制吊篮吊，王**、柯**两个爬到吊篮中，柯**用对讲机指挥吊车将两人吊到 6 号墩 6-1 和 6-2 之间的中系梁（宽 1.4m，长 5m，高 1.8m）上，王**和柯**爬出吊篮站在中系梁上，合力解除固定吊篮的四棵钢丝绳，柯**站在中系梁边缘用对讲机指挥吊车下降钢丝绳到工字钢位置，王**未采取系牢安全绳等措施从中系梁上爬到下面的工字钢上准备固定工字钢的一端，防止工字钢另一端拆除时发生坠落。8 时 17 分，王**从中系梁底模承重工字钢上坠落至 H 匝道 6 号墩地系梁（地面）处，脸向桥墩弯腰坐在地面的乱石上，罗**立即从桥面沿山坡下到地面查看，柯**在中系梁上立即打电话给代班领导王**报告事故。8 时 30 分许，项目经理部技术员葛**，盘州*****劳务有限公司现场负责人刘**和代班王**等人到达现场，并拨打了 120 急救电话，

同时用工地上的车将王**向贵定县人民医院方向护送。8 时 58 分，在贵昌大道与沿山镇入口处和 120 急救车对接，9 时 31 分到达贵定县人民医院，10 时 50 分许，医生宣布王**因抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

事故地点为贵定县沿山镇贵平高速公路 T8 项目部昌明枢纽 H 匝道桥 6 号墩，事故当日晴，气温 7.7~18.8℃，风力 1-3 级。H 匝道桥 6 号墩为两个圆柱墩，6 号墩 6-1 高 30.19m，6 号墩 6-2 高 30.41m，墩柱截面均为 2m，中系梁底模承重工字钢固定在 6 号墩 6-1 和 6-2 之间的中系梁下方的墩柱上，中系梁长 5m，宽 1.4m，高 1.8m，离地系梁（地面）高度 8 米，墩柱周围无上下相关的梯笼，H 匝道桥 6 号墩距离谷壤大桥右幅桥面边缘约 4m。曾**在谷壤大桥右幅桥面吊车上操作吊车，罗**在谷壤大桥右幅桥面边缘辅助解系吊车挂钩，柯**站在 H 匝道桥 6 号墩上用对讲机指挥吊车操作，王**在 H 匝道桥 6 号墩中系梁底模承重工字钢上固定工字钢。

（事故现场图）

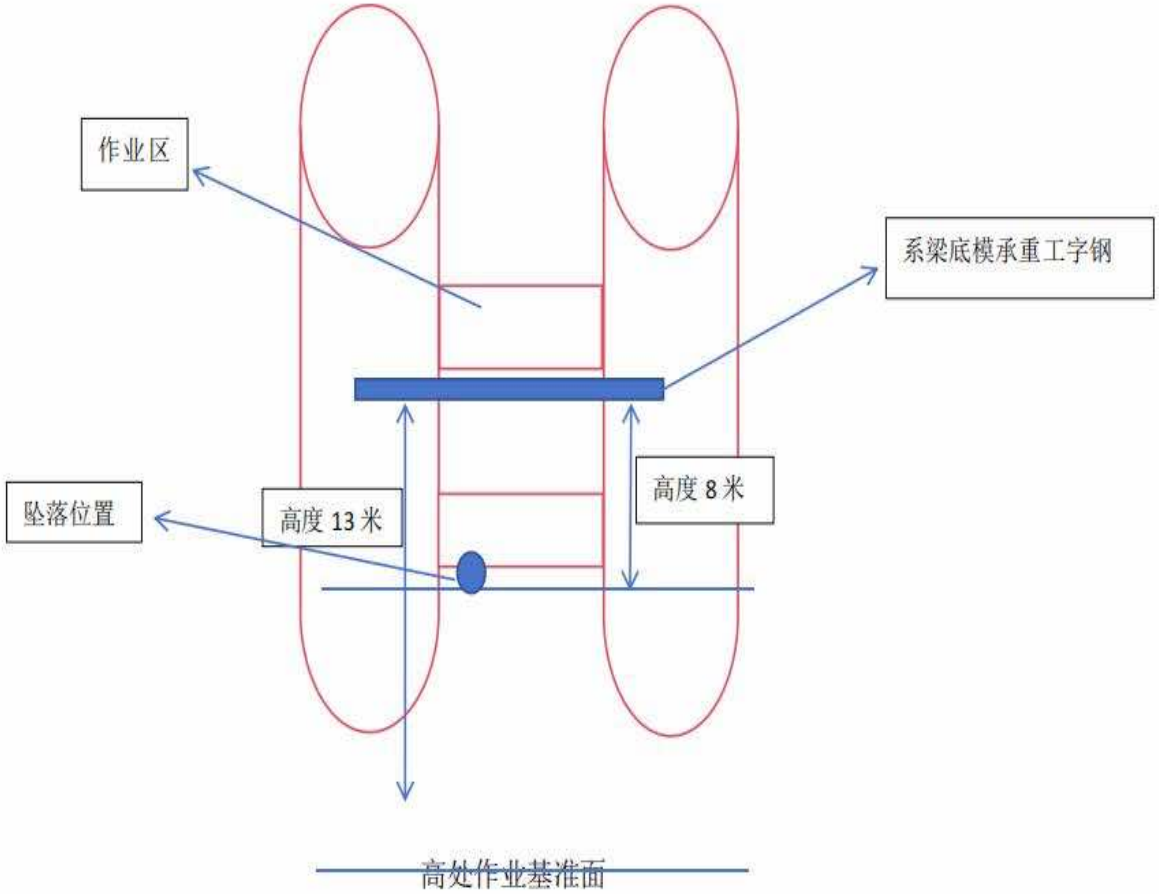



（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币贰佰零肆万肆仟叁佰伍拾叁元伍角（¥2044353.50）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年4月1日10时24分，项目经理部副经理朱**向贵定县应急管理局电话报告事故，接报后，贵定县应急管理局立即向县委、县政府和黔南州应急管理局汇报，同时组织贵定县交通运输局和沿山镇政府等部门赶赴现场核实处置，于2025年4月1日12时44分向黔南州应急管理局书面报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

2025年4月1日8时17分发生事故，现场负责人刘**接报后于8时30分拨打120急救电话，并立即赶到事故现场查看，同时用工地上的车将王**向贵定县人民医院方向护送，8时58分，在贵昌大道与沿山镇入口处和120急救车对接，9时31分到达贵定县人民医院，10时50分许，医生宣布王**因多发伤:1.创伤性休克；2.失血性休克；3.胸腹腔脏器损伤等抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

2025年4月1日8时17分发生事故。

2025年4月1日8时18分许，现场工人柯**向代班王**报告事故。

2025 年 4 月 1 日 8 时 19 分许，代班王**向现场负责人刘**报告事故。

2025 年 4 月 1 日 8 时 25 分许，代班王**在赶向事故现场的路上口头向项目经理部技术员葛**报告。

2025 年 4 月 1 日 8 时 28 分许，项目经理部葛**向一工区工区长周**报告。

2025 年 4 月 1 日 8 时 30 分许，一工区工区长周**向项目经理部项目经理刘**报告。

2025 年 4 月 1 日 8 时 35 分许，项目经理部项目经理刘**向承包方和贵平高速公路（贵定段）建设指挥部报告。同时告知项目经理部副经理朱**，要求立即赶到贵定县人民医院了解伤者情况。

2025 年 4 月 1 日 10 时许，项目经理部副经理朱**赶到贵定县人民医院了解伤者情况。

2025 年 4 月 1 日 10 时 24 分，项目经理部副经理朱**向贵定县应急管理局报告事故。

2025 年 4 月 1 日 10 时 24 分，贵定县应急管理局接报后，立即向县委、县政府和黔南州应急管理局汇报，同时组织贵定县交通运输局和沿山镇政府等部门赶赴现场核实处置，

2025 年 4 月 1 日 12 时 44 分向黔南州应急管理局书面报告事故。

（四）医疗救治和善后情况

事故发生后，现场负责人拨打了 120 急救电话，同时组织人

员用工地上的车将伤者王**向贵定医院方向护送，8 时 58 分，在贵昌大道与沿山镇入口处和 120 急救车对接，并对伤者建立静脉通道，吸氧，心电监护处理，9 时 31 分到达贵定县人民医院立即送入抢救室治疗，10 时 50 分许，医生宣布王**因多发伤：1.创伤性休克；2.失血性休克；3.胸腹腔脏器损伤等抢救无效死亡。2025 年 4 月 2 日，施工单位、劳务单位与死者家属达成《协议》并进行了赔偿，至此善后工作结束。

（五）事故应急处置评估

经事故调查组评估，现场人员及时对伤者开展了有效救援处置并积极送医院治疗，救援过程中无次生衍生事故发生，本次事故应急救援工作处置及时、妥当。事故发生后，贵定县人民政府高度重视，县应急管理局、县交通运输局相关职能部门救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，事故善后处置得当，县应急局按规定时限上报事故信息。

三、事故原因分析

经事故调查组调查认定，事故的直接原因是工人王**在拆除中系梁底模承重工字钢过程中未正确使用安全绳，违反安全操作规范，不慎坠落，导致受伤并抢救无效死亡。

（一）直接原因分析

事故的直接原因是：**一是**工人王**未持高处作业资格证。**二是**王**在拆除中系梁底模承重工字钢过程中，未按规定正确使用相应的安全防护用品、用具，在坠落过程中无相关安全防护，导致受伤死亡。**三是**施工现场人员未按照项目经理部《桥梁墩柱专

项施工方案》施工，未设置爬梯，工人上下墩柱采用吊车违规载送。

（二）间接原因分析

1.盘州市***劳务有限公司（劳务单位）。**在贵平 T8 项目上，未落实企业主体责任，未设置安全生产管理机构；未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训；未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录；未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；拆除中系梁底模承重工字钢三名工人未持高处作业证；未按照贵平八标项目的《桥梁墩柱专项施工方案》设置相关爬梯。

2.贵州***有限公司（施工单位）。**作为贵平 T8 项目工程承包方，未落实企业安全生产主体责任。在贵平高速公路 T8 项目部昌明枢纽 H 匝道桥 6 号墩，未督促施工方按照制定的《桥梁墩柱专项施工方案》设置相关梯笼，落实安全防护措施；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，在 8 米高的昌明枢纽 H 匝道桥 6 号墩中系梁底模承重工字钢拆除过程中，未督查劳务施工方对安全防护设施进行检查、验收和做好相关验收记录；《桥梁墩柱专项安全事故隐患排查治理施工方案》中未详细体现相关模板拆除安全技术措施；落实生产安全事故隐患排查治理制度不力，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；项目管理人员履职不到位，安全管理

混乱，常务副经理刘**主持项目部全面工作；未严格审查盘州市*****劳务有限公司高空作业人员的资格证。

3.陕西***有限公司（监理单位）。**在监理过程中，巡视力度不够，H匝道墩柱施工属于特种作业，未认真审查相关施工人员的作业资格，未及时督促消除事故隐患。

（三）排除灾害、案件等因素可能

经调查组现场勘察、走访、调查询问等工作，该起事故排除人为故意和突发灾害等因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.盘州市***劳务有限公司（劳务单位）。**在贵平T8项目上，未落实企业主体责任，未设置安全生产管理机构；未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训；未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录；未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；拆除中系梁底模承重工字钢三名工人未持高处作业证；未按照项目经理部《桥梁墩柱专项施工方案》设置相关爬梯。

2.贵州***有限公司（施工单位）。**作为贵平T8项目工程承包方，未落实企业安全生产主体责任。在贵平高速公路T8项目部昌明枢纽H匝道桥6号墩，未督促施工方按照制定的《桥

梁墩柱专项施工方案》设置相关梯笼，落实安全防护措施；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，在8米高的昌明枢纽H匝道桥6号墩中系梁底模承重工字钢拆除过程中，未督查劳务施工方对安全防护设施进行检查、验收和做好相关验收记录；《桥梁墩柱专项施工方案》中未详细体现相关模板拆除安全技术措施；落实生产安全事故隐患排查治理制度不力，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；项目管理人员履职不到位，安全管理混乱，常务副经理刘**主持项目部全面工作；未严格审查盘州市*****劳务有限公司高空作业人员的资格证。

3.陕西***有限公司（监理单位）。**在监理过程中，巡视力度不够，H匝道墩柱施工属于特种作业，未认真审查相关施工人员的作业资格，未及时督促消除事故隐患。

4.贵州***有限公司（建设单位）。**按照企业相关要求，年初制定下发了《2025年度质量安全管理重点工作计划的通知》，明确了年度安全工作重点和检查内容。2025年来，每月均组织各参建单位和各标段项目负责人召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，明确专人定期对贵平高速各标段开展施工现场安全检查，督促承包单位及时处理发现的各种安全隐患，对相关责任人开展了警示约谈会，并形成报告进行通报，对相关单位存在的安全问题和事故隐患进行处罚。对相关施工单位和监理单位的管理有待进一步加强。

（二）有关监管部门

******局。按照相关要求，将辖区内贵平高速公路在建项目纳入2025年度服务和检查计划内，并按照计划对贵平高速公路施工各标段开展了日常安全生产检查、巡查、服务等工作，也开展了相关的安全法律知识的宣传。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关单位的处罚（处理）建议

1.盘州市***劳务有限公司。**在贵平T8项目上，未落实企业主体责任，未设置安全生产管理机构；未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训；未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录；未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；拆除中系梁底模承重工字钢三名工人未持高处作业证；未按照项目经理部的《桥梁墩柱专项施工方案》设置相关爬梯。对事故发生负有主要责任，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条相关规定给予盘州市*****劳务有限公司处陆拾万元（¥600000.00）人民币的行政处罚。

2.贵州***有限公司（施工单位）。**作为贵平T8项目工程承包方，未落实企业安全生产主体责任。在贵平高速公路T8项目部昌明枢纽H匝道桥6号墩，未督促施工方按照制定的《桥梁墩柱专项施工方案》设置相关梯笼，落实安全防护措施；未督

促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，在8米高的昌明枢纽H匝道桥6号墩中系梁底模承重工字钢拆除过程中，未督查劳务施工方对安全防护设施进行检查、验收和做好相关验收记录；《桥梁墩柱专项施工方案》中未详细体现相关模板拆除安全技术措施；落实生产安全事故隐患排查治理制度不力，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；项目管理人员履职不到位，安全管理混乱，常务副经理刘**主持项目部全面工作；未严格审查盘州市*****劳务有限公司高空作业人员的资格证。对事故发生负有一定责任，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条相关规定给予贵州*****有限公司（施工单位）处伍拾壹万元（¥510000.00）人民币的行政处罚。

3.陕西***有限公司（监理单位）。**在监理过程中，巡视力度不够，H匝道墩柱施工属于特种作业，未认真审查相关施工人员的作业资格，未及时对事故隐患整改。建议发包方按照相关规定对陕西*****有限公司作出处理，并将处理情况30日内报贵定县人民政府。

4.***局。**对辖区内贵平高速公路在建项目各标段均按照计划开展了日常安全生产检查、巡查、服务等工作，也开展了相关的安全法律知识的宣传，但在该起事故中，未及时发现并消除事故隐患，对事故负有一定属地责任。建议贵定县人民政府对****局进行约谈。

（二）建议给予行政处罚人员

刘**，男，47 岁，盘州市*****劳务有限公司法人代表、主要负责人，在贵平 T8 项目上，未组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有重要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（二）、（三）、（五）相关规定，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十五条（一）相关规定，给予上一年收入百分之四十的罚款。

刘**，男，42 岁，项目经理部常务副经理，主持 T8 合同段项目经理部全面工作，未认真履行企业主要负责人安全生产职责，落实项目部安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不力，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不力；对事故发生负重要领导责任，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十五条（一）相关规定，给予上一年收入百分之四十的罚款。

魏**，男，35 岁，项目经理部项目经理，未认真履行企业主要负责人项目经理安全生产责任，主体责任落实不到位，对事故发生负有主要领导责任，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十五条（一）相关规定，给予上一年收入百分之四十的罚款。

（三）不予责任追究人员

王**，男，群众，安全意识淡薄，思想麻痹大意，在不具备高处作业资格的情况下，违反操作规程进行高处作业，是导致事故发生的直接原因，对该起事故的发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议不予追究其相关责任。

六、事故整改和防范措施

（一）盘州***劳务有限公司（劳务单位）。**要举一反三，吸取事故教训，严格落实企业主体责任，按照要求设置安全管理机构，配备配齐相关管理人员，明确岗位职责，建立健全相关安全管理制度。强化从业人员的安全教育培训，特别要加强特种作业人员的培训取证工作，采取有效措施加强作业现场的安全管理，督促从业人员严格遵守各项安全生产制度和操作规程。提高生产安全事故隐患排查治理能力，采取有效措施及时消除生产安全事故隐患。同时结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改时限和整改责任人，认真整改。

（二）贵州***有限公司（施工单位）。**要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任，认真落实人员安排和统一管理的工作安排部署，加大对现场安全隐患的排查整治；修订完善《桥梁墩柱专项施工方案》，切实做好方案中安全措施在现场的落实。加强从业人员的教育培训，特别要加强特种作业人员的管理。及时组织开展方案技术交底，确保作业人员熟知熟练方案要求，严格按照相关行业规范的要求，设置可靠的施工安全防护设施，提高安全生产水平，结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改资金、时限、责任人和措施，

认真整改。

（三）陕西***有限公司（监理单位）。**要切实履行建设工程监理职责，持续严格遵循建设工程安全监理工作程序，提高工程监理现场控制能力，规范施工现场安全管理，扎实做好安全生产隐患排查工作，第一时间提醒并督促现场管理人员及时消除隐患问题。

（四）**局**。要吸取事故教训，进一步增强责任感，加大对辖区内道路施工工程项目的检查、服务和巡查力度，加大日常检查范围，加大服务和指导工作，深入剖析事故原因，督促相关单位吸取事故教训，督促企业落实安全生产主体责任。

黔南贵定贵平高速 T8 合同段项目
昌明枢纽 H 匝道桥 6 号墩“4·1”一般
高处坠落事故调查组
2025 年 8 月 6 日