历城王舍人济南东城智慧热源项目二期管网工程下穿黄东联络线防护工程总承包（EPC）“8·1”一般高处坠落事故调查报告

济南市历城区人民政府事故调查组

2026年9月

目 录

一、事故基本情况 4

（一）项目概况 4

（二）事故相关单位基本情况 5

（三）相关单位关系情况 6

（四）事故发生单位安全管理情况 7

（五）事故发生经过 8

（六）事故现场情况 9

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 10

二、事故应急处置及评估情况 10

（一）事故信息接报及响应情况 10

（二）事故现场应急处置情况 11

（三）医疗救治和善后情况 11

（四）事故应急处置评估 11

三、事故原因分析 11

（一）直接原因分析 11

（二）间接原因分析 12

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议 12

（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议 12

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议 14

五、事故整改和防范措施 17

历城王舍人济南东城智慧热源项目二期管网工程下穿黄东联络线防护工程总承包（EPC）“8·1”一般高处坠落事故调查报告

接群众举报：2025年8月1日家属在王舍人街道幸福柳路与管鲍大街交叉口西工作时受伤。经核实：2025年8月1日14时许，凯丰智慧（山东省）市政工程有限公司在济南东城智慧热源项目二期管网工程下穿黄东联络线防护工程总承包（EPC）组织人员进行竖井基坑清淤工作时，3名作业人员坠落至竖井底部，事故造成3名作业人员重伤[1]，直接经济损失约300万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，历城区人民政府于2026年1月4日成立由分管副区长担任组长，区应急局局长担任副组长，区住房城乡建设局、区应急局、区公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局、王舍人街道办事处相关同志为成员的“历城王舍人山东盘古劳务有限公司‘8·1’一般高处坠落事故调查组”（以下简称“事故调查组”），邀请区纪委监委、区检察院介入调查，并聘请有关专家参与事故调查工作。

2026年7月10日，事故调查组形成了事故调查报告报区人民政府批复，7月20日，历城区人民政府作出《关于历城王舍人山东盘古劳务有限公司“8·1”一般高处坠落事故调查报告的批复》（济历城政字〔2026〕24号）。

[1]《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）4.2 重伤：指相当于附录B表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害。

根据2026年9月5日市信访联席办公室会议精神和济南市安全生产委员会办公室《关于督促尽快完成事故情况补充调查的通知》要求，2026年9月9日，历城区人民政府作出《关于撤销<关于历城王舍人山东盘古劳务有限公司“8·1”一般高处坠落事故调查报告的批复>（济历城政字〔2026〕24号）的批复》《关于决定对历城王舍人山东盘古劳务有限公司“8·1”一般高处坠落事故开展补充调查的通知》，组织事故调查组开展了补充调查工作。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，重新勘查事故现场、查阅资料及调阅公安机关相关材料取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，该起事故是一起因企业安全生产主体责任履行不到位导致的一起生产安全责任事故，且存在瞒报行为。

一、事故基本情况

（一）项目概况

本工程为济南东城智慧热源项目二期管网工程下穿黄东联络线防护工程，供热管线为DN800热水钢管，埋深2.1m。在既有黄东联络线、大辛河下穿越，穿越处管线大体走向东西向，为保证铁路运行安全，采用2-DN1.8m钢筋混凝土防护套管及1-4.8m钢筋混凝土箱涵直埋防护。

根据总体设计单位提供平面图纸，管道穿越黄东联络线，穿越处采用直埋钢筋混凝土保护套管作业方式，在黄东联络线跨胶济铁路特大桥98#~99#墩之间穿越铁路，桥下净空约14.45m。穿越处黄东联络线运营里程K4+208.14、K4+210.37，穿越角度为84°。

根据调查核实，凯丰智慧（山东省）市政工程有限公司未按照施工方案要求的直埋钢筋混凝土保护管作业方式进行施工，而是采用挖竖井顶管施工的作业方式进行施工。由于在顶进竖井基坑清淤作业过程中发生该起事故，凯丰智慧（山东省）市政工程有限公司又放弃顶管施工的作业方式，继续采用直埋钢筋混凝土保护管作业方式进行施工。

（二）事故相关单位基本情况

1.发包单位：济南热力集团有限公司（以下简称“济南热力公司”），统一社会信用代码：91370100264313027J；法定代表人：张某谦；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：1994年02月01日；注册资本：60000万元人民币；住所：济南市历下区解放东路3号；经营范围：热力生产和供应（有效期限以许可证为准）；提供热力技术开发、咨询、应用及供用热设施建设、维修服务等。

2.总承包单位：凯丰智慧（山东省）市政工程有限公司（以下简称“凯丰市政公司”），统一社会信用代码：91370100061157415F；法定代表人：张某；实际控制人：米某睿、孟某伟；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：

2013 年 02 月 17 日；注册资本：6677 万元人民币；住所：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A2-4-2202；经营范围：建设工程施工等。

3.劳务单位：山东盘古劳务有限公司（以下简称“盘古劳务公司”），统一社会信用代码：91370100MAE9BQ6P4K；法定代表人：王某荣；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：2025 年 01 月 07 日；注册资本：300 万元人民币；住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区孙村街道港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 421；经营范围：建筑劳务分包等。

4.机械单位：山东福祥建材科技有限公司（以下简称“福祥建材公司”），统一社会信用代码：9137010030714360 4W；法定代表人：孟某民；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：2014 年 10 月 11 日；注册资本：300 万元人民币；住所：山东省济南市起步区崔寨街道牛家村 600 号黄河数字经济产业中心 M7 号楼 4004-99 号；经营范围：建筑材料销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；五金产品批发；电气设备销售；机械电气设备销售等。

（三）相关单位关系情况

1.2024 年 10 月 9 日，济南热力公司与凯丰市政公司、中国铁路设计集团有限公司组成的联合体签订《建设工程总承包合同》，工程名称：济南东城智慧热源项目二期管网工程下穿黄东联络线防护工程总承包（EPC）；工程承包范围：黄台联络线穿越节点处防护套管、大辛河穿越节点处框架涵（不含热力管道安

装）的设计采购施工总承包工作，即上述工程范围从勘察设计、设备材料采购、铁路影响评价、施工、桥梁沉降监测、涉铁相关手续办理至工程竣工验收及质保期结束的全部工作。承包人对工程质量、安全、工期和造价负全责，承包人自行承担勘察设计、采购、施工中的各类风险。

凯丰市政公司为总承包联合体的牵头人，负责采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包工作，中国铁路设计集团有限公司负责勘察设计、安评及监测等工作。

2.福祥建材公司，为凯丰市政公司黄东联络线项目提供机械和材料，双方未签订书面合同。

3.盘古劳务公司，为凯丰市政公司黄东联络线项目提供劳务服务，双方未签订书面合同。

（四）事故发生单位安全管理情况

济南热力公司作为黄东联络线项目发包单位，确定了项目安全管理机构，委派济南热力集团有限公司和义分公司总经理杨某刚为项目负责人，和义分公司副总经理阎某为项目安全负责人。该公司安全管理存在以下问题：对承包单位凯丰市政公司安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现凯丰市政公司安全问题并及时制止。

凯丰市政公司作为黄东联络线项目总承包单位，成立了项目安全生产管理机构，任命高某为项目经理、朱某伟为项目生产经理、曹某为项目技术员、魏某元为项目施工员，项目安全生产管理机构负责项目质量、进度、安全文明施工等管理工作。该公司

安全管理存在以下问题：项目安全管理缺失，项目安全管理机构履职不到位；未采取有效措施管控事故风险，未及时消除事故隐患。

（五）事故发生经过

凯丰市政公司安排黄东联络线项目部在施工现场开挖 7*7 米竖井基坑作为顶进井，采用顶管工艺进行施工与西侧接收井贯通。2025 年 7 月 19 日 17 时，凯丰市政公司曹某向孟某民发送事发竖井基坑照片，标注“北侧 6.9 米，西侧 7.6 米，东侧 7.7 米，南侧 6 米 8”。

2025 年 7 月 24 日 15 时 45 分许，福祥建材公司法定代表人孟某民微信联系周某龙表示黄东联络线项目需要挖一个 7*7 米的竖井基坑，需要提供加长臂挖掘机，计划 7 月 26 日使用。

2025 年 7 月 26 日至 7 月 31 日，因需配合竖井基坑围檩施工进度，加长臂挖掘机按照凯丰市政公司要求间断性进行竖井基坑挖掘作业。


2025 年 7 月 31 日 19 时 17 分，凯丰市政公司项目生产经理朱某伟建立微信群聊“黄东战役群”，邀请凯丰市政公司指挥部指挥长王某耀、技术员曹某、施工员魏某元和福祥建材公司法定代表人孟某民进入群聊，并发送消息“各位领导同事，根据孟总指示，保证 8 月 20 日完成黄东联络线项目施工任务，特成立此群，有问题在群里对接，及时反馈，解决为盼”。19 时 22 分，朱某伟向该群发送一条视频，即事发竖井基坑，询问曹某“涌水怎么控制的？”。22 时 57 分，朱某伟在该群发送消息“1.-10

位置涌水太大，微挖无法行走；2.人员下去试了一下，无法站立，垫上脚手板下还会下沉。初步方案，人工清理（6-8人）脚底垫上料斗或者拖板。挖机更换加长臂（或者抓斗）”。

2025年8月1日上午，魏某月、李某忠、于某亮等6名作业人员按照要求到达黄东联络线项目进行了整理工具、施工前准备等工作，用钢管、木板及绑带制作了简易工作台。13时许，6名作业人员分成两组，每组3人，轮流进入竖井基坑内进行井底淤泥清理工作。魏某月、李某忠、于某亮3人一组站在简易工作台上，由挖掘机吊装进入竖井基坑底部进行淤泥清理工作。14时许，该组3人站在简易工作台上由挖掘机吊装返回地面，简易工作台升至地面高度时与竖井基坑钢板桩发生碰撞、绑带断裂、简易工作台倾覆，该组3人坠落至竖井基坑底部摔伤。

（六）事故现场情况

经事故调查组调查核实，事故现场位于王舍人街道幸福柳路与管鲍大街交叉口西约300米处，事发竖井基坑长度约8米、宽度约8米、深度约8米，四周由钢板桩防护。

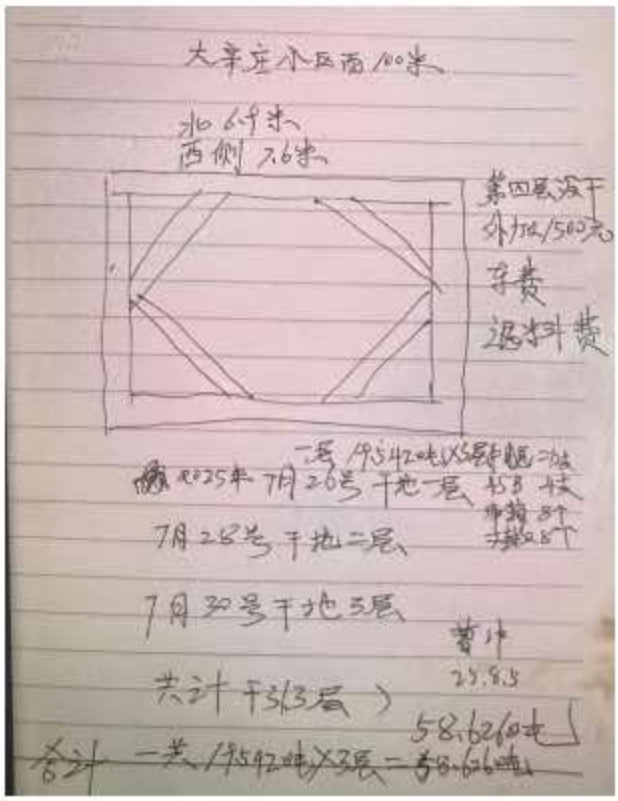

图一：事发竖井基坑示意图



图二：事发竖井基坑现场图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成3人重伤，事故造成直接经济损失约300万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，凯丰市政公司施工员魏某元立即电话向凯丰市政公司黄东联络线项目生产经理朱某伟报告事故情况，凯丰市政公司未按规定如实向事故发生地县级以上应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况。

2026年1月4日历城区人民政府成立“历城王舍人山东盘古劳务有限公司‘8·1’一般高处坠落事故调查组”之后，自2026年1月4日至2026年7月10日期间，凯丰市政公司、山东盘古

公司隐瞒竖井基坑真实用途、权属关系。凯丰市政公司故意隐瞒该起事故与凯丰市政公司及黄东联络线项目有关，存在瞒报事故行为。山东盘古公司及其法定代表人王某荣故意隐瞒发包单位信息，存在谎报事故行为。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，凯丰市政公司技术员曹某、施工员魏某元及时将魏某月、李某忠、于某亮3人从竖井基坑中救出，并自行驾车将3名伤者送至济南市第三人民医院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，凯丰市政公司员工及时将3名伤者送至济南市第三人民医院进行救治。但是，凯丰市政公司未对魏某月进行赔偿。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置存在以下问题：一是凯丰市政公司事故发生后未按规定如实向事故发生地县级以上应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况；二是善后处理工作不到位，相关责任单位未妥善做好伤者及家属的安抚和赔偿工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故发生的直接原因是：凯丰市政公司未按照施工方案组织施工，将明挖直埋管道施工变更为顶管施工，由于竖井基坑涌水严重，采用人工进入竖井基坑底部清理淤泥。违章组织加长臂挖掘机吊挂简易工作台吊装作业人员进出竖井基坑，在吊装过程中

简易工作台与钢板桩发生碰撞、绑带断裂、简易工作台倾覆，造成3名作业人员坠落至竖井基坑底部摔伤。

（二）间接原因分析

1.凯丰市政公司。落实安全生产主体责任不到位，未按照施工方案组织施工，擅自变更施工方案，将原设计施工方案中采用明挖直埋管道施工改为采用顶管方式施工；项目安全管理缺失，项目安全管理机构履职不到位，未采取有效措施管控事故风险、消除事故隐患。

2.济南热力公司。作为项目发包单位，对承包单位凯丰市政公司安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现凯丰市政公司安全问题并及时督促整改。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.凯丰市政公司。作为项目总承包单位，未按照施工方案组织施工，项目安全管理缺失，未采取有效措施管控事故风险、消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]之规定，对事故发生负有责任。事故发生后，凯丰市政公司未按规定向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。在事故调查期间故意隐瞒该事故与本公司有关，有组织的对抗调查，存在瞒报事故行为，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

务院令第493号）第四条第一款[3]、第九条[4]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第（一）项[6]之规定，建议由区应急局对其分别裁量（50万元以上70万元以下、100万元以上150万元以下）、合并处以150万元以上220万元以下罚款的行政处罚。

2.济南热力公司。作为项目发包单位，对承包单位凯丰市政公司安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现凯丰市政公司安全问题并及时督促整改。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[7]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[8]之规定，建议由区应急局对其责令限期改

---

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[6]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第（一）项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）谎报或者瞒报事故的；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

正，处2万元以上4万元以下罚款的行政处罚。

3.盘古劳务公司。作为项目劳务单位，在2026年1月4日至7月10日事故调查期间，故意隐瞒发包单位信息，故意不如实报告涉事竖井基坑用途、权属等重要信息，存在谎报事故行为，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第（一）项之规定，建议由区应急局对其处以100万元以上150万元以下罚款的行政处罚。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.孟某伟，男，中共党员，凯丰市政公司总经理，负责公司全面管理，对公司黄东联络线项目失管失察，未有效督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[9]之规定，对事故发生负有责任。事故发生后，未按规定向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。在事故调查期间故意隐瞒该事故与本单位有关，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款[10]之规定，存在瞒报事故行为。依据《中华人民共和国安全生产法》

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事 故隐患；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

第九十五条第（一）项[11]、第一百一十条[12]之规定，建议由区应急局对其分别裁量（上一年年收入40%、上一年年收入70%以上80%以下）、合并处以上一年年收入110%以上120%以下罚款的行政处罚。

2.王某耀，男，中共党员，凯丰市政公司指挥部指挥长，负责公司工程项目安全生产等工作，在事故调查期间作伪证、指使曹某等人作伪证，故意隐瞒事发竖井基坑与凯丰市政公司有关的事实，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条第一款之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第（五）项[13]之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入60%以上80%以下罚款的行政处罚。

3.朱某伟，男，群众，凯丰市政公司项目生产经理，负责协调现场施工进度，违反操作规程组织施工，未有效检查本项目安全生产状况，未及时纠正违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项[14]

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[13]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第（五）项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

之规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入20%以上30%以下罚款的行政处罚。

4.王某荣，男，群众，盘古劳务公司法定代表人，公司安全生产第一责任人。在2026年1月4日至7月10日事故调查组调查期间，故意隐瞒发包单位信息，故意不如实报告涉事竖井基坑用途、权属等重要信息，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款之规定，存在谎报事故行为。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条之规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入70%以上80%以下罚款的行政处罚。

5.杨某刚，男，中共党员，济南热力集团和义分公司总经理，黄东联络线项目负责人，对承包单位凯丰市政公司安全生产工作统一协调、管理工作不到位，未发现安全问题并及时督促整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议由区应急局对其责令限期改正，处1万元以下罚款的行政处罚。

6.阎某，男，中共党员，济南热力集团和义分公司副总经理，黄东联络线项目安全负责人，对承包单位凯丰市政公司安全生产工作统一协调、管理工作不到位，未发现安全问题并及时督促整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之

[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议由区应急局对其责令限期改正，处1万元以下罚款的行政处罚。

以上是中共党员或者公职人员的，建议相关纪检监察机关介入调查，对具备作出党纪或者政务处分条件的人员予以严肃处理。

五、事故整改和防范措施

（一）凯丰市政公司应当深刻吸取事故教训，立即整改以下问题：一是严格按照施工方案组织施工，不得擅自变更施工方案，确需变更的必须履行变更审批程序；二是健全项目安全管理机构，配备专职安全生产管理人员，确保安全管理机构现场履职；三是依法与劳务单位、机械单位签订书面合同和安全生产管理协议，明确各方安全生产管理职责；四是建立健全事故隐患排查治理制度，采取有效措施管控事故风险，及时发现并消除事故隐患；五是严禁违章指挥、违章作业，严禁使用挖掘机吊挂简易工作台等危险方式运送作业人员。

（二）济南热力公司应当切实履行发包单位安全生产管理职责：一是加强对承包单位安全生产工作的统一协调、管理，定期开展安全检查；二是发现承包单位违反安全生产规定的行为应当及时制止并督促整改。

（三）盘古劳务公司应当切实履行法律法规关于生产安全事故报告的相关规定，积极履行配合事故调查工作权利和义务，及时如实上报事故情况。

历城王舍人山东盘古劳务有限公司“8·1”

一般高处坠落事故调查组

2026 年 9 月 24 日