附件

鄂城樊口湖北晨风轨道装备股份有限公司“8·4”一般触电事故调查报告

2023年8月4日上午11时10分许，湖北晨风轨道装备股份有限公司厂区内膜结构车棚工程施工作业过程中发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失138万元。

事故发生后，区委书记董国平、区长夏鑫高度重视，第一时间作出指示批示，要求全力以赴做好事故救援和应急处置工作，吸取事故教训，举一反三，坚决杜绝类似事故发生，迅速查明事故原因，依法依规追究事故责任。鄂城区立即启动了生产安全事故应急预案，区委、区政府及有关部门的主要领导随即赶到事故单位，了解事故发生的基本情况，现场指挥事故救援和善后工作，及时向鄂州市人民政府报告了事故情况。该起事故的善后工作在事故发生当天妥善完成，事故单位及所在地区稳定，未发生次生事件。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关规定，经区人民政府批准，成立了由区纪委监委、区检察院、区公安分局、区政府办、区应急管理局、区发展改革和经济信息化局区总工会和樊口街道办事处等单位派员参加的鄂城樊口湖北晨风轨道装备股份有限公司“8·4”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请上海市奉贤区应急管理局

派员参加事故调查工作。事故调查组按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则开展了该起事故的调查工作，聘请相关专家组成专家组，进行现场勘查与原因分析，作为事故调查的技术支撑。事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、痕迹分析和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.湖北晨风轨道装备股份有限公司。该公司成立于2009年9月3日，统一社会信用代码:91420700691792245W，法定代表人:张伟，营业执照登记机关:鄂州市市场监督管理局，营业期限:2009年9月3日至无固定期限，所属行业:电气机械和器材制造业，企业类型:其他股份有限公司(非上市)，公司从业人员90人，住所:湖北省鄂州市鄂城区樊口街道办事处武汉港工业园。经营范围:掘进设备、隧道设备、铁路机车车辆的研发、制造、销售、租赁;货物进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);维修技术咨询服务等。

2.上海恒珈膜结构有限公司。该公司成立于2019年6月10日，统一社会信用代码:91310120MA1HRP0502，法定代表人:陈永杰，营业执照登记机关:上海市奉贤区市场监管局，营业期限:2019年6月10日至2039年6月9日，所属行业:土木工程建筑业，企业类型:有限责任公司(自然人独资)，公司从业人员3人，住所:上海市奉贤区南桥镇宁富路288号1幢6层。经营范围:膜结构工程施工，从事膜结构工程科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑装饰装修

建设工程设计与施工，钢结构建设工程专业施工，不锈钢制品批发、零售，遮阳设备、建材、金属材料批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

（二）事故相关单位合同签订概况

2023年7月10日，湖北晨风轨道装备股份有限公司（甲方）与上海恒珈膜结构有限公司（乙方）通过邮寄送达方式签订了《膜结构工程施工合同》；甲方代理人：李清义；乙方代理人：陈恒男；工程名称：膜结构工程；工程价款：11.21万元人民币；甲方现场代表：公司法定代表人张伟指定李清义担任；乙方现场代表：陈恒男；工程地点：湖北省；工程范围：膜结构膜材安装；施工方式：按实际场地施工，实地安装拼接。

（三）工程项目概况



图1　湖北晨风轨道装备股份有限公司地理位置图

2023年7月，湖北晨风轨道装备股份有限公司（甲方）计划在厂区内新建膜结构车棚工程施工建设项目（以下简称膜结构车棚项目），建设面积为590平方米，工程计划投入约12

万元人民币。工程施工及工序内容包括：在距离厂区北面院墙约 2 米处、距离西面院墙约 2 米处新建膜结构车棚；开挖膜结构车棚立柱地基坑 22 个，车棚立柱地基坑尺寸为长 1 米、宽 1 米、深 0.8 米；组装 22 个车棚底座预埋件；单个车棚底座预埋件放置于单个车棚立柱地基坑内，浇筑混凝土稳固后形成整体车棚立柱基础；将车棚立柱与车棚立柱基础预埋件（预留连接口）进行螺栓连接或者电焊焊接；将车棚与立柱进行组装连接，最后形成敞开式膜结构车棚。



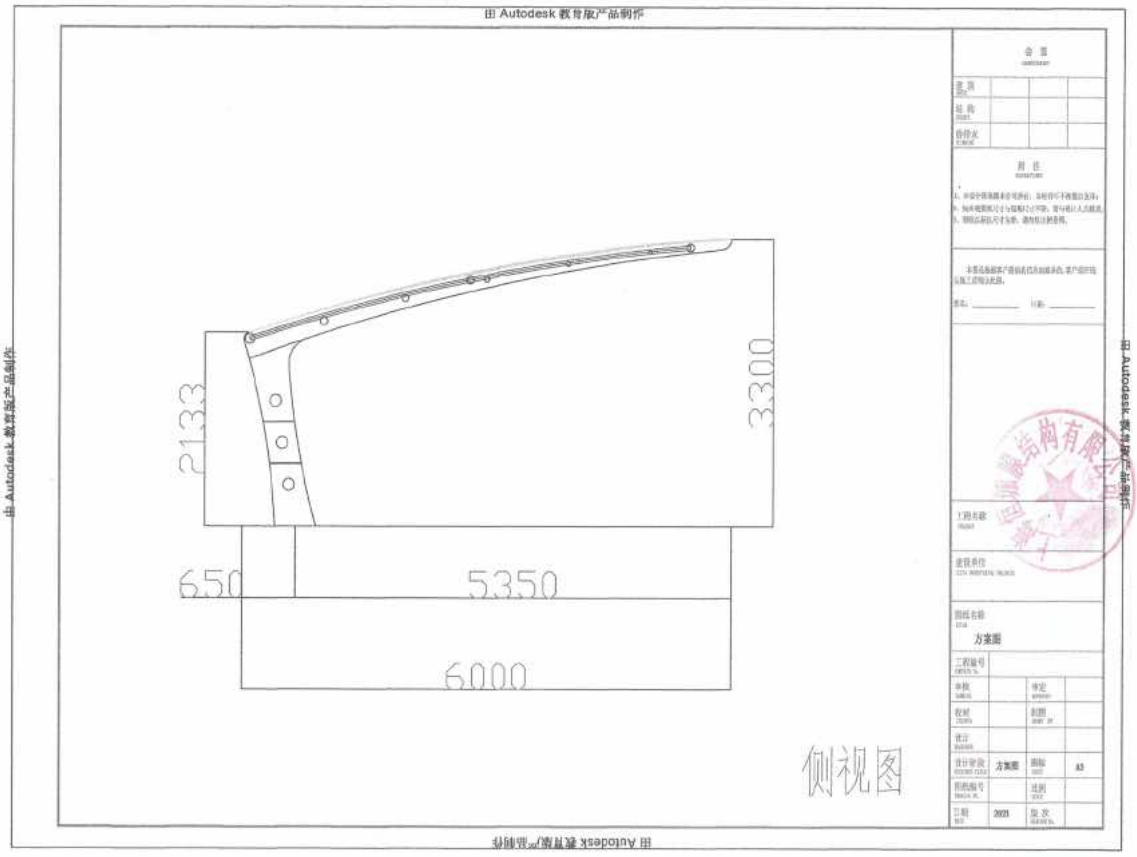


图 3　上海恒珈膜结构有限公司提供膜结构车棚施工图纸

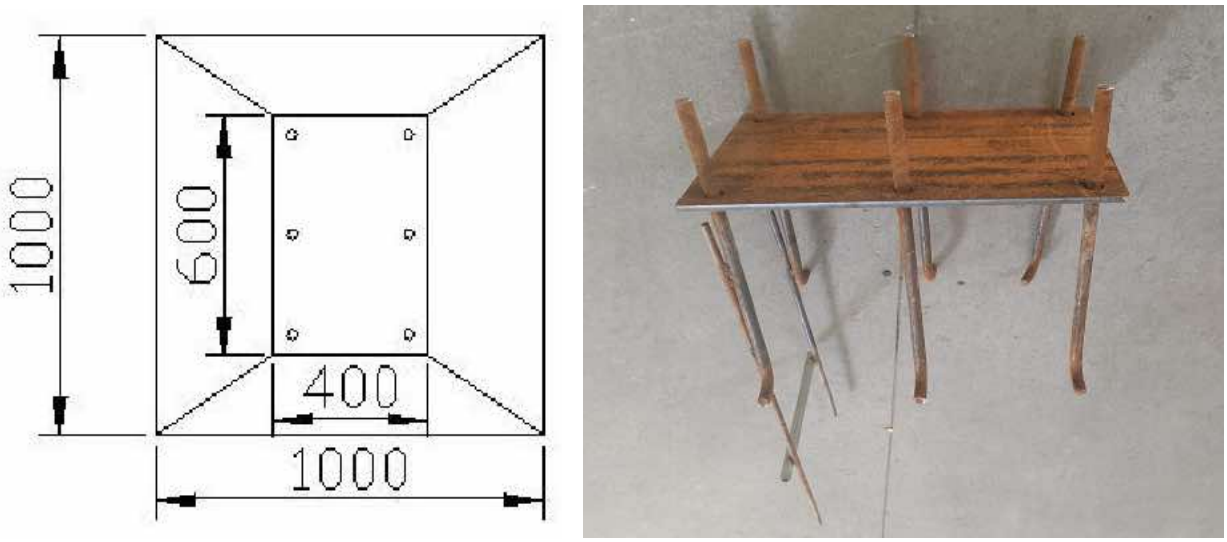


图 4　上海恒珈膜结构有限公司提供膜结构车棚立柱预埋件尺寸图及实物图

（四）事故发生单位安全管理情况

1.湖北晨风轨道装备股份有限公司（甲方）。该公司制定并发布了安全生产规章制度，制定了《外委、外租安全管理制度》，建立了全员安全生产责任制，制定了《电气焊安全操作

规程》，成立了安全生产管理机构，制定了《公司安全生产组织机构图》，任命张孝平为公司安全员，明确了安全员工作职责，开展了安全生产教育培训，组织进行了生产安全事故应急演练和岗位安全风险应急处置工作，按计划并落实了安全生产投入。该公司将膜结构车棚项目发包给不具备相应资质的上海恒珈膜结构有限公司。该公司履行安全生产主体责任不到位。

2.上海恒珈膜结构有限公司（乙方）。该公司未建立、未落实全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，未制定、未实施安全生产教育和培训计划，未落实安全生产投入，未建立未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未开展隐患排查治理工作，未制定、未实施生产安全事故应急救援预案，未及时、如实报告生产安全事故，未成立安全管理机构，未任命安全管理人员，未经依法取得《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》。该公司不具备相应资质承接湖北晨风轨道装备股份有限公司膜结构车棚项目。该公司未依法履行安全生产主体责任。

（五）事故发生前有关情况

2023年7月11日，湖北晨风轨道装备股份有限公司膜结构车棚项目现场代表李清义通过微信联系上海恒珈膜结构有限公司负责人陈恒男，沟通膜结构车棚项目建设有关事宜。7月中旬，陈恒男将车棚立柱底座预埋件发往湖北晨风轨道装备股份有限公司，李清义负责签收预埋件，同时，陈恒男将膜结构车棚项目施工图纸通过微信的方式转发给李清义。

2023年7月28日8时29分，陈恒男通过网络平台查询到鄂州市鄂城区庙鹅岭村委会旁的宏伟租赁部，并使用移动电话拨打宏伟租赁部袁卫忠的手机，询问有无做泥瓦工人，随即挂断电话之后，袁卫忠将欧阳治明的电话号码发给陈恒男。7月28日8时35分，陈恒男使用移动电话与欧阳治明语音通话，沟通膜结构车棚立柱预埋件安装事宜，聘请劳务工人欧阳治明和欧国友（事故死者）负责车棚立柱基础预埋件的安装以及配合浇筑混凝土等工程施工作业，并口头协议达成了劳务关系、劳务内容、劳务价钱；陈恒男将湖北晨风轨道装备股份有限公司膜结构车棚项目的地址和甲方现场代表联系方式发送给欧阳治明。7月31日19时50分，陈恒男电话通知要求欧阳治明和欧国友次日（8月1日）前往湖北晨风轨道装备股份有限公司进行车棚立柱基础预埋件的安装以及配合浇筑混凝土等工程施工作业。

2023年8月1日8时左右，欧阳治明和欧国友按照上海恒珈膜结构有限公司陈恒男的安排，到达湖北晨风轨道装备股份有限公司，李清义带领欧阳治明和欧国友前往存放车棚底座预埋件的厂库，欧阳治明和欧国友查看车棚底座预埋件后根据实际车棚立柱预埋件安装等情况，使用自带的电焊机焊接组装22个膜结构车棚立柱预埋件，欧国友负责电焊机操作，欧阳治明负责协助配合欧国友。8月2日下午开始，欧阳治明和欧国友在车棚立柱地基坑内垂直向下插入规格为0.95米长、14毫米直径的4根钢筋，从公司北面院墙至西面院墙，依次将22个组装完毕车棚底座预埋件通过电焊焊接方式安装在车棚立柱地基坑内的4根钢筋上。

（六）事故发生经过

2023年8月4日6时左右，欧阳治明和欧国友分别穿戴非防触电绝缘手套、非防触电绝缘鞋、普通工作服，携带电焊机等设备用具，到达湖北晨风轨道装备股份有限公司西北侧院墙处，自东向西、再由北向南，欧国友继续使用电焊机将剩余7个车棚底座预埋件通过电焊焊接方式安装在车棚立柱地基坑内的4根钢筋上。10时左右，欧阳治明使用移动电话向陈恒男告知车棚立柱地基坑内预埋件安装基本完工等情况，陈恒男要求欧阳治明将预埋件安装完工的图片发给其本人。11时左右，欧国友独自继续使用电焊机在车棚立柱地基坑内进行最后1个(第七个)车棚底座预埋件电焊焊接安装作业，欧阳治明前往湖北晨风轨道装备股份有限公司二楼办公室找到李清义，向李清义汇报了预埋件安装已基本完工。约11时10分左右，欧阳治明从湖北晨风轨道装备股份有限公司二楼办公室返回到达最后1个车棚底座预埋件安装作业处，发现欧国友下肢在车棚立柱地基坑内、上半身由东向西趴在车棚底座预埋件上，欧阳治明判断欧国友触电晕倒，立即关闭电焊机电源开关和断开电焊机临时用电线路，并大声呼喊救援，附近工友苏成飞听到救援呼喊后，立即配合欧阳治明一起合力将欧国友抬至大树阴凉处，苏成飞、欧阳治明交替对欧国友紧急实施了心肺复苏的急救措施，同时立即拨打“120”“110”救援电话。11时30分左右，“120”“110”救援人员先后到达事故现场，救护人员到达事故现场对欧国友进行紧急救治，经救护人员抢救无效并当场宣布欧国友死亡。

（七）事故现场情况

膜结构车棚立柱地基坑22处，地基坑尺寸为长1米、宽1米、深0.8米；21个车棚底座预埋件通过电焊焊接方式安装在车棚立柱地基坑内的4根钢筋上，1处地基坑相对应安装1个预埋件，事故发生当时剩余1个预埋件在地基坑内未安装完工；距离事故发生点东北方向5米处放置世纪瑞凌牌电焊机，型号：ZX7-250，输入电压：AC220V/380V，电焊机附件及临时用电线路。



图5　触电事故现场位置图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡。事故死者欧国友，男，58岁，自由职业，湖北省鄂州市鄂城区杜山镇旭东村人，身份证号码：420700196510286613，系上海恒珈膜结构有限公司聘请劳务

工人，未签订劳务合同。该起事故造成直接经济损失138万元。

（九）事故发生前后天气情况

8月2日：阴-晴，东南风1级，最低气温27摄氏度，最高气温35摄氏度。

8月3日：多云-晴，西北风1级，最低气温27摄氏度，最高气温36摄氏度。

8月4日：晴，西风1级，最低气温28摄氏度，最高气温37摄氏度。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告和应急处置情况

事故发生后，11时10分许，现场人员相继拨打“120”“110”报警求救。湖北晨风轨道装备股份有限公司立即启动应急响应，樊口街道办事处、区政府相关单位部门接到事故报告信息后迅速启动应急响应联动机制。

11时10分许，欧阳治明发现欧国友触电晕倒后立即呼喊救援；苏成飞听到救援电话后立即与欧国友一起合力将欧国友抬至距离事故发生点20米的大树阴凉处。

11时13分左右，事故现场附近工人苏成飞向湖北晨风轨道装备股份有限公司法定代表人张伟报告事故。

11时20分，湖北晨风轨道装备股份有限公司法定代表人张伟电话向樊口街道应急管理办公室报告事故。

11时35分，樊口街道办事处向区政府报告事故。

11时40分，樊口街道应急管理办公室向区应急管理局报告事故。

12 时 35 分，鄂城区应急管理局向市应急管理局报告事故基本情况；区应急管理局在规定时间内，将该起事故上报至国家应急管理部事故直报系统平台。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，区委、区政府高度重视，第一时间作出指示批示鄂城区立即启动了生产安全事故应急预案。

11 时 10 分许，欧阳治明发现欧国友触电晕倒后立即关闭电焊机电源开关和断开电焊机临时用电线路，并大声呼喊救援，附近工友苏成飞听到救援呼喊后，立即配合欧阳治明一起合力将欧国友抬至大树阴凉处，苏成飞、欧阳治明交替对欧国友紧急实施了心肺复苏的急救措施，同时立即拨打“120”“110”救援电话。

11 时 15 分左右，湖北晨风轨道装备股份有限公司法定代表人张伟、现场代表李清义等人员先后到达事故现场组织开展救援工作。

11 时 30 分左右，“120”“110”救援人员先后到达事故现场，救护人员到达事故现场对欧国友进行紧急救治，经救护人员抢救无效并当场宣布欧国友死亡。

11 时 35 分左右，区委常委、樊口街道党工委书记王标带领樊口街道分管领导周青云、应急办负责人左辉迅速到达事故现场，组织协调开展应急救援处置工作。

12 时左右，经鄂州市公安局刑侦、法医检验判断欧国友被触电而亡，随后，死者欧国友被送往鄂州市殡仪馆。

12 时 20 分，区委常委、副区长洪松带领区应急管理局、区发改经信局等部门负责人赶赴事故现场，要求做好现场应急处置，严防次生事故发生，妥善做好善后工作，积极安抚家属。

（三）医疗救治和善后情况

2023 年 8 月 4 日 11 时 30 左右，“120”救护人员到达事故现场对欧国友进行紧急救治，欧国友经抢救无效当场宣布死亡。事故发生后，区政府、樊口街道办事处有关主要领导组织开展善后处置工作，第一时间与欧国友家属联系，安抚家属情绪，积极与欧国友家属协商赔偿事宜。8 月 4 日，经鄂州市鄂城区樊口街道人民调解委员会调解，湖北晨风轨道装备股份有限公司与欧国友家属达成死亡赔偿协议，签订了《人民调解协议书》，妥善完成善后处置工作，社会面舆情稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，在鄂城区政府、樊口街道办事处组织领导下，“120”“110”及相关部门协同配合，全力救援，至 8 月 4 日 11 时 40 分，现场救援工作结束。事故应急救援处置工作严格遵照有关规定要求开展完成，未引发次生事故。

三、事故发生的原因和事故性质及存在问题

（一）事故直接原因

事故调查组聘请 2 名电气工程师和 1 名高压、低压电工，对事故现场使用的世纪瑞凌牌电焊机（型号：ZX7-250）及附件等进行检测、查验，电焊钳无漏电现象；基本排除电焊机一、二次线路漏电，以及电焊机本身漏电造成的触电事故。

经事故调查组调查，欧国友未经专门的安全技术培训并考核合格，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》；事故发生

当时，欧国友未穿戴符合要求的防触电绝缘手套、绝缘鞋、工作服；事故当天的天气炎热，事故发生当时进行的电焊机焊接作业完全暴露在室外的烈日下。综合以上分析，欧国友在进行电焊机焊接作业过程中，未穿戴防触电绝缘防护用具，焊接时所戴非绝缘一面胶线手套被汗液完全浸湿造成漏电。事故直接原因是：欧国友未经专门的安全技术培训并考核合格，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》，不具备特种作业操作能力，个人安全防护不到位，盲目从事焊接与热切割作业，因所戴非绝缘一面胶线手套被汗液完全浸湿造成漏电，从而导致一般触电事故。

（二）事故性质

经调查认定，鄂城樊口湖北晨风轨道装备股份有限公司“8·4”一般触电事故是一起因上海恒珈膜结构有限公司不具备建筑业企业资质，擅自进行膜结构车棚项目施工，无专职安全管理人员现场安全管理，从业人员不具备特种作业操作能力，从而造成触电的一般生产安全责任事故。

（三）有关责任单位存在的主要问题

1.上海恒珈膜结构有限公司（乙方）。该公司未经依法审批取得《建筑企业资质证书》《安全生产许可证》，不具备建筑业企业资质承接建筑类施工项目，擅自进行膜结构车棚项目工程施工作业；未制定安全管理制度、安全生产责任制、安全操作规程；未制定施工安全作业方案、临时用电方案，未履行特种作业审批制度；未落实安全生产投入，未对劳务人员进行安全教育培训和技术交底；未对施工作业现场安全风险进行辨识，未开展隐患排查治理工作；未与发包方签订安全生

产管理协议，未成立安全管理机构，未指定专职安全管理人员负责现场施工安全管理。

2.湖北晨风轨道装备股份有限公司（甲方）。该公司将膜结构车棚项目发包给不具备建筑业企业资质的上海恒珈膜结构有限公司；膜结构车棚项目建设未向有关行业主管部门和属地监管部门报批报备；未与承包方签订安全生产管理协议；对承包单位进行统一协调管理不到位；临时用电安全管控不到位；未向承包方及其从业人员进行安全风险告知。

（四）有关监管部门及单位存在问题

1.樊口街道经济服务办公室。履行樊口街道辖区内工业企业安全监督检查工作不到位，组织开展辖区内《重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》专项整治工作不深入，督促重点工业企业落实安全生产主体责任不到位，未及时检查发现湖北晨风轨道装备股份有限公司外包项目存在的违法违规行为，对事故企业安全检查巡查力度不够。

2.区发展改革和经济信息化局。组织开展全区工业企业安全生产工作存在薄弱环节，牵头负责全区工业企业专业委员会压实工作责任的力度不够，对各镇、街道业务部门督促指导力度有待加强。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

欧国友，男，上海恒珈膜结构有限公司聘请劳务工人，欧国友未经专门的安全技术培训并考核合格，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》上岗作业，个人安全防护不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、《特

种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第30号）第五条的规定，鉴于欧国友因事故而死亡，免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

姚铭辉，男，樊口街道经济服务办公室干部。负责开展落实辖区内工贸企业安全生产监督管理工作。未及时检查发现湖北晨风轨道装备股份有限公司外包项目作业过程中存在违法违规行为，对事故企业安全生产监督检查力度不够。违反了《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第二项的规定，依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条第二项、第十二条第一款的规定，建议由樊口街道办事处对姚铭辉进行批评教育，责令其向樊口街道办事处作出书面检查。

（三）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.陈恒男，男，上海恒珈膜结构有限公司主要负责人（实际控制人）。承担本公司安全生产主体责任，对本公司安全生产工作负总责。未履行本单位的安全生产工作职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第一款的规定；截止2023年9月4日，未按规定向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款的规定；未经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格，违反了《中华

人民共和国安全生产法》第二十七条第一款、第二款的规定，违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十六条第一款的规定，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第二项的规定。对该起事故负有直接责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定对陈恒男实施行政处罚。

2.陈永杰，男，上海恒珈膜结构有限公司法定代表人。承担本公司安全生产第一责任人职责，对本公司安全生产工作负责。未按规定接受事故调查组的调查询问工作，未向事故调查组提供相关文件、资料等，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第四项的规定；未履行本单位的安全生产工作职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第一款的规定。对该起事故负有主要领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定对陈永杰实施行政处罚。

3.张伟，男，鄂州市第九届人大代表，湖北晨风轨道装备股份有限公司法定代表人。承担本公司安全生产第一责任人职责，对本公司安全生产工作负总责。对施工单位的建筑业企业资质、建筑施工许可范围审查不到位，将膜结构车棚项目建筑工程直接发包给不具备建筑业企业资质的上海恒珈膜结构有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、《中华人民共和国建筑法》第二十二条的规定；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产

安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定；对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。对该起事故负有重要领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定对张伟实施行政处罚。

4.上海恒珈膜结构有限公司（乙方）。该公司不具备《中华人民共和国安全生产法》以及有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，违法开展生产经营活动，不具备建筑业企业资质承接建筑工程，擅自进行膜结构车棚项目施工，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条的规定，违反了《中华人民共和国建筑法》第三条、第五条第一款、第二十六条第一款的规定；未取得安全生产许可证擅自从事膜结构车棚项目建筑施工活动，违反了《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）第二条第一款、第二款的规定，违反了《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》第四条第一项的规定；未对造成事故伤亡人员依法承担赔偿责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十六条第一款的规定；未对劳务人员进行安全教育培训和技术交底，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条的规定；未成立安全管理机构，未指定专职安全管理人员负责现场施工安全管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款的规定。对该起事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定对该公司实施行政处罚。

5.湖北晨风轨道装备股份有限公司（甲方）。该公司将膜结构车棚项目建筑工程直接发包给不具备建筑业企业资质的上海恒珈膜结构有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、《中华人民共和国建筑法》第二十二条的规定，违反了中华人民共和国住建部关于《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第六条第二项规定；公司未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，对承包单位统一协调管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。对该起事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定对该公司实施行政处罚。

（四）其他处理建议

1.李清义，男，中共党员，湖北晨风轨道装备股份有限公司销售和办公室负责人。该公司膜结构车棚项目现场代表，未正确履行安全生产工作职责，对承包方进场施工作业人员的安全管理失管失控，未及时向公司主要负责人报告膜结构车棚项目施工作业过程中存在的安全隐患。建议责成湖北晨风轨道装备股份有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定对李清义进行批评教育，处理结果报区应急管理局备案。

2.樊口街道经济服务办公室。履行樊口街道辖区内工业企业安全监管工作不到位，对事故企业安全检查巡查力度不够，未有效履行安全生产监督管理职责，违反了湖北省委、省政府印发《湖北省安全生产党政同责实施办法》第八条第一款的规定，依据《湖北省安全生产党政同责实施办法》第九条第

二款的规定，建议责成樊口街道经济服务办公室向樊口街道办事处作出书面检查，并在樊口街道办事处范围内予以通报批评。

3.区发展改革和经济信息化局。负责全区工业企业专业委员会相关工作职责落实不到位，违反了湖北省委、省政府印发《湖北省安全生产党政同责实施办法》第八条第一款的规定，依据《湖北省安全生产党政同责实施办法》第九条第二款的规定，建议责成区发展改革和经济信息化局向区人民政府作出书面检查。

五、事故主要教训

（一）相关参建方的安全生产主体责任落实不到位。湖北晨风轨道装备股份有限公司违法将膜结构车棚项目发包给不具备建筑业企业资质的上海恒珈膜结构有限公司，未对承包单位建筑工程安全生产工作进行综合协调管理，对非本单位从业人员在厂区内项目工程施工作业失察失管。上海恒珈膜结构有限公司未经依法审批取得《建筑企业资质证书》《安全生产许可证》，不具备建筑业企业资质承接建筑类施工项目，擅自进行膜结构车棚项目工程施工，不具备安全生产条件从事生产经营活动，未在施工作业现场指定专人进行安全生产管理工作。

（二）从业人员违法违规上岗作业。特种作业操作人员未经专门的安全技术培训考核合格，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》违法违规上岗作业，个人安全生产意识淡薄，作业现场安全防护不到位，无专人现场安全监护，未熟悉

自身岗位存安全风险和掌握应急处置能力，盲目从事危险性作业。

（三）有关部门安全监管不到位。负有安全生产监督管理职责部门组织开展安全监管工作还存在薄弱环节，落实安全生产领域违法必究、执法必严的力度不够，部门之间联合执法工作机制不完善，安全监管人员的业务能力素质不足，重大事故隐患专项排查整治工作不全面、不细致、不深入。

六、事故防范和整改措施建议

（一）强化企业主体责任落实，依法依规生产经营。企业要进一步增强安全生产意识，吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及制度规定，建立健全落实安全生产责任制、安全管理制度以及安全操作规程，依法依规开展生产经营活动。事故相关企业要进一步牢固树立以人为本、安全发展的理念，正确处理安全与发展、安全与效益的关系，始终坚持把安全放在第一的位置、始终把握安全发展前提，严禁违法违规生产经营。事故相关企业要进一步提升自身安全生产本质水平，落实企业安全生产标准化建设制度要求，加强安全生产体系的有效运行。事故相关企业要进一步强化安全管理，严格落实发包与承包、出租与承租有关安全管理规定，加强对施工作业现场的安全管理，认真开展安全风险辨识和隐患排查治理工作，加大安全生产投入，严格安全教育培训，提高全员安全生产意识和应急处置能力，坚决杜绝安全管理“三违”行为，

防止各类事故发生，确保企业生产安全稳定。

（二）深入开展安全大检查，大力开展事故案例警示教育。各有关单位有关部门要深度结合《鄂城区重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》专项整治工作，在辖区范围内深入开展大检查、大整治，严格查处企业存在的重大事故隐患，全面排查在建建筑工程项目安全事故隐患，重点排查未向有关行业主管部门报批、报备的建筑工程项目，依法依规查处违法行为，对发现不具备相应资质承接、承揽建筑工程的企业，要严厉顶格处罚，依法依规取缔或提前关闭不具备安全生产条件的生产经营单位。全区范围内开展事故警示教育活动，以案促改，深入开展安全生产教育培训工作，召开事故案例分析会，剖析事故成因，解读事故的责任及危害，树牢“隐患就是事故、事故就要处理”理念，进一步强化安全生产监督管理责任，切实保障人民生命财产安全。

（三）提高认识，增强防范化解重大安全风险责任。各级领导干部要结合学习贯彻习近平新时代中国特设社会主义思想主体教育，深入学习领会习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持“两个至上”，树牢安全与发展理念，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，压实安全生产工作责任，从根本上消除各类事故隐患，强化风险意识和底线思维，进一步增强防范化解重大安全风险的政治自觉、思想自觉和行动自觉。各单位、各部门要进一步强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的制度落实，严格按照“三管三必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产

经营必须管安全）的要求落实安全监管责任，牢固树立安全生产责任意识，充分认识安全生产工作的严峻形势，强化问题导向、克服麻痹思想，深刻吸取事故教训，做好举一反三，认真梳理安全监管工作现状，综合分析研判各类事故特点，查漏补缺、立行立改，建立健全确实有效的安全事故防范措施，坚决防止各类事故发生，确保安全生产形势稳定。

鄂城樊口湖北晨风轨道装备股份有限公司

“8·4”一般触电事故调查组

2023年11月21日