生产安全事故调查报告书

发生时间：2024 年 6 月 22 日

事故地点：历城区唐王街道北方数字植物工厂农业产业融合发展示范基地项目（一期）

事故类别：起重伤害

事故级别：一般事故

历城唐王北方数字植物工厂农业产业融合发展示范基地项目（一期）“6·22”一般起重伤害事故调查报告

2024年6月22日16时30分左右，历城区唐王街道北方数字植物工厂农业产业融合发展示范基地项目（一期）（以下简称“项目”）在进行日光温室安装作业过程中发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失310余万元。

事故发生后，市政府主要领导高度重视，要求做好善后工作，迅速查明事故原因，依法依规依纪严肃处理。区政府主要领导要求尽快查明事故原因，及时组织召开全区警示教育会，坚决防止类似事故再次发生。市安委会办公室对该起事故调查处理实行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第342号）等有关法律法规，历城区政府于2024年6月25日成立由分管副区长任组长，区应急局局长任副组长，区应急局、区农业农村局、区住房城乡建设局、区公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局、唐王街道办事处相关同志为成员的“历城唐王北方数字植物工厂农业产业融合发展示范基地项目（一期）‘6·22’一般起重伤害事故调查组”（以下简称“事故调查组”），邀请区纪委监委、区检察院、重庆市大渡口区派员参加，并聘请有关专家参与事故调

查工作。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、人员询问等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，该起事故是一起因现场作业人员风险意识淡薄，安全生产管理不到位导致的一般生产安全责任事故，且存在迟报事故行为。

一、基本情况

（一）相关单位情况

1.建设单位：山东天城农业发展有限公司（曾用名：山东国盛恒业控股有限责任公司）（以下简称“天城农业公司”），法定代表人：袁某；统一社会信用代码：91370112MA3RR1HJ08；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2020 年 4 月 10 日；注册资本：贰亿元；住所：山东省济南市历城区唐王街道崔家管理区 101；经营范围：谷物种植。

2.项目管理单位：山东新鲁班工程管理咨询集团有限公司（以下简称“新鲁班公司”），法定代表人：贾某政；统一社会信用代码：91370126MAC5KF5PX7；类型：其他有限责任公司；成立日期：2023 年 1 月 12 日；注册资本：叁佰万元；住所：山东省济南市商河县许商街道商中路以西、花园街以北嘉润御景国

际2号楼6楼（2024年7月22日变更为山东省济南市商河县许商街道尚河名郡物业楼二楼）；经营范围：工程管理服务。

3.总包单位：中冶建工集团有限公司（以下简称“中冶集团公司”），法定代表人：程某云；统一社会信用代码：91500000795854690R；类型：有限责任公司（法人独资）；成立日期：2006年11月3日；注册资本：贰拾壹亿元；住所：重庆市大渡口区西城大道1号；经营范围：各类工程建设活动。公司取得安全生产许可证，编号：（渝）JZ安许证字〔2004〕000022，许可类型：建筑施工，有效期至2025年5月25日。公司取得建筑业企业资质，证书编号：D150002506，有效期至2028年12月22日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级。

4.监理单位：济南市建设监理有限公司（以下简称“济南监理公司”），法定代表人：林某；统一社会信用代码：91370102642839641；类型：其他有限责任公司；成立日期：1993年3月15日；注册资本：陆佰零壹万元；住所：济南市历下区旅游路21737号；经营范围：工程监理服务。公司取得工程监理综合资质，证书编号：E137003063-8/1，有效期至2024年8月23日。

5.专业分包单位：山东伯竣成建设有限责任公司（以下简称“伯竣成公司”），法定代表人：田某，统一社会信用代码：91370181MA3TB6KTXX；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：壹仟万元整；成立日期：2020年6月19日；住所：山东省济南市济阳区济北街道永安路13-10号天霖大厦

307-1 室；经营范围：建设工程施工、建筑劳务分包。公司取得安全生产许可证，许可范围：建筑施工，编号：（鲁）JZ 安许证字〔2021〕015785，有效期至 2027 年 8 月 18 日。公司取得建筑业企业资质证书，证书编号：D237290440，资质类别及等级：钢结构工程专业承包贰级，有效期至 2029 年 4 月 15 日；证书编号：D337290447，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至 2029 年 4 月 22 日。

（二）合同签订情况

2023 年 4 月 23 日，山东省济南市历城区唐王街道岳家寨村民委员会与天城农业公司签订《农村土地经营权流转合同书》。

2023 年 9 月，天城农业公司与新鲁班公司签订《北方数字植物工厂农业产业融合发展示范基地项目（一期）工程项目管理合同》，新鲁班公司负责全过程项目管理工作。同时签订《安全生产管理协议》，约定双方安全生产管理职责。

2023 年 9 月，天城农业公司与济南监理公司签订《北方数字植物工厂农业产业融合发展示范基地项目（一期）工程监理合同》，济南监理公司负责全过程监理服务。

2023 年 12 月 26 日，天城农业公司与中冶集团公司签订《北方数字植物工厂农业产业融合发展示范基地项目（一期）总承包合同》，中冶集团公司负责施工建设。同时签订《安全生产管理协议》，约定双方安全生产管理职责。

2024 年 5 月，中冶集团公司钢结构专业分包单位伯竣成公司入场，负责该项目 6 个日光温室安装工程施工，赵某田作为项

目负责人进行现场安全生产管理。

（三）项目备案情况

2023 年 5 月 22 日，区自然资源局出具《设施农业用地项目审查表》，对该项目用地性质、用地面积等情况进行审查。

2023 年 5 月 22 日，区农业农村局出具《设施农业用地审查表》，对该项目用地性质、用地面积等情况进行审查。

2023 年 6 月 7 日，唐王街道办事处出具《设施农用地登记备案证明》，对备案申请人、项目名称、用地面积等情况进行登记备案。

（四）事故车辆情况

汽车起重机车牌号：鲁 E7***7，车辆类型：重型非载货专项作业，品牌型号：中联牌 ZLJ5269JQZ20H，总质量：26400kg；整备质量：26270kg；外廓尺寸：12620*2500*3400mm，使用性质：非营运，登记所有人：刘某镜，实际所有人：韩某伟。由赵某田联系、安排工作，双方口头约定租赁费用。

（五）事故现场情况

事故现场道路位于该项目 9#日光温室以南、10#日光温室以北中间的临时修建土路。

事故发生后的现场情况：由于北侧堆积圆管，涉事汽车起重机停靠临时修建土路南侧、临近沟槽，整体呈东西方向停放，车头朝向东侧。车体倾侧，起重臂（伸展长度约 25 米）弯折、倒在 10#日光温室土墙。车辆右前侧支腿处于还原状态，右后侧支腿部分放出。

图 1 事故现场平面图

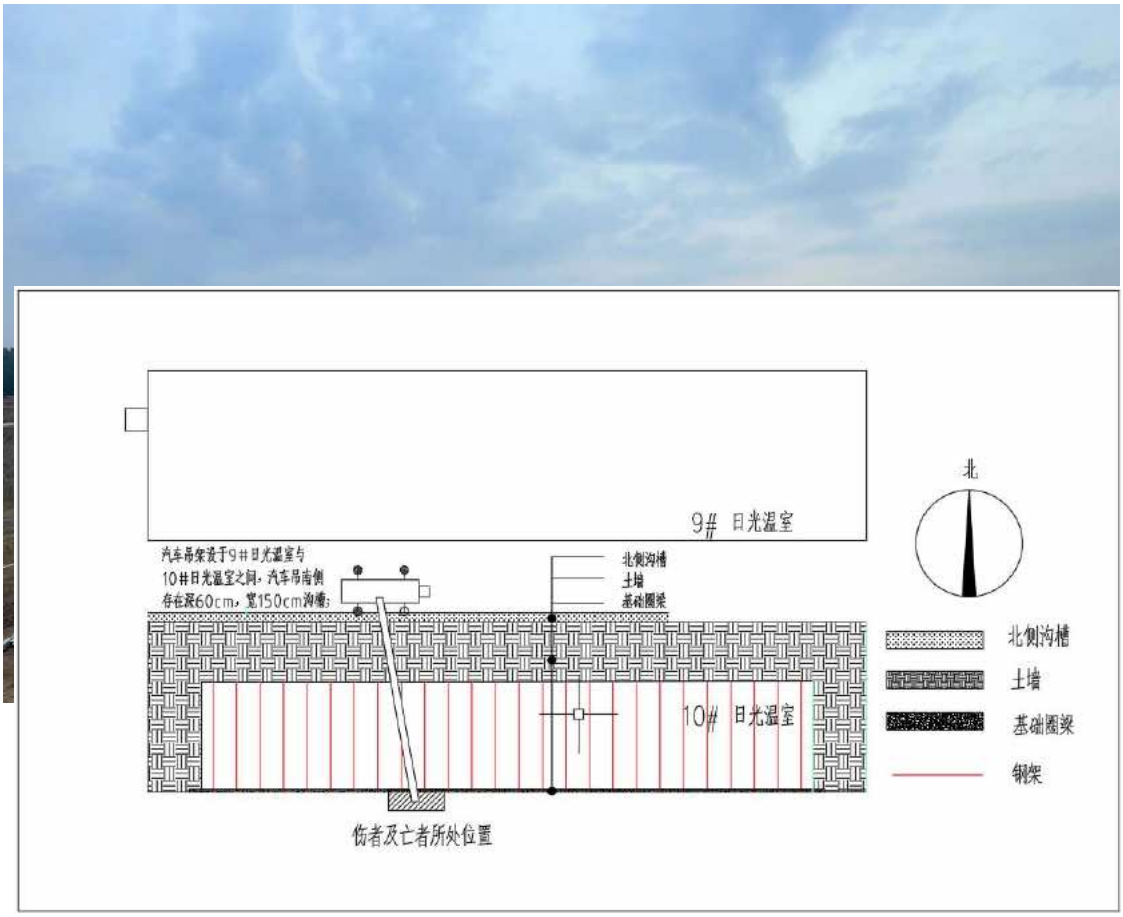


图 2 事故现场整体图



图 3 事故现场情况

二、事故发生经过、救援及善后处理、事故报告、现场警示教育、“四位一体”工作开展情况

（一）事故发生经过

2024 年 6 月 22 日 14 时左右，根据赵某田工作安排，汽车起重机操作员韩某伟将汽车起重机停靠到10#日光温室北侧临时修建土路位置进行方管吊装作业。

韩某伟将汽车起重机支腿铺垫方木后，开始将汽车起重机尾部西侧的方管，由 10#日光温室的西侧向东侧逆时针旋转逐根吊装到 10#日光温室土墙上，吊装结束后再顺时针旋转返回。

15 时 20 分左右，赵某田安排钢结构安装工人刘某贵、刘某河到 10#日光温室南侧浇筑混凝土，以便后续进行日光温室的预

埋件施工。

16 时 30 分左右，韩某伟放下一根方管后，操作汽车起重机起重臂竖向角度，同时顺时针转向返回，进行下一根方管吊装作业过程中，汽车起重机南侧支腿位置路面塌陷，汽车起重机整体向南侧倾倒，未收回的起重臂碰撞 10#日光温室土墙及支撑梁后弯折，吊钩砸中正在 10#日光温室南侧进行混凝土浇筑作业的刘某贵、刘某河。

（二）救援及善后处理情况

事故发生后，赵某田组织人员将刘某贵、刘某河送往临港医院进行救治。刘某贵经临港医院抢救无效于当日 20 时 40 分左右死亡，刘某河转院至济南市立三院进行救治。

目前，刘某贵善后工作已妥善处理，刘某河处于康复治疗中。

（三）事故报告情况

6 月 22 日 16 时 30 分左右事故发生；

17 时 35 分，中冶集团公司项目负责人郑某接到事故情况报告；

20 时 42 分，刘某贵家属报警；

21 时 26 分，区委办公室接区公安分局电话报告情况后，于 21 点 45 分电话报告市委总值班室；

21 时 53 分，区应急局向市应急局报告事故情况。

（四）现场警示教育会情况

根据《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》要求，区安委会办公室组织区农业农村局、区发展改革局、区住房

城乡建设局、区交通运输局、区水务局、区园林和林业绿化局、区应急局和各街道办事处，以及包括事故单位在内的156家企业，共182人参加的事故警示教育会议。

（五）“四位一体”工作开展情况

根据《关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁安办发〔2022〕5号）要求，事故调查组对区农业农村局、唐王街道办事处相关人员在“安全生产、干部作风、廉政建设、涉黑涉恶”等方面进行了调查，在“廉政建设、涉黑涉恶”方面未发现相关问题，在“安全生产、干部作风”方面，区农业农村局、唐王街道办事处存在工作开展不细致、不深入问题。

三、事故原因和性质认定

（一）直接原因

韩某伟安全意识淡薄，操作汽车起重机在临近沟槽位置的松软土路上进行吊装作业，作业过程中，由于南侧支腿位置路面塌陷，造成车体向南侧倾倒，起重臂吊钩将南侧施工人员砸伤死亡。

（二）间接原因

1.伯竣成公司未落实专业分包单位安全生产主体责任。未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员[1]；未按规定对施工作业人员进行安全生产教育和培训[2]；进行吊装危险作业，未对作业现场进行安全风险辨识[3]；项目负责人未有

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《山东省安全生产条例》第三十五条第一款第（一）项：生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、挖掘、动火、

效检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患[4]；公司主要负责人未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、及时消除生产安全事故隐患[5]。

2.中冶集团公司项目管理人员落实安全生产管理责任不到位。项目管理人员未有效检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患；事故发生后，项目负责人未向公司报告、未按规定向应急管理部门和其他有关部门报告事故情况[6]。

3.济南监理公司监理人员落实监理职责不到位。在实施监理工作过程中，未有效检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患。

4.新鲁班公司未有效履行项目管理职责。未有效履行对中冶集团公司安全生产工作统一协调、管理职责[7]。

5.天城农业公司项目管理人员履行发包单位职责不到位。对各参建单位、项目管理人员未有效落实安全生产职责问题失察。

6.区农业农村局落实农业领域安全生产行业监管职责不到位。对“三管三必须”“业务相近原则”理解不深，2024 年 4

临时用电、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、建筑物和构筑物拆除，以及临近油气管道、高压输电线路等危险作业，应当遵守下列规定：（一）对作业现场进行安全风险辨识。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

月1日将安全生产监管科(农机监理科)撤销，职责并入办公室，弱化了安全生产工作，对市、区安全生产工作部署执行不到位，未将该项目纳入“泉城安全”综合监管平台，未有效开展“审计式”监督检查、“解剖式”现场检查工作，相关科室间安全生产职责分工不明。

7.唐王街道办事处落实农业领域安全生产属地监管职责不到位。对市、区安全生产工作部署执行不到位，未将该项目纳入“泉城安全”综合监管平台进行监管，开展“审计式”监督检查、“解剖式”现场检查不细致。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，历城唐王北方数字植物工厂农业产业融合发展示范基地项目（一期）“6·22”一般起重伤害事故，是一起生产安全责任事故且存在迟报事故行为。

四、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.对有关单位的行政处罚建议

（1）伯竣成公司。未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；未按规定对施工作业人员进行安全生产教育和培训；进行吊装危险作业，未对作业现场进行安全风险辨识。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二十八条第一款、《山东省安全生产条例》第三十五条第一款第（一）项规定，依据《中华人民共和国安全

生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第十四条第（二）项[9]规定，建议由区应急局对其处以50万元以上70万元以下罚款的行政处罚。

（2）新鲁班公司。未有效履行对中冶集团公司安全生产工作统一协调、管理职责。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[10]规定，建议由区应急局对其处以2万元以上4万元以下罚款的行政处罚。

2.对有关人员的行政处罚建议

（1）韩某伟，汽车起重机操作人员，安全意识淡薄，操作汽车起重机在临近沟槽位置的松软土路上进行吊装作业。对事故发生负有责任。违反《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》（JB8716—1998）第3.9条[11]、《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全生产监督管理总局令第15号）第四十五条第（一）项[12]规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令第14号）第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[11]《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》（JB 8716—1998）第3.9条：使用支腿进行起重作业时，应将支腿牢固地支承在坚实的水平地面上。

[12]《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全生产监督管理总局令第15号）第四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作

国家安全生产监督管理总局令第15号）第四十五条第（一）项，建议由区应急局对其处以1000元以上1万元以下罚款的行政处罚。

（2）赵某田，日光温室安装工程项目负责人，负责项目安全生产工作。未有效检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入百分之二十以上百分之三十以下罚款的行政处罚。

（3）田某，伯竣成公司法定代表人，全面负责公司安全生产工作。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[14]规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（4）邓某泽，中冶集团公司项目专职安全生产管理人员，负责做好项目的安全日常管理、监督、检查、考核工作。未有效检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患。对事故发

业的。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入百分之二十以上百分之三十以下罚款的行政处罚。

（5）赵某升，中冶集团公司项目质量员，履行隐患排查治理及安全技术措施落实职责。未有效检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入百分之二十以上百分之三十以下罚款的行政处罚。

（6）郑某，中冶集团公司项目负责人，全面负责项目安全生产工作，依法履行事故报告职责。未有效检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患。对事故发生负有责任。事故发生后，未向公司报告、未按规定向应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，存在迟报事故行为。违反《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款[15]、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十

[15] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

五条第（二）项[16]规定，建议由区应急局对其分别裁量（上一年年收入百分之二十以上百分之三十以下、上一年年收入百分之六十）、合并处以上一年年收入百分之八十以上百分之九十以下罚款的行政处罚。

（7）刘某浩，济南监理公司总监理工程师代表，经公司法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，履行部分总监理工程师职责。未有效检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入百分之二十以上百分之三十以下罚款的行政处罚。

（8）郭某，济南监理公司总监理工程师，全面负责项目监理工作。未有效检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患。对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入百分之二十以上百分之三十以下罚款的行政处罚。

（9）张某威，新鲁班公司项目负责人，负责监督检查施工单位履行安全生产管理职责情况。未有效履行对中冶集团公司安全生产工作统一协调、管理职责。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，依据《中华人民共和国安全生产

[16] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条第（二）项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。

法》第一百零三条第二款规定，建议由区应急局对其处以5000元以上1万元以下罚款的行政处罚。

（二）问责建议

1.区农业农村局。落实农业领域安全生产行业监管职责不到位，对市、区安全生产工作部署执行不到位。建议由区农业农村局向区政府作出深刻书面检查，并于30日内将相关情况以书面形式报区安委会办公室备案。

2.唐王街道办事处。落实农业领域安全生产属地监管职责不到位，对市、区安全生产工作部署执行不到位。建议由唐王街道办事处对相关人员进行处理，并于30日内将相关情况以书面形式报区安委会办公室备案。

（三）其他处理建议

1.张某栋，天城农业公司项目负责人，对各参建单位、项目管理人员未有效落实安全生产职责问题失察。建议由天城农业公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并于30日内将处理结果以书面形式报区安委会办公室备案。

2.王某涛，天城农业公司分管项目负责人，对各参建单位、项目管理人员未有效落实安全生产职责问题失察。建议由天城农业公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并于30日内将处理结果以书面形式报区安委会办公室备案。

五、事故防范和整改措施

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防类似事故的再次发生，提

出以下防范措施和建议:

（一）伯竣成公司要严格落实安全生产主体责任。按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，强化施工作业人员的安全生产教育和培训，强化吊装等危险作业的管理，加强隐患排查工作，采取切实有效的措施及时消除事故隐患，从源头上防止和预防类似事故发生。

（二）中冶集团公司项目管理人员要深刻汲取事故教训，认真履行安全生产管理责任，加强项目隐患排查治理力度，杜绝失管漏管情况，有效提升总包单位安全生产管理水平，事故发生后，要及时上报事故情况。

（三）济南监理公司监理人员要深刻汲取事故教训，反思监理工作中存在的薄弱环节和漏洞，要加大对施工现场的检查、巡视力度，对发现的事故隐患，及时督促施工单位及时进行举一反三的整改，履行好监理职责。

（四）新鲁班公司要严格履行项目管理公司的安全生产管理职责，加强安全生产工作统一协调、管理力度，强化监督管理，杜绝类似事故再次发生。

（五）天城农业公司要提升内部管理力度，有效提升项目管理人员能力素质，提高发现和解决事故隐患的水平，加强对项目参建单位的监督管理。

（六）区农业农村局和唐王街道办事处要深入学习理解“三管三必须”“业务相近原则”，严格按照市、区有关安全生产工作的各项部署要求，强化执行落实，真抓实干、不走形式，进一

步明确职责分工、强化监督管理力度、提升监管水平，真正履行好安全生产监管职责。

历城唐王北方数字植物工厂农业产业融合发展示范基地项目（一期）“6·22”一般起重伤害事故调查组

2024年8月17日