索引号	11511103MB19787726/2025-00006	**公文种类**	报告
发布机构	嘉陵区应急管理局	**主题分类**	安全生产监管
成文日期	2025-08-27	**发布日期**	2025-08-27

嘉陵火花华雅•国际财富城二期1、5-7、10、11#楼及地下室项目“6•19”一般高处坠落 事故调查报告

附件

嘉陵火花华雅·国际财富城二期1、5-7、10、11#楼及地下室项目“6·19”一般高处坠落

事故调查报告

嘉陵区政府事故联合调查组

2025年7月30日



目 录

一、事故基本情况3

（一）相关项目及单位基本情况4

（二）相关单位安全管理情况5

（三）事故现场情况6

（四）人员伤亡和直接经济损失情况7

（五）事故发生经过7

二、事故应急处置及评估情况8

（一）事故信息接报及响应情况8

（二）事故现场应急处置情况8

（三）事故善后情况9

（四）事故应急处置评估9

三、事故原因分析9

（一）直接原因9

（二）间接原因10

四、责任认定及处理建议10

（一）对有关人员的责任认定和处理建议10

（二）对有关单位的责任认定和处理建议11

五、相关单位履职情况12

（一）行业主管部门12

（二）属地政府13

六、事故整改和防范措施建议13

（一）落实主体责任13

（二）强化监督检查14

2025年6月19日17时30分许，在嘉陵区火花街道华雅·国际财富城二期1、5-7、10、11#楼及地下室项目发生一起高处坠落事故，致一人死亡，175万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，根据《南充市嘉陵区人民急管理局组织实施一般生产安全事故调查的通知》（嘉府发〔2021〕9号）授权，区应急管理局牵头成立了以区应急管理局、区总工会、区公安分局会保障局、区住房和城乡建设局和火花街道办事处为成员单位的嘉陵火花华雅·国际财富城二期1、5-7、10、11#楼及地下室项目“6·19”一般高处坠下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区检察院介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料和综合分析，查因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质及责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，嘉陵火花华雅·国际财富城二期1、5-7、10、11#楼及地下室项目“6·19”一般高处坠落事故是一起因作业人员未正确使用劳动防生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关项目及单位基本情况

1．华雅·国际财富城二期1、5-7、10、11#楼及地下室项目（以下简称该项目）地址位于南充市嘉陵区都尉路3号地块，项目建设单位为成都
限公司（统一社会信用代码：915101006962996876），该项目于2023年2月28取得由南充市住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许
511300202302270101），建设规模132585.32平方米。

2．四川骏裕建筑工程有限公司，该项目施工总包单位，统一社会信用代码：91510104MA7G6FWM1J，类型：其他有限责任公司，住所：
区总府路18号1栋1单元15层3号，法定代表人：张珑瀚，成立日期：2022年1月7日，经营范围：建设工程施工、设计、建筑劳务分包等。该公司取
总承包二级资质（证书编号D251277750）及安全生产许可证[(川）J2安许证字〔2022〕009081]，资质证照合法有效。

3．四川宇邦工程技术有限公司，该项目监理单位，统一社会信用代码：91510100713028572M，类型：有限责任公司，住所：南充市顺庆区
楼16层4号、5号，法定代表人：黄云川，成立日期：1999年4月8日，经营范围：工程监理、工程造价咨询等。该公司取得了房屋建筑工程监理甲级
E151001067-4/1），资质证照合法有效。

4．四川嘉源隆建筑劳务有限公司，该项目劳务分包单位，统一社会信用代码：91511304MABT85B27H，类型：有限责任公司
喜巷11号1幢1层133号，法定代表人：覃鑫，成立日期：2022年7月15日，经营范围：建筑劳务分包、施工专业作业等。该公司
（D351X77351），资质证照合法有效。

（二）相关单位安全管理情况

四川骏裕建筑工程有限公司，在对该项目施工建设过程中成立了项目部，制定了《华雅·财富城二期安全管理制度》，配备了安
要人员责任清单》，日常开展了安全质量检查。该公司对新入职人员进行了三级安全教育，但在对杜**进行三级安全教育考试后，未
目编制了《华雅·国际财富城二期5、6、7#楼悬挑脚手架专项施工方案》，并审批实施，《方案》要求“所有架子工必须持证上岗，工作
年6月15日，该项目安排进行了7号楼22-27屋面层悬挑脚手架拆除，当日由安全员江*组织施工人员进行了安全技术交底。2025年6月1
号楼22层悬挑脚手架拆除，当日安排架子工徐**与小工杜**一组互相配合进行脚手架拆除，其中徐**在架上作业，杜**在室内辅助作
进行旁站监督，其中江*在22层进行监督。

四川宇邦工程技术有限公司，在对该项目实施监理过程中成立了项目监理部，组织制定了《华雅·国际财富城二期1、5-7、10、
则》，规定应对外墙脚手架搭设、拆除实施旁站监理。2025年6月19日，监理部总监理工程师张乙安排监理员唐彬对7号楼22-27屋面层悬挑脚手架拆

四川嘉源隆建筑劳务有限公司，于2023年5月2日与四川骏裕建筑工程有限公司签订了《华雅·国际财富城二期（金座明珠）1、5、6、7、10、
室劳务清包工合同》，合同约定由四川嘉源隆建筑劳务有限公司为该项目提供“足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子，承揽该项目的劳
中包括架子工程的人工，并要求特种作业人员须持有有效证件。根据合同四川嘉源隆建筑劳务有限公司派遣徐**、杜**等人在架工班组从事脚手架
2025年6月19日，根据工作安排，徐**和杜**为一个施工小组，其中徐**持有建筑架子工（普通脚手架）特种作业操作资格证书（编号：鄂Q0220
2025年2月28日至2027年2月28日）负责在脚手架上进行拆除作业，杜**未持有特种作业操作资格证书负责在室内协助徐**作业。

（三）事故现场情况

事故现场位于该项目7号楼一单元22层悬挑脚手架上，人员坠落于7号楼车库顶板，两者垂直高度约66米。现场可见未拆除的悬挑脚手架竖向
发生翻转，架体存在明显异常，固定立杆的定位点缺失，未见用于系挂安全带的刚性或柔性轨道。



图1事故楼栋全图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故致1人死亡，造成直接经济损失175余万元。

死者，杜**，男，60岁，四川省南充市嘉陵区积善乡***村2组1号，身份证号码51292119********30，由四川嘉源隆建筑劳务有限公司派遣组，未取得架子工特种作业操作证书。

（五）事故发生经过

2025年6月19日，该项目架工班组进行7号楼22-28层悬挑脚手架拆除作业。根据班组安排，杜**配合架子工徐**拆架，在室内清理钢管。17时回室内饮水休息时，杜**独自登上22层悬挑脚手架，回收架体底部钢管。作业过程中，杜**将安全带系挂在正在拆除的脚手架立杆上，随后在架体带的立杆受坠落能量冲击发生偏转倒置，安全带沿立杆滑脱，杜**从22层坠落至1楼车库顶板。

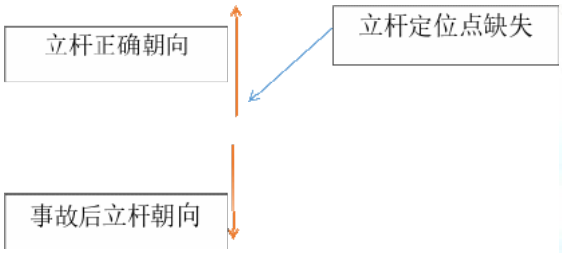




图2事故现场

二、事故应急

（一）事故情况

接到事故报告后，区应急局立即向区委、区政府、市应急管理局汇报。嘉陵区委、区政府接到报告后，立即启动应急响应，由区应急局牵头住建、人社、火花街道办等单位开展现场应急处置、事故善后、事故调查等工作。

（二）事故现场应急处置情况

徐**休息期间听到异常响声，立即通知班组长赵**一起查看，发现杜**坠落在1楼车库顶板后。事故现场相关工作人员立即拨打了急救电话，护人员到达现场，对杜**进行抢救，因伤势过重，当场宣布抢救无效死亡。

（三）事故善后情况

事故发生后，四川骏裕建筑工程有限公司主动安抚死者家属，并配合相关部门调查，未造成社会负面影响。2025年6月25日，四川骏裕建筑工者家属达成了和解协议，并与死者家属签订了谅解书，7月2日死者遗体于南充市殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估

经评估，相关部门应急机制及时有效，现场救援处置措施得当，善后工作及时有序，在事故应急处置中无衍生事故、负面舆情。

三、事故原因分析

调查组根据现场勘验笔录、现场图片、当事人陈述、证人证言，综合分析认定事故原因。

（一）直接原因

杜**安全意识淡薄，在未取得架子工特种作业操作证书的情况下，私自登高作业[①]；作业过程中未将安全带可靠悬挂于主体结构，导致失滑脱，最终从高处坠落，这是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1．四川骏裕建筑工程有限公司及该公司驻该项目项目经理张甲、安全员江*未落实各自的安全生产责任，对危险性较大的分部分项工程（悬项方案实施的监督不到位，未有效履行现场监管职责，对从业人员劳动防护用品使用情况监管不到位，未及时制止无证人员登高作业；未按照规定

高处作业人员安全带能系挂在牢固的构件和物体上[②]。

2．四川宇邦工程技术有限公司驻该项目总监理工程师张乙未按照《旁站监理实施细则》安排监理人员进行旁站监理，未对悬挑脚手架拆除作
督[③]，未及时发现并纠正安全隐患。

四、责任认定及处理建议

（一）对有关人员的责任认定和处理建议

1．杜**，在未取得架子工特种作业操作证书的情况下违规进行登高作业且未正确佩戴使用劳动防护用品，对事故负直接责任，鉴于其已死亡
责任。

2．张甲（四川骏裕建筑工程有限公司华雅·国际财富城二期1、5-7、10、11#楼及地下室项目项目经理部项目经理，身份证号：
管理作业班组，对杜**违规作业行为监督不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[④]规定，对事故发生负有
理局依法给予处罚，并由区住房和城乡建设局按《四川省建筑市场责任主体不良信用信息记录办法》予以处理。

3．江*（四川骏裕建筑工程有限公司项目安全员，身份证号：51130219********19），未对从业人员三级教育结果进行评判、
不到位等隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第六项[⑤]规定，对事故发生负有直接管理责任，建
罚。

4．张乙（四川宇邦工程技术有限公司项目总监理工程师，身份证号：51290119********3X），未按照《监理实施细则》安排
架拆除作业监督缺失，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[⑥]规定，对事故发生负有重要管理责任，建议由区应
住房和城乡建设局按《四川省建筑市场责任主体不良信用信息记录办法》予以处理。

（二）对有关单位的责任认定和处理建议

四川骏裕建筑工程有限公司：未健全从业人员安全生产教育培训档案，未督促从业人员严格执行安全操作规程，未有效监督从
未采取措施及时发现并消除事故隐患，对事故发生负主要管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[⑦]、第四十四条第一款
[⑨]、第四十一条第二款[⑩]规定，建议由区应急管理局依法给予处罚。

五、相关单位履职情况

（一）行业主管部门

南充市建设工程质量安全监督管理站，负责该项目的安全监督管理。该站根据工程特点编制了质量安全监督计划，明确了主要监督内容、抽
等内容并进行了交底。对施工单位编制的施工组织设计和专项施工方案、各项规章制度建立情况、工人入场三级教育、安全技术交底等内容进行了
一定规模较大分部分项的深基坑施工专项方案编制及专家论证情况进行了监督。在施工过程中采取定点抽查和随机巡查相结合的方式对工程质量
2023年2月28日以来共抽查该项目12次，其中2025年抽查该项目2次，发现问题51项，均已督促相关责任单位整改完毕。2025年6月20日，该站向四
限公司下达了停工指令。该站对该项目的安全监督行为符合《四川省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督实施细则》（川建发〔2015〕51号
[⑪]，完成了施工监督的主要内容，履行了安全监督职责。

（二）属地政府

火花街道办事处，成立了安全管理机构，印发了安全生产安排部署类文件；定期召开安全生产会议，部署安全生产工作、开展履职能力培训
传栏、电子显示屏等多种渠道，广泛宣传安全生产知识，印发建筑施工等安全生产相关宣传资料及安全宣传移动展板定期到建筑工地等生产经营单
由应急办牵头，对辖区内生产经营场所进行常规化排查，对排查出的安全隐患跟踪督促整改，履行了属地政府监督检查职责[⑫]。

六、事故整改和防范措施建议

（一）落实主体责任

生产经营单位在生产经营过程中务必全面履行企业安全生产主体责任。一是要健全安全生产责任制，明确各岗位职责，将安全工作纳入考
为；二是要加强特种作业人员资质审查与培训，严禁无证上岗，强化劳动防护用品管理与使用监督；三是要严控危大工程管理，规范编制危大工程
施，安排专人监督；四是针对高处作业，要采取设置水平生命线等技术措施，定期检查维护安全设施，确保高处作业安全有序进行。

（二）强化监督检查

负有安全生产监管职责的部门和属地政府务必依法履行《中华人民共和国安全生产法》规定的监管责任。一是要加大对建筑施工现场的巡查
业安全生产主体责任落实、特种作业人员持证上岗、危大工程专项方案实施等情况；二是要针对此次事故做好行业内安全生产警示宣传教育工作，
单位开展隐患自查自改，及时消除事故隐患，推动企业落实主体责任。

根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发〈关于落实生产安全事故调查处理“四不放过”要求的工作措施〉的通知》（川委办
要求，四川骏裕建筑工程有限公司应当在此调查报告公布30日内制定事故专项整改方案，并报区应急管理局、区住房和城乡建设局备案。

嘉陵区政府事故联合调查组

2025年7月30日

①[]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取

②[]《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）

5.2.2.2 安全带应拴挂于牢固的构件或物体上，应防止挂点摆动或碰撞。

5.2.2.5 高处作业时，如安全带无固定挂点，应将安全带挂在刚性轨道或具有足够强度的柔性轨道上，禁止将安全带挂在移动或带

③[]《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》（DBJ51/T 060-2016）3.1.6 监理工作中的旁站应符合下列要求：1 项目监理机构应
部位或关键工序进行旁站，其监督活动宜在施工作业面实施。2 建设工程施工质量的关键部位、关键工序应由项目监理机构根据工程
设计和(专项)施工方案确定，并编制旁站监理实施细则。3 项目监理机构应按照编制的旁站监理实施细则，安排监理人员进行旁站，并

④[]第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患
促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑤[]第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记
培训情况；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

⑥[]第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

⑦[] 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

⑧[] 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在
措施以及事故应急措施。

⑨[] 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⑩[] 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

⑪[]第十一条 施工安全监督主要包括以下内容：(一)抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；(二)抽查工程建设责任主体执行法律、法规、
建设强制性标准情况；(三)抽查建筑施工安全生产标准化开展情况；(四)抽查危险性较大分部分项工程安全管理情况；(五)组织或参与工程项目施工
理；(六)依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚；(七)依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报。

⑫[]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款 乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产
作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有
权依法履行安全生产监督管理职责。

扫一扫在手机打开当前页



四川省部门网站 市州政府网站 市级部门网站 县区网站 本地网站

联系我们 关于我们 网站声明 网站地图

主办单位： 嘉陵区人民政府办公室

地 址： 南充市嘉陵区火花街道同庆路1号 网站运维联系电话： 0817-3639991

备案序号： 蜀ICP备08002883号-1 川公网安备51130402000025号 网站标识码： 5113040019