洪雅洪川四川益新电梯有限公司“2·2”一般物体打击事故调查报告

洪雅洪川四川益新电梯有限公司“2·2”物体打击事故调查组

2026年7月17日

目录

一、事故基本情况.....2
（一）事故单位（电梯安装单位）及相关单位的基本情况.....2
（二）建筑工程项目情况.....3
（三）电梯安装项目及涉事设备情况.....4
（四）安装前施工告知情况.....5
（五）事故勘验情况.....5
（六）事故死者基本情况及死因分析.....8
二、事故发生经过及应急处置情况.....9
（一）事故发生经过.....9
（二）事故应急处置情况.....10
（三）事故善后情况.....10
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....11
四、调查中发现的其他问题.....12
五、事故责任认定及处理建议.....13
（一）建议给予行政处罚的单位.....14
（二）建议给予行政处罚的人员.....14
（三）建议给予企业内部处理的人员.....14
（四）其他处理建议.....15
六、事故防范和整改措施建议.....15

洪雅洪川四川益新电梯有限公司“2·2”一般物体打击事故调查报告

2026年2月2日14点10分左右，四川益新电梯有限公司在洪雅县九龙之尊B区项目工地电梯安装过程中发生一起物体打击事故，造成1名安装人员死亡，直接经济损失166万余元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，洪雅县人民政府成立了由县应急局牵头，成都市青羊区应急局、县公安局、县总工会、县市场监管局、县住建局、洪川镇人民政府有关人员组成的洪雅洪川四川益新电梯有限公司“2·2”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组邀请县人民检察院、县纪委监委人员参与列席相关会议，对本次事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过委托技术分析、现场勘查、询问相关当事人、查阅资料并进行综合分析，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位有关责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，洪雅洪川四川益新电梯有限公司“2·2”物体打击事故是一起因施工现场隐患排查治理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位（电梯安装单位）及相关单位的基本情况

1.电梯安装单位：四川益新电梯有限公司（以下简称益新公司）是洪雅县九龙之尊B区项目的电梯安装单位，成立于2013年5月4日，统一社会信用代码：9151010506699116 94，法定代表人：朱雪萍，住所：成都市青羊区光华东三街489号1栋9楼906、907号，经营范围：特种设备销售；五金产品零售；社会经济咨询服务；制冷、空调设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务。许可项目：特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；持有《特种设备生产许可证》，许可证编号：TS3351285-2029，许可项目：电梯安装（含修理），子项目含“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A2） A2级覆盖B级”。

2.工程建设单位：洪雅龙恒房地产有限公司（以下简称龙恒公司）是洪雅县九龙之尊B区项目的工程建设单位[1]，成立于2019年8月1日，统一社会信用代码：91511423MA6998YU9M，法定代表人：蒋贤金，住所：四川省眉山市洪雅县洪川镇禾森大道北段2号，经营范围：房地产开发经营。一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售。

3.建筑施工单位：洪雅龙吉建筑工程有限公司（以下简称龙

[1] 洪雅县住房和城乡建设局颁发的建筑工程施工许可证（许可证编号：511423202511180101），工程名称：九龙之尊（B地块）B-13#、B-14#、B-15#、B-16#、B-17#、B-18#楼及对外公厕，建设地址：洪雅县洪川镇禾森大道北段2号，合同工期：2025年1月8日至2026年12月8日。

吉公司）是洪雅县九龙之尊B区项目的建筑施工单位[2]，成立于2019年8月1日，统一社会信用代码：91511423MA69E65Y93，安全生产许可证号：（川）JZ安许证字〔2021〕013355，法定代表人：蒋贤金，住所：四川省眉山市洪雅县洪川镇禾森大道北段2号，经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。一般项目：建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁。

4.工程监理单位：四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司（以下简称华能公司）是洪雅县九龙之尊B区项目的工程监理单位[3]，成立于1998年4月28日，统一社会信用代码：91511402709147675B，法定代表人：胡尧，住所：四川省眉山市东坡区大石桥街道学士街288号华信·景和城1栋13层03号，经营范围含工程监理服务。

（二）建筑工程项目情况

该项目《建筑施工许可证》取得时间为2025年11月18日（许可证编号：511423202511180101），工程名称为九龙之尊（B地块）B-13＃、B-14＃、B-15＃、B-16＃、B-17＃、B-18＃楼及对外公厕，建设地址位于洪雅县洪川镇禾森大道北段2号，建设规模29638.9平方米；事故发生时，涉及项目B-17＃楼建筑整体施工完成，公共区域瓷砖铺设处于未完成阶段，电梯门厅前门槛

[2] 洪雅龙吉建筑工程有限公司与洪雅龙恒房地产有限公司于2025年11月8日签订了《九龙之尊（B地块）B-13＃、B-14＃、B-15＃、B-16＃、B-17＃、B-18＃楼及对外公厕工程施工合同》，合同计划开工日期为2025年11月8日，计划竣工日期为2026年12月8日

[3] 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司与洪雅龙恒房地产有限公司于2024年12月16日签订了《九龙之尊项目建设工程监理合同》，合同有效期至2026年12月30日。

石还未贴砖。

（三）电梯安装项目及涉事设备情况

2022 年 8 月 15 日，龙恒公司和益新公司签订《九龙之尊电/扶梯设备采购、安装工程合同》，由益新公司负责九龙之尊项目包含涉事电梯在内的总计 80 台电梯安装。电梯相关出厂资料显示，该电梯制造单位为通力电梯有限公司，型号为 KONE E MonoSpace^{R}RDX 无机房乘客电梯，产品编号为 46098721，其主要部件、安全保护装置、悬挂装置等均出厂合格，原为 18 层 18 站 18 门的曳引驱动乘客电梯，额定速度为 1.75m/s，额定载重为 1000kg，提升高度为 54.1 米，轿厢尺寸为 1600mm（宽）×1500mm（深）×2400mm（高）。2025 年 11 月 28 日，龙恒公司和益新公司签订《电梯采购安装合同补充协议三》，将电梯参数调整为 19 层 19 站 19 门（地上 18 层 18 站 18 门、地下 1 层 1 站 1 门），提升高度为 56.7 米，其余参数不变。截至事故发生时，该电梯安装施工处于悬挂对重补偿链阶段，尚不具备作为公共场所运送乘客的特种设备使用功能。

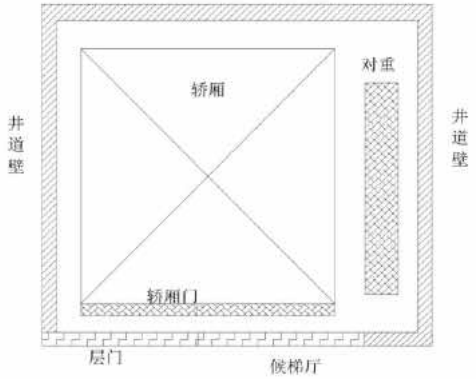


图 1 电梯井道布置俯视图

（四）安装前施工告知情况

益新公司在该涉事设备安装施工前，未按规定通过书面、邮寄、网络等方式向特种设备安全监管部门办理施工告知[4]，直至事故发生（2026 年 2 月 2 日 14 时 10 分左右）后，于当日 14 时 36 分提交了涉事设备的特种设备安装施工前告知。

（五）事故勘验情况

事故设备是洪雅县九龙之尊项目 B 区 17 栋（B-17#）DT1 号曳引驱动乘客电梯，机房设备、厅门、轿厢、曳引悬挂系统等部分部件已安装完成，具备作为移动式作业平台进行安装作业及承载作业人员和工具的条件。轿厢位于 1 至 2 楼之间，受损严重，轿顶存在 1 只对重块，井道底坑地面存在 1 只对重块，单个对重块质量约 40kg；对重装置位于 16 至 17 楼之间，左侧压板向上发生位移，由上至下第 3 只对重块向上脱离原安装位置（图 2、图 3）。在对重装置左侧与该对重块之间存在 1 根端部弯曲的钢筋（图 4）。

[4] 《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条规定：特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前，将拟进行的施工情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。

《质检总局办公厅关于进一步规范特种设备安装改造维修告知工作的通知》（质检办特函〔2013〕684 号）二、告知内容及方式第（二）款：施工单位可以采用派人送达、挂号邮寄或特快专递、网上告知、传真、电子邮件等方式进行安装改造维修告知。施工单位采用传真、电子邮件方式告知的，应采用有效方式与接收告知的特种设备安全监督部门确认告知书是否收到。特种设备安全监督管理部门收到施工告知后，应予以签收。有条件当场签收的，应当场予以签收；无法当场签收的，应于 2 个工作日内予以签收；逾期不签收的，视为施工告知生效，施工单位可以施工。

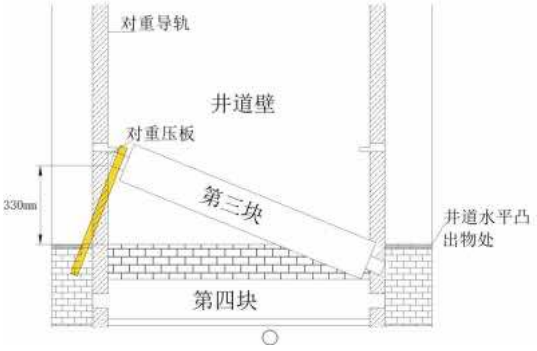


图 2 对重装置现状示意图（正视图）



图 3 勘验时对重装置状况



图 4 钢筋卡在对重装置中

进入井道勘查发现，对重块左侧已向上移动 330mm（图 5），钢筋非从墙体内支出（图 6），但存在接触摩擦痕迹，对该钢筋进行检查、测量，其为螺纹钢筋，长约 500mm、直径约 12mm（图 7），其端部弯曲表面存在近期形变痕迹（图 8），经比对发现其下端面与凹槽痕迹匹配（图 9、图 10）。



图 5 对重块向上移动距离测量



图 6 钢筋下端与井道壁接触



图 7 钢筋尺寸现场测量及尺寸示意图



图 8 钢筋弯曲表面近期形变痕迹



图 9 井道壁弧形凿戳凹槽



图 10 钢筋与弧形凿戳凹槽匹配测试

在候梯厅勘查发现，地面已铺装瓷砖，但电梯井层门地坎与候梯厅地面连接处未彻底封闭，存在最大 30mm 的局部间隙（图 11、图 12）。在设备机房勘查发现，连通井道的孔洞四周未设置

凸缘（图 13）。在楼顶露台和部分楼层发现，存在部分杂物和散落钢筋（图 14）。



图 11 地坎未彻底封闭



图 12 局部最大间隙测量图



图 13 孔洞四周未设置凸缘





图 14 散落钢筋

（六）事故死者基本情况及死因分析

侯 X，男，汉族，23 岁，身份证号：511XXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：四川省 XXXXXX，2025 年 11 月 19 日同益新公司签订劳动合同，公司为其购买了雇主责任险[5]。经洪雅县公安局现场检查排除他杀，死亡原因系电梯对重块掉落砸中致死。

[5] 事故发生单位提供了锦泰财产保险股份有限公司的雇主责任保险（批单号码：2020XXXXXXXXXXXXXXXXX-XX），保险生效日期为 2025 年 11 月 20 日零时，保单批文中侯 X（公民身份号码：511XXXXXXXXXXXXXXX）在投保人员名单中。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 1 月 10 日，益新公司向华能公司提交了电梯安装施工方案，2026 年 1 月 11 日，华能公司、龙恒公司确认了施工方案。2026 年 1 月 18 日，益新公司与龙恒公司开展了电梯机房和井道移交前检查工作，接收井道的必要条件检查项目中未发现不合格项目。2026 年 1 月 22 日，益新公司开始安装涉事电梯。

2026 年 2 月 2 日 14 时 10 分左右，益新公司安装人员郭 XX（班组长）、朱 X、侯 X 进入事故设备轿厢顶部开展检修作业，3 人均佩戴安全帽，朱 X 未佩戴安全绳。当天安装班组未开展隐患排查，未发现 1 根长 500mm、直径 12mm 的螺纹钢筋落入对重装置与井道壁间隙的情况。安装人员以检修运行模式将轿厢向上运行至 1 楼与 2 楼之间，对重装置向下运行至 16 楼至 17 楼之间时，钢筋受力顶在下行的对重装置中自上而下的第 3 只对重块底部边缘（图 15），这一受力过程导致对重块压紧装置及顶部 3 只对重块被顶起，其中第 3 只对重块移出量较小而留存在对重装置内，但最上面 2 只对重块因移出量更大脱出对重框发生坠落（图 16），坠落的 2 只对重块从 16 楼以上高度向井道底坠落，致位于 1—2 楼之间轿厢顶部的安装人员侯 X 遭对重块打击，经抢救无效死亡，朱 X 被震落至轿厢与井道缝隙间，造成手部擦伤。

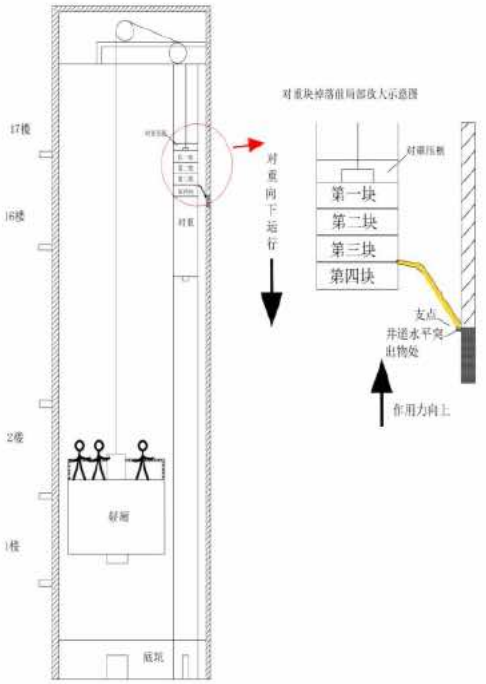


图 15 钢筋掉落位置及支撑受力构造示意图

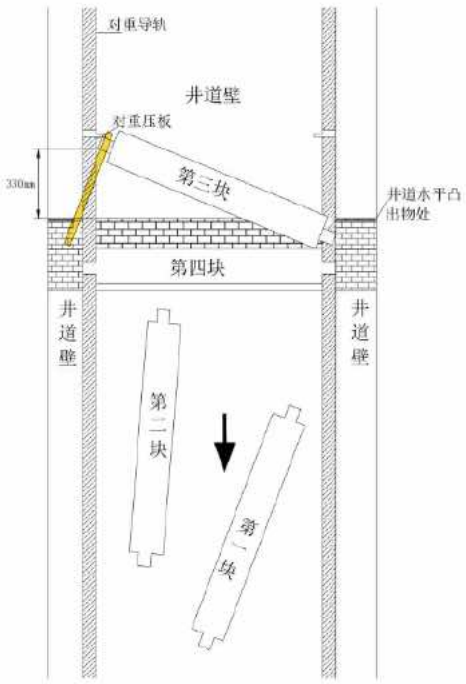


图 16 对重块掉落示意图

（二）事故应急处置情况

事故发生后，郭 XX 和朱 X 立即查看侯 X 情况，现场人员于 14 时 15 分左右拨打了“120”急救电话，并向公司管理人员报告，14 时 25 分左右“120”救护人员到达现场，开展现场初期急救无效，确认侯 X 死亡。公司向有关部门报告了事故情况。

（三）事故善后情况

事故发生后，益新公司积极处理善后工作，于 2026 年 2 月 4 日与死者家属达成了赔偿协议，并于当日完成赔偿。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组讨论认为，根据技术鉴定分析，电梯安装施工班

组未开展作业前隐患排查[6]，没有发现对重装置与井道壁间隙落下 1 根长 500mm、直径 12mm 的螺纹钢筋[7]，在井道水平凸出物上表面处形成支撑受力构造。在设备检修模式运行过程中，该钢筋顶起对重装置中顶部的 3 只对重块，其中 2 只对重块脱出对重框架后坠落，致 1 名轿顶安装人员受到打击致死，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.作业环境安全检查、防护不到位，隐患排查治理未落到实处。益新公司制度明确要求施工期间每日开展三次安全隐患排查，但安装班组在运用设备本身结构系统作为移动式作业平台进行零部件安装时，未按要求开展排查及时排除井道、对重、导轨等作业环境安全隐患[8]。在设备层门地坎与候梯厅地面连接处虽设置挡板，但未彻底封闭[9]，机房地面孔洞四周未及时设置凸缘，带来异物落入井道、卡在井道壁间隙等安全风险[10]。

---

[6] 益新公司《电梯安装隐患排查制度》（文件编号：SCYX-AZ-ZD-03）三、排查频次与方式；“1.日管控：每日作业前、作业中、收工前各进行 1 次全面检查，由安全员全程巡查，作业班组开展班前自查和工序互查，重点排查即时性、临时性隐患，确保当日作业安全。”

[7] 根据现场情况，专家推断，钢筋存在从电梯井道顶部钢丝绳孔洞处、厅门地坎间隙中落入井道或钢筋在事故发生前就存在对重块上方的可能性。1.钢筋从电梯井道顶部钢丝绳孔洞处、厅门地坎间隙中落入井道，刚好落在对重装置与井道壁间隙处卡住。2.钢筋在事故发生前就存在于对重块上方，随着对重装置的上下运行，钢筋落在对重装置与井道壁间隙处。

但钢筋在对重块上无竖立的支撑点，且事故发生前安装人员使用该设备进行过相关作业工序，钢筋与对重块固定方向一致且横在对重块上方的可能性较大，根据物理原理，钢筋应向对重块侧井道壁横向滚落，不会卡在对重装置与井道壁间隙处。

故分析认为，钢筋落入对重装置与井道壁间隙的可能性更大，但事故调查组无法对钢筋来源、落入位置进行精准溯源。

[8] 《四川省安全生产条例》第二十九条规定：生产经营单位应当按照生产安全事故隐患排查治理制度，对事故隐患进行排查并及时采取措施予以消除；对不能立即排除的事故隐患，应当制定治理方案，明确整改措施、责任、资金、时限和应急措施。

[9] 四川益新电梯有限公司《九龙之尊（B 地块）B-13＃、B-14＃、B-15＃、B-16＃、B-17＃、B-18＃楼及对外公厕电梯安装专项施工方案》第 11 页 7.2 条：电梯厅门洞口:检查电梯门洞防护是否完整并固定，外呼孔洞预留位置及尺寸是否满足图纸设计要求，门洞高度，宽度，厅门左右门垛，门过梁，尺寸是否满足电梯设计图纸。

[10] 《四川省安全生产条例》第三十八条第（一）款规定：生产经营单位应当保证作业安全。生产经营场所内

2.设备安装施工方案编制存在缺失。设备施工方案中未对涉及井道作业的井道环境安全防护检查及对重安全防护检查等关键安全风险进行辨识和控制措施描述[11]，未能有效识别和管控安装过程中的安全风险。

3.电梯安装施工安全管理环节存在漏洞。一是公司任命的现场安全员阿XXX未参加公司组织的特种设备安全管理专项培训，无资格进入封闭井口电梯安装现场，其现场安全监督管理形同虚设；二是事发当日，轿厢顶部作业人员朱X未按公司要求配备安全防护绳，电梯对重块坠落撞击轿厢，致使其被震落至轿厢与井道缝隙间，所幸未造成严重后果，而班组长郭XX对朱X的违章行为未进行制止和纠正。

四、调查中发现的其他问题

（一）市场监管与住建部门间的监管职责衔接不够清晰顺畅，存在监管盲区。市场监管部门提出电梯尚未投用，安装施工安全应由住建监管；住建部门提出电梯属于特种设备，依据特种设备安全法特种设备的安装应由特种设备监督管理部门负责监管，反映出电梯安装环节监管边界不清、部门协同衔接不畅的监管问题。

（二）县市场监管局作为全县特种设备监管部门，承担特种

作业现场应当满足以下要求：（一）对可能引起人身伤害的坑、洞、井、沟、池及临边区域设置符合相关技术标准的盖板或者护栏。

[11] 四川益新电梯有限公司《九龙之尊（B地块）B-13#、B-14#、B-15#、B-16#、B-17#、B-18#楼及对外公厕电梯安装专项施工方案》。

设备（电梯安装）领域安全监督管理职责[12]，对电梯安装开展现场安全监察方面存在漏洞[13]。

（三）县住建局作为全县房屋市政工程领域监管部门，未督促总包单位与电梯专业分包单位签订安全责任书，在安全监管上存在一定漏洞[14]。

（四）龙吉公司作为建筑施工单位，疏于对施工现场的动态安全管理[15]，对散落在建筑楼顶露台及部分楼层候梯厅建筑施工现场的建筑材料未妥善管理、建筑垃圾未及时清运[16]。

（五）华能公司作为工程监理单位，在实施监理过程中，现场巡视检查不力，未发现建筑剩余散落材料并及时要求承建单位整改[17]。

五、事故责任认定及处理建议

---

[12] 《中华人民共和国特种设备安全法》第二条：特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理，适用本法。第四条：国家对特种设备的生产、经营、使用，实施分类的、全过程的安全监督管理。第五条：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

[13] 《国家质检总局办公厅关于进一步规范特种设备安装改造维修告知工作的通知》（质检办特函〔2013〕684号）明确“实施告知的目的是让特种设备安全监督管理部门及时获取现场施工的信息，方便现场安全监察，督促施工单位申报监督检验”。

[14] 《中华人民共和国建筑法》第二条第二款：本法所称建筑活动，是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。第六条：国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。全国人民代表大会常务委员会在《中华人民共和国建筑法》释义中对第二条进行了解释：本条所说的“配套的线路、管道、设备的安装活动”，是指与建筑配套的电气、通讯、煤气、给水、排水、空气调节、电梯、消防等线路、管道和设备的安装活动。

[15] 1.《中华人民共和国建筑法》第四十四条：建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。2.根据 2026 年 3 月 13 日物体打击事故调查组询问笔录，洪雅龙恒房地产有限公司工程部经理石华轩称“按照项目施工规章制度，必须工完场清”。

[16] 1.《城市建筑垃圾管理规定》第十二条规定：施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾。2.《四川省安全生产条例》第三十八条第（二）款规定：生产经营单位应当保证作业安全。生产经营场所内作业现场应当满足以下要求：（二）合理堆放原材料、成品、器材、设备、废料等物品，不得妨碍操作、通行和装卸。

[17] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规规定,建议对事故的责任单位和相关责任人作出以下认定及处理:

（一）建议给予行政处罚的单位

益新公司，违反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规有关规定，对九龙之尊工地17号楼电梯安装调试发生1人死亡的生产安全事故负有责任，建议由县应急局依法处理。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.张XX，益新公司总经理，履行生产经营单位主要负责人职责不力，隐患排查治理责任落实不到位[18]，对该事故负有管理责任，建议由县应急局依法处理。

2.马X，益新公司电梯安装项目现场负责人，未有效履行现场监督职责，未及时排查并消除井道内事故隐患，对该事故负有管理责任，建议由县应急局依法处理。

（三）建议给予企业内部处理的人员

1.阿XXX，益新公司现场安全员，未参加公司组织的特种设备安全管理培训，未有效履行日常现场安全巡查职责，隐患排查工作流于形式，现场安全监督形同虚设，责成所在单位按照公司管理规定对其进行处理。

---

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

2.郭XX，益新公司电梯安装班组长，未严格执行班前安全检查制度，现场安全管控不严，责成所在单位按照公司管理规定对其进行处理。

（四）其他处理建议

1.龙吉公司对建筑施工现场的剩余材料未妥善管理、及时清运，暴露出公司安全管理上存在问题，建议由县住建局督促整改，涉嫌违法的依法查处。

2.华能公司作为工程监理单位，不具备电梯安装的专业监理资质，却在电梯安装施工方案上签字，充分暴露出监理单位对自身权责认识不清晰。对龙吉公司建筑施工现场的剩余材料未及时发现并督促整改，管理存在问题。建议由县住建局处理。

3.县市场监管局作为全县特种设备监管部门，对电梯的安装存在监管漏洞短板，建议其向县政府作出书面检查。

4.县住建局作为全县房屋市政工程领域监管部门，未督促施工单位与电梯安装单位签订安全责任书，未督促建设单位与专业分包单位签订安全责任书，安全管理上存在不足，建议其向县政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）益新公司要深刻汲取事故教训，举一反三。一是要严格落实企业安全生产主体责任，坚决执行特种设备安装事前告知制度，未完成法定告知流程不得擅自组织施工，杜绝违法违规施工行为；二是要严格安全管理人员准入管理，所有项目安全员必

须完成特种设备安全管理培训并考核合格，建立持证上岗台账，严禁无资质人员从事现场安全监管；三是要全面开展隐患排查治理，对公司在建电梯安装项目进行全覆盖排查，重点检查层门地坎间隙密封、机房孔洞凸缘设置、井道临边防护及内壁清理等安全措施是否落实，及时消除施工现场的事故隐患；四是以本次事故为典型开展全员警示教育，深入讲解事故原因、危害及整改要求，重点强化施工现场的安全教育，全面提升从业人员安全意识和操作技能。

（二）龙吉公司要切实加强施工现场全流程管理。一是严格执行“工完场清”制度，作业过程中做到建筑材料定点分类堆放、施工废弃物随产随清。二是定期开展作业区域隐患排查整治，重点检查电梯井道、预留洞口、临边区域的杂物清理情况和防护设施完好情况，全面消除施工现场环境安全隐患。

（三）县市场监管局严格履行特种设备安全监管法定职责，依法加强电梯安装管理。一是严格落实特种设备安装、改造、维修事前告知规定，督促各施工单位主动向有关特种设备安全监督管理部门履行书面告知手续，坚决杜绝未告知先施工、边施工边告知、虚假告知等违法违规行为，从源头上规范施工作业准入管理。二是强化监督检查力度，对电梯等特种设备安装开展常态化监督检查，核查安全措施落实情况，同步核验安装资质、隐患自查整改等管理。对检查发现的安全隐患，依法下达安全监察指令。三是发挥县特种设备安全专业委员会牵头部门牵头作用，厘清监

管职责，保证信息畅通，消除监管盲区，有效防范同类事故再次发生。

（四）县住建局要认真履行建筑行业安全监管职责。一是常态化排查整治施工现场安全隐患，督促整改施工现场生产安全问题，建立隐患排查整改台账，实行闭环管理，消除施工现场安全风险隐患。二是把好土建施工质量关口，抓好电梯井道土建施工质量管控，在电梯安装单位进场前，督促相关单位开展电梯井道验收，验收不合格的不得移交安装。三是与县市场监管局要深化协同配合，建立施工信息共享、隐患线索移送等常态化工作模式。

（五）开展电梯安装领域专项整治。县市场监管局、县住建局要按照安全生产“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，联合开展建筑工地电梯安装安全生产专项整治行动，聚焦施工告知、安装资质、安全防护、井道管理、交叉作业等重点环节逐项排查纠偏，形成齐抓共管合力，确保专项整治行动取得实效。县市场监管局、县住建局要进一步强化事故警示作用，公开曝光典型案例，形成有力震慑。依法严厉查处未批先装、无证作业、违规施工、隐患拒不整改等各类电梯安装违法违规行为，有效防范化解电梯安装施工安全风险。