天津市滨海新区新港街新开里
“10·21”燃气爆燃事故调查报告

滨海新区“10·21”事故调查组
2026年4月

滨海新区新港街新开里
“10·21”燃气爆燃事故调查报告

2025年10月21日，滨海新区新港街新开里东区10号楼1门303室发生一起燃气爆燃事故，造成2人受伤。截至2026年2月28日，直接经济损失约为354.0118万元(不包括事故处罚)。

事故发生后，市政府副秘书长、市应急局局长张军武，区委副书记、区长单泽峰，区委常委、副区长罗平，副区长陈波等市、区领导第一时间赶赴现场指挥抢险救援工作。公安、消防、卫健、城管、应急及属地新港街相关负责同志按照职责分工开展人员疏散、救援、现场处置。市安委会就该起事故的查处挂牌督办滨海新区人民政府。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等法律法规，滨海新区人民政府成立了由区应急局、区住建委、区城管委、市公安局滨海分局、区消防救援支队、区卫健委、区总工会和新港街道办事处组成的滨海新区新港街新开里“10·21”燃气爆燃事故调查组（以下简称事故调查组），区纪委监委介入，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，滨海新区新港街新开里“10·21”燃气爆燃事故是一起建设单位将项目肢解发包给不具备资质的个人、监理单位不认真履行监理职责、总包单位违法转包、施工人员违章作业导致的生产安全责任事故。

一、事故基本概况

（一）事故相关单位及人员情况

1.建设单位：天津市塘沽燃气有限公司（以下简称塘沽燃气公司）

塘沽燃气公司成立于2010年8月23日，为有限责任公司。统一社会信用代码：91120116103659297D；法定代表人：靳世贤；注册资本：肆仟贰佰捌拾肆万贰仟元人民币；注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园塘汉路1966号；经营范围：许可项目：燃气经营，燃气燃烧器具安装、维修，建设工程设计，特种设备检验检测等；一般项目：燃气器具生产，消防技术服务，消防器材销售等。

持有《天津市燃气经营许可证》（编号：津燃许字第11012号），燃气经营范围：管道管网输配、压缩天然气充装。

塘沽燃气公司为天津滨海燃气集团有限公司的控股公司(其中天津滨海燃气集团有限公司占股80%)。

2.天津滨海燃气集团有限公司（以下简称滨海燃气集团）

滨海燃气集团成立于2010年9月19日，为有限责任公司(外商投资企业法人独资)。统一社会信用代码：911200005626509969；法定代表人：靳世贤；注册资本：贰亿肆仟贰佰捌拾贰万叁仟柒佰捌拾伍元捌角陆分人民币；注册地址：天津滨海-中关村科技园新塘商务园7-4；经营范围：天然气输配、供应，液化石油气供应，压缩天然气供应，燃气基础设施建设的投资、工程施工等。

持有《天津市燃气经营许可证》（编号：12014），燃气经营范围：管道管网输配。

滨海燃气集团为津燃华润燃气有限公司的全资子公司。

3.津燃华润燃气有限公司（以下简称津燃华润公司）

津燃华润公司成立于2012年12月12日，为有限责任公司（港澳台与境内合资）。统一信用代码：91120101717885264P；法定代表人：赵恒海；注册资本：伍拾亿元人民币；住所：天津市和平区吴家窑二号路44号；经营范围：许可项目：燃气经营，燃气燃烧器具安装、维修，建设工程设计，建设工程施工等；一般项目：燃气器具生产，仪器仪表销售，仪器仪表维修，工程管理服务，特种设备出租等。

津燃华润公司为天津能源投资集团有限公司控股公司(其中天津能源投资集团有限公司占股51%)。

4.天津能源投资集团有限公司（以下简称能源集团公司）

能源集团公司成立于2013年6月19日，为有限责任公司。统一信用代码：91120000069894639Y；法定代表人：王嘉惠；注册资本：壹佰亿玖仟叁佰捌拾玖万元人民币；住所：天津市和平区马场道142号增1号；经营范围：对能源资源开发经营及对电力、热力、燃气、水的生产和供应相关产业进行投资，能源管理与节能技术服务，生态保护和环境治理，工程设计及研发、科技推广和应用服务等。

5.总包单位：中通建工城建集团有限公司（以下简称中通建工公司）

中通建工公司成立于2010年3月9日，为有限责任公司(自然人投资或控股)。统一社会信用代码：911301005518604100；法定代表人：郑志刚；注册资本：叁亿元人民币；住所：石家庄市新华区合作路328号；经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、体育设施工程、机电安装工程、管道安装工程等。

持有建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业承包壹级资质（证书编号：D113100800）；《安全生产许可证》证书编号：（冀）JZ安许证字〔2011〕005019，在有效期内。

6.劳务分包单位：河北安禾建筑劳务分包有限公司（以下简称安禾劳务公司）

安禾劳务公司成立于2016年4月5日，为其他有限责任公司。统一社会信用代码：91130100MA07PFU28K；法定代表人：冯小磊；注册资本：伍仟万元人民币；住所：河北省石家庄市鹿泉区开发区翠屏山路9号中通大厦一层102室；经营范围：建筑工程劳务分包，房屋建筑工程、土木工程、市政工程、园林绿化工程等。

持有《建筑业企业资质证书》不分专业施工劳务不分等级(证书编号：D313729540)；《安全生产许可证》证书编号：（冀）JZ安许证字〔2021〕018691，在有效期内。

7.监理单位：天津大港油田宏伟工程管理咨询有限公司（以下简称宏伟咨询公司）

宏伟咨询公司成立于1993年1月6日，为有限责任公司(法人独资)。统一社会信用代码：91120116239250060L；法定代表人：汪伟；注册资本：壹仟伍佰万元人民币；住所：天津大港油田红旗路；经营范围：许可项目：建设工程监理，工程造价咨询业务，建设工程设计。一般项目：工程管理服务，住房租赁，非居住房地产租赁等。

持有化工石油工程监理甲级资质（证书编号：E112006516），房屋建筑工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程资质乙级（证书编号：E212006513）。

宏伟咨询公司原名天津市宏伟工程监理有限公司，于2023年5月16日变更名称。

8.个人施工队伍有关情况

蒋玉海，男，群众，老旧小区户内立管更新改造项目（以下简称燃气改造项目）新开里小区的承包人（自然人），身份证号120109197808284010，此次事故中雇佣任胜山、刘凯、李斌霖、李四等人进行新开里燃气立管更新改造项目的现场施工作业。

任胜山，男，群众，燃气改造项目新开里现场安全管理人员，身份证号12010919680923351X，持有河北省住房和城乡建设厅下发的《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（编号：冀建安C3〔2025〕0914216），有效期为2025年3月5日至2028年3月5日。

李斌霖，男，群众，燃气改造项目新开里现场带班人员，身份证号420983199210142816，持有天津市应急管理局下发的《特种作业操作证》（证号：T420983199210142816），作业类别电工作业，操作项目低压电工作业，有效期限2025年3月11日至2031年3月10日。

刘凯，男，群众，燃气改造项目新开里现场施工人员，身份证号420922199311211013，持有天津市应急管理局下发的《特种作业操作证》（证号：T420922199311211013），作业类别高处作业，操作项目高处安装、维护、拆除作业，有效期限2025年3月24日至2031年3月23日。

李四，男，群众，燃气改造项目新开里现场施工人员，身份证号420983197009242832。

（二）涉事项目概况

2023年2月1日，塘沽燃气公司通过滨海新区行政审批局完成燃气改造项目（塘沽燃气）的投资项目备案登记工作，工程立项批准文号：2301-120116-89-02-656530；主要建设内容：本次户内燃气设施改造项目涉及天津市塘沽燃气管辖范围区域的9.4314万民用户，完成9.4314万户的户内立管(含水平干管及水平干管)更新改造；5.6588万户的表前阀更换；其中表前阀的更换数量是按照总户数的60%考虑。改造比例依据历年户内立管改造工程的更换比例及正在开展的老旧小区更新改造项目比率确定。

2023年3月13日，塘沽燃气公司对燃气改造项目（塘沽燃气）项目进行招标，2023年4月14日，中通建工公司中标该项目。

2024年6月18日，塘沽燃气公司通过滨海新区行政审批局将备案内容变更为本次户内燃气设施改造项目涉及天津市塘沽燃气管辖范围区域的9.4314万民用户，完成9.4314万户的户内立管(含水平干管及水平干管)更新改造；5.6588万户的表前阀更换。其中户内立管长度约合282.942公里，均为DN25管道；表前阀的更换数量按照总户数的60%考虑。改造比例依据历年户内立管改造工程的更换比例及正在开展的老旧小区更新改造项目比率确定。

1.项目总包情况

2023年5月6日，塘沽燃气公司与中通建工公司签订《天津市建设工程施工合同》[1]（合同编号TG-GJ-016）。计划开工日期2023年4月15日，计划竣工日期2026年4月15日；工程地点：天津市塘沽燃气管辖范围区域；工程内容：完成9.4314万户的户内立管(含水平干管及水平干管)更新改造，5.6588万户的表前阀更换，最大压力为低压，供气规模小于2公斤/平方厘米，具体详见建设单位提供的工程量清单及施工图纸全部内容；签约合同价为：55973433元。同时双方签订了《安全生产协议书》，明确了各自的权利和义务及安全管理职责。中通建工公司项目经理为崔民红，2023年7月变更为张曙光。

2.项目分包情况

2023年4月15日，中通建工公司与安禾劳务公司签订《建设工程施工劳务分包合同》[2]。工程地址：天津；分包方式为劳务清包；开始工作日期为2023年4月15日，结束工作日期为2026年4月15日；劳务报酬为1000万元。同时双方签订了《分包安全生产管理协议》[3]，明确了各自的权利和义务及安全管理职责。

中通建工公司中标后，塘沽燃气公司指派个人施工队伍（于文清）与中通建工公司取得联系，要求进行施工作业，中通建工公司同意后，于文清与安禾劳务公司取得联系，提供该队伍十几名劳务人员信息，并以中通建工公司的劳务人员名义向塘沽燃气公司及宏伟咨询公司进行备案。2025年于文清施工队伍仍在燃气改造项目中（联合村小区）进行施工作业。

---

[1]《天津市建设工程施工合同》：工程内容：完成9.4314万户的户内立管(含水平干管及水平干管)更新改造，5.6588万户的表前阀更换，最大压力为低压，供气规模小于2公斤/平方厘米。具体详见建设单位提供的工程量清单及施工图纸全部内容。

[2]《建设工程施工劳务分包合同》：工程承包人义务10.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

[3]《分包安全生产管理协议》：甲方权利和义务：全面负责施工现场的安全生产管理，并负责组织协调施工现场分包单位之间的安全生产管理工作。

3.项目拆分情况

2023年2月13日、3月15日塘沽燃气公司召开工作会议，提出为加快燃气改造项目（塘沽燃气）的施工进度，安排其他施工单位进场施工。因此，在燃气改造项目（塘沽燃气）项目招投标阶段，蒋玉海、于文清等十几支个人施工队伍已经组织施工人员开始进场施工（施工包括工程材料以及人员劳务）。蒋玉海、于文清等个人施工队伍在施工过程中，日常管理工作主要由塘沽燃气公司及宏伟咨询公司进行。安禾劳务公司向于文清个人施工队伍进行费用结算，于文清个人施工队伍负责向其他个人施工队伍进行费用结算。

4.工程监理情况

2023年3月21日，塘沽燃气公司与天津市宏伟工程监理有限公司（现名宏伟咨询公司）签订《天津市建设工程监理合同》。工程名称：燃气改造项目（塘沽燃气）监理-（杭州道街、胡家园街道、新河街、塘沽街、新北街、新港街）；工程地点：天津市滨海新区天津市塘沽燃气管辖范围区域；工程规模：本次招标包括杭州道街、胡家园街道、新河街、塘沽街、新北街、新港街，完成4.7444万户的户内立管（含引入管及水平干管）更新改造；2.8294万户的表前阀更换；监理期限：2023年4月12日至2026年4月12日。

（三）安全管理情况

1.规章制度制定情况

（1）塘沽燃气公司。建立了《全员安全生产责任制》《安全操作规程》等。

（2）中通建工公司。建立了《安全生产责任制度》《安全生产管理制度》《安全生产责任书》《安全操作规程》《施工应急专项预案》《高处作业安全措施》《文明施工方案》等。

（3）宏伟咨询公司。编制了《安全生产管理制度》《岗位安全职责》《监理规划》《监理实施细则》《监理日志》等。

2.规章制度落实情况

（1）塘沽燃气公司。安排专人对现场进行管理，对现场进行巡视检查。人员履职不到位，未能按照操作规程要求进行监督工作，未对施工人员进行培训且未发现施工人员无证上岗的情况，导致施工人员出现违章行为。

（2）中通建工公司。因塘沽燃气公司将现场施工区域进行拆分，由不同个人组织人员进行施工，中通建工公司不掌握现场施工情况，未对现场进行管理，仅负责向燃气公司报送每年度的施工进度及施工结算工作。

（3）宏伟咨询公司。监理日志、工作联系单、管道严密性、管道强度试验旁站记录表、立管安装质量平行检验记录表等较完整。履职监理职责不到位，未根据《监理规划》要求审查施工单位、分包单位资质，未督促施工单位按照施工规范、设计图纸要求进行施工，未对施工单位进行监理交底、巡视工作不到位，未能按照规定召开监理例会。

3.个人防护措施情况

个人队伍蒋玉海的施工人员刘凯、李斌霖、李四均未穿着工服，未佩戴安全防护用品。

（四）事故现场勘验情况

事故发生的建筑为4层砖混结构，由东向西依次为1门、2门、3门，单元门设置在楼体北侧。每单元每层有4户，1门由东至西分别为01户、02户、03户和04户。其中03户入户门向北，进入03户内左侧由北向南依次为卫生间、客厅、厨房，右侧与客厅相对的为卧室。厨房内西南角有新敷设的燃气管道。如图1、2所示。

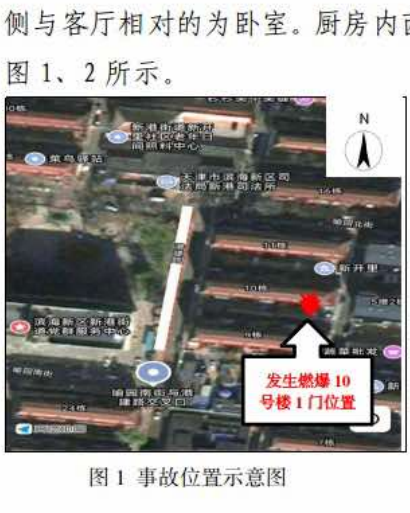

图1 事故位置示意图

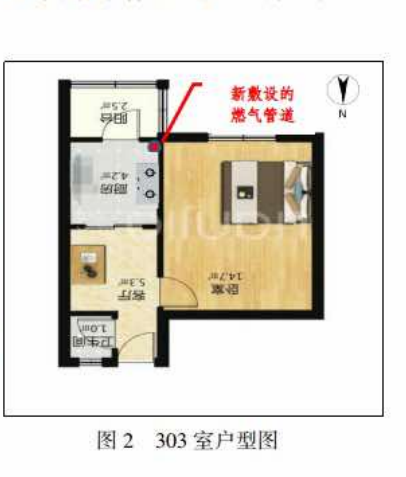

图2 303室户型图

经现场勘验，发生爆燃事故的建筑南北两侧相邻的建筑物受爆燃冲击部分窗户、玻璃受损。发生爆燃事故建筑内的303室与302室的隔墙向东侧302室内倒塌；303室与304室的隔墙向西侧304室内倒塌；303室入户门受爆燃冲击掉落在北侧的楼梯上；301室、302室和304室的入户门受爆燃冲击均向内掉落。整体呈现出以303室为爆燃中心，爆燃产生的压力波向周围冲击的痕迹特征。

303室卧室的门受爆燃冲击向卧室内移动；卧室的南墙受爆燃冲击后向南发生明显的位移；卧室的西墙受冲击后向西侧发生位移，并有部分墙体坍塌至303室西侧的304室内；卧室内的木质衣柜受冲击向南侧弯曲变形；卧室屋顶有织物受爆燃冲击和高温粘附在屋顶（如图3所示）。303卧室呈现出受由东向西传播的爆燃冲击，冲击波传播至卧室内向西侧、南侧传播的痕迹特征。

303室的入户门受爆燃冲击向北侧掉落，入户门东侧紧邻的卫生间的门受爆燃的冲击随入户门一同掉落至楼梯处。卫生间的北墙受爆燃的冲击出现明显的向北凸起变形（如图4所示）。卫生间呈现出受由南向北传播的爆燃冲击的痕迹特征。

303室厨房的窗户受爆燃冲击掉落至楼外，厨房内的洗衣机、燃气灶等物品受冲击明显向南位移；厨房的门受冲击掉落至厨房内，厨房东侧墙体受冲击向东侧倒塌；厨房与客厅之间有隔断窗户，窗户上的玻璃受爆燃冲击也是向厨房内掉落（如图5所示）。厨房的爆燃痕迹表明厨房受由北向南传播的冲击波冲击破坏。

303室客厅内东墙上方的储物柜受爆燃冲击后柜体向东凹陷；客厅内其他可燃物有大面积受爆燃高温表面灼烧的痕迹。整体呈现出以客厅为爆燃中心，冲击波向四周传播的爆燃痕迹特征。

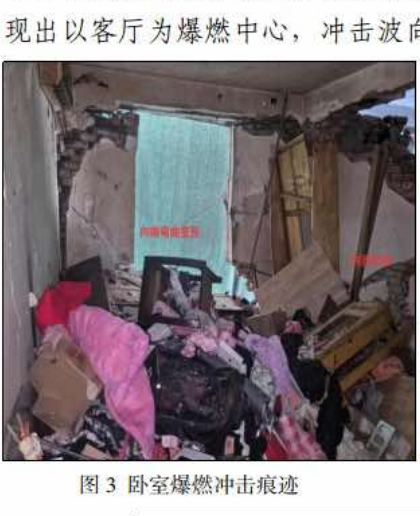

图3 卧室爆燃冲击痕迹

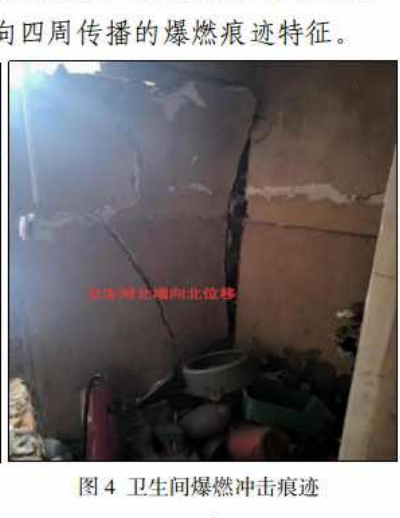

图4 卫生间爆燃冲击痕迹

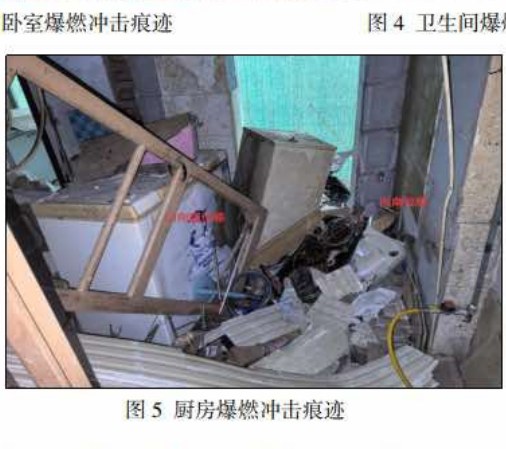

图5 厨房爆燃冲击痕迹

（五）10号楼1门燃气管路分布情况

新开里10栋1门303室燃气引入管为DN50钢管，主控制阀门为DN 50球阀，供气立管为DN25镀锌管，入户支管为DN20镀锌管，从户外供气立管接入户支管穿阳台后再穿承重墙入户到厨房。灶前压力执行《城镇燃气设计规范》(2020版)1500～3000Pa标准。室内气源来自小区庭院管网，总控制阀门是10栋1门02串户型、1门03串户型的供气管道主阀门，此次改造两户型共用同一引入管和主阀门。如图6、7所示。

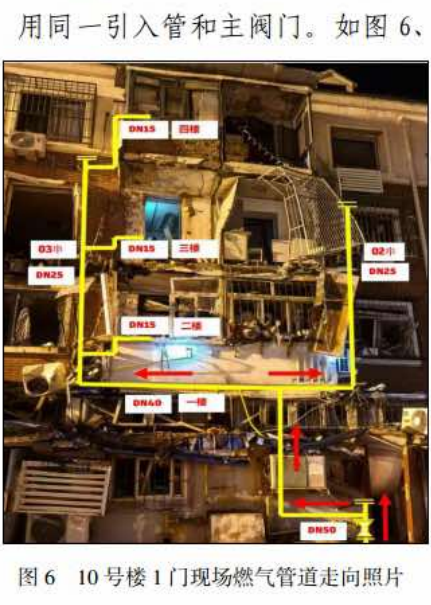

图6 10号楼1门现场燃气管道走向照片

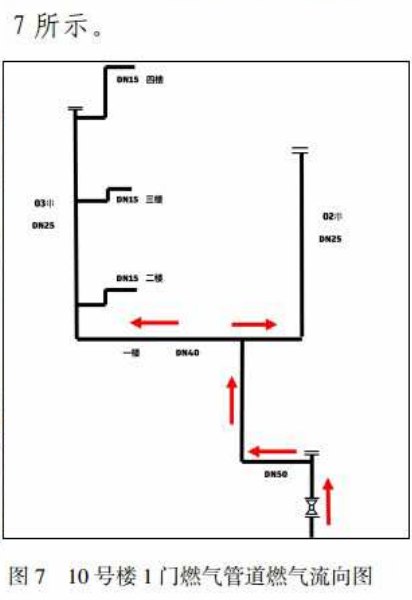

图7 10号楼1门燃气管道燃气流向图

（六）爆燃气体分析

新开里住户使用的天然气来自天津市滨海新区主气源，其理化特性见下表1。

根据303室燃气泄漏处管道口径，经专家现场勘验及测算其泄漏量约10～12立方米/每小时，主阀门开启后泄漏时间约40分钟，泄漏量约6～8立方米天然气。

理化性质	外观与性状	无色无味气体		
	成分	主要成分是甲烷，还含有少量乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等。		
	溶解性	不溶于水	相对气体密度（空气=1）	0.55～0.62
	爆炸极限（%）	5～15	引燃温度（℃）	482～632

表1 天然气理化特性表

（七）点火源分析

1.排除明火引燃可燃气体的可能

经调查询问和现场勘验，发生事故时，303室内并无明火源，因此可以排除明火源引发事故的可能。

2.排除静电引发事故的可能

经现场勘验，起爆部位位于303室客厅内。根据调查询问，发生事故时303室仅卧室内有人员活动，客厅内并不存在能产生静电的事物，因此可排除静电引发事故的可能。

3.排除烟头引发事故的可能

经现场勘验，起爆部位位于303室客厅内，客厅内并无人员吸烟，事故发生时也无人员活动，因此可以排除烟头引发事故的可能。

4. 认定客厅屋顶照明灯发生拉弧引发事故

根据现场调查，303室在卫生间与客厅之间隔断墙上有一开关，结合303室当事人询问笔录描述，开关左侧按键控制卫生间照明灯，开关右侧按键控制客厅的照明灯。现场勘验发现，开关左右两侧的状态不一致（如图8所示）。经调查，同类型的开关通常按键向下按时（此时上高下低）处于通电状态，将开关拆开后也发现当按键为上高下低时为联通状态，因此此时客厅内的照明灯处于通电状态。

将客厅屋顶上的照明灯拆解后，发现照明灯内有轻微的过火痕迹（如图9所示），说明照明灯曾受高温灼烧。照明灯由电源线与灯的接线端子相连接。

对照明灯的线路提取后，经应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心鉴定并出具的《鉴定书》（编号20251556）意见为未发现有可供技术鉴定的金属熔化痕迹。天然气的最小点火能很低（仅约0.28mJ[4]），因此，即使很小的电弧也能引爆天然气。灯内有多处裸露的接线端子，在运行过程中很容易产生微弱的电弧，且最先发生爆炸的部位位于客厅内，而客厅内存在的点火源只有照明灯。

因此，分析为客厅内照明灯引爆泄漏后的可燃气体导致爆燃事故。综上所述，事故起爆部位位于303室客厅内，泄漏的可燃气体扩散至客厅照明灯所在区域时，遇照明灯产生的电弧发生爆燃引发事故。

---

[4]《GB/T3836.26-2019 爆炸性环境第26部分：静电危害指南》附录C中甲烷最小点火能为0.28mJ。天然气中的主要成分为甲烷。

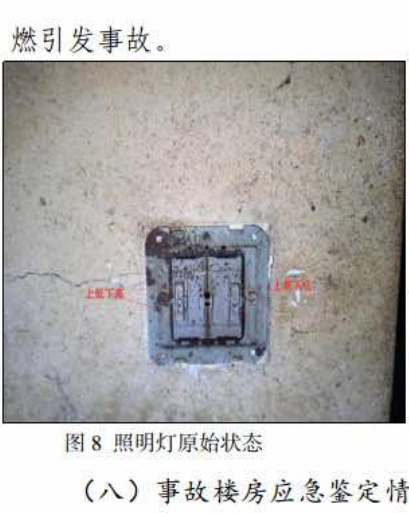

图8 照明灯原始状态

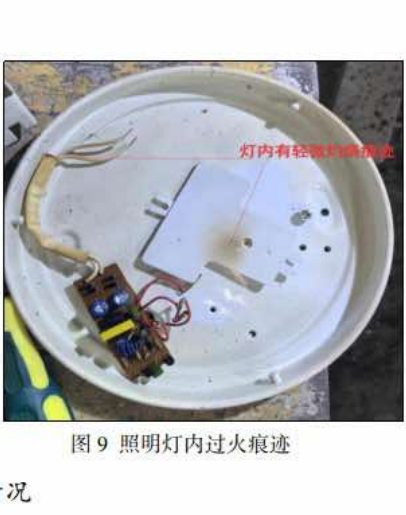

图9 照明灯内过火痕迹

（八）事故楼房应急鉴定情况

天津元旭工程咨询管理有限公司对新开里9、10、11号楼进行房屋鉴定。2025年10月22日，出具9号楼、11号楼鉴定意见：依据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015，9号楼应急勘验评估评定为基本完好级，该房屋主体结构安全，不影响使用；11号楼房屋应急勘验评估评定为基本完好级，该房屋主体结构安全，基本不影响使用。2025年11月3日，出具10号楼鉴定意见：该建筑鉴定系统的安全性等级评定为D_{su}级。该建筑（1门、2门、3门）整幢房屋应立即停止使用，撤离该建筑内所有居民，并对受本次爆炸影响较大的1门相关区域采取有效临时支顶措施，避免二次伤害。针对该建筑（1门、2门、3门）的当前损害情况，建议对该建筑1门3层、4层损坏严重的承重墙体重新砌筑，新旧建筑之间应做好可靠性链接措施，同时做好保留部分的动态监测工作。

（九）事故发生经过

2025年10月21日8时左右，刘凯、李斌霖、李四三人在新开里10号楼开展燃气管道入户转连作业，李斌霖为现场带班人员；刘凯、李四为施工人员。任胜山为现场负责人及安全员，事故发生时未在10号楼1门现场。

14时30分许，刘凯进入10号楼1门303室，开展新管道连接燃气表安装作业，期间发现管线丝扣尺寸不符，在未封堵该管线、也未关闭户内控制阀门的情况下，下楼制作新管，离开前未向李斌霖或李四告知303室管道未封堵的情况。

15时许，刘凯在303室内管道作业未完成状态下，前往其他住户进行作业。15时30分许，任胜山来到10号楼3门楼门外逗留，未对现场进行巡视检查。期间李四在10栋1门202室进行新表及管道安装作业。16时10分许，李四通知李斌霖开启燃气管道主阀门，进行试气操作。16时12分许，李斌霖开启覆盖1门02串户型、1门03串户型两户共用的供气管道主阀门。16时44分许303室发生爆燃。

事故发生后，李斌霖、刘凯立即赶赴10号楼1门303室现场，刘凯发现未封堵的安装管道，两人随即将伤者陈旭救出并关闭燃气主阀门，后刘凯上楼将303室未封堵的管道安装了丝堵。如图12所示。

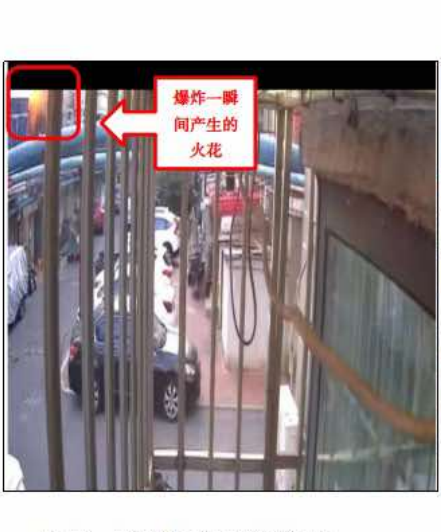

图10 10号楼1门爆燃瞬间图

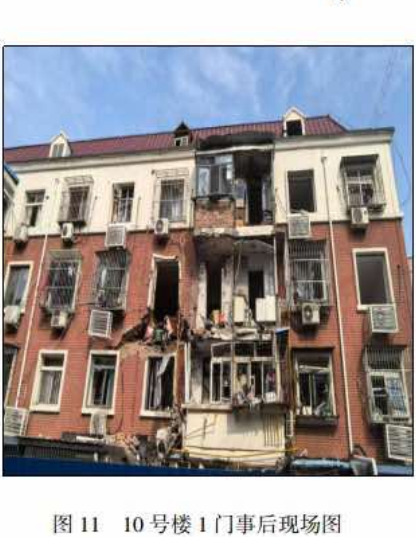

图11 10号楼1门事后现场图

图12 安装完成丝堵的管道

（十）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故伤亡情况

该起事故造成2人受伤。

受伤人员：陈旭，女，37岁，身份证号为51090219881026738X，四川省遂宁市人，10号楼1门303室住户。多处（面颈部、双上肢、双手）二度烧伤（热烧伤15%），吸入性损伤。

徐瑞民，男，42岁，身份证号为130434198310084854，河北省邯郸市人，10号楼1门103室住户，头部多处皮肤擦伤。

根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），陈旭为重伤，徐瑞民为轻伤。

2.直接经济损失

根据天津元旭工程咨询管理有限公司出具的《滨海新区新港街新开里修缮加固设计项目施工图预算审核报告》（津旭〔2025〕技字第081号）等损失报告统计，相关损失核定事故造成直接经济损失为354.0118万元人民币（不含事故罚款）。

（十一）其他方面情况

1.当天天气情况

根据天气网发布的2025年10月21日天气预报。天气情况为：晴，13/5° C，北风转东北风，1-3级。

2.工作环境情况

事故现场工作区域为303室厨房内，15时厨房内光线较好，无阻碍工作的设备设施，无有毒有害气体或易燃易爆物品。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

当日16时58分，新区应急指挥中心接市公安局滨海分局、区消防救援支队及新港街道办事处上报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

10月21日16时44分，区消防救援支队中心接到市消防救援总队调派，位于天津市滨海新区新港街新开里东区10号楼1单元发生爆炸。接警后，立即出动新港、响螺湾、太湖路3个消防站，10辆消防车32名消防救援人员赶赴现场，滨海支队、塘沽大队全勤指挥部遂行出动，共疏散群众40人，先后共开展三轮搜救工作，17时31分现场救援工作结束。

区卫健委派出救护车转运伤员；市公安局滨海分局组织警力维护现场秩序。

（三）医疗救治和善后情况

1.徐瑞民，送天津港口医院检查治疗，事故当日就医后自行离院。

2.陈旭，送天津港口医院检查处理后，于事故当晚转院南开大学附属医院，目前生命体征平稳。

善后工作妥善推进中。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，市委市政府、区委区政府领导高度重视，市安委办会同滨海新区人民政府成立现场应急指挥部，区应急、消防、公安、城管、住建、卫健、燃气及新港街道办事处进行现场紧急处置。现场人员能够迅速响应并采取救援措施：塘沽燃气公司迅速响应，开展先期处置以及燃气管道排查与应急抢险工作；新区政府迅速组织相关部门赴现场开展应急处置和善后工作。指挥调度和应急处置协同有序，各部门之间信息及时共享，应急救援工作平稳有序，较好地履行了各部门职责，应急评估为合格。

三、事故原因分析

（一）原因分析

经调查询问、查阅资料、现场勘查及结合实际情况分析，本起事故原因如下：

1.刘凯危险作业

在303室切掉原有封堵装置后，完成新燃气管道连接，在未安装管道封堵装置情况下，擅自离开作业面，形成燃气泄漏风险点。

2.李斌霖管理失职

李斌霖未履行通气前安全核查职责，在未确认包含303室在内的1门所有作业用户管道的气密性、阀门状态是否符合通气条件的情况下，盲目开启主阀门，导致泄漏风险转化为实际燃气泄漏。

（二）直接原因

刘凯在燃气管道安装作业过程中，未安装燃气管道封堵装置，擅自离开作业面。李斌霖在未确认管道气密性、阀门状态的情况下，盲目开启主阀门，导致燃气泄漏，遇照明灯产生的电弧发生爆燃。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）塘沽燃气公司

1.未批先建、违法肢解工程。未办理质量安全监督备案及施工许可证即动工，导致项目施工过程中无监管，存在监管盲区；将项目肢解。以上行为违反了《建设工程质量管理条例》第七条[5]、第十三条[6]的规定。

2.发包给不具备资质的个人。未按合同约定，将项目肢解给不具备安全生产条件和资质的个人。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定[7]。

3.安全管理缺失。未能对现场施工队伍进行统一、协调管理，现场存在风险作业的情况，现场安全管理混乱。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[8]。

4.培训、告知缺失。未对施工人员进行培训，导致施工人员未能掌握有关燃气施工作业的安全知识和操作技能，不了解操作程序，出现危险作业的情况；未告知施工人员，燃气管道入户转连作业中存在燃气泄漏的危险因素和防范措施。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[9]、第四十四条第一款[10]的规定。

5.隐患排查不到位。隐患排查治理制度及安全风险分级管控措施不到位，作业期间未能发现施工人员无证上岗、无培训上岗的情况，10号楼1门作业过程中安全检查不到位，未能发现长期存在的违章作业行为；未对作业中出现的风险因素进行分析并进行有效防范，未能发现并消除作业中存在的事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款的规定[11]。

（二）宏伟咨询公司

1.未选派具备相应资格的人员进驻施工现场。2023年6月29日该公司将燃气改造项目总监理工程师变更为陈智昱，但未将变更信息告知陈智昱且并未派驻陈智昱在该项目履职，导致该项目无总监理工程师。在明知崔汉刚无市政公用监理资质的情况下，指派崔汉刚单独进行市政公用项目（燃气改造项目新开里小区）的监理工作。其行为违反了《建设工程质量管理条例》第三十七条第一款[12]和《天津市建设工程施工安全管理条例》第二十

---

[5]《建设工程质量管理条例》第七条：建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将建设工程肢解发包。

[6]《建设工程质量管理条例》第十三条：建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12]《建设工程质量管理条例》第三十七条第一款：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。

一条的规定[1]。

2. 未依法审核安全技术措施、工程建设强制性标准。未按照《安全生产规章管理制度》22.3 要求审查开工手续和资质证明；22.4 核对施工现场图、劳务承包合同。未按照《安全生产规章管理制度》9.1.3 要求熟悉设计文件、了解设计意图，及时认真地审核施工图。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定[2]。

3. 未依法履行现场监理职责。未按照《安全生产规章管理制度》7.4 要求总监至少每周巡视四次；16.2 监理组织工作例会制度的规定现场监理例会一般每星期举行一次。未按照《监理规划》2.1.4 要求监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸要求进行施工，严格执行施工合同；未能认真履行监理职责，巡视不足且从未下发过《监理通知》，未能每周召开监理例会，未按照规范对施工人员进行监督。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款的规定[3]和《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定。

4. 在事故调查中提供虚假材料、作伪证。在事故发生后宏伟咨询公司为躲避责任要求中标总监理工程师郭艳祥在事故发生后在《监理规划》《监理实施细则》《监理日志》等材料中补签名字，该公司法定代表人汪伟提供虚假证词并指使他人作伪证。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十八条的规定[4]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项[5]的规定。

---

[1]《天津市建设工程施工安全管理条例》第二十一条：工程监理单位应当在项目监理工作方案中明确施工安全监理措施，配备与工程规模和技术要求相适应的监理人员。

[2]《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令 393 号）第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

（三）中通建工公司

违法转包，未对现场进行管理。2025 年撤出项目，现场未派驻项目经理、技术负责人等管理人员；默认塘沽燃气公司肢解项目的行为，2023 年及 2024 年将个人施工队伍的工程量予以汇总确认并上报塘沽燃气公司进行财务结算；默认个人施工队伍在燃气改造项目中自行采购施工材料。其行为违反了《建设工程质量管理条例》第二十五条[6]的规定。

（四）相关职能部门履职情况

1. 区市容市政和公用事业服务中心（以下简称公用事业服务中心）

公用事业服务中心为区城市管理委员会下设事业单位，承担区域燃气管理工作，对塘沽燃气公司的燃气改造项目日常监督管理工作不到位，未对该项目开展经常性检查，未能发现塘沽燃气公司在燃气改造项目中违法违规问题，导致安全隐患长期存在未及时消除。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第八十八条：任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的。

[6]《建设工程质量管理条例》第二十五条：施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。施工单位不得转包或者违法分包工程。

2. 区城市管理委员会（以下简称区城管委）

区城管委未认真履行行业监管职责，对塘沽燃气公司的燃气改造项目日常监督管理工作不到位，发现塘沽燃气公司未批先建的问题未能及时督促企业整改且未按照《安全生产法》的规定将该问题移送相关部门处理；落实燃气旧管网更新改造工作不力，督促、指导公用事业服务中心落实安全检查工作不力，导致安全隐患未及时消除。

3. 新港街道办事处（以下简称新港街）

按照《市安委会关于印发有关领域安全生产工作任务分工通知》《滨海新区大型商业综合体等 11 个领域安全生产工作任务分工的通知》要求落实属地职责不到位，落实辖区内燃气旧管网更新改造属地安全职责不力。

五、对事故责任人员和单位的处理建议

（一）公安机关立案调查的责任人员

1. 刘凯，涉嫌重大责任事故罪，于 2025 年 10 月 22 日刑事拘留，2025 年 11 月 14 日检察院批准逮捕。

2. 李斌霖，涉嫌重大责任事故罪，于 2025 年 10 月 22 日刑事拘留，2025 年 11 月 14 日检察院批准逮捕。

3. 蒋玉海，涉嫌重大责任事故罪，于 2025 年 11 月 14 日检察院批准逮捕。

4. 任胜山，涉嫌重大责任事故罪，于 2025 年 11 月 14 日刑事拘留，目前取保候审中。

5. 崔汉刚，男，群众，宏伟咨询公司派驻燃气改造项目新开里的监理员。涉嫌重大责任事故罪，于 2025 年 11 月 14 日刑事拘留，目前取保候审中。

6. 赵辉，男，群众，塘沽燃气公司燃气改造项目新开里现场施工负责人。涉嫌重大责任事故罪，于 2025 年 11 月 14 日刑事拘留，目前取保候审中。

7. 孙景田，男，中共党员，塘沽燃气公司规划建设部副部长、主持部门工作，负责燃气改造项目管理工作。涉嫌重大责任事故罪，于 2026 年 1 月 28 日刑事拘留，2026 年 2 月 11 日检察院批准逮捕。

其他涉案人员公安机关正在调查中。

（二）建议给予处理的相关责任人员

1. 孙景田，男，中共党员，塘沽燃气公司规划建设部副部长、主持部门工作，负责燃气改造项目管理工作。对项目把控不严，未能按照法律法规要求办理施工手续；项目安全管理不到位，未能对现场事故隐患进行排查治理工作；对事故发生负有直接领导责任，建议给予撤职处分。

2. 于坤，女，中共党员，塘沽燃气公司安全环保部副部长，负责公司安全生产工作。对燃气改造项目隐患排查及监督管理不力，未能发现及制止违章作业的行为；未对项目进行风险辨识，做好安全风险管控工作；对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职处分。

3. 高军，男，中共党员，塘沽燃气公司副总经理，分管规划建设部工作。未督促规划建设部按照法律法规要求办理施工手续，对规划建设部负责的燃气改造项目管理工作失察；对事故发生负有主要领导责任，建议给予党内严重警告处分。

4. 季少发，男，中共党员，塘沽燃气公司副总经理，分管安全环保部工作。履行安全管理职责不到位，对安全环保部在燃气改造项目中的安全管理工作失察；对事故发生负有重要领导责任，建议给予党内严重警告处分。

5. 张国健，男，中共党员，塘沽燃气公司总经理（主要负责人），全面负责公司的安全生产工作。对燃气改造项目的管理工作全面失察；对事故发生负有重要领导责任，建议给予党内警告处分。

6. 靳世贤，男，中共党员，塘沽燃气公司、滨海燃气集团法定代表人，负责塘沽燃气公司党建工作，全面负责滨海燃气集团工作。对燃气改造项目的管理工作全面失察；对事故发生负有重要领导责任，建议给予党内警告处分。

7. 赵淳，男，中共党员，津燃华润公司副总经理，负责燃气立管改造工作。统筹推进施工组织和监管不到位，对事故发生负有领导责任，建议给予诫勉谈话。

8. 吴世发，男，中共党员，津燃华润公司副总经理，协管安全环保工作。现场安全监督检查不到位，对事故发生负有领导责任，建议给予批评教育。

9. 汪团结，男，中共党员，津燃华润公司总经理，负责公司日常管理工作。对燃气工作施工及相关管理工作不到位，对事故发生负有领导责任，建议给予提醒谈话。

10. 汪伟，男，中共党员，宏伟咨询公司法定代表人（主要负责人），全面负责公司管理工作。对燃气改造项目的监理工作全面失察，指派房屋建筑资质的崔汉刚监理市政公用工程，未派驻总监理工程师在项目中履行职责，事故调查工作中作伪证；对事故发生负有重要领导责任，建议给予撤职处分，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

11. 苗庆宾，男，中共党员，区城管委公用事业服务中心公用事业综合服务部部长，负责燃气管理工作。对塘沽燃气公司的燃气改造项目日常监督管理工作不到位，发现问题未能及时督促企业整改；未对塘沽燃气公司的燃气改造项目开展经常性检查，未能及时发现现场存在的安全隐患；负有直接监管责任，建议给予党内警告处分。

12. 孙宝明，男，中共党员，区城管委公用事业服务中心党委委员，公用事业综合服务部原负责人，负责燃气管理工作。对塘沽燃气公司的燃气改造项目日常监督管理工作不到位，未能针对燃气改造项目开展经常性检查，负有直接监管责任，建议给予诫勉谈话。

13. 王爱东，男，中共党员，区城管委公共事业管理室负责人，负责燃气管理工作。落实燃气旧管网更新改造工作不力，未能有效组织推动实施该项工作；未能及时督促塘沽燃气公司对燃气改造项目中的问题进行整改；指导公用事业服务中心安全检查隐患整改等工作不力，负有直接监管责任，建议给予责令检查。

14. 黄如兴，男，中共党员，区城管委副主任，分管公共事业管理室工作。对公共事业管理室日常燃气工作督促、检查不到位，落实燃气旧管网更新改造工作不力，负有领导责任，建议给予警示谈话。

15. 王力，男，中共党员，区城管委主任，负责城管委全面工作。对日常燃气工作督促不到位，落实燃气旧管网更新改造工作不力，负有领导责任，建议给予提醒谈话。

16. 杨立彤，男，中共党员，新港街公共管理办公室副主任，负责燃气协调管理工作。落实上级关于燃气旧管网更新改造工作不力；未对辖区内燃气改造项目进行安全检查，落实属地责任不到位；负有管理责任，建议给予诫勉谈话。

17. 廖学飞，男，中共党员，新港街副主任，分管公共管理办公室工作。对辖区内燃气改造项目安全管理工作不到位，对公共管理办公室工作督促不力；负有领导责任，建议给予提醒谈话。

（三）建议给予行政处罚的责任人员

1. 张国健，履行安全生产管理职责不到位。未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未对现场进行经常性检查；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项的规定[7]，对事故发生负有责任。建议滨海新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定[8]，对其处以 2024 年年收入 40%的罚款，即 118064 元人民币。

2. 汪伟，履行安全生产管理职责不到位。未有效实本单位内安全生产规章制度和操作规程；未督促、检查本单位的安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患；事故调查过程中作伪证；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项的规定，对事故发生负有责任。建议滨海新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其处以 2024 年年收入 40%的罚款，即 133794 元人民币。违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项的规定，建议滨海新区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十一条第（三）项[9]的规定，对其处以 2024 年年收入 80%的罚款，即 267589 元，合并处罚 401383 元人民币。

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（三）事故发生单位主要负责人伪造、故意破坏事故现场，或者转移、隐匿资金、财产、销毁有关证据、资料，或者拒绝接受调查，或者拒绝提供有关情况和资料，或者在事故调查中作伪证，或者指使他人作伪证的，处上一年年收入 60%至 80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入 80%至 100%的罚款。

3. 于坤，履行安全生产管理职责不到位。未能检查燃气改造项目的安全生产状况，及时排查作业现场的事故隐患；未能制止和纠正施工现场违章作业的行为；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项的规定[10]，对事故发生负有责任。建议滨海新区城市管理委员会依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其进行处理。

4. 高军，履行安全生产管理职责不到位。未能检查燃气改造项目的安全生产状况，及时排查作业现场的事故隐患；未能制止和纠正施工现场违章作业的行为；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项的规定，对事故发生负有责任。建议滨海新区城市管理委员会依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其进行处理。

5. 季少发，履行安全生产管理职责不到位。未能检查燃气改造项目的安全生产状况，及时排查作业现场的事故隐患；未能制止和纠正施工现场违章作业的行为；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项的规定，对事故发生负有责任。建议滨海新区城市管理委员会依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其进行处理。

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（四）建议给予行政处罚的责任单位

1. 塘沽燃气公司

安全生产主体责任未落实。未批先建、违法发包，发包给不具备资质的个人，安全管理缺失，培训、告知缺失，隐患排查不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款第二款、第四十四条第一款、第四十九条第一款第二款和《建设工程质量管理条例》第七条、第十三条的规定。对事故发生负有责任。建议滨海新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[11]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条第（二）项[12]的规定，对其处以 70 万元的罚款。

2. 宏伟咨询公司

未有效履行监理职责。未选派具备相应资格的人员进驻施工现场，未依法审核安全技术措施、工程建设强制性标准，未依法履行现场监理职责，在事故调查中提供虚假材料、作伪证。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款和第八十八条、《建设工程安全生产管理条例》第十四条、《建设工程质量管理条例》第三十七条第一款和《天津市建设工程施工安全管理条例》第二十一条的规定。对事故发生负有责任。建议滨海新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条第（二）项的规定，对其处以 70 万元的罚款。违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项的规定，建议滨海新区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十三条第（一）项[13]的规定，对其处以 100 万元的罚款，合并处罚 170 万元人民币。

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

3. 中通建工公司

2025 年于文清施工队伍在联合村小区施工期间，未派驻项目经理、技术负责人等管理人员，未对现场进行管理；未向于文清个人施工队伍提供管线材料；未能及时消除生产安全事故隐患，建议区住建委对其予以处理。

4. 滨海燃气集团

对安全生产工作认识不到位，统筹发展和安全能力不足，对塘沽燃气公司安全管理工作不到位，建议其向津燃华润公司作出深刻检查。

5. 津燃华润公司

对滨海燃气集团安全管理不到位，对滨海燃气集团的安全工作监督、检查不到位。建议其向能源集团公司作出深刻检查。

---

[13]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十三条：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处 100 万元以上 150 万元以下的罚款。

6. 能源集团公司

在重要时间节点，公司管理工作把控不严，对津燃华润公司的安全工作监督不到位。建议由新区政府对该公司进行约谈。

（五）其他建议

公用事业服务中心、区城管委对燃气改造项目现场安全检查不到位，责成其召开专题民主生活会，深刻反省，总结教训，建议区城管委向区政府作出深刻检查。

新港街对辖区内燃气改造项目施工现场安全检查不到位，落实属地责任不到位，建议其向区政府作出深刻检查。

六、事故主要教训

（一）塘沽燃气公司

1. 未能严守项目流程关卡。规范的施工手续是保障工程安全的重要前提。未办理项目的监督手续和开工许可，致使施工作业过程中无行业相关部门进行监管，导致监管盲区产生。将燃气改造项目肢解发包给不具资质的个人，破坏了项目的整体性和连续性，使得安全措施无法统一规划、有效落实，放任无资质、无能力、无经验的“三无”施工人员进场作业，是最大的安全风险。杜绝违法违规操作和“化整为零”的管理方式，确保项目从立项到竣工的全过程管理。

2. 未能堵塞安全管理漏洞。现场施工作业的管理意识不足，加强安全生产责任制落实不到位。施工现场的统一管理不到位，交叉作业行为突出，施工作业责任不清晰。安全监督力度不足，各级人员未能按照职责分工落实好巡查工作，未能及时制止和纠正“带气作业”“通气未打压”等违章行为。危险源辨识工作缺失，作业前未针对风险等级制定相应的安全措施。安全教育培训不到位，未能针对性抓好培训工作，未突出培训的有效性，施工人员未能具备识别身边基本风险的能力和意识，导致无证作业、野蛮施工频繁出现。

3. 未能筑牢安全文化根基。安全生产不能只是一句口号，当生产进度、便利性与安全发生冲突时，必须毫不犹豫的选择安全，为了抢进度、赶工期导致现场失控漏管，长期存在违章作业的行为，最终导致事故的发生。安全文化未能植入到企业全体人员的培训工作中，全员安全意识不足，效益成为所有决策的首要考虑因素，未从安全角度全盘考虑生产经营工作。

（二）宏伟咨询公司

1. 未能严把监督管理关口。现场无总监理工程师，等同于“盲人摸象”，无法掌握真实的施工状况、安全措施落实情况、人员操作是否规范等信息，许多安全事故苗头都需要通过日常巡视才能及时发现和制止。监理例会是协调解决问题、管控风险的核心平台，不召开例会导致信息沟通缺失，无法对施工普遍性、倾向性安全问题提出要求，不能及时协调、解决。施工资质是安全能力的“入场券”，未能按照要求审查单位、人员资质，放任“三无”个人队伍进场作业，是现场安全监理工作的最大漏洞。

2. 未能把控细节管控漏洞。监理公司是建设方现场管理的利刃，监理公司委派的监理人员要符合项目要求及规定，熟悉项目流程及操作，不专业的监理人员容易出现“在其位不谋其政”的失控局面，对项目的安全监理法律责任认识模糊、敬畏心不足，致使巡视深度不够、对“三违”行为制止不力、人员资质审核不严。监理单位决不能将项目委托给总监后就“一放了之”，监理单位是项目的“管理者和监督者”，是项目的安全“卫士”，应认真履行好监理职责，确保项目安全推进。

3. 自身利益凌驾于法律之上。为了躲避责任，事故调查期间提供虚假材料、作伪证，凸显出企业法律意识与道德底线丧失，显示出对法律毫无敬畏。企业管理层为了经济利益，系统性地提供虚假材料，导致企业从根源上失去了预防事故的能力。企业作伪证，不是单一问题的暴露，而是企业体系从价值观到执行力、从顶层设计到基层操作，系统性的坍塌。任何试图通过造假逃避责任的行为，最终都会受到律法更严厉的制裁。

（三）中通建工公司

未能有效落实安全生产主体责任，不能因为塘沽燃气公司肢解项目就放弃施工管理，导致施工现场无统一、协调管理工作。默许了施工过程中不安全的生产状态，在施工中采取了“等着、看着”的被动态度，未能及时、有力地向塘沽燃气公司提出正确的意见和方案，导致现场隐患一直存在，现场管理失控和责任落空。作为总包单位将项目的顺利实施完全寄托于塘沽燃气公司的“明智”之上，未能通过合同、管理和沟通，主动为自己创造一个能够履行职责、控制风险的工作环境。

（四）滨海燃气集团、津燃华润公司、能源集团公司

安全意识不强，对安全生产工作重视不足，安全管理不到位，统筹发展和安全的能力不足，对燃气领域的施工项目安全生产工作管控不力。

七、事故整改防范措施

各单位要深刻汲取此次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，清醒认识事故发生的原因，深入反思安全管理中存在的问题，针对人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺失做到真反思、深反思，坚决杜绝此类事故再次发生。

（一）要切实强化企业安全生产主体责任的落实

1. 塘沽燃气公司

严格按照国家法律法规的要求，落实项目推进工作，严禁未批先建、肢解发包等违法违规问题的出现，遵照总包负责现场施工管理、监理负责施工监管的要求，严格对施工现场的管控。履行安全生产管理职责，加强施工人员检查与现场管控，确保公司安全规章及操作规程严格落实。建立隐患排查治理体系，定期对施工现场开展全面细致排查，对发现的隐患及时制定并落实整改措施。严格核查人员资质，确保特种施工人员持证上岗，严禁出现无证作业的违规情况。制定并执行安全教育培训制度与计划，开展系统且有针对性的培训，提升人员风险防范意识与能力，杜绝违章作业。作业前开展全面风险分析，如实告知作业场所及岗位存在的危险因素、防范措施与应急措施，提前防范安全风险。执行危险作业专人管理制度，明确专人对危险作业进行全过程监督管控，保障作业符合安全规范。要对照国家标准、操作规程，从整体到局部，从宏观到微观，从人的不安全因素、物的不安全状态、管理上的缺失，逐项逐层对照检查，决不允许野蛮施工的问题再现。

2. 宏伟咨询公司

要认真学习各项法律、法规，提高法律意识，从根本上认识到法律的严肃性与重要性，日常工作要严守法律底线。按照项目要求，派驻符合条件的监理人员，确保监理人员懂项目，懂技术、懂安全，保障施工的顺利推进。加强对施工现场的安全检查力度，增加检查频次，确保及时发现并制止施工人员的违章作业行为。检查人员要认真负责，对发现的问题详细记录并及时下发《监理通知单》，按要求整改、及时回复，确保施工中及时掐灭隐患的火苗。严格规范《安全监理日志》的记录工作，确保日志内容真实、准确、完整，反映施工现场的真实安全状况，杜绝应付、走过场现象。按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，保证危大工程监理负责人现场带班监督、监理人员旁站监理。严格审查工作，针对项目施工方案、技术图纸、合同、人员资质等进行全面梳理核查，发现问题及时纠正。

3. 中通建工公司

通过管理规划、组织架构和沟通流程全方面向塘沽燃气公司做出专业的、全方位的方案，让其了解项目总包负责制的要求，并对施工现场进行统一、协调管理。主动对现场所有人员（包括塘沽燃气公司肢解项目的施工队伍）进行安全交底，及时发现问题并下发安全隐患整改通知，并保留所有整改记录。如果指令无法执行，现场存在重大安全隐患，必须果断实行法律赋予的停工职责，并书面报告政府相关部门。无论环境多复杂、必须坚守安全底线，主动履行法律赋予的管理职责，宁可停工得罪业主，也绝不能发生事故。

4. 滨海燃气集团

牢固树立安全生产责任意识，落实建设单位安全职责；全面排查公司安全管理工作，进一步完善风险辨识工作，制定相关管控措施，提升安全生产水平。防控化解重点领域突出安全风险，细化工作措施，建立事故警示教育常态化机制，及时传达上级部门的要求和行业事故案例并组织对照排查、防范，确保下级公司的生产安全工作有效实施。通过重视安全、投入资源、压实责任、严格管理，最大限度避免事故，保障工程平稳顺利推进。

5. 津燃华润公司

督促下级单位严格落实安全生产职责；对下级单位安全生产责任制落实情况全面倒查，厘清领导责任、直接责任和管理责任，完善本单位对下级单位的安全生产考核和问责机制工作；开展拉网式安全隐患大排查并建立各单位的隐患台账，针对重点领域、关键环节加大抽查、专项督查频次；督促下级单位开展全员安全培训及特种作业人员持证上岗复核，组织全系统安全生产警示教育大会，通报事故案例，剖析原因、以案促改。

（二）要切实强化行业部门和属地的安全监管责任

区城管委、新港街等行业管理部门和街镇要坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，加大隐患排查治理和行政执法力度。区城管委针对前期发现的塘沽燃气公司未批先建的违法违规问题，要及时移交给区住建部门进行查处；新港街要积极开展燃气方面的宣传工作，特别是针对辖区内燃气施工人员，做到人人知安全、人人讲安全。

区城管委、新港街要按照《市安委会关于印发有关领域安全生产工作任务分工通知》《滨海新区大型商业综合体等11个领域安全生产工作任务分工的通知》的部署，建立问题隐患和制度措施清单，对于燃气旧管网更新改造工作要多巡多看，坚持边查边改，按严格按照制度、文件要求落实该项工作，推动建立健全隐患排查和预防控制体系，遏制事故的发生，促进我区安全生产与经济社会同步协调发展。

通过以上整改措施，相关单位要严格落实安全生产主体责任，加强安全管理，完善安全制度，强化隐患排查治理，提高应急救援能力，从根本上杜绝类似事故的再次发生，确保企业安全生产形势稳定，保障人民群众的生命财产安全。

滨海新区“10·21”事故调查组
2026 年 4 月