# 鄱阳江西省鸿基工贸有限公司“2·21”一般高处坠落事故调查报告

鄱阳县政府事故调查组

2023年3月22日

# 目 录


一、事故基本情况 ..... 1

（一）鄱阳江西省鸿基工贸有限公司基本情况 ..... 2

二、事故经过及救援情况 ..... 3

（一）事故经过 ..... 4

（二）事故现场情况 ..... 4

（三）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... 8

三、事故应急处置及评估情况 ..... 8

（一） 事故信息接报及响应情况 ..... 8

（二） 事故现场应急处置情况 ..... 8

（三） 医疗救治和善后情况 ..... 8

（四） 事故应急处置评估 ..... 9

四、事故原因分析 ..... 9

（一）直接原因分析 ..... 10

（二）其他可能因素排除 ..... 10

（三）间接原因分析 ..... 10

五、事故责任单位存在的主要问题 ..... 11

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... 12

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 ..... 12

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ..... 12

七、事故教训以及整改和防范措施 ..... 13

# 鄱阳江西省鸿基工贸有限公司“2·21”一般高处坠落事故调查报告

2023年2月21日16时30分许，在鄱阳江西省鸿基工贸有限公司5#号厂房电气线路安装施工现场，发生一起因脚手架压破排水沟盖板造成脚手架歪斜变形倒塌，致安装人员从5.1米高的脚手架上坠落致头部受伤，后经抢救无效死亡一人的一般生产安全事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，鄱阳县人民政府成立了由鄱阳县应急管理局、鄱阳县公安局、鄱阳县住建局、鄱阳县工信局、鄱阳县总工会、鄱阳工业园区管委会等部门组成的鄱阳江西省鸿基工贸有限公司“2·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请鄱阳县纪委监委参加，对该起事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问有关人员、调查取证、综合分析等。查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，鄱阳江西省鸿基工贸有限公司“2·21”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。现将调查情况报告如下：

## 一、事故基本情况

**（一）鄱阳江西省鸿基工贸有限公司基本情况**

江西省鸿基工贸有限公司（以下简称：鸿基公司）是一家从事金属制品研发,金属制品销售,门窗制造加工等业务的公司，成立于2017年11月22日，公司详细地址为：江西省上饶市鄱阳县工业园区3-3地块;经国家企业信用信息公示系统查询得知,江西省鸿基工贸有限公司的信用代码/税号为91361128MA36XTXP1M,法定代表人张某良，注册资本为1000万人民币。企业的经营范围为:一般项目：金属制品研发，金属制品销售，门窗制造加工，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，特种设备销售，激光打标加工，新材料技术研发，电子专用设备销售，电子专用材料销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，机械设备研发，园林绿化工程施工，金属门窗工程施工，安防设备制造，安防设备销售，家用电器销售，金属制品修理，金属材料制造，金属材料销售，五金产品制造，五金产品零售，家用电器零配件销售，木材销售，塑料制品制造，塑料制品销售，机械设备销售，建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

**（二）鸿基公司工程建设情况**

鸿基公司于2021年12月份分别取得鄱阳县自然资源局《建设工程规划许可证》《建设用地规划许可证》，共建设丁类厂房4幢，丁类生产车间1幢，研发车间1幢，门卫2幢，建筑总占地面积为28705.55㎡，其中建筑高度最高的1#研发车间高为

16.25 米。该项目于 2022 年 3 月开始建设，项目主体建设工程由江西典匠建设有限公司承建，江西循林工程项目管理有限公司为监理单位。主体建设工程在 2023 年元月份已全部完成，并于 2023 年 2 月 8 日向主管部门申请工程验收。江西典匠建设有限公司施工队伍以及江西循林工程项目管理有限公司监理人员已于 2023 年元月底全部撤场。

**（三）鸿基公司生产设备用电（气）线路安装工程承包建设情况**

**1.工程承包情况**

2023 年 2 月 2 日鸿基公司总经理张某旺与朱某敖签订承包合同，将公司 3#、4#、5#、6#四栋厂房生产设备用电（气）线路安装工程发包给朱某敖。清工承包款项为 5 万人民币，工程施工工期为 40 日，自 2023 年 2 月 3 日起至 2023 年 3 月 12 日止。

**2.工程建设情况**

2023 年 2 月 4 日朱某敖按照合同约定带领相关人员开始厂房设备用电（气）线路安装，至 2 月 20 日之前，3#、4#厂房设备用电（气）线路安装工程已施工完毕。2 月 20 日开始安装 5#厂房的设备用电（气）线路。

**（四）鸿基公司安全管理情况**

经调查，鸿基公司未配备安全生产管理人员，未建立安全生产责任制和安全生产规章制度。

**二、事故经过及救援情况**

**（一）事故经过**

2023年2月21日，朱某敖带领张某凑及胡某在鸿基公司5#厂房安装设备用电缆线路。下午15时许，3人在鸿基公司5#厂房1#门位置沿厂房主墙使用5.1米高的三层脚手架，安装5米高的悬挂电缆。胡某在三层脚手架渡线（未戴安全帽，未系保险带），朱某敖与张某凑在地面一个人放线一个人拉线。大概在16时30分许，由于在脚手架上面施工的胡某一个人无法固定电缆，朱某敖（未戴安全帽，未系保险带）就从脚手架南侧也爬到同一脚手架上准备协助胡某固定电缆。朱某敖刚爬至脚手架第三层时，身体还没伸直，脚手架南侧左边下面的辅助轮下的厂房内排水沟盖板由于过载被辅助轮压破，辅助轮瞬间掉入排水沟内，导致整个脚手架失去重心向西南侧倾倒。胡某在脚手架倾倒时双手刚好抓在悬挂在瓷瓶上的电缆上，身体悬挂在半空中，随后慢慢随电缆下滑到地面，胸口皮肤轻微擦伤。朱某敖则随脚手架一同倾倒坠落，后脑勺撞击在厂房内混泥土硬化地面上，致头颅损伤严重，两耳大量出血，人瘫在地上一动不动。随后张某凑与胡某一同开车将朱某敖送往县人民医院抢救，经县人民医院全力抢救无效，于18时30分许宣布死亡。

**（二）事故现场情况**

现场勘查情况如下：

1.事故发生地点为鸿基公司5#厂房内1#门靠主墙位置；

2.厂房内实施电（气）线路安装施工；

3.设备用电缆线路架设高5米，搭设3层共5.1米高脚手架；

4.厂房内靠主墙位置两米处地面设置宽度0.3米，深度0.3米，长度约50米的排水沟，使用塑料材质的盖板铺设排水沟面；

5.脚手架辅助轮压破排水沟交汇处盖板，脚手架倾倒散落在厂房地面上；

6.地面有部分血迹及工作手套，无其他劳保防护用品。

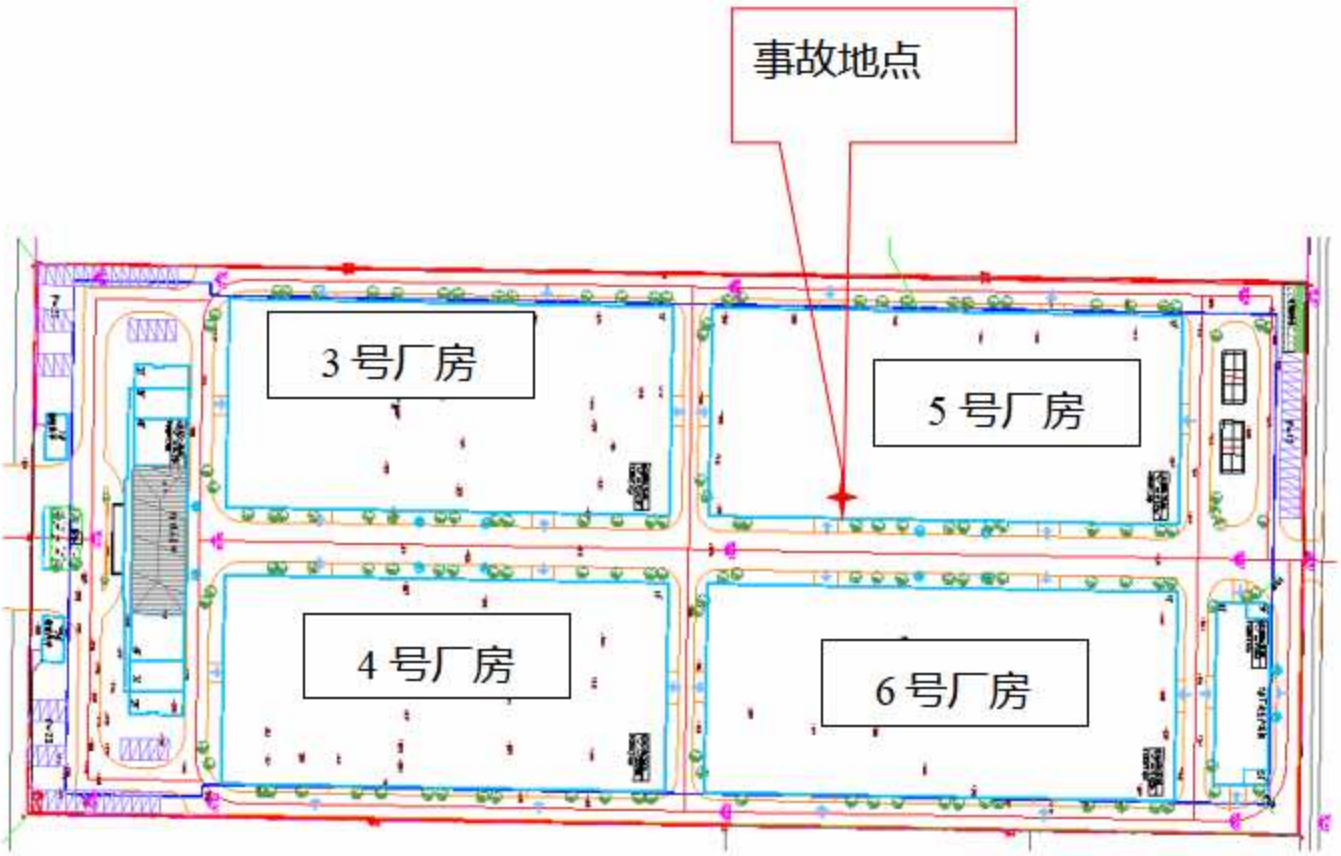



图1：鸿基公司平面图




图 2：鸿基公司 5#厂房平面图




图 3：线路架设高度及电缆类型

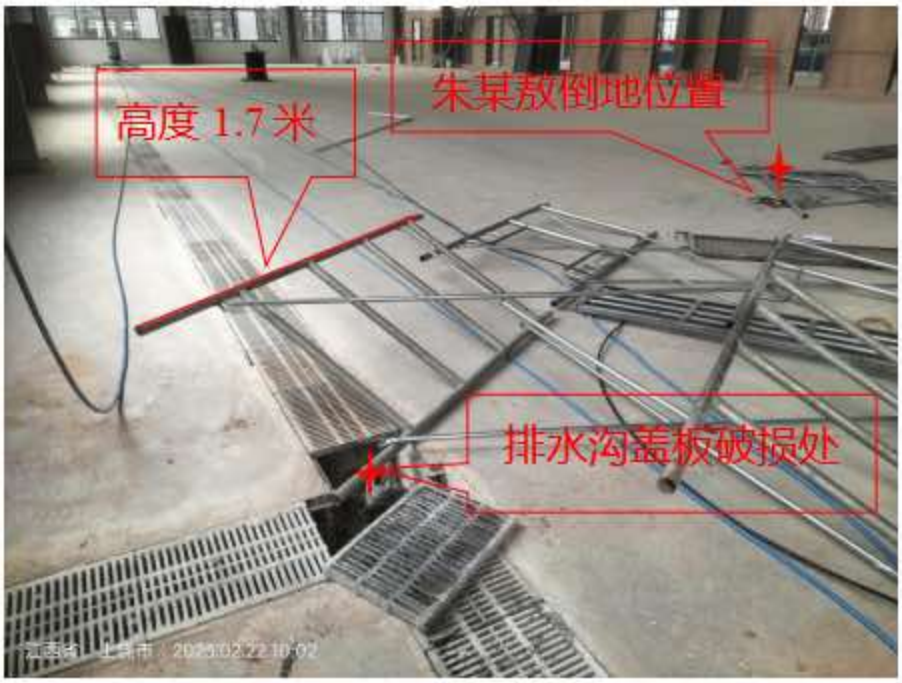



图 4：脚手架倒塌位置及高度



图 5：排水沟盖板破损及辅助轮掉入排水沟情况

**（三）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)核定事故直接经济损失约100万元人民币（不含事故罚款）。

## 三、事故应急处置及评估情况

**（一）事故信息接报及响应情况**

事故发生后张某凑立即拨打了110报警电话，胡某拨打了120急救电话。园区派出所民警在19时20分左右向园区管委会告知事故情况，园区管委会通过询问鸿基公司事故情况（鸿基公司刚好也准备向园区管委会报告）后，向县应急管理局报告事故情况，县应急管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院第493号令要求，上报至《生产安全事故统计信息直报系统》。

**（二）事故现场应急处置情况**

朱某敖坠地后，张某凑发现朱某敖伤情严重，立即拨打了110报警电话，胡某从主墙下滑到地面后首先观察朱某敖的受伤情况，随即拨打了120急救电话。为节省抢救时间，张某凑就将自己的车辆开到厂房门口，与胡某将朱某敖抬上车，送往县人民医院抢救，16时50分许在县公安局红绿灯路口与120急救车汇集换乘急救车送往人民医院进行抢救治疗。

**（三）医疗救治和善后情况**

16时54分朱某敖到达人民医院进行初诊，在17时05分进行插管，在17时30分转入ICU重症监护室，因重型颅脑损伤，

脑出血（弥漫性轴索损伤）脑疝，在18时20分心跳停止，随后抢救医生宣布朱某敖死亡。

事故发生后园区管委会与莲湖乡政府积极协调善后工作，在莲湖乡人民政府主持调解下，鸿基公司与死者朱某敖家属于2023年2月27日达成调解协议，双方同意先行由鸿基公司支付20万人民币赔偿款后朱某敖家属将朱某敖安葬，然后再通过法律程序解决事故的其他赔偿，双方互不得闹事。期间死者家属朱某东曾向省市部门反映情况，县应急管理局工作人员已与反映人朱某东进行了沟通解释。该起事故在社会上未造成不良影响。

**（四）事故应急处置评估**

经调查，事故发生后，县人民医院120医护人员、园区派出所民警及园区管委会相关负责人接报后立即赶赴现场应急救援，妥善做好了现场救护和善后处置工作，未发生次生事故。县政府相关部门和属地政府接报后积极履职，依法妥善处理，严格按照法定程序开展事故应急处置工作，未产生负面舆情。

## 四、事故原因分析

事故直接原因是:朱某敖同胡某（均未戴安全帽，未系保险带、未采取任何防护措施）在5.1米高的脚手架上作业时，脚手架南侧左边下面的辅助轮刚好压在厂房内排水沟塑料盖板上，由于排水沟盖板承重过载，导致压在排水沟盖板上的脚手架辅助轮压破排水沟塑料盖板，脚手架辅助轮瞬间掉入排水沟，脚手架失去重心倾倒，致站在脚手架上施工的朱某敖高处坠落受伤后经抢救无

效死亡。

**（一）直接原因分析**

1.朱某敖违规组织高处作业，安全意识淡薄，高处作业时未按规则佩戴安全帽、使用安全带，冒险作业；

2.朱某敖带队高处作业前未对工作岗位存在的危险因素进行分析辨识，未采取相关安全防范措施，未制定高处作业安全技术措施；

3.朱某敖从事高处作业活动，作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业-高处作业操作证；

4.朱某敖承揽鸿基公司厂房电（气）线路安装工程施工，未按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018，制定安全技术措施。

**（二）其他可能因素排除**

通过对事故现场勘查、询问相关人员和事故分析，排除人为故意破坏因素影响。

**（三）间接原因分析**

1.鸿基公司安全生产主体责任落实不到位，未配备安全生产管理人员，未建立安全生产责任制和安全生产规章制度；

2.鸿基公司未与朱某敖签订专门的安全生产管理协议或约定各自的安全生产管理职责，未对其安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，未发现安全问题并督促整改；

3.鸿基公司未对高处作业人员进行安全生产教育和培训；未

安排专人对高处作业人员进行现场安全管理；

4. 未能监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳保用品。

## 五、事故责任单位存在的主要问题

鸿基公司未落实安全生产主体责任，未配备安全生产管理人员[1]，未建立安全生产责任制和安全生产规章制度[2]；未与朱某敖签订专门的安全生产管理协议或约定各自的安全生产管理职责，未对其安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，未发现安全问题并督促整改[3]；未对高处作业人员进行安全生产教育和培训；未安排专人对高处作业人员进行现场安全管理[4]；未能监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳保用品[5]。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：……从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，……

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：……生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行……规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：……并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

## 六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）因在事故中死亡免予追究责任人员

朱某敖违规组织高处作业，安全意识淡薄，高处作业时未按规则佩戴安全帽、使用安全带，冒险作业[6]；高处作业前未对工作岗位存在的危险因素进行分析辨识，未采取相关安全防范措施，未制定高处作业安全技术措施[7]；从事高处作业活动，作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业-高处作业操作证[8]；承揽鸿基公司厂房电（气）线路安装工程施工，工程施工未制定安全技术措施[9]，对事故发生负有主要责任，因其在事故中死亡免予责任追究。

### （二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.张某旺，男，鸿基公司总经理，未认真履行企业主要负责人对本单位安全生产工作职责[10]。违反了《中华人民共和国安全

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》 第五十七条 从业人员在作业过程中，……，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[7]《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 3.0.1：……应在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[9]《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018 3.0.2：电缆线路的施工，应制定安全技术措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的

生产法》第五条、第二十一条第（一）、（二）、（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[11]，建议由县应急管理局对其进行行政处罚；

2.鸿基公司未落实安全生产主体责任，未配备安全生产管理人员，未建立安全生产责任制和安全生产规章制度；未与朱某敖签订专门的安全生产管理协议，未对其安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，未发现安全问题并督促整改；未对高处作业人员进行安全生产教育和培训；未安排专人对高处作业人员进行现场安全管理；未能监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳保用品。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十四条第二款、第四十三条、第四十五条、第四十九条第二款的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[12]，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

## 七、事故教训以及整改和防范措施

为防范和杜绝生产安全事故的发生，江西省鸿基工贸有限公司要深刻吸取教训，举一反三，召开全员事故警示教育会，分析

---

安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：……（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：……（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

事故原因，认真查找和解决安全生产管理漏洞，并严格落实以下整改措施：

1.鸿基公司要明确生产经营单位及主要负责人的安全生产职责，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，吸取事故教训。在今后的生产经营活动中,严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和国家或行业标准的规定、规范要求，落实安全生产主体责任,认真做好各项安全生产工作；

2.鸿基公司要建立健全并严格落实各项安全生产规章制度，按照行业标准和规范，进一步完善各项施工方案和措施；要加强高处作业安全管理，完善持证上岗制度，发放并监督作业人员正确佩戴符合国家标准和行业标准的劳动防护用品；要加强施工现场的安全管理，落实现场安全管理责任，杜绝违章指挥、违章操作，违反劳动纪律现象；

3.鸿基公司要把好特种作业人员的进门关，未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格的，不得上岗作业；加强安全生产教育培训工作，增强作业人员的自我防范意识和提升作业人员操作技能。

鄱阳县政府事故调查组

2023年3月22日