青海西矿建筑安装工程有限责任公司“11·28”一般物体打击生产安全事故调查报告

城北区人民政府事故调查组

二〇二五年三月

目　录

一、事故基本情况 1
（一）事故单位情况 1
（二）事故发生经过及事故现场情况 2
（三）人员伤亡和直接经济损失情况 3
二、事故应急处置情况 3
三、事故原因分析 4
（一）事故发生的直接原因 4
（二）事故发生的间接原因 4
四、对有关单位和人员的责任认定 5
（一） 事故责任单位认定 5
（二） 事故责任人员认定 6
五、事故有关责任单位和责任人员行政处罚建议 6
（一）事故有关责任单位行政处罚建议 6
（二）事故有关责任人员行政处罚建议 7
六、事故整改和防范措施 7

青海西矿建筑安装工程有限责任公司“11·28”一般物体打击生产安全事故调查报告

2024年11月28日13时20分左右，青海西矿建筑安装工程有限责任公司在西钢厂区内进行商砼站拆除作业，在使用等离子切割设备分解水泥筒仓过程中发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡。

事发后，城北区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等相关法律法规，立即组织区城乡建设局、区应急管理局、区发展改革和工业信息化局、城北公安分局、区纪委监委、区检察院、区总工会、马坊街道办事处为成员的青海西矿建筑安装工程有限责任公司“11·28”事故调查组（ 以下简称事故调查组），同时邀请行业安全专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查问询、查阅资料、专家技术分析等查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，并提出了对事故责任人员和责任单位的处理意见及防范和整改措施。

经调查认定，青海西矿建筑安装工程有限责任公司“11·28”事故为一起一般物体打击生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

青海西矿建筑安装工程有限责任公司位于青海省西宁市湟中区甘河工业园区西区拉布尔路8号（青海西矿杭萧钢构有限公司院内），2018年8月13日注册成立，注册资本：叁亿贰仟叁佰捌拾万元整，法定代表人：程新峰。经营范围：房屋建筑工程施工、机电安装工程施工、冶炼工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程，预拌商品混凝土、钢结构工程承包；商品混凝土生产及销售；砂石料加工及销售；机械、工矿、冶金设备及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备及备件的制造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起 重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修等。

该公司于2024年11月取得青海省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。

青海西矿建筑安装工程有限责任公司西钢商砼站拆除项目技术负责人：王岩松。

（二）事故发生经过及事故现场情况

2024年11月28日13时左右，青海西矿建筑安装工程有限责任公司工程管理部项目经理王岩松安排维检班组王洋（铆焊班组长）、包延成（死者）、李燕云（辅助人员）对商砼站内拆卸下来的罐体进行切割分解作业，包延成（死者）在拆除的罐体内（罐体长度为8.8m，直径为4.5m）使用等离子设备对罐体进行切割分解作业。

期间共进行三个部位的切割（详见下图1）：

第一次切割位置为：在罐体东侧由北至南已通长切开；

第二次切割位置为：罐体上方长边方向由北至南各预留三个部位未切割，其他部位均切开，北侧留有0.325m未切割、中间部位留有0.66m未切割，南侧留有0.37m未切割；

第三次切割位置为：罐体西侧延长边方向由北向南切割，切割到南侧0.57m时，罐体东侧沿切割缝部位失稳后整体向下弯折，掉落后将包延成上半身压至罐内底部。

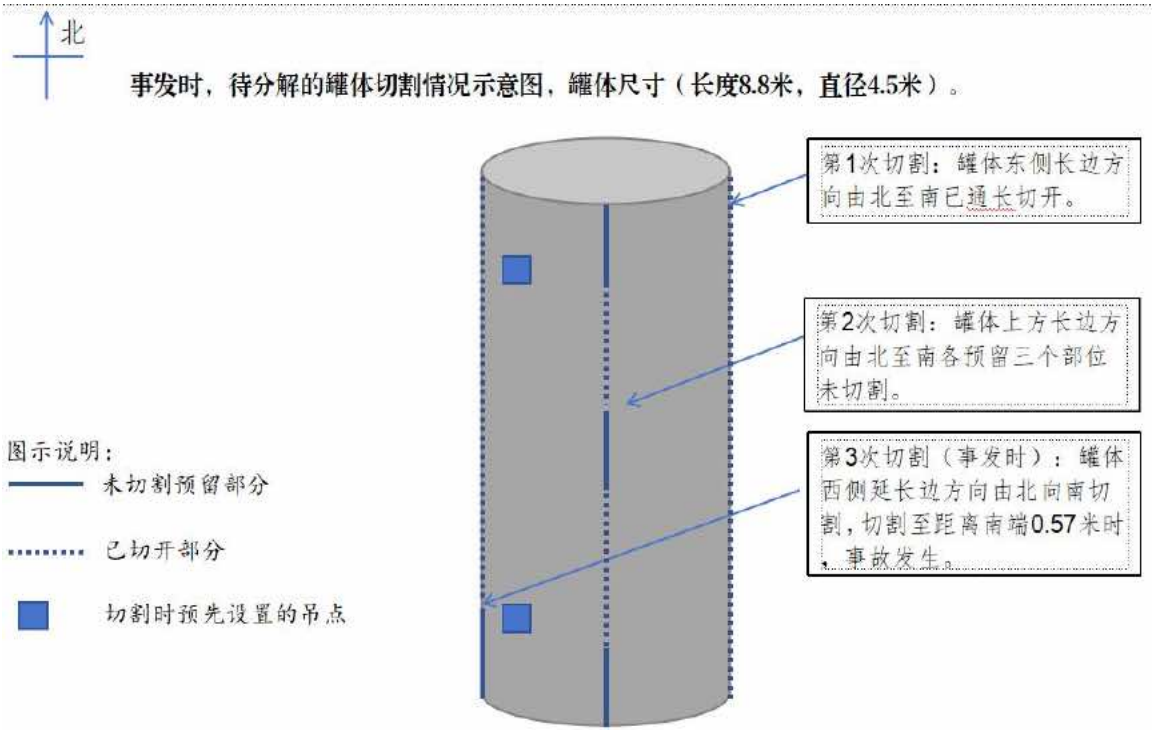


图 1 事发时，罐体切割情况示意图

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，直接经济损失约188万元。

死者：包延成，男，汉，身份证号630105********2038家庭住址：西宁市城北区三其村519号付1号。

二、事故应急处置情况

事故发生后，现场人员王洋（现场班组长兼监护人员）、吕生军和李建国进行了先期处置，使用不锈钢管合力对被挤压

罐体侧面进行撬动，未将罐体撬起后，吕生军指挥吊车将罐体西侧的吊绳移动至包延成（死者）被压罐体上方，指挥吊车将被压罐体吊起，形成空隙后，将包延成从被压的地方移至安全区域后，13时45分左右，李燕云拨打120急救电话，120救护车到达现场开展抢救工作，经医护人员确定包延成无生命迹象，宣布死亡。

13点59分，王洋拨打了110电话，并向项目经理王岩松进行了电话汇报，同时王岩松电话告知公司法人程新峰。14时26分，区应急管理局接到电话报告后，先后通知区城乡建设局、区发展改革和工业信息化局、马坊街道办事处赶赴现场进行处置。相关部门到达现场后，按照各自职责分工对现场进行了警戒和调查。

三、事故原因分析

（一）事故发生的直接原因

切割作业人员包延成在罐内进行罐体切割分解时，由于罐体断裂，将包延成压至罐内底部，造成死亡。

（二）事故发生的间接原因

1.青海西矿建筑安装工程有限责任公司安全教育培训不到位，未对作业人员包延成（死者）进行必要的岗前安全教育培训[1]及安全技术交底[2]、安全风险告知等。

2.青海西矿建筑安装工程有限责任公司罐体分解拆除工艺流程未制定，风险辨识不全面。《原西钢厂区内铆焊、检修车

[1]《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147-2016第6.0.2条：拆除工程施工前，应对作业人员进行岗前安全教育和培训，考核合格后方可上岗作业。

[2]《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147-2016第6.0.3条：拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有记录并签字确认。

间及商砼站设备拆除施工方案》未提及商砼站原料罐分解过程中的切割作业工艺流程，未开展罐体分解作业风险辨识并制定管控措施。

3.青海西矿建筑安装工程有限责任公司未明确现场安全负责人、监护人及作业人员的职责，且未安排专门人员对现场动火、吊装作业进行安全管理。

4.程新峰，青海西矿建筑安装工程有限责任公司法定代表人，安全生产责任履职尽责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时排查生产安全事故隐患。

5.王岩松，青海西矿建筑安装工程有限责任公司西钢商砼站拆除项目技术负责人，对拆除作业现场存在的安全隐患未及时监督检查并要求整改。

四、对有关单位和人员的责任认定

（一）事故责任单位认定

青海西矿建筑安装工程有限责任公司存在未对作业人员进行必要的安全教育培训及考核，未进行作业前的岗位安全风险告知，未及时检查、消除事故隐患等行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十一条[4]、第四十三条[5]之规定，对事故发生负有责任。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治 理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当 及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的 部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、 吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有 关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程

（二）事故责任人员认定

1.程新峰，青海西矿建筑安装工程有限责任公司法定代表人，安全生产责任履职尽责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时排查生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[6]之规定，对事故发生负有责任。

2.王岩松，青海西矿建筑安装工程有限责任公司西钢商砼站拆除项目技术负责人，对拆除作业现场存在的安全隐患未及时监督检查并要求整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款[7]之规定，对事故发生负有责任。

五、事故有关责任单位和责任人员行政处罚建议

（一）事故有关责任单位行政处罚建议

青海西矿建筑安装工程有限责任公司存在未对作业人员进行必要的安全教育培训及考核，未进行作业前的岗位安全风险告知，未及时检查、消除事故隐患等行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条、第四十三条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[8]之规定，建议对青海西矿建筑安装工程有限责任公司进行行政处罚。

的遵守和安全措施的落实。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建 设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制， 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依 法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）事故有关责任人员行政处罚建议

1.程新峰，青海西矿建筑安装工程有限责任公司法定代表人，安全生产责任履职尽责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[9]之规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五[10]之规定，建议对程新峰进行行政处罚。

2.王岩松，作为事发项目技术负责人，存在未认真履行岗位安全生产职责，未及时发现并消除本项目存在的安全生产隐患，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款[11]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]之规定，建议对王岩松进行行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）项目参建企业要以事故为鉴，深刻吸取此次事故的惨痛教训，对发生的事故原因进行深入研究分析，并举一反三，加强警示教育培训，提高安全防范能力和安全责任意识，严格落实企业主体责任，深入开展安全生产隐患排查整治工作，

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建 设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制， 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事 故的， 由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导 致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年 收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追 究刑事责任。

做到有记录、有告知、有措施。同时加强对外包单位安全管理、现场作业 检查工作，明确安全管理、应急管理、教育培训等相关制度，针对薄弱环节制定相应整改措施，消除各类风险隐患问题。

（二）行业主管部门应持续开展安全专项整治，吸取此次事故教训，加强日常监管和应急管理等方面的安全工作，重点检查各行业安全责任制落实情况，应急体系建设情况，作业前安 全交底情况及作业过程安全防护措施设置等情况，完善和落实“从根本上消除事故隐患”的责任链条，推进安全隐患排查治理 力度，并结合专项检查工作大力宣传安全生产方针、政策，普及安全生产法律法规、安全生产和自救知识，防范因安全意识薄弱 导致伤亡事故，推动行业领域安全生产形势持续稳定。