

朔州市华仁橡塑制品科技有限公司“3•24”一般坍塌事故调

朔州市华仁橡塑制品科技有限公司“3·24”一般坍塌事故调查报告

2025年3月24日15时18分许，朔州市华仁橡塑制品科技有限公司裂解气焚烧炉（企业称“燃烧室”）发生一起坍塌事故，造成1人死亡。直接经济损贰仟陆佰元）。

事故发生后，县委县政府领导高度重视，县委常委、副县长王特祥对事故救援、事故善后、调查处理提出了明确要求，县应急局、县公安局在第日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，县政府成立了由县纪委监委、县经济技术开发区、县检察院、县生环境局应县分局、臧寨乡人民政府等部门组成的事故调查组，县应急局局长王永山任组长。调查组通过现场勘察、调查取证、专家鉴定、综合分析等，性质，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议及事故防范与整改措施，形成了事故调查报告。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位概况

朔州市华仁橡塑制品科技有限公司（以下简称华仁公司），统一社会信用代码：91140622MA0KC5XB47，住所：山西省朔州市应县臧寨乡肖寨村，2平，注册资本：陆佰陆拾陆万元整。类型：有限责任公司（自然人独资民营企业）；项目备案为年处理2万吨废旧轮胎真空催化裂解生产线项目；华仁公等部门；经营范围：由废旧轮胎、废旧塑料制品真空催化裂解生产销售：塑料颗粒、废钢丝、补强炭黑、化工原料（不含危险化学品）。

2019年1月2日，华仁公司取得应县发展和改革局《企业投资项目备案证》；2019年11月22日取得朔州市生态环境局关于《朔州市华仁橡塑制品科技化裂解生产线项目的批复》；2020年3月13日取得《国有土地使用许可证》；2020年4月27日取得《突发环境事件应急预案备案表》；2020年5月8日取得位自行监测方案备案表》；2022年3月18日换发新《排污许可证》；2023年2月1日换发新《营业执照》；2025年1月20日取得《生产安全事故应急预案备

华仁公司废旧轮胎裂解项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）第一类鼓励类，四十二项“环境保护与资源节约综合利用项目”，核心目

华仁公司《环境影响报告书》称：“本项目裂解气经冷凝后先干法预脱硫后进行燃烧室，燃烧废气再经过双碱法脱硫，并采用低氮燃烧措施后达标处理是环保工作的重要组成部分，燃烧室属于对废气达标排放的环保设施（装置）。

裂解车间共设有11台裂解炉，裂解车间外北面设有气包一个，用于存放裂解废气，公司院外西北角设有燃烧室一个，用于处理废气达标排放。燃烧可燃气来源，先开引风机，打开空气入口，让燃烧室充分置换为纯净空气。（2）点火时，先将沾了油棉纱的木棍点着火，将火伸入燃烧室口内，再缓成功；如未点着火，则需重新进行置换。禁止将火棍二次伸入燃烧室口内。否则极易引起爆炸。（4）配制符合标准的碱液，尾气达到环保排放标准。器。（6）按照巡检路线和巡检点每小时巡检一次。

二、事故发生单位安全管理情况

华仁公司内设安全生产科，负责公司日常安全管理。该公司安全生产管理制度及管理规章制度完善，各类设备安全操作规程健全。员工经过三级安开展一次安全知识教育培训，每日上岗前由安全厂长负责对员工进行班前口头安全教育。

生产厂长岳厚钰（死者）具体负责公司日常生产和安全管理工作。

三、事故经过和救援情况

15时10分许，张延中发现车间裂解釜压力高于0.02MPa（工人称“2个压”），便打开排气阀门保护裂解釜，随后拿着点火工具去燃烧室点火口点燃，便返回车间水封处准备紧急排气。

15时17分许，岳厚钰开三轮车到燃烧室东墙外停好车，随后走到燃烧室西墙外点火口，李佩玻从院内跟着岳厚钰朝点火口处走过去。当时，岳厚钰室西墙附近，突然燃烧室墙体向外崩塌，将岳厚钰压在倒塌的墙体下面。

15时18分许，张延中刚回到车间正准备再次排气时，听到厂区北面传来（像是墙倒了的）一声闷响，他向北望去，只见燃烧室已经崩塌。

（二）事故救援情况

听到响声后，张延中和机修工梁东立刻停下手中的工作，闻声跑出车间外查看，看到燃烧室墙倒了，梁东便迅速跑过去，看见燃烧室外有个人的腿便开始清理倒坍墙体，其他工友听到响声后也跑过来一起清理倒坍墙体，把压住腿的人（李佩玻）抬出来，放在附近（3～4米）的平地上，接着问还有墙缝（燃烧室与西墙）那边。梁东与120确定具体位置后，继续去燃烧室与西墙之间搬砖。

15时50分许，120急救车到达厂门口，梁东便去门口把120急救车接进来，其他工友继续清理压在岳厚钰身上的倒坍墙体。医护人员查看了李佩玻伤钰抬出来放在平地上，医生（用仪器）对其进行检查，并安排先把李佩玻送往医院。

16时00分许，第二辆120急救车到达现场，现场救援人员一起把岳厚钰抬上120急救车送往怀仁市人民医院抢救，17时许岳厚钰经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，企业负责人组织力量救治伤者，并安抚伤者家属，24日晚上23时30分许，待死者家属情绪稳定后，企业负责人电话报告110和县应急局立即赶赴事故现场展开调查。25日上午8：42，县应急局电话报告市安委办值班室。

（四）应急响应启动

接到事故报告后，县应急局、县公安局第一时间赶赴事故现场展开调查，并对事故现场进行封锁，安排专业人员排除隐患问题，防止次生灾害发生

（五）事故救援评估情况

事故发生后，机修工梁东跑到事故现场后第一时间拨打了120急救电话，并和其他到达现场的救援人员一起清理压在岳厚钰身上的倒坍墙体。待120领到事故现场，并与其它工友、医护人员一起把岳厚钰抬出来放在平地上，医生（用仪器）对岳厚钰进行检查。后来，现场救援人员一起把岳厚钰抬上

经调查，现场救援及时，并第一时间拨打了120急救电话，引导急救车到达事故现场。

四、现场勘查及调查情况

燃烧室位于厂区西北角，与西围墙间距1450mm，与北围墙间距1500mm。燃烧室周边散落着墙体砖块，燃烧室顶部水箱压在崩塌的墙体上，呈倾斜状斜搭在水箱上。


北围墙用200mm空心砖砌筑，砂灰抹面。距西围墙2.5米处有一处宽4.5米高1.6米的豁口，未崩塌的墙体有一道明显的斜向裂缝。

燃烧室长6米、宽4米、高3.5米，为砖混结构建筑，墙体宽370mm，根基深度500mm。


该燃烧室的功能是燃烧剩余裂解气，以满足尾气达标排放。燃烧装置位于炉子南侧偏西部位，共设18个烧嘴和10台助燃风机，供气供风管道连接130mm，宽130mm，距炉子南墙600mm，距地面约1000mm。

裂解车间产生的裂解气通过管道向北送入（位于厂区中部西墙处的）气包，进入气包房后设置一根支管通向气包，支管上设置一道阀门，主管道缓罐相接，主管与缓冲罐前设置一道阀门，缓冲罐出口与燃烧室各烧嘴连接，每个烧嘴前均设置有阀门并配套有助燃风机。剩余裂解气经燃烧室燃烧后排

生产需要裂解气时，该气包（通过管道）向南将裂解气输回生产车间。

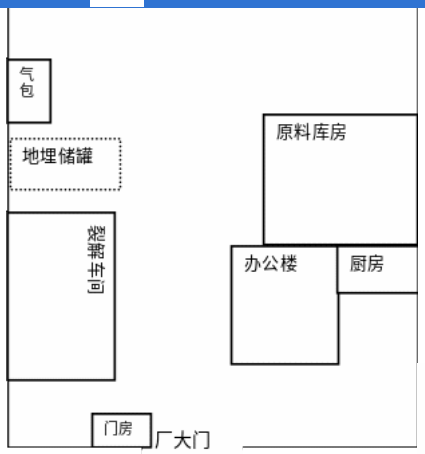

厂区平面图

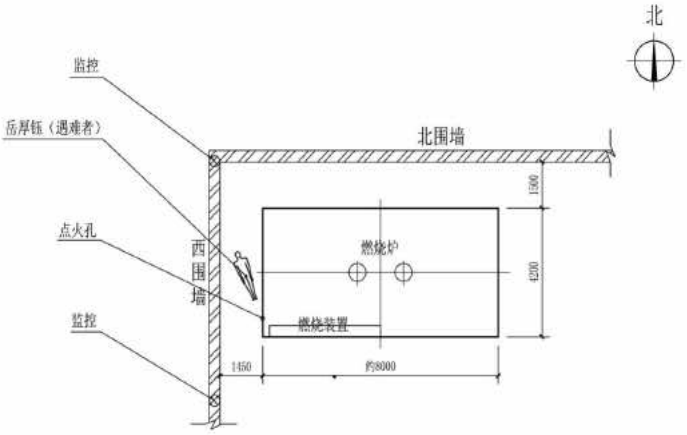

燃烧室平面

五、事故发生原因及性质

（一）事故原因

1. 岳厚钰未按燃气点火基本程序进行点火作业，在没有确认燃烧室第一次点火不成功的原因情况下进行第二次点火，使燃烧室裂解气闪燃，气体瞬岳厚钰致其死亡，是造成本次事故的直接原因。

2. 华仁公司，安全教育培训流于形式，从业人员安全意识薄弱，安全生产规章制度和操作规程、作业规程落实不到位，对环保设施（装置）隐患排是造成本次事故的间接原因。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，该起事故是一起因违规操作造成的一般生产安全责任事故。

六、责任划分和处理建议

（一）对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1. 岳厚钰，男，汉族，39岁，群众，初中文化，山西省应县南泉乡土巷村15号，在朔州市华仁橡塑制品科技有限公司担任生产厂长。岳厚钰对从业火基本程序进行点火作业，在没有确认燃烧室第一次点火不成功的原因情况下进行第二次点火，使燃烧室裂解气闪燃，气体瞬间膨胀，造成燃烧室墙体本次事故的直接原因。其行为违反了《山西省安全生产条例》第四十九条第一款规定①，应承担直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予责任追究。

2. 程锦萍，女，36岁，群众，中专文化，山西省怀仁县滨河家园11-1-1001室，华仁公司主要负责人。在此次事故中落实本单位安全生产规章制度有共和国安全生产法》第二十一条第二款规定②，对本起事故的发生负有领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定③，建议（2024年因市场原因，华仁公司从2024年10月份组织生产时间共计2个月，工资总计8600元，应罚款3440元）。

3. 张术峯，男，50岁，群众，初中文化，山西省怀仁县皮都绿洲3-3-1202，华仁公司安全管理人员。在此次事故中落实制止和纠正从业人员违反操和国安全生产法》第二十五条第六款规定④，对本起事故的发生负有重要责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定⑤，建议对其给予因市场原因，华仁公司从2024年10月份组织生产时间共计2个月，工资总计8200元，应罚款3280元）。

（二）事故责任单位的处理建议

罚。

2.朔州市生态环境局应县分局，对华仁公司环保设施（装置）安全生产责任制、安全生产
执行情况未督促到位，存在工作失误，对本起事故的发生负有监管责任。违反了《中华人民共
十四条⑦，建议对相关监管人员给予批评教育。

3.应县应急管理局，对华仁公司安全生产责任、安全生产规章制度和操作规程的执行情况未督促到位，存在工作失误，对本起事故的发生负有综合
察职责和行政执法责任追究的规定》第八条第三项⑧规定，建议对相关监管人员给予批评教育。

4.应县经济技术开发区管理委员会，对华仁公司教育和培训工作督促不到位，存在工作失误，对本起事故的发生负有监管责任。违反了《中华人民
规定，建议对相关监管人员给予批评教育。

5.应县臧寨乡人民政府，对华仁公司安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程的执行情况未督促到位，存在工作失误，对本起事故的发生负
共和国安全生产法》第九条第二款规定，建议对相关监管人员给予批评教育。

七、事故防范和整改措施

（一）对华仁公司的整改要求

1、依法履行企业安全生产主体责任，认真组织安全教育和培训，不断提高作业人员的安全意识，杜绝违规操作。

2、根据作业特点，加强作业区域现场安全管理，认真组织开展安全巡查，督促从业人员严格按照操作规程作业。

3、深入开展事故隐患排查治理工作，对环保设施（装置）岗位开展专题安全培训教育，确保环保设施（装置）岗位严格按照操作规程规范作业。

（二）对行业管理部门和属地党委政府的整改要求

行业管理部门和属地党委政府要加强对本行业本区域相关单位的监督管理，深入开展专项行动，认真排查和治理安全隐患，重点打击和整治各种违

（三）各级各部门、各企业，要认真汲取事故教训，举一反三，切实履行各自管理职责，采取各种安全防范措施，消除事故隐患，确保安全生产。

应县人民政府“3·24”事故调查组

2025年12月25日

①《山西省安全生产条例》第四十九条生产经营单位从业人员应当依法履行下列义务:

（一）严格落实岗位安全生产责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确使用劳动防护用品;

……

②《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

……

（二）组织制定并实施本单位安全生产规程制度和操作规程;

……

③《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急

(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

……

④第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

……

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

⑤《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期
款;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的，依照

⑥《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急

⑦《中华人民共和国环境保护法》第二十四条　县级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的单位和其他生产经营者进行现场检查。被检查者应当如实反映情况，提供必要的资料。实施现场检查的部门、机构及其工作人员应当为被检查者保守商

⑧《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》第八条 安全监管监察部门应当按照年度安全监管和煤矿安全监察执法工作计划、现场检法律、法规、规章和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件进行监督检查，重点监督检查下列事项：

……

（三）建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；

⑧《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》第八条 安全监管监察部门应当按照年度安全监管和煤矿安全监察执法工作计划、现场检法律、法规、规章和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件进行监督检查，重点监督检查下列事项：

……

（三）建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；

⑨《中华人民共和国安全生产法》第九条 国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。

乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

主办：山西省朔州市应县人民政府　网站标识码1406220002　晋ICP备08001813号 | 晋公网安备 14062202000008号