中方县永峰纺织有限公司
“7·18”高处坠落事故调查报告

中方县永峰纺织有限公司“7·18”高处坠落事故联合调查组

2022年9月7日

中方县永峰纺织有限公司
“7·18”高处坠落事故调查报告

2022年7月18日20时45分左右，中方县永峰纺织有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

事故发生后，中方产业开发区副主任杨扬带领社会事务部门工作人员第一时间赶赴现场进行处置。县委常委、常务副县长肖卫、县委常委、政法委书记蔡迪文等领导同志多次组织事故善后协调会议，亲自处置善后协调问题；县产业开发区成立了由工委书记任组长，分管副主任任副组长，社会事务部门全体同志为成员的事故应急处置工作领导小组，协调处理事故善后事宜。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关法律法规，中方县人民政府成立中方县永峰纺织有限公司“7·18”高处坠落事故联合调查组（以下简称事故调查组），由县应急管理局党委书记、局长顿帮军任组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县商科工信局、县产业开发区管委会相关负责人为成员，聘请怀化市工贸领域专家库成员龙毕超、崔志忠两位专业技术人员参与，下设综合组、技术组、管理组，依法依规开展事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”、“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、

综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故概况

1、事故发生时间：2022年7月18日20时45分许;

2、事故发生地点：中方县省级工业集中区新材料产业园标准厂房1栋南楼三楼机械吊台口;

3、事故死亡人数：死亡一人;

4、直接经济损失：130万元;

5、事故性质：生产安全责任事故;

6、事故类别：高处坠落事故;

7、事故等级：一般事故。

二、基本情况

（一）事故单位基本情况

中方县永峰纺织有限公司成立于2022年4月26日，在中方县市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码91431221MABN0H995M，有限责任公司（自然人独资），法定代表人彭晚云，执行董事兼经理彭晚云。经营范围：棉花加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目；纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品销售；合成纤维制造；合成纤维售；石棉制品制造；石棉制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用红制成品销售；家用纺织制成品制造；

针纺织品及原料销售；服装制造；服饰批发；服装辅料销售；纺织专用设备销售；棉花收购（除依法比准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司注册地址为湖南省怀化市中方县泸阳镇省级工业集中区新材料产业园标准化厂房第一栋西边第3层。

2022年4月26日，中方县永峰纺织有限公司同中方县城市建设投资有限公司园区分公司签定协议，承租了中方县省级工业集中区新材料产业园标准厂房第一栋西边第三层，面积为2014平方米，租赁期限1年。

2022年7月14日，中方县永峰纺织有限公司股东决定，彭晚云退出公司股东，姜洪波加入公司股东，彭晚云将其名下股权计注册资本580万元转让给姜洪波。2022年7月27日，该单位营业执照重新变更，法人代表姜洪波。

（二）事故单位吊装及设备安装调试工程情况

中方县永峰纺织有限公司因购置生产设备体积大、重量超重，所租厂房的货运电梯无法满足承载要求，便书面请求中方县城市建设投资有限公司在1号楼侧面进行墙体改造，拆除窗户下墙体，加装卷帘门，方便吊装机械设备。中方县城市建设投资有限公司在报县发改、财政、住建、工信、产业开发区等部门研究同意后，交项目设计单位变更设计，并予以实施。交付时，中方县城市建设投资有限公司在打穿窗口墙体后，于原有铁艺栏杆的内侧加装了一道不锈钢栏杆，形成双层防护，并安装了卷帘门；中方县永峰纺织有限公司在吊装设备时，对双层防护栏杆予以拆除，直至事故发生多日后重新安装单层铁艺栏杆，且栏杆支撑存在摇晃情况。

设备吊运三楼后，设备需进行安装调试，2022 年 6 月 12 日，中方县永峰纺织有限公司外聘李永桂、周武两人负责织布机、并纱机等设备的安装调试，肖放成负责现场的管理、协调工作。肖放成、周武、李永桂三人同住在设在生产楼层三楼的宿舍。事故发生当日，周武、李永桂因设备安装调试完毕等待验收，处于停工休息状态。

（三）死者基本情况

死者周武，男，1972 年 7 月 3 日出生，江西省南昌市青山湖区顺外路 19 号 6 栋 3 单元 505，身份证号：362226197207030611，中方县永峰纺织有限公司临聘人员，负责中方县永峰纺织有限公司的设备安装调试。

三、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2022 年 7 月 18 日 17 时 26 分，中方县永峰纺织有限公司生产负责人周帅军邀同肖放成、周武、李永桂、陈贵杰、张明钦以及其他同事共计 11 人在公司附近饭店就餐。吃饭期间周武和 2 名女性未喝酒。7 月 18 日 19 时 14 分，由张明钦付款后，大家分批离开饭店，其中周武、李永桂、陈贵杰、张秋票四人先后步行至公司厂房宿舍，因非同时进入厂房，均无人知道周武的去向。7 月 18 日 21 时 10 分，同室人员肖放成因未见周武回宿舍，便与其进行语音电话和电话联系，均未接通，联系不到周武本人，之后与李永桂寻至单位出租屋，也未见周武。之后，肖放成与李永桂多次进行电话联系，均联系不到周武。7 月 18 日 23 时许，肖放成因不放心，便

下楼寻找，乘电梯下楼，寻至平时吊装设备的卷帘门附近（南楼一楼机械吊台口）发现有人趴在地下一样，因害怕便上楼叫醒同室的李永桂一起赶到事发现场。

（二）事故应急处置情况

肖放成与李永桂到达现场后，发现有人倒在地上，23 时 27 分，肖放成拨打了 120，并与其外甥谢愚（在附近单位中方县鸿鑫针织有限公司上班）联系。23 时 30 分左右，谢愚赶至现场，立即打电话告知园区片警辛凯，并汇报给管委会。120 救护车赶至现场，发现周武已没有生命体征。中方产业开发区在接事故报告后，指派分管安全和维稳工作的副主任杨扬率社会事务部门的工作人员第一时间赶赴现场进行处置。

（三）事故善后情况

事故发生后，死者家属由外地赴中方产业开发区处置善后事宜，县委、县人民政府组织县委政法委、县产业开发区管委会、县应急管理局、县司法局、县公安局、县商科工信局等多部门联合处置事故善后事宜，但因中方县永峰纺织有限公司善后工作不积极、不主动、不担当，直至事故调查结束，善后问题仍未有效解决，企业仅先行人民币支付 15 万元用于善后工作。

四、事故现场查勘及检验情况

（一）现场查勘情况

经现场查勘，事故发生地位于湖南省怀化市中方县泸阳镇省级工业集中区新材料产业园标准化厂房第一栋西边第 3 层。



事故现场平面图




中方县永峰纺织有限公司租赁厂房所在（三楼）



事发现场位置图(三楼距离地面 10 米)



三楼生产车间

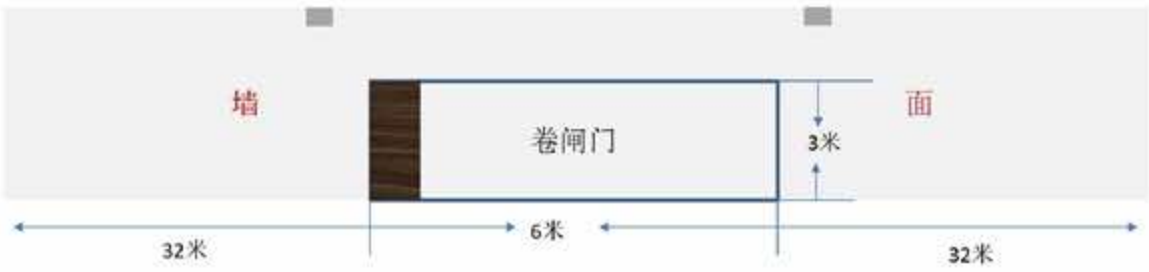

三楼卷闸门位置示意图



事发地点（事故发生时无防护栏杆）



卷帘门门锁（无法锁死）

（二）遇难人员勘验情况

根据中方县公安局花桥派出所现场勘验、尸表检验、调查走访等工作，综合认定遇难者周武符合意外高处坠落死亡特征。

五、事故原因分析及性质

（一）直接原因

1.安全防护措施不到位。机械吊台位置改装后防护栏杆未及时恢复，卷帘门不能正常上锁未及时修复，致使高处坠落风险长期存在；

2.周武安全意识不强，进入无安全防护措施的区域，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.中方县永峰纺织有限公司未落实企业安全主体责任，未制定安全管理制度和全员安全生产责任制，施工作业现场管理不规范；

2.相关方安全管理不到位，中方县永峰纺织有限公司与外聘人员未签订安全生产协议，未明确甲乙双方安全职责，未对作业人员进行安全交底和安全培训；

3.现场无安全警示标志和安全告知；

4.消防安全责任不落实。作业场所与休息场所在同一厂房和楼层；

5.中方县城市建设投资有限公司园区分公司安全监管不到位。作为业主单位，对永峰公司未及时安装防护栏的情况，虽多次告知，单位未及时落实或督促落实问题隐患整改。

（三）事故性质

经事故调查组认定，该起事故是一起**生产安全责任事故。**

六、相关单位安全生产存在的主要问题

1.中方县永峰纺织有限公司

企业安全生产主体责任履行不到位，一是未成立安全生产组织领导机构，无专人负责安全生产管理工作，其现场管理人员安全知识匮乏，无实际安全管理能力；二是未组织制定本企业安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案；三是对临聘人员未组织安全生产教育培训活动、未进行技术交底，且对厂区存在的风险未有效告知、警示；四是对临聘人员安全管理缺乏有效手段，未能及时制止和纠正临聘人员违章行为，致使临聘人员在工作之余习惯性违章（三楼吊装口抽烟）；五是因企业吊装设备的行为，直接导致在厂区吊装口产生了重大事故隐患，且企业对重大事故隐患未采取隐患整治和风险警示告知措施；六是企业无吊装作业相关吊装方案和审批、报备程序。

2.中方县城市建设投资有限公司园区分公司

作为业主单位，与中方县永峰纺织有限公司签订《标准厂房租赁合同书》，其中第五条第二项明确“乙方对租赁物及附属物负有妥善使用及维护责任，做好隐患排查，对出现的故障和危险应及时消除”，但未与之签订《安全生产协议书》专门对双方安全生产责任细化和明确；在日常巡查过程中，对发现的重大事故隐患虽多次督促整改，但未采取有效措施督促中方县永峰纺织有限公司落实到位。

3.中方产业开发区

中方产业开发区参照乡镇安全管理有关规定，履行安全生产属地管理责任，虽明确了班子成员安全生产工作职责，依托县应急管理局派驻安全管理服务人员进行园区安全管理工作，但其本身未建立安全生产委员会或安全生产领导小组，无内设专门安全管理机构和专职安全管理人员，安全监管力量、能力与实际安全监管需求不匹配；在与鸿鑫针织有限公司签订协议后，对后续三家企业入驻情况未及时跟进，致使对三家企业设备吊装过程缺乏有效监管，从而导致吊装过程造成的重大事故隐患长期存在，无法及时有效治理。

七、相关责任单位及责任人员处理建议

（一）中方县永峰纺织有限公司

中方县永峰纺织有限公司安全防护措施不到位，机械吊台位置改装后防护栏杆未及时恢复，卷帘门不能正常上锁未及时修复，未落实企业安全主体责任，未制定安全管理制度和全员安全生产责任制，施工作业现场管理不规范，与外聘人员未签订安全生产协议，未明确甲乙双方安全职责，未对

作业人员进行安全技术交底和安全培训，是本次事故发生的主要原因，对本起事故负有重要责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定，予以行政处罚。

1.周武，作为本起事故直接责任人及受害人，鉴于在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.姜洪波，作为企业法人代表，就企业安全生产方面没有开展任何工作，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）至第（七）项之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，予以行政处罚。

3.肖放成，作为中方县永峰纺织有限公司实际控制人及现场唯一管理人员，安全生产责任履行不到位，且在后续事故善后处置中不积极、不主动，造成严重不良社会影响，其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款之规定，建议县公安部门立案侦查，追究其刑事责任。

4.谢沛涛，作为中方县永峰纺织有限公司投资人及纺织设备安装调试工程实际决策人，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款、第二十八条第二款之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款规定，予以行政处罚。

（二）中方县城市建设投资有限公司园区分公司

中方县城市建设投资有限公司安全监管不到位，对永峰公司未及时安装防护栏的情况，虽多次告知，单位未及时落实整改情况，是本次事故发生的原因之一，对本起事故负有责任。建议向县委、县政府作深刻检讨。

1.胡朝，作为中方县城市投资建设有限公司工程部工作人员、新材料产业园标准化厂房项目甲方代表，未有效督促企业整治重大事故隐患，对事故负有责任，建议给予其诫勉谈话。

2.朱宗和，作为中方县城市投资建设有限公司园区分公司总经理，对公司园区项目资产安全管理负有领导责任，建议给予其书面诫勉。

（三）中方产业开发区

中方产业开发区参照乡镇安全管理有关规定，履行安全生产属地管理责任，对企业设备吊装过程缺乏有效监管、企业存在的重大事故隐患未督促及时整改到位，建议向县委、县政府作深刻检讨。

1.周雨，作为县应急管理局派驻中方产业开发区安全生产监管服务人员，代表县产业开发区履行安全管理和安全服务职能，安全生产工作职责履行不到位，建议给予其诫勉谈话。

2.杨扬，作为县产业开发区泸阳片区安全生产分管领导，对园区新进项目工厂失察，对事故负有责任，建议给予其书面诫勉。

八、事故防范和整改措施建议

1.中方县永峰纺织有限公司停止除重大隐患治理外的其他活动，加大安全生产投入，立即组织开展安全生产“三同时”建设，组建企业安全生产管理机构，配齐配强安全监管人员，健全完善安全生产管理规章制度和各岗位安全规程，强化企业安全生产宣传教育培训，依法为企业员工购买工伤保险，从严落实企业安全生产主体责任。各项安全生产基础

性工作落实完毕后，报县商科工信、应急管理部门及园区管委会联合审查后，方可进行试生产。

2.中方县城市投资建设有限公司加强项目资产安全管理工作，对涉及外租项目及时签订《安全生产协议》，明确双方安全生产管理职责，综合运用多种手段，督促外租项目承包单位安全生产主体责任落实。

3.中方产业开发区全面加强安全生产基础建设，设立并增强园区内设安全管理机构力量，强化安全监管人员能力水平，并采取购买服务方式，为园区企业安全生产保驾护航。同时，加强园区社会综合治理机构力量配备，确保积极、快速、稳妥、有效处置各类信访事件。

4.深入推进全县预防高处坠落专项行动，按照《中方县预防高处坠落事故专项行动实施方案》（中方安委〔2022〕17号）文件部署安排，各乡镇、县产业开发区、各有关部门再动员、再部署、再排查、再宣传，全面排查整治县域内各企业高处坠落风险点并有效治理，强化预防高处坠落宣传教育，防范类似事故再次发生。

中方县永峰纺织有限公司“7·18”高处坠落事故联合调查组

2022年9月7日