泰兴黄桥经济开发区
惠尔信机械（泰兴）有限公司
风电智能成套装备研发制造项目
“7•22”一般高处坠落事故调查报告

2025年7月22日9时50分左右，泰兴黄桥经济开发区惠尔信机械（泰兴）有限公司风电智能成套装备研发制造项目施工过程中，发生1起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失202万元（不含行政处罚款）。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，以及《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2025年8月19日，由市应急管理局牵头，市公安局、总工会派员组成泰兴黄桥经济开发区惠尔信机械（泰兴）有限公司风电智能成套装备研发制造项目“7•22”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会、检察院派员参加，对该起事故进行调查。事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定，于2025年9月5日出具专家鉴定意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《安全生产法》以及相关法律、法规的规定，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人的

处理建议以及事故防范、整改措施建议。

经调查认定，泰兴黄桥经济开发区惠尔信机械（泰兴）有限公司风电智能成套装备研发制造项目“7•22”一般高处坠落事故是一起因从业人员未正确佩戴劳动防护用品造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.惠尔信机械（泰兴）有限公司，略。

2.一旭机电设备（上海）有限公司，略。

3.江阴市惠尔信精密装备股份有限公司，略。

（二）事故相关人员情况

1.王某虎，男，身份证号码：略，一旭机电设备（上海）有限公司法定代表人，负责公司全面工作。

2.吴某，男，身份证号码：略，一旭机电设备（上海）有限公司工人。

3. 钱某鑫，男，身份证号码：略，惠尔信机械（泰兴）有限公司风电智能成套装备研发制造项目安全员。

（三）工程发包情况

2025 年 6 月，惠尔信机械（泰兴）有限公司与一旭机电设备（上海）有限公司签订《工程承包合同》，将风电智能成套装备研发制造项目设备外部布线及接线工作外包给一旭机电设备（上海）有限公司，合同约定工程量按人工考勤核算，单价 424 元/人工。同时，双方签订《环境、安全协议书》，《环境、安全协议》中明确惠尔信机械（泰兴）有限公

司需根据一旭机电设备（上海）有限公司提供名单开展安全培训，审核作业人员资质。一旭机电设备（上海）有限公司在施工过程中必须采取切实有效的环保和安全防护措施；有危险性作业时，现场须有安全人员进行监督，并设置危险区域标志等安全警告标识及必要的安全防范措施；需正确穿戴其工种所必须的安全防护用品；其所有到惠尔信机械（泰兴）有限公司的施工人员，都必须接受惠尔信机械（泰兴）有限公司的环保和安全教育培训，否则不得上岗；特殊岗位施工人员，必须持有国家认可在有限期内的证件，否则不得施工。根据调查，死者吴某到项目现场后未向惠尔信机械（泰兴）有限公司报告，直接被安排施工，一旭机电设备（上海）有限公司与工人约定的工价为310元和30的吃饭补助。

（四）事故发生经过


2025年7月22日上午，一旭机电设备（上海）有限公司人员吴某、孙某东、程某等人到达惠尔信机械（泰兴）有限公司项目施工现场。吴某前往冷芯机1号车间西南角南二跨C厂房西侧的作业区域冷芯机一层平台开展工作。9时50分左右，现场其他作业人员听到坠落声后，发现吴某坠入地坑。程某立即拨打120急救电话，吴某经泰兴市第二人民医院抢救无效死亡。

（五）事故现场勘验情况

事发地点位于惠尔信机械（泰兴）有限公司风电智能成套装备研发制造项目设备1号车间西南角，南二跨，C厂房西侧。1号车间为东西走向，东西长457.38米，南北宽238.35

米。涉事设备为江阴市惠尔信精密装备股份有限公司自研的冷芯机设备，冷芯机一层平台孔洞尺寸约为 475mm × 910mm，距离地坑底部大概 9 米，冷芯机一层平台中间为孔洞，平台上铺有木板，木板用于接线施工人员的工作平台，木板未固定在冷芯机的北侧。死者吴某头部朝东、身体侧躺，头部有大量血迹，脚下有一块掉落的用于平台上铺设的木板，头盔掉落在脚后方，身上未穿戴安全带。



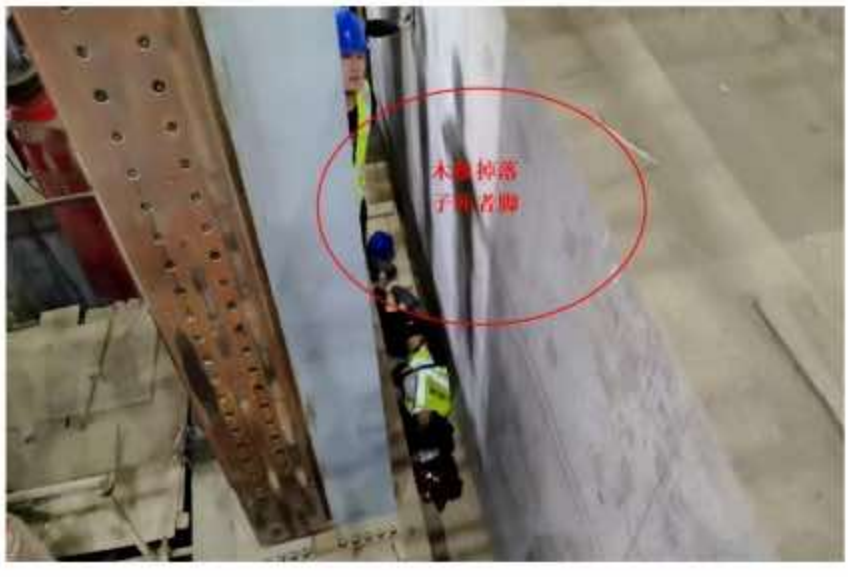

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，该事故造成直接经济损失202万元（不含行政处罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接事故报告后，市公安局、应急管理局和黄桥经济开发区等有关单位的负责人、工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并按照规定保护现场、开展勘验和证据收集工作，指导企业进行事故善后处理工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员第一时间呼喊求救，现场工人孙某东、程某等人立即下至地坑查看吴某受伤情况，程某拨打120。现场工人协助救护人员将吴某送往泰兴市第二人民医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

7月22日，吴某经抢救无效死亡。7月24日，经泰兴市黄桥镇社会矛盾纠纷调处中心调解，惠尔信机械（泰兴）有限公司、一旭机电设备（上海）有限公司和死者家属达成一致意见并签订《调解协议》：死者家属获得工亡赔偿和丧葬补助（**万元），善后处理完毕，未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，惠尔信机械（泰兴）有限公司、一旭机电设备（上海）有限公司等公司现场作业人员能够及时开展急

救、现场协助等工作，应急响应较为迅速。**综合评估：**惠尔信机械（泰兴）有限公司、一旭机电设备（上海）有限公司在事故发生后的应急处置适当，符合应急处置有关要求，应急处置流程、措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

吴某，忽视安全，未正确佩戴安全带[①]的情况下，在平台作业时未固定的木板发生移位滑落，吴某从孔洞坠入地坑，导致其坠落死亡。

（二）事故间接原因

1. 劳动防护用品监督使用不到位：一旭机电设备（上海）有限公司未建立劳动防护用品使用监督制度，未及时发现并纠正吴某未佩戴安全带的违规行为。

2. 安全管理不规范：一旭机电设备（上海）有限公司未及时将吴某进场信息报备惠尔信机械（泰兴）有限公司，导致惠尔信机械（泰兴）有限公司未对施工人员吴某进行培训。一旭机电设备（上海）有限公司未对吴某进行三级安全生产教育培训，未建立内部人员培训档案。

3. 危险区域安全标识与防范措施缺失：一旭机电设备（上海）有限公司施工人员在高处作业时未设置安全警告标识及必要的安全防范措施，在不具备安全条件的情况下施工作业。

4.现场安全隐患排查不到位。惠尔信机械（泰兴）有限公司现场安全员钱某鑫未及时发现支架上方用于人员行走

① **《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）3.0.5：**高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

的木板未固定、防护设施缺失等隐患，作为现场专职安全管理人员，履职不到位。

四、对有关责任单位处理建议及相关单位的履职情况

（一）事故相关单位

1. 一旭机电设备（上海）有限公司未履行单位安全管理主体责任，存在未督促劳动防护用品使用、未根据《协议》履行人员报备义务、未建立三级安全生产教育和培训档案、无法提供吴某入职后的安全培训记录、未落实作业监护制度等行为，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局按照相关法律法规的规定对其进行处理。

（二）地方党委政府履职情况

自惠尔信机械（泰兴）有限公司风电智能成套装备研发制造项目开工以来，黄桥经济开发区项目服务部实时跟踪项目进度。协调解决矛盾问题，保障项目按序时推进。每月开展现场检查指导，同时根据下发的在建项目文件要求开展工作,对于检查过程中发现的问题现场给予指导，要求在规定时间内整改到位并形成台账资料。**综合分析：**调查中未发现黄桥经济开发区对事故企业安全生产监管方面未履职情况。

五、对有关责任人员的处理建议

吴某，男，身份证号：略，一旭机电设备（上海）有限公司工人，已取得有效的高处作业特种作业证，其在从事作业过程中，未正确佩戴安全带，站立在未固定的木板上作业导致木板滑落，其踩空坠落死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

钱某鑫，男，身份证号：略，惠尔信机械（泰兴）有限公司风电智能成套装备研发制造项目现场安全员，未发现支架上方用于人员行走的木板未固定、防护设施缺失等隐患，对作业人员劳动防护用品佩戴情况巡查不到位，未对进场人员实行全程身份核验与培训情况跟踪管理，建议由市应急管理局按照相关法律法规的规定对对其进行处理。

六、事故主要教训

（一）高风险作业防护失控，安全设施形同虚设：一旭机电设备（上海）有限公司高处作业环节未落实基础防护要求，冷芯机一层平台孔洞未设置固定防护设施，仅铺设未固定的木板作为临时工作平台，且未在该高风险区域设置明显安全警示标志；作业人员未正确佩戴安全带，“有防护不使用、有风险无警示”的双重漏洞，直接导致坠落事故发生。

（二）企业主体责任悬空，安全教育培训流于形式：一旭机电设备（上海）有限公司未根据协议履行人员报备培训义务、内部未建立安全生产教育和培训档案、无法提供吴某入职后的安全培训记录，导致作业人员安全意识薄弱，违规操作行为未被及时纠正，安全管理链条出现断档。

（三）外包安全管理失序，责任追溯存在盲区：惠尔信机械（泰兴）有限公司作为项目建设单位，虽与外包单位签订安全协议，但未对进场人员实行全程身份核验与培训情况跟踪管理。

七、事故整改和防范措施

1. **一旭机电设备（上海）有限公司：**深刻反思事故根源，

全面排查高风险作业环节，确保孔洞防护、警示标志设置符合《安全生产法》第三十五条及相关技术规范要求，杜绝“临时设施不固定、风险区域无警示”问题。强化现场安全监管力度，增加高风险作业区域巡查频次，重点检查劳动防护用品佩戴、防护设施完好性等情况，对违规操作行为立即制止并严肃追责；在接到事故报告一个月内将事故防范和整改措施报市应急管理局。

2. **惠尔信机械（泰兴）有限公司：**完善事故隐患排查治理制度，明确隐患排查责任人和整改时限，确保排查记录可追溯、整改情况有验收。

3.黄桥经济开发区管理委员会：以此次事故为警示，在辖区内开展在建工程、装饰装修等施工活动排查，建立动态台账，强化施工过程的监管，要重点强化高处作业、外包管理、隐患排查等关键环节，督促企业落实安全生产主体责任。加强对企业安全生产法律法规宣贯力度，提升企业安全管理意识。并在接到事故报告一个月内将事故防范和整改措施报市应急管理局。

泰兴黄桥经济开发区

惠尔信机械（泰兴）有限公司

风电智能成套装备研发制造项目

“7·22”一般高处坠落事故调组