周宁县李墩镇“9.27”一般高坠事故调查报告

编制单位：周宁县李墩镇“9.27”事故调查组

编制日期：2025年1月8日

目录

一、事故基本情况

（一）死者基本情况

（二）涉事人员基本情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2.善后工作情况

3.法医鉴定情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因

（二）间接原因

四、有关单位调查情况（缺是否履职到位及处理意见）

（一）福建国兴机械有限公司

（二）李墩镇人民政府

（三）周宁县应急管理局

（四）周宁县工业和信息化局

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）魏 XX

（二）福建国兴机械有限公司

（三）谢 XX

（四）尹 XX

六、事故整改和防范措施

福建国兴机械有限公司

周宁县李墩镇“9.27”一般高坠事故调查报告

2025年9月27日13点10分，在周宁县李墩镇福建国兴机械有限公司，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》及国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的相关规定要求，经周宁县人民政府批准，于2025年10月9日，立即成立了由县应急局局长为组长，政府办二级主任科员、县工信局二级主任科员为副组长，应急局、工信局、公安局、总工会、李墩镇等人员组成的周宁县李墩镇“9.27”事故调查组（以下简称调查组）。并邀请纪委监委、检察院列席相关会议。在现场勘察、查阅资料和询问有关当事人的基础上，经综合分析，并调查认定，“9.27”事故是一起因安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）死者基本情况

魏XX，死者，性别：男，民族：汉，年龄：57岁，身份证号:3522XXXXXXXX，系福建国兴机械有限公司全自动倒水（铁水）工。

（二）涉事人员基本情况

1.陈XX，性别：男，民族：汉，年龄：48岁，身份证号:3522XXXXXXXX，系福建国兴机械有限公司的后勤维修。

2.李XX，性别：男，民族：汉，年龄：60岁，身份证号:

3522XXXXXXXX，系福建国兴机械有限公司的操作工。

3.尹XX，性别：女，民族：汉，年龄：40岁，身份证号：5330XXXXXXXX，系福建国兴机械有限公司的安全员。

4.邱XX，性别：男，民族：汉，年龄：67岁，身份证号：3501XXXXXXXX，系福建国兴机械有限公司的主要负责人（实际管理人）。

5.杨XX，性别：男，民族：汉，年龄：42岁，身份证号：5222XXXXXXXX，系福建国兴机械有限公司的生产厂长。

6.王XX，性别：男，民族：汉，年龄：59岁，身份证号：3501XXXXXXXX，系福建国兴机械有限公司的董事长。


7.谢XX，性别：男，民族：汉，年龄：49岁，身份证号：5129XXXXXXXX，系福建国兴机械有限公司的法人代表。

（四）事故发生经过

2025年9月27日，福建国兴机械有限公司员工魏XX，因厂房搬迁，在一号车间位置拆卸食堂顶部盖板时，从食堂顶部3.6米高处坠落，当场失去意识，经抢救无效死亡。

（五）事故现场

宁德市周宁县李墩镇福建国兴机械有限公司厂房为钢结构，总共一层，厂内光线充足。事故发生地点为宁德市周宁县不锈钢深加工产业园福建国兴机械有限公司一号车间厨房。事故现场未设置脚手架及防护网。

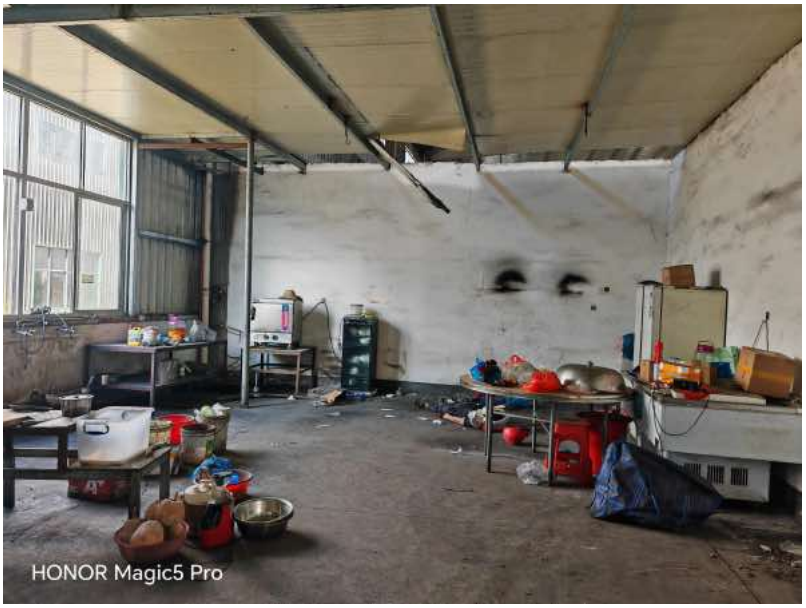

（六） 人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失 125 万。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 9 月 27 日下午 13 时 10 分，福建国兴机械有限公司一号车间厨房发生一起事故。车间自动倒铁水工魏 XX，在一号车间厨房拆卸厨房顶层盖板时，踩空失衡从 3.6 米顶层盖板处坠落，当场失去意识，同车间的工人陈 XX，马上喊来了安全员尹 XX，尹 XX 随后和公司负责人杨 XX 及公司实际负责人邱 XX 报告情况，并拨打了 120 急救电话，由于伤者情况不明未敢施展急救措施，随后经 120 医生赶到现场，进行抢救施救，后经施救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

接到事故报告后，县公安局、应急局、工信局、园区管委会、李墩镇、李墩派出所等部门均派员第一时间赶赴现场开展应急处置措施，一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场，对事故现场等进行封控；二是要求企业立即停工整改，防止类似事故再次发生；三是李墩派出所对事发现场的相关人员开展前期调查

工作；四是要求涉事单位配合乡镇做好死者家属的善后安抚工作。此次事故救援过程中县公安局、应急局、工信局、园区管委会、李墩镇政府、李墩派出所等部门响应及时、迅速，有序、现场处置得当，未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

120急救车医生于2025年9月27日13:34到达现场对伤者魏XX施救，14:10医生宣布抢救无效死亡。

2.善后工作情况

2025年9月28日，李墩镇人民政府、司法所等相关部门参与善后调解及安抚工作，得到死者家属谅解，帮助魏XX家属与福建国兴机械有限公司达成善后赔偿协议，赔偿金额人民币125万元整。

（四）法医鉴定情况

2025年9月27日周宁县应急管理局委托福建正扬司法鉴定所对死者魏XX进行尸表检验，死者魏XX在工作时高坠死亡。法医学尸体检验见：口唇，双耳，左手甲床发绀；后枕部触及头皮下血肿，其中见挫擦痕；颈椎骨折，触及异常活动，提示颈脊髓损伤；双侧胸腔可抽出不凝固血液，提示胸腔脏器破裂出血；左手第4,5指可见散在挫擦痕伴表皮剥脱。根据检验情况，综合分析，结合案情，死者魏XX符合高坠死亡的损伤特点。死者魏XX符合由于高坠致颅脑损伤，颈椎骨折，颈脊髓损伤，肋骨骨折，胸腔脏器破裂出血致呼吸心搏骤停死亡。

鉴定意见：根据检验情况，结合案情，死者魏XX符合由于高坠致颅脑损伤，颈椎骨折，颈脊髓损伤，肋骨骨折，胸腔脏器破裂出血致呼吸心搏骤停死亡。

（五）事故应急处置评估

县公安局、应急局、工信局、园区管委会、李墩镇政府、李墩派出所及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

现场作业人员魏XX安全意识淡薄，未取得高处作业证，未按现场负责人工作安排在厨房地面上接拆卸下来的盖板，并且未上报现场负责人和公司，在未佩戴安全绳的情况下私自上厨房顶部跟陈XX一起拆卸厨房盖板，从3.6米顶板高处坠落导致事故发生。

（二）间接原因

福建国兴机械有限公司现场安全管理混乱、现场监督人员缺失，未开高处作业票、未对进场人员进行资格审核，现场未采取有效安全防护措施（未搭建脚手架，拉安全防护网、工人未佩戴安全绳），安全风险辨识不到位，导致事故发生。

四、有关单位调查情况

（一）福建国兴机械有限公司

福建国兴机械有限公司现场安全管理混乱、现场监督人员缺

失，未开高处作业票、未对进场人员进行资格审核，现场未采取有效安全防护措施（未搭建脚手架，拉安全防护网、工人未佩戴安全绳），安全风险辨识不到位。2025 年 9 月 7 日向李墩镇政府、县应急局、工信局、园区管委会等部门报备停产报告。

（二）李墩镇人民政府

李墩镇人民政府于 2025 年 4 月 27 日召开 2025 年五一节假日安全生产工作部署会议；于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年安全生产月工作部署会议；于 2025 年 8 月 19 日召开了 2025 年第三季度安全生产工作部署会议。并于 2025 年 9 月 7 日收到了福建国兴机械有限公司的停产报告。

（三）周宁县应急管理局

紧密结合安全生产治本攻坚三年行动，督促行业企业严格落实主体责任。**一是**督促企业做好事故隐患自查自改工作，督促企业按月报送隐患排查治理台账。**二是**加强企业主要负责人（安全生产管理人员）的安全教育培训，2025 年，组织开展安全教育 4 场次。**三是**开展金属冶炼（黑色金属铸造）专题培训，开展 2025 年 2 月 18 日至 21 日，组织福建国兴机械有限公司前往省委党校参加金属冶炼（黑色金属铸造）专题培训班 1 场，脱产培训 4 天。**四是**开展专家指导服务工作，聘请专家对该公司进行一次全面的隐患排查治理和安全生产指导服务工作。**五是**督促企业建立并落实企业内部隐患举报奖励制度、内部安管理制度等工作。**六是**督促企业做好岁末年初、五一节、中秋国庆假等重要节日节点的安全生产工作。并于 2025 年 9 月 7 日收到了福建国兴机械有限公司的停产报告。

（四）周宁县工业和信息化局

截止 9 月 27 日，周宁县工业和信息化局开展李墩工业园区工业企业安全生产检查 14 家次(4 月 17 日 2 次,5 月 29 日 4 次，7 月 8 日 7 次、9 月 10 日 1 次），共排查安全隐患问题 13 个，均已整改到位，其中 4 月 17 日对福建国兴机械有限公司进行安全检查，发现隐患问题 2 个，分别为部分员工工作期间未佩戴安全帽、安全生产培训教育记录不全，已要求企业加强员工安全教育，进入生产车间必须佩戴安全帽，并及时记录后续安全教育培训材料；开展 4 次安全生产工作部署会议，分别为前三个季度防范重特大安全生产事故会议、2025 年节后复工复产安全生产专题会议；6 月 20 日联合县应急局、李墩镇人民政府等单位于李墩不锈钢深加工产业园区开展“安全生产月”活动。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）魏 XX

现场作业人员魏 XX 安全意识淡薄，未取得高处作业证，未按现场负责人工作安排在厨房地面上接拆卸下来的盖板，并且未上报现场负责人和公司，在未佩戴安全绳的情况下私自上厨房顶部跟陈 XX 一起拆卸厨房盖板，从 3.6 米顶板高处坠落导致事故发生。对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，不再予以追究。

（二）福建国兴机械有限公司

福建国兴机械有限公司现场安全管理混乱、现场监督人员缺失，未开高处作业票、未对进场人员进行资格审核，现场未采取有效安全防护措施（未搭建脚手架，拉安全防护网、工人未佩戴

安全绳），安全风险辨识不到位。对本次事故的发生负有责任。建议由周宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》对其予以行政处罚。

（三）邱 XX

邱 XX，系福建国兴机械有限公司的主要负责人（实际管理人）。对企业安全管理不到位，规章制度落实不到位，督促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对此次事发的发生负有领导责任。建议由周宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》对其予以行政处罚。

（四）尹 XX

福建国兴机械有限公司安全员。未履行安全生产管理职责，对员工的监督管理不到位，未在现场设置安全防护措施，对事故的发生负有责任，建议福建国兴机械有限公司依据公司制度对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

此次事故的发生，再次暴露了企业在安全生产管理存在的不足，安全生产主体责任落实不到位、有关现场安全管理人员及工人安全意识薄弱等问题。为预防类似事故再次发生，福建国兴机械有限公司应针对存在的问题采取以下整改和防范措施:

要深刻吸取事故教训，严格落实本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度，进一步完善相关安全管理制度，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督，保证各项安全生产规章制度得到有效执行。要进一步强化安全生产主体责任意识，及时开展各类安全检查，排查并消除安全隐患，发现安全问题应当及时督

促整改，加强安全教育培训考核，严格落实特种作业人员持证上岗作业，落实企业主体责任。

周宁县李墩镇“9.27”事故调查组

2025年12月29日