广西都安录发矿业有限公司
“5.24”物体打击事故调查报告

2025年5月24日7时20分许，广西都安录发矿业有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡。为查明事故原因，吸取事故教训，预防和遏制类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，自治县人民政府立即成立了由自治县党委常委、常务副县长罗闯任组长，自治县政府办、应急、公安、自然资源、生态环境、工信商务、市场监管、人社局、总工会以及澄江镇人民政府等单位人员组成的事故调查组。调查组按照事故“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）项目来源

2020年1月13日，广西都安录发矿业有限公司通过采矿权网上公开挂牌出让方式取得都安澄江镇古仪建筑石料用灰岩矿采矿权。2020年4月16日，河池市自然资源局与广西都安录发矿业有限公司签订采矿权出让合同，确定生产规模为200万吨/年，出让20年。2020年5月26日，广西都安录发矿业有限公司向自治县发展和改革局进行项目备案登记。

（二）企业基本情况

广西都安录发矿业有限公司成立于2015年11月17日，统一社会信用代码为91451228MA5K9Y7W2Q，所属行业为非金属矿物制品业，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），在都安瑶族自治县市场监督管理局登记注册成立，注册资金6000万元，法定代表人为韦**，注册地址为广西河池市都安瑶族自治县澄江镇红渡村古仪队碳酸钙产业园内，经营范围为非煤矿山矿产资源开采；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑用石加工；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；水泥制品制造；水泥制品销售；再生资源加工；再生资源销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；砼结构构件制造；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；土石方工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

该企业依法取得采矿许可证、安全生产许可证、固定污染物排污登记证、取水许可证。采矿许可证证号为C4512002020117100150945，有效期截止2040年11月17日；安全生产许可证证号为（桂M）FM安许证字〔2021〕0025号，有效期截至2024年11月29日；固定污染物排污登记证登记编

号为91451228MA5K9Y7W2Q001X，有效期截至2025年11月18日；取水许可证编号为D451228G2025-0004号，有效期截止2029年1月11日。

2024年11月，广西都安录发矿业有限公司委托广西职安科技发展有限公司（具有安全评价机构资格证，证书编号为APJ-（桂）-008，有效期截至2026年8月2日）开展安全现状评价报告。2025年5月，广西职安科技发展有限公司出具《广西都安录发矿业有限公司都安澄江镇古仪建筑石料用灰岩矿（一采区）安全现状评价报告》，评价结论为广西都安录发矿业有限公司都安澄江镇古仪建筑石料用灰岩矿（一采区）对主要危险源和有害因素进行了有效控制，采矿主体工程及相应辅助生产设施安全设施符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》《金属非金属矿山安全规程》《安全设施设计》等规定要求，具备安全生产条件。目前，该企业尚未取得新的安全生产许可证。

（三）事故现场勘察情况

事故中心现场位于广西都安录发矿业有限公司都安澄江镇古仪建筑石料用灰岩矿（一采区）192米平台。上方300米平台有浮石滑落痕迹。桂AA561k车辆仰翻，主驾驶位被一块约0.2立方米的落石卡住，车顶前半部门几乎全部凹陷，车辆周围有多块落石散落，体积0.2立方米至1.2立方米不等。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年5月24日7时20分许，广西都安录发矿业有限公司职工蓝**驾驶桂AA561k从红渡村河边队路段开往矿区，当车辆

行至矿区192米平台时被300米平台上浮石滚落砸中，造成车辆仰翻，主驾驶位被一块约0.2立方米的落石卡住，蓝**头部被石头砸伤，经抢救无效死亡。

（二）事故应急救援及处置情况

事故发生后，现场人员朱**、熊*、陈**、王**4人在山上听到砰一声，同时听到有人喊“出事了”，就立即赶赴事故现场。朱鹏举拨打120和119电话。估计30分钟许，消防救援大队相关人员和澄江镇医疗救护人员到场，消防救援大队、澄江镇卫生院会同企业勾机师傅把车辆转翻过来，120医护人员经现场抢救确认蓝**经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，现场作业人员朱**第一时间报告吴**。吴**立即报告矿长韦**，韦**接报后立即报告自治县应急管理局。自治县应急管理局接报后及时报告自治县党委、自治县人民政府和河池市应急管理局，同时立即派员赶赴事故现场指导广西都安录发矿业有限公司做好应急救援工作。

（四）事故善后处理情况

120医护人员经现场抢救确认蓝**经抢救无效死亡后，广西都安录发矿业有限公司矿长韦**第一时间通知死者家属进行协商。5月24日17时，广西都安录发矿业有限公司与死者家属3人在矿场办公室召开协调会。双方于18时达成赔偿协议，同意一次性赔偿133万元。5月24日18时30分，广西都安录发矿业有限公司通过转账方式将133万元转入蓝**爱人银行账号；5月24日19时，死者家属将死者运出矿场，自行进行安葬，善后处理工作结束。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）死亡人员情况

蓝**，男，42岁，身份证号码：452730**********，家庭住址：都安瑶族自治县澄江镇******。

（二）直接经济损失

直接经济损失133万元，包括死亡赔偿金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。

四、事故调查情况

按照事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组对事故现场仔细勘查，进行了调查询问取证工作，收集和掌握了第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

事故发生在位于广西都安录发矿业有限公司都安澄江镇古仪建筑石料用灰岩矿（一采区）192米平台。**（详见图1至图3）**

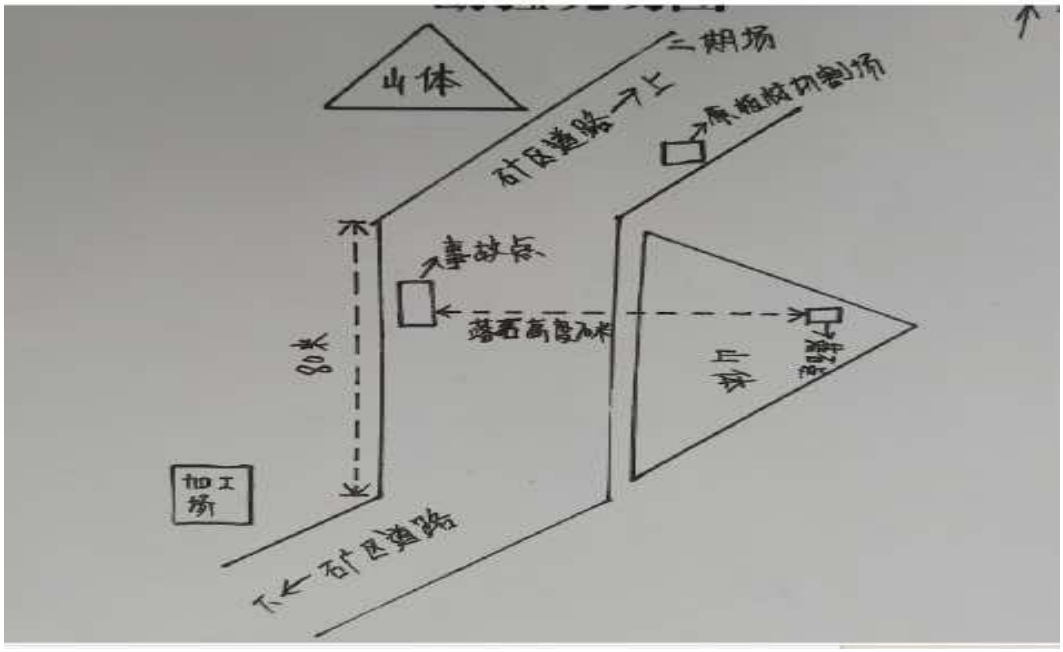


图 1　现场勘察图



图 2　事故现场图



图 3　浮石坠落图

现场勘察发现，矿山公路沿线无任何安全警示标志，这说明企业在现场安全管理工作重视不够。

经调取企业安全教育培训台账和死者蓝**安全教育档案发现，企业对员工蓝**主要进行复工教育培训，开展的三级安全教育培训也是复工工人三级安全教育培训，没有按照《生产经营单位培训规定》对蓝**从事的岗位进行有针对性的岗位安全操作、自救互救和应急知识培训；从企业开展的日常安全教育培训台账来看，新员工安全教育培训仅有培训标题性内容，无具体针对性培训内容，对日常的安全生产技术知识培训，如 2025 年 4 月 14 日的培训活动中，主持人是韦**，授课人是韦*，但在培训记录中没有韦*授课内容，但有韦**培训讲解内容，讲解内容仅有培训知识大纲式讲解，无针对性知识。可见矿山企业对安全生产培训教育工作流于形式，工作不严不实。

经调取日常安全检查和安全隐患排查整治记录表来看，日常安全检查表记录的隐患数与安全生产隐患排查表记录表登记的隐患明显不符。如 2025 年 3 月 17 日，日常检查记录反映的隐患的运输车桂 M08335 轮胎漏气，而隐患排查整治表反映的隐患是重大隐患整改区同一作业平台两台挖掘机安全距离不足 50 米。这说明企业不重视安全隐患治理工作，工作不深不细。

经调取企业边坡巡查、监测记录来看，企业 2025 年 1 月和 2 月开展边坡检查 6 次，3 月和 4 月开展边坡检查 8 次，5 月

开展边坡检查11次。而企业提供的中建材广西勘测规划设计有限公司编制的《都安澄江镇古仪建筑石料用灰岩矿边坡治理工程设计报告**》明确规定，企业对边坡例行维修检查时要做到，施工期间维护频率为3次/周，雨季1次/天，暴雨期及雨后数天内为2次/天。从我县情况来看，2025年1月至4月以干旱天气为主，5月3日以来一直以雨天为主。显然，企业边坡检查流于形式。**

经调取企业提供的安全生产责任制、安全生产管理制度和安全技术操作规程文本来看，企业没有印发的边坡安全巡查、监测工作责任制、规章制度和操作规程，边坡安全管理工作有漏洞。

四、事故发生的原因分析及事故性质认定

（一）原因分析

1.直接原因：从2025年5月6日以来，企业在边坡监测时已多次发现爆破后边坡有浮石岩体在采矿活动下不稳定，但排险不到位，致使蓝**应当预知开采场所有浮石滚落危险而没有预知，驾驶机动车辆在矿山公路上行驶，是酿成“5.24”物体打击事故的直接原因。

2.间接原因：

（1）广西都安录发矿业有限公司安全管理不到位，安全生产检查和隐患治理流于形式，没有按照**《**都安澄江镇古仪建筑石料用灰岩矿边坡治理工程设计报告**》规定的边坡检查频率开展边坡检查和监测，**从2025年5月6日以来在边坡监测时已多次发生爆破后边坡有浮石均没有处理到位，也没有在可能有浮石边坡沿线设置安全警示标志，没有向从业人员如实告知作业

场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施是酿成“5.24”物体打击事故的第一个间接原因。

（2）广西都安录发矿业有限公司主要负责人履行职责不到位，没有将边坡安全管理制度纳入企业安全生产责任制、规章制度和操作规程内容，没有严格按照**《**都安澄江镇古仪建筑石料用灰岩矿边坡治理工程设计报告**》履行边坡检查职责，没有结合企业风险实际制定矿场人员进入安全确认审批，**是酿成“5.24”物体打击事故的第二个间接原因。

（3）广西都安录发矿业有限公司专职安全管理人员履行不到位，没有结合雨季每天开展边坡检查和监测，没有将边坡检查和监测、浮石处理的隐患纳入安全隐患排查治理和日常检查重点内容，是酿成“5.24”物体打击事故的第三个间接原因。

（二）**事故性质定性。**广西都安录发矿业有限公司由于排险不到位，致使采场浮石滚落，造成“5.24”物体打击一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及事故责任者的处理建议

（一）广西都安录发矿业有限公司：广西都安录发矿业有限公司安全管理不到位，安全生产检查和隐患治理流于形式，没有按照**《**都安澄江镇古仪建筑石料用灰岩矿边坡治理工程设计报告**》规定的边坡检查频率开展边坡检查和监测，**从2025年5月6日以来在边坡监测时已多次发生爆破后边坡有浮石均没有处理到位，也没有在可能有浮石边坡沿线设置安全警示标志，没有向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第四十四条规定，对事故发生负有管理责

任，建议由自治县应急管理局立案处理。

（二）韦：**广西都安录发矿业有限公司主要负责人，未能按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定履行法定职责，没有将边坡安全管理制度纳入企业安全生产责任制、规章制度和操作规程内容，没有严格按照《都安澄江镇古仪建筑石料用灰岩矿边坡治理工程设计报告》履行边坡检查职责，没有结合企业风险实际制定矿场人员进入安全确认审批，**在事故的发生负有主要领导责任，建议由自治县应急管理局立案处理。

（三）蓝：**广西都安录发矿业有限公司安全管理人员，未能按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定履行法定职责，没有结合雨季每天开展边坡检查和监测，没有将边坡检查和监测、浮石处理的隐患纳入安全隐患排查治理和日常检查重点内容，在事故的发生负有安全管理责任，建议由自治县应急管理局立案处理。

六、事故防范和整改措施

（一）广西都安录发矿业有限公司要认真总结吸取此次事故教训，落实安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定建立完善并落实全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，严格按照《都安澄江镇古仪建筑石料用灰岩矿边坡治理工程设计报告》**履行边坡检查职责，在可能产生浮石等较大危险区域设置安全警示标志，有针对性开展安全教育和培训，增强安全检查和隐患治理，预防类似事故发生。**

（二）广西都安录发矿业有限公司主要负责人要严格按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定履行法定职责，

要结合企业实际修订完善安全生产责任制、规章制度和操作规程，建立安全确认审批制度，建立全员安全生产责任制，预防和遏制各类事故发生。

（三）广西都安录发矿业有限公司安全管理人员要严格按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条履行法定职责，结合企业实际加强边坡危石、浮石检查和治理，每天开展安全检查，严格执行安全确认审批制度，制止和纠正违章冒险作业行为，提升企业安全生产管理水平。

（四）自治县应急管理局要加强企业安全管理和业务指导，督促企业严格执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《金属非金属矿山安全规程》，建立和落实安全风险分级管控和隐患排查双预防工作机制，防范化解安全风险。

附件：广西都安录发矿业有限公司“5·24”物体打击事故调查组成员名单

广西都安录发矿业有限公司

“5·24”物体打击事故调查组

2025年6月20日