大连天翼建筑劳务工程有限公司“6·8”高处坠落事故调查报告

“6·8”事故调查组

2023年7月

大连天翼建筑劳务工程有限公司“6·8”高处坠落事故调查报告

2023年6月8日11时许，大连天翼建筑劳务工程有限公司在“龙湖中德开·春江悦茗”（地址：开发区浑河六街）施工现场，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

接到事故报告后，经开区管委会领导高度重视，立即指派经开区应急管理局、经开区公安分局、经开区建设管理部等有关部门领导和工作人员第一时间赶到事故现场进行应急处置和初步勘查。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，经开区管委会授权经开区应急管理局负责组织经开区公安分局、经开区建设管理部、铁西区总工会等有关部门领导及相关工作人员，按照有关法律法规规定，依法组成大连天翼建筑劳务工程有限公司“6·8”高处坠落事故联合调查组（以下简称事故调查组），邀请铁西区监察委派员参加，开展事故调查工作。事故调查组要求事故相关单位做好死者家属善后安抚和社会稳定工作。责令相关责任单位立即召开全员警示教育会，通报事故发生有关情况，并对事故发生施工项目进行隐患排查，坚决杜绝同类事故发生。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致

的现场勘查、调查取证、综合分析和反复论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议。针对事故原因及事故单位暴露的突出问题，提出事故预防措施和整改建议。经开区安委会办公室针对近期建设领域建筑施工事故多发情况，约谈了经开区建设管理部相关负责人。现将有关情况报告如下：

一、相关单位概况

（一）事故单位（劳务分包单位）概况

企业名称： 大连天翼建筑劳务工程有限公司（以下简称大连天翼公司）

类　　型： 有限责任公司

法定代表人：张某涛

营业期限：自 2020 年 12 月 14 日至长期

住　　所：辽宁省大连市 XX 市 XX 乡 XXX 屯

统一社会信用代码：912102XXXXXXXX8J73

经营范围：许可项目：建筑劳务分包，地质灾害治理工程施工，文物保护工程施工，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑智能化工程施工，各类工程建设活动，电力设施承装、承修、承试，民用核安全设备安装，燃气燃烧器具安装、维修，施工专业作业，住宅室内装饰装修，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：对外承包工程，园林绿化工程施工，体育场地设

施工程施工，普通机械设备安装服务，土石方工程施工，金属门窗工程施工，渔港渔船泊位建设，家具安装和维修服务，家用电器安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

建筑施工资质证书编号：D321172195

有效期：至 2026 年 03 月 01 日

资质类别及等级：施工劳务不分等级

模板脚手架专业承包不分等级

安全生产许可证编号：（辽）JZ 安许证字 [2021]017036

有效期：2021 年 03 月 16 日至 2024 年 03 月 15 日

（二）专业分包单位概况

企业名称： 大连金吉泰建筑工程有限公司（以下简称大连金吉泰公司）

类　　型： 有限责任公司（法人独资）

法定代表人： 孙某义

统一社会信用代码：912102XXXXXXXJT55

营业期限：2018 年 03 月 09 日至长期

住　　所：辽宁省大连市 XXX 区 XXXXX 号

注册资本：人民币壹亿贰仟万元整

经营范围：建筑工程施工；室内外装饰装修工程设计、施工；建筑幕墙工程施工；建筑金属、玻璃幕墙工程施工；金属门窗设计、现场安装及销售；土石方工程施工；建筑装饰工程施工、机电工程安装施工；环保工程施工；钢结构工程施工；市政工程施工；园林景观工程施工；电子与智能化工程、消防设施工程、防

水防腐保温工程、特种工程（建筑物纠偏和平移、结构补强、特殊设备起重吊装、特种防雷）、石油化工工程、城市及道路照明工程、地基基础工程设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

建筑施工资质证书编号：D221107906

有效期：至 2024 年 12 月 23 日

资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级

建筑幕墙工程专业承包壹级

电子与智能化工程专业承包贰级

消防设施工程专业承包贰级

防水防腐保温工程专业承包贰级

特种工程（结构补强）专业承包不分等级

特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级

特种工程（特种防雷）专业承包不分等级

安全生产许可证编号:（辽）JZ 安许证字[2019]012445-1/2

有效期：2022 年 01 月 14 日至 2025 年 01 月 13 日

（三）总包单位概况

企业名称： 大连金广建设集团有限公司（以下简称大连金广公司）

类　　型： 有限责任公司

法定代表人：衣某斌

统一社会信用代码： 912102XXXXXXX325D

营业期限：自 1986 年 7 月 10 日至长期

住　　所：辽宁省大连市 XX 区 XX 路 XXX 号

注册资本：人民币拾贰亿元整

经营范围：建筑工程施工总承包特级、钢结构工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级；建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级；普通货物运输；搬运装卸；土石方搬运装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

建筑施工资质证书编号：D121076988

有效期：至 2023 年 12 月 31 日

资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级（可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务）

钢结构工程专业承包壹级

安全生产许可证编号：（辽）JZ 安许证字 [2011]000003

有效期：2023 年 02 月 17 日至 2026 年 02 月 16 日

（四）工程监理单位概况

企业名称： 沈阳市工程建设监理咨询有限公司（以下简称沈阳市工程建设监理公司）

类　　型： 有限责任公司

法定代表人： 孙某

统一社会信用代码： 912101XXXXXXXX933H

营业期限： 自 1995 年 01 月 11 日至 2025 年 01 月 11 日

住　　所： 沈阳市 XX 区 XX 街 XX 号

注册资本： 人民币陆佰万元整

经营范围： 许可项目：建设工程监理，单建式人防工程监理，工程造价咨询业务，建设工程质量检测，室内环境检测（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工程管理服务，土地整治服务，招投标代理服务，信息技术咨询服务，安全咨询服务，档案整理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

资质证书编号：E121005542-4/2

有效期：至 2024 年 08 月 23 日

资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级；电力工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；机电安装工程监理甲级。

可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（五）事故现场勘察

事故发生在园区 6 号楼（见图 1、图 2，施工现场最东侧由北向南第二栋楼）1 单元 14 楼 1 门北卧室窗台处，正对 14 楼消防连廊，窗台护栏为敞开状态，窗外前期遮挡坠物用外墙保温挤塑板已断裂，消防连廊外表面处有破损痕迹（见图 3）。14 楼 1 单元消防连廊门口用钢管封死，门口处停放一个悬空吊篮（见图 4），在外力作用下呈小尺度自由运动，吊篮南侧与北卧室窗台持平，在窗台处用手可触碰到吊篮（见图 4）。董某宝（死者）坠落在 6 号楼 1 单元 1 楼 1 门北卧室窗外地面，呈瘫坐状，头部位置向外，在 1 楼 1 门北卧室墙外（坠落处）外墙保温板表面有明显的损伤痕迹（见图 5）。



图 1　6 号楼建筑物外观（左图为南侧，右图为北侧）



图 2　6 号楼 14 楼 1 单元 1 门北卧室阳台



图 3　14 楼消防连廊大门



图 4　6 号楼 14 楼 1 单元消防连廊吊篮



图 5　6 号楼 1 单元 1 门北侧阳台外侧（死者坠落点）

（六）工程发包总体概况

“龙湖中德开·春江悦茗”是沈阳恒轩置业有限公司开发的居住商业用地，该项目于 2021 年 4 月 23 日取得《建筑工程施工许可证》，2023 年 3 月 30 日取得《建设工程规划许可证》，规划建单体共计 29 个，预计 2023 年 9 月 30 日完成首批次交付。大连金广建设集团有限公司于 2021 年 4 月 8 日以 504712025.98 元中标“龙湖中德开·春江悦茗”地块项目，且为 EPC 总承包工程，沈阳市工程建设监理咨询有限公司为该项目监理单位。2022 年 10 月大连金广建设集团有限公司将项目精装分包给大连金吉泰建筑工程有限公司，2022 年 11 月大连金吉泰建筑工程有限公司将项目精装工程劳务分包给大连天翼建筑劳务工程有限公司。

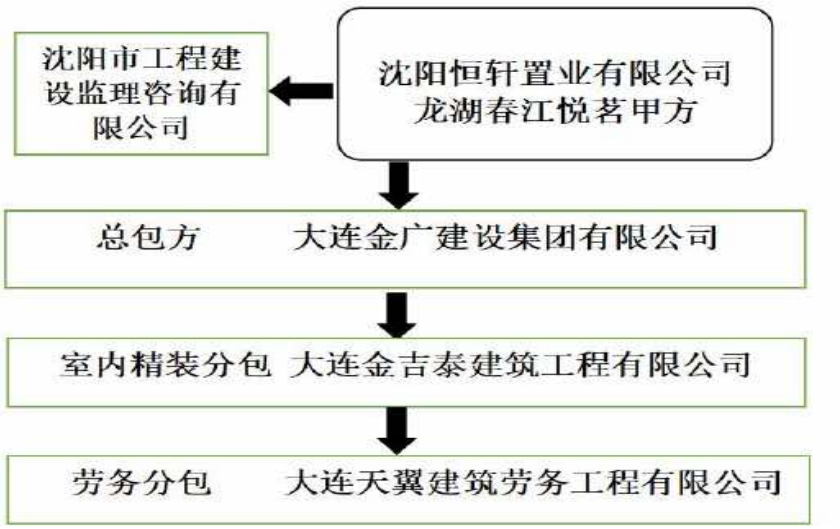


图 6 “龙湖中德开·春江悦茗”项目居住商业用地发包过程

二、事故发生经过、应急处置和善后处理情况

（一）事故发生经过

2023 年 6 月 7 日到 9 日为全国高考日，经开区建设管理部安全站要求在该时段各工地停止一切危险施工。6 月 8 日早 6 时，大连金吉泰公司孙某伟（安全员）例行对大连天翼公司工人（含董某宝）进行每日安全叮嘱，大连天翼公司瓦工组长董某宝（死者）安排当天瓦工进行卫生间防水以及打扫现场卫生等工作。早 7 时，董某宝开始对工地瓦工施工进度和质量进行检查，上午不到 11 时，董某宝到达 6 号楼 1 单元 14 楼 1 门，并与现场工人潘某、王某明交谈后离开。按瓦工组人员习惯行走路线，董某宝从 1 单元 14 楼消防连廊穿越到 2 单元。因当天外墙保温停工，消防连廊门口用钢管封闭，且连廊门口有吊篮阻挡，董某宝便到 1 门北卧室，打开外窗护栏，准备跨越到消防连廊上。在移动过程中，身体失衡并发生坠落。上午 11 时许，在地面作业的燃气施工员李某听到撞击声，发现有人坠楼。经确认，董某宝（死者）摔在 6 号楼 1 单元 1 楼 1 门北卧室窗外地面，呈瘫坐状，头部位

置向外，已当场死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，经开区应急管理局接到经开区公安分局值班室报告事故信息，相关负责领导带领工作人员立即赶赴事故现场进行处置，并通知经开区建设管理部启动建设领域应急预案。经应急、公安、建设管理部等部门共同努力，当天下午 4 时 30 分许，死者家属同意将死者送至殡仪馆。6 月 10 日，大连天翼公司与死者家属签订赔偿协议，赔偿金额 159 万元人民币，死者于 6 月 12 日火化，死者赔偿工作结束。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死者（1 人）自然情况：

1. 姓名：董某宝；性别：X；年龄：XX 岁；

2. 民族：X 族；

3. 伤害程度：死亡；

4. 户籍住址：辽宁省兴城 XX 号楼 X 单元 XXX 室；

5. 身份证号码：211481XXXXXXX5014；

6. 工作单位：大连天翼建筑劳务工程有限公司；

7. 工种：现场瓦工组负责人。

（二）直接经济损失

直接经济损失：159 万元人民币。

（三）事故基本情况

1. 事故时间：2023 年 6 月 8 日 11 时；

2. 事故地点：开发区浑河六街“龙湖中德开·春江悦茗”项目 6 号楼施工现场。

（四）事故其他情况：

1. 事故类别：高处坠落；

2. 伤害程度：死亡 1 人；

3. 伤害方式：高处坠落（从 14 楼坠落至 1 楼地面）；

4. 起 因 物：14 楼消防连廊处悬浮吊篮；

5. 致 害 物：重力势能坠落至 6 号楼 1 楼地面。

四、事故发生原因和事故性质

根据国家住房和城乡建设部制定的《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016），事故调查组工作人员通过对现场勘察和对有关当事人的询问调查，以及事故调查技术专家组出具的《事故原因技术分析报告》，认定事故原因如下：

（一） 直接原因

从人的不安全行为分析

董某宝（死者）在未佩戴高处作业安全防护用品[1]的情况下，违章跨越窗台护栏，到达消防连廊过程中，错误认为用于遮挡坠物的挤塑板具有承载力，想直接踩踏行至消防连廊上；或借助攀登消防连廊处吊篮后跨越窗台与消防连廊间间隙，但因吊篮处于悬空状态，在董某宝借助其跨越时，吊篮发生意外，董某宝运动重心失稳后落在挤塑板隔离遮挡上。以上两种可能均能促使董某宝身体失衡，触碰挤塑板后使挤塑板破碎，董某宝发生坠落，构成人的不安全行为。

董某宝典型的违章行为是此次事故发生的直接原因。

（二） 间接原因

1《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 中第 3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全用品，并应按规定正确佩戴和适用相应的安全防护用品、用具。

施工作业管理缺陷是本次事故发生的间接原因。具体包括：

1.大连天翼建筑劳务工程有限公司：未严格执行国家安全生产、建筑行业法律、法规、行业规范要求，未对公司在“龙湖中德开•春江悦茗”施工项目进行安全管理。公司未对“龙湖中德开•春江悦茗”项目部全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，缺少董某宝瓦工班组相关考核材料；公司安全教育未能全员开展，未对董某宝进行三级安全培训；公司采用项目承包的方式开展项目施工，但缺少相应有针对性的安全管理监督制度，董某宝瓦工班组未开展班组级日常安全管理工作。公司对纠正人员违章作业行为管理不到位，在6号楼开始外墙保温施工后，将14楼消防连廊大门使用钢管阻挡的情况下，现场瓦工仍习惯性跨越使用钢管封闭的连廊大门在6号楼1单元和2单元之间违章行走。以上管理缺陷，是此次事故的间接原因之一。

2.大连金吉泰建筑工程有限公司：是“龙湖中德开•春江悦茗”项目精装工程劳务发包单位，未将施工工地“禁止在消防连廊穿越”的管理规定向大连天翼公司人员进行安全叮嘱，未及时发现并制止瓦工班组人员经常从封闭消防连廊大门穿越的违章行为，也未督促大连天翼公司进行整改。大连金吉泰公司未能严格履行发包单位安全管理职责，施工现场统一协调、管理存在漏洞，现场安全教育不全面，是事故发生间接原因之二。

（三）事故性质

经调查认定，大连天翼建筑劳务工程有限公司“6•8”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产违法行为行政处罚办法》，调查组对该起事故负有责任的人员作出如下处理建议：

（一）对事故责任人的处理意见

1.因在事故中死亡、免予追究责任人员

董某宝（死者），大连天翼公司瓦工班组组长，个人安全意识薄弱。事故发生时，在未佩戴高处作业安全防护用品[2]的情况下跨越外窗护栏到消防连廊移动过程，是典型的人员违章作业行为。鉴于董某宝在事故中死亡，故免予追究其责任。

2.对有关责任单位经济处罚的意见

（1）大连天翼建筑劳务工程有限公司：未对“龙湖中德开•春江悦茗”项目部瓦工班组全员安全生产责任制落实情况进行监督考核；未对董某宝开展三级安全教育相关培训；现场存在瓦工班组人员经常从封闭消防连廊大门穿越和董某宝登高跨越窗外护栏移动至消防连廊违章行为。以上行为违反《安全生产法》第二十二条第二款[3]、第二十八条第一款[4]、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项[5]的规定，在该起事故中负有直接管理责任，导致事故发生。建议由经开区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一项[6]，对大连天翼建筑劳务工程

2《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016中第3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全用品，并应按规定正确佩戴和适用相应的安全防护用品、用具。

3《安全生产法》第二十二条第二款规定：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

4《安全生产法》第二十八条第一款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

5《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

6《安全生产法》第一百一十四条规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

有限公司处以叁拾伍万人民币的经济处罚。

（2）大连金吉泰建筑工程有限公司：是“龙湖中德开•春江悦茗”项目精装工程劳务发包单位，虽对大连天翼公司施工现场进行了安全管理，但未及时与大连天翼公司签订专项安全管理协议，未发现并制止瓦工班组人员经常从封闭消防连廊大门穿越的违章行为。以上行为违反《安全生产法》第四十九条第二款[7]的规定，在该起事故中负有间接管理责任，导致事故发生。建议由经开区应急管理局依据《安全生产法》第一百零三条第二款[8]，对大连金吉泰建筑工程有限公司处以壹万元人民币的经济处罚。

3.对有关责任人经济处罚的意见

（1）大连天翼建筑劳务工程有限公司法人代表张某涛（总经理）：未能组织实施公司瓦工班组全员安全生产责任制；未能督促公司开展全员安全教育培训，董某宝（瓦工班组组长）未进行三级教育培训；未能安排公司级安全管理人员对“龙湖中德开•春江悦茗”施工现场进行安全检查，并发现瓦工班组人员经常从封闭消防连廊大门穿越的违章行为。以上行为违反《安全生产法》第二十一条第一项[9]、第三项[10]、第五项[11]的规定，在该起

7《安全生产法》第四十九条第二款规定：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

8《安全生产法》第一百零三条第二款规定：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

9《安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

10《安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

11《安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

12《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十

事故中负有直接管理责任，导致事故发生。建议由经开区应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项[12]，对张某涛处以上年年收入百分之四十，即两万壹仟陆佰元人民币的经济处罚。

（2）大连金吉泰建筑工程有限公司朱某富（项目经理）：是大连金吉泰公司“龙湖中德开·春江悦茗”项目部负责人，在大连天翼公司施工队伍进驻施工现场后，虽组织人员对大连天翼公司进行了安全管理，但未代表公司与大连天翼公司签订专项安全管理协议，未及时发现并制止瓦工班组人员经常从封闭消防连廊大门穿越的违章行为。以上行为违反《安全生产法》第四十九条第二款[13]的规定，在该起事故中负有管理责任。建议由经开区应急管理局依据《安全生产法》第一百零三条第二款[14]，对大连金吉泰建筑工程有限公司朱某富处以叁仟元人民币的经济处罚。

4.对有关责任单位内部人员的处理意见

大连金广建设集团有限公司、沈阳市工程建设监理咨询有限公司、大连金吉泰建筑工程有限公司、大连天翼建筑劳务工程有限公司针对此次事故发生原因和暴露出的问题，按照事故处理“四不放过”原则，依据公司内部规定，开展自检自查工作，并对此次事故中负有责任人员提出公司的处理意见，并将处理结果报事故调查组备案。

的罚款。

13《安全生产法》第四十九条第二款规定：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

14《安全生产法》第一百零三条第二款规定：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

5.对有关责任单位的行政处理意见

经开区建设管理部：作为经开区建筑施工领域的监管单位，虽在高考的敏感时段采取要求区内施工项目停止危险作业的必要监管手段，但在日常监管中，对“龙湖中德开•春江悦茗”施工项目检查不细致，未能发现大连金吉泰建筑工程有限公司作为发包单位统一对大连天翼建筑劳务工程有限公司日常安全管理中，两家公司安全管理失位、现场人员习惯性违章作业的行为。建议经开区安委会对经开区建设管理部主要领导、主管领导进行约谈并形成约谈记录，要求建设管理部进行全面安全大检查，形成检查记录并上报。

六、事故防范和整改措施建议

为吸取这起高处坠落事故的深刻教训，杜绝同类事故的发生，调查组针对事故暴露出来的问题，提出以下建议：

（一）完善网格体系，建立全员安全生产责任制

大连天翼公司要完善公司各层级的安全管理体系和网格，建立安全管理长效机制，落实公司全员安全生产责任制，并推行考核机制，做到横向到边，纵向到底，公司各部门、岗位、人员要责任清晰，考核及时，奖惩到位。

（二）认真吸取事故教训

事故相关责任单位要深刻吸取事故教训，针对事故所暴露的问题，立即开展自查自改工作。要重新开展全员安全教育培训，未经培训、考试合格者，不得上岗作业。要按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）行业标准要求，对施工现场开展一次全面的安全大检查，尤其是要重新梳理各分包单位、人员的管理

资质。要严格按照重大危险源判定标准（建筑领域）开展风险辨识和隐患排查，及时发现安全隐患，杜绝事故再次发生。

（三）进一步加强分包单位的统一协调管理

事故相关责任单位要针对事故暴露出来的问题，全面排查现有分包单位管理措施的落实情况。要严格按照相关法律法规的要求，加强对分包单位安全生产工作的统一协调和管理，全面审核现有各类分包队伍的安全生产状况，加大对各类分包单位的考核力度，督促相关单位落实安全生产主体责任，消除施工单位安全生产管理过程中的盲点，杜绝同类型事故的再度发生。

（四）进一步落实对施工单位的安全监管工作

经开区建设管理部要按照“三管三必须”的要求，进一步完善建筑领域安全监管机制。要根据建筑领域重大隐患判定标准，按照《沈阳市铁西区（经开区中德园）安全生产重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》要求，开展重大隐患专项检查，确保区内建筑施工安全。要加大执法力度，严厉打击建筑施工领域安全生产非法违法行为，对在监督检查中发现的违法违规行为，发现一起查处一起，绝不纵容姑息。

“6·8”事故调查组

二〇二三年七月十二日