鄂城碧石湖北世纪新峰雷山水泥有限公司“12·18”一般坍塌事故调查报告

2023年12月18日17时22分，湖北世纪新峰雷山水泥有限公司二期石粉库内发生一起坍塌事故，导致1人死亡，直接经济损失140万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》(省政府令第354号)等有关规定，经区人民政府批准，成立了由区纪委监委、区检察院、区公安分局、区政府办、区应急管理局、区发展改革和经济信息化局区工会和碧石渡镇政府等单位派员参加的鄂城碧石渡湖北世纪新峰雷山水泥有限公司“12·18”一般坍塌事故调查组(以下简称事故调查组)。事故调查组按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则开展了该起事故的调查工作，聘请相关专家组成专家组，进行现场勘查与原因分析，作为事故调查的技术支撑。事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、痕迹分析和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况。

经调查认定，鄂城碧石湖北世纪新峰雷山水泥有限公司“12·18”一般坍塌事故是一起因从业人员安全意识淡薄、安全防范措施缺失造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

湖北世纪新峰雷山水泥有限公司成立于2003年12月12日，统一社会信用代码：91420700757005698 8，注册资本：贰亿捌仟陆佰柒拾肆万元整，法定代表人：李根林，营业执照登记机关：鄂州市鄂城区市场监督管理局，营业期限：长期，类型：其它有限责任公司，住所：鄂州碧石渡镇虹桥村。经营范围：生产、销售水泥、水泥熟料。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.湖北世纪新峰雷山水泥有限公司设置了安环部，配备了专职安全生产管理人员，建立了安全生产管理制度、安全操作规程和事故应急预案，有安全教育培训、安全检查台账。本事故中涉事人彭凤群（死者）2023年11月，有安全教育培训试卷和参加安全会议学习签名。

2.石粉库及设备生产工艺流程二期石粉库2010年建成投用，建筑结构为钢结构大棚，大棚长85m，宽33m，西门进门是石粉铺设的路（长度14.3m），路的尽头是车辆卸料点（仓口临边区域），库内地面设有26个地仓，分2排并列分布，地仓入料口2.6m×2.6m，出料口0.75×0.6m。地仓上方设有皮带输送机及布料车。

石粉传输生产工艺流程为：石料卸车点（库外山顶部）--方仓--入库皮带--布料车--地仓--地仓下料口--出仓皮带（廊道皮带）。（图1）

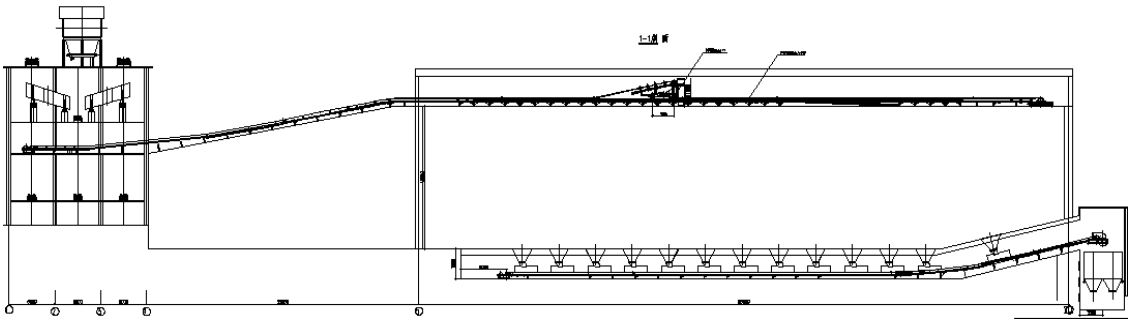


图 1 卸料方仓至地仓出料皮带工序平面布置图

事发时，石粉车辆直接开进石粉库进行卸料。作业流程为：工艺员通知验收员到现场进行验收---验收员告知司机入库卸料--车辆进入石粉库内卸料--铲车推料入仓。

3.涉事车辆及相关人员情况。涉事车辆为陕汽牌重型自卸货车，号牌号码：SX33105C4868，号牌号码：闽 G71121，使用性质：货运，车辆总质量：31000 Kg，核定载货质量：15370Kg，汽车外形尺寸：整车长 11550×整车宽 2550×整车高 3450mm，强制报废期止：2036 年 6 月 3 日。车辆挂靠单位为：福建省将乐江河物流有限公司。

货车驾驶员陈志刚，2007 年初次领证，准驾车型 B2，证号 420281197912162432，有效期限 2023 年 7 月 18 日至长期。

事故死者彭凤群，女，38 岁，身份证号 511302198550821352 2，2016 年 8 月进入湖北世纪新峰雷山水泥有限公司工作，作业岗位为生产部现场验收员，家庭住址：鄂州市鄂城区江碧路黄土嘴村五组。

（三）事故发生经过

2023 年 12 月 18 日下午，货车驾驶员陈志刚驾驶闽 G71121 货车装载一车石粉从大冶罗桥开发区送到湖北世纪

新峰雷山水泥有限公司。

17 时 0 分，陈志刚驾驶闽 G71121 货车在 2#磅房过磅。过磅后，听从公司生产部石粉验收员彭凤群安排，将车辆开进二期石粉库卸料。

17 时 10 分，在陈志刚倒车入库靠近 13#地仓时，货车左后轮发生塌陷，右前轮腾空，车辆呈倾斜状。车体倾斜状态见下图 2、图 3。陈志刚下车找旁边铲车司机陆灿寻求帮助，铲车司机陆灿发现现场情况危险不便处置，便让陈志刚去找验收员。陈志刚联系验收员彭凤群来到现场，彭凤群围绕车辆周边查看情况后，先后与公司质检部工艺员杨昆、挖掘机司机严威、生产部部长熊元林、生产部副部长李云宁打电话反映情况，并寻求挖掘机到现场帮忙，通知中控室关闭 13#仓下口（出料口）。



图 2 车辆左后轮塌陷



图 3 车辆右前轮悬空，车体倾斜

17 时 21 分，铲车司机陆灿看到彭凤群在车后方边走边

打电话，提醒她那里危险，不要站在危险的地方。当铲车司机陆灿准备上车离开时听到彭凤群一声惊叫，回头看，已不见彭凤群身影。铲车司机陆灿和货车驾驶员陈志刚立即跑到货车尾部，发现距离车体右后方 1m 左右的地方有 1 个人体大小的坑洞，周边石粉料还在滑动下沉，两人意识到彭凤群已陷进石粉仓，被石粉掩埋。

17 时 23 分，铲车司机陆灿给生产部现场调度胡波平打电话报告事故情况。接到事故报告后，调度胡波平与生产部部长熊元林、生产部副部长李云宁等人迅速赶到事故现场，李云宁拨打了 110、120、119 电话，熊元林调来挖掘机，扒开彭凤群塌陷坑洞周边的石粉，进行救援。

18 时 15 分，消防救援人员到场后接手救援，划定警戒区域，将现场人员疏散至安全区域。

20 时许，消防救援人员将彭凤群从 13#仓内下部位置挖出，因石粉掩埋时间较长，彭凤群挖出时已窒息死亡。

（四）事故现场情况

事故发生地位于鄂城区碧石渡镇虹桥村湖北世纪新峰雷山水泥有限公司二期石粉库 13#地仓（见图 4、图 5、图 6、图 7）。



图 4 地理位置图

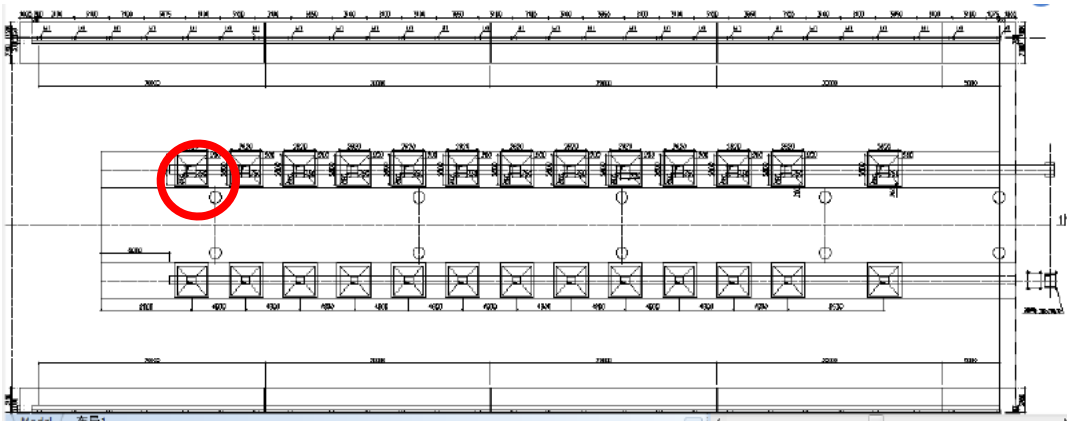


图 5 二期石粉库地仓平面布置图

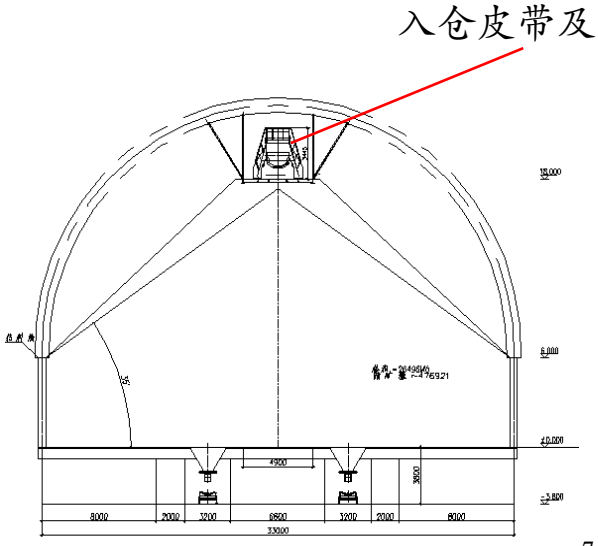


图 6 二期石粉库剖面图

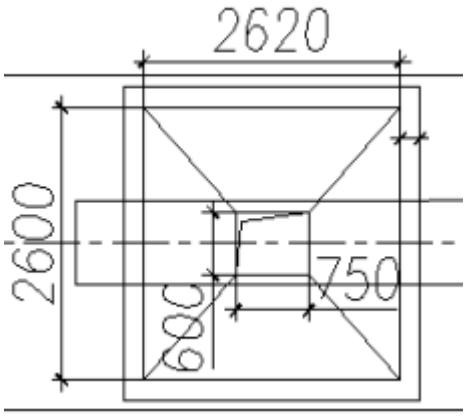


图 7 13#地仓上下料口尺寸

石粉仓内未安装在线视频监控，13#仓位井口操作由工艺员通知中控室操作员。查阅询问笔录和查看中控室记录:

12 月 18 日 15 时 0 分，中控室石粉辊压机操作员吴水周接工艺员杨昆通知，开启石粉辊压机，将 13#仓下口（出料口）打开卸料;

17 时 17 分，吴水周接杨昆通知，因现场发生石粉车辆车

轮塌陷，将13#仓下口关闭。

17时23分许，彭凤群站在车体右后侧约1m处塌陷被掩埋。

经查实，石粉库料仓上口未装设防护格栅，彭凤群站立处为13#仓上仓口堆料位置。

事故现场示意图如下（图8、图9）：

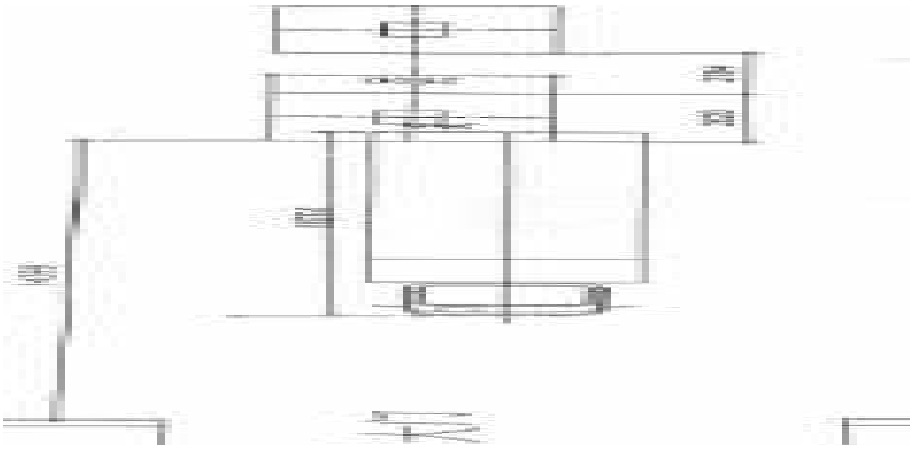


图8 事故现场示意图



图9 事故救援时开挖石粉留下的深坑

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。事故造成直接经济损失1407900元。

（六）事故发生前后天气情况

12月16日：多云，北风3级，最低气温0摄氏度，最高气温2摄氏度。

12月17日：阴，东风2级，最低气温0摄氏度，最高气温2摄氏度。

12月18日：多云，东北风2级，最低气温0摄氏度，最高气温1摄氏度。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，事故发生后，17时30分许，生产部副部长李云宁拨打了“110”、“120”、“119”报警求救。

18时11分湖北世纪新峰雷山水泥有限公司单位负责人向区应急管理局报告了事故情况。区应急管理局先后向区政府和市应急管理局报告事故基本情况，并在规定时间内，将该起事故上报至国家应急管理部事故直报系统平台。区委常委、副区长洪松接到事故报告后，带领区应急管理局等部门负责人在第一时间赶赴现场协调区应急管理局、区消防大队、医疗、碧石渡镇政府等部门单位开展事故救援和善后工作，并及时向市委市政府报告了事故基本情况。

18时15分，“119”“120”“110”等单位救援人员到达事故现场开展救援。

20时许，消防救援人员将彭凤群从13#仓内下部位置挖出，因石粉掩埋时间较长，彭凤群挖出时已窒息死亡。

（二）善后处置情况

事故发生后，鄂城区、碧石渡镇政府高度重视，组织相关部门指导、协助企业做好善后处理工作。2023年12月20日，在碧石渡人民调解委员会的协调下，事故单位与死者家属签订了《人民调解协议书》（【2023】鄂城碧调子第006号），12月21日死者火化，善后处置结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，在鄂城区、碧石渡镇两级政府组织领导下，“120”“110”“119”及相关部门协同配合，全力救援，至12月18日20时40分，现场救援工作结束。事故应急救援处置工作严格遵照有关规定要求开展完成，未引发次生事故。事故善后处置工作依法依规、协调得力、措施得当，未发生群体性事件，社会面舆情总体稳定。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

1、彭凤群缺乏安全风险意识，查看车辆塌陷情况时走到了料仓上面悬料上，置身于危险区，且边走边拨打电话，分散了对周边环境的注意力，这是人的不安全行为。

2、货车司机未接受安全交底，对现场环境不熟悉，倒车时，现场无人指挥，发生车辆塌陷，构成不安全状态及事故诱因。

3、13号料仓下料口上口未设置防护格栅，现场存在事故隐患。

安全风险未受控，经演变，发生现场不安全状态和人的不安全行为，这是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

湖北世纪新峰雷山水泥有限公司未认真履行安全生产主体责任，对运输司机未进行安全交底，运输车辆进行石粉卸料时现场无人指挥；未建立石粉库卸料生产工艺操作规程，不按照工艺设计流程进行工艺操作，在不具备卸料安全条件的区域进行车辆卸料作业；安全风险分级管控和隐患排查治理工作未落实到基层岗位，车间（部门）、班组安全生产履责能力不足，员工岗位安全风险辨识与控制、现场隐患排查和突发事件现场处置能力欠缺。

（三）事故性质

经调查认定，湖北世纪新峰雷山水泥有限公司“12·18”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

（四）有关责任单位及人员存在问题

1.湖北世纪新峰雷山水泥有限公司。公司未建立石粉库卸料生产工艺操作规程；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.吕辉，男，湖北世纪新峰雷山水泥有限公司总经理。安全生产主体责任落实不到位，未履行主要负责人安全管理职责，未组织组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未认真组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全隐患。

3.彭凤群，女，湖北世纪新峰雷山水泥有限公司生产部现场验收员。在作业过程中未严格落实岗位安全责任，违反本

单位的安全生产规章制度和操作规程；安全意识不强，处置现场突发情况能力不足。

4.陈志刚，男，驾驶闽G71121货车驾驶员。在作业过程中未严格落实岗位安全责任，违反本单位的安全生产规章制度和操作规程，安全意识不强，在对现场环境不熟悉的情况下盲目作业，处置现场突发情况能力不足。

（五）有关监管部门及单位存在问题

1.区发展改革和经济信息化局。组织开展全区工贸行业领域安全生产工作存在薄弱环节，对下级业务部门的督促、指导力度不够。

2.碧石渡镇经贸服务中心。组织开展辖区内工业企业的安全监管工作不到位，对企业的安全检查巡查不到位，未严格督促事故企业落实安全生产主体责任。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

彭凤群，女，湖北世纪新峰雷山水泥有限公司生产部现场验收员。在作业过程中未严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程；安全意识不强，处置现场突发情况能力不足，鉴于彭凤群因事故而死亡，免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

孙文进，男，党员，碧石渡镇经贸服务中心书记。对企业的安全检查不到位，未严格督促事故企业落实安全生产主体责任，负有领导责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》有关规定，建议责令孙文进向碧石渡镇政府作出书面检

查。

（三）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.湖北世纪新峰雷山水泥有限公司。公司未建立石粉库卸料生产工艺操作规程；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条，“建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度”，对该起事故负有主要责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，对该公司实施行政处罚。

2.吕辉，男，湖北世纪新峰雷山水泥有限公司总经理。安全生产主体责任落实不到位，未履行主要负责人安全管理职责，未组织组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未认真组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，第（二）款“组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程”，对该起事故发生负有主要领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定对吕辉实施行政处罚。

（四）其他处理建议

1.区发展改革和经济信息化局。组织开展全区工贸行业领域安全生产工作存在薄弱环节，对下级业务部门的督促、指导力度不够。建议区发展改革和经济信息化局向区政府做书

面检讨。

2.陈志刚，男，驾驶闽G71121货车驾驶员。在作业过程中未严格落实岗位安全责任，违反本单位的安全生产规章制度和操作规程。建议由湖北世纪新峰雷山水泥有限公司对其进行内部处理及安全教育，相关处理结果报鄂城区应急管理局。

五、事故主要教训

（一）事故企业安全生产主体责任落实不到位。湖北世纪新峰雷山水泥有限公司。该公司安全管理规章制度和安全操作规程制订不完善，对从业人员安全教育培训不到位、未对外来送货司机进行有效的安全技术交底，对作业现场安全风险管控不到位，未认真开展隐患排查治理工作。

（二）从业人员的安全生产意识淡薄。企业主要负责人的安全生产知识和管理能力不足，未能有效履行安全生产职责;作业人员对作业现场的安全风险认识不到位、安全意识不强，盲目处置现场紧急情况，个人安全防范和应急处置能力不足。

（三）行业部门安全监管不到位。区发展改革和经济信息化局组织开展安全生产工作不够深入，对镇街工贸监管部门指导帮扶力度不足，对企业安全检查不够细致，督促企业主体责任落实不到位，行业部门的安全生产监管工作有待加强。

六、事故防范和整改措施建议

（一）强化企业主体责任落实，提升企业安全管理能力。企业要进一步提高安全生产意识，吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，严格依照《安全生产法》要求开展工作。一是加强职工的安全技能培训，提高职工的安全素质；二是加强对相关方的安全管理，依法履行安全生产工作统一协调、管理职责；三是建立完善生产工艺操作规程，严格工艺操作

纪律；四是加大基层车间（部门）、班组安全履责能力建设，将安全管理重心下沉到基层车间（部门）、班组，将安全风险管控措施和隐患排查治理工作，落实到生产一线。。

（二）大力推进安全风险隐患治本攻坚行动。事故源于隐患，隐患源于风险。全区各行业主管部门要深入开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，不断提升岗位员工安全风险辨识管控和隐患排查治理能力，针对工作中的突出问题、历史遗留问题、疑难问题，要制定措施、方案，进行治本攻坚，补短板，强弱项，防风险，治隐患，防事故，通过事前预防、超前防范，提升安全生产管理效能。

（三）要加强外包单位、外协劳务作业等相关方的安全管理。相关方的安全管理依然是安全生产的薄弱环节，企业作为安全生产责任主体单位要严格执行安全准入制度，落实安全生产管理责任，防止“以包代管”“以罚代管”；要按照新《安全生产法》的要求，将相关方纳入企业安全生产统一管理，同标准、同要求、同培训、同检查、同考核，强化落实安全防范措施，筑牢安全生产防线。

（四）提高认识，增强安全事故防范的责任意识。各镇（街道、开发区）、各有关部门要进一步强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的制度落实，严格按照“三管三必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）的要求落实安全监管责任，坚持“两个至上”，牢固树立安全生产责任意识，牢记“法无授权不可为、法定职责必须为”，充分认识安全生产工作的严峻形势，强化问题导向、克服麻痹思想，深刻吸取事故教训，做好举一反三，认真梳理安全监管工作现状，综合分析研判各类事故特点，查

漏补缺、立行立改，建立健全确实有效的安全事故防范措施，坚决防止各类事故发生，确保安全生产形势稳定。

鄂城碧石渡湖北世纪新峰雷山水泥有限公司

“12·18”一般坍塌事故调查组

2024年1月16日