阳山小江光伏发电系统施工工程“8•4”一般高处坠落事故调查报告

阳山县政府事故调查组

2025 年 12 月 11 日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关人员情况.....1
（二）涉事光伏发电系统施工工程基本情况.....6
（三）涉事光伏发电系统施工工程安全管理情况.....8
（四）事故现场情况.....10
（五）事故发生经过.....13
（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况.....14
二、事故应急处置及善后处理情况.....14
（一）事故现场应急处置情况.....14
（二）医疗救治和善后处理情况.....14
（三）事故应急处置评估.....15
三、事故原因分析.....15
（一）直接原因.....15
（二）间接原因.....16
（三）其他可能因素排除.....16
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况.....17
（一）有关监管部门.....17
（二）属地政府.....17
五、对有关责任单位（个人）的处理建议.....17
（一）因在事故中死亡免于追究责任人员.....18
（二）对事故责任单位（人员）.....18

（三）其他处理建议.....20
六、事故整改和防范措施.....20
（一）阳山县发展和改革局.....20
（二）小江镇政府.....21
（三）全县各乡镇.....21

2025年8月4日，阳山县小江镇小江村委会婆庙村发生一起光伏安装工人高处坠落事故，造成一名安装作业人员死亡。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求做好家属善后安抚工作，尽快查明事故原因，采取有效措施，防止类似事故再次发生。县应急管理局、县公安局、小江镇政府等单位相关领导和工作人员迅速赶赴事故现场，指挥组织事故救援并协调善后处置工作。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，2025年8月6日，县政府成立了阳山县小江镇2025年“8•4”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查，调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对这起事故的责任单位、有关责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，阳山县小江镇2025年“8•4”一般高处坠落事是一起作业人员安全意识淡薄，在未取得高处作业特种作业操作证资格进行高处作业；施工单位对作业现场安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员情况

1.清远市维拓新能源科技有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91441881MAEKT2U803；名称：清远市维拓新能源科技有限公司；注册资本：伍万元人民币；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2025年05月22日；法定代表人：张鹏飞；住所：英德市英城裕光路124号第三层（住改商）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）登记机关：英德市市场监督管理局，登记日期：2025年05月22日。是涉事工程的建设单位。

2.清远嘉城绿投新能源有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91441827MAEL9WGT7H，名称：清远嘉城绿投新能源有限公司，注册资本：人民币壹佰万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2025年05月29日，法

定代表人：林青柏，住所：清远市清新区太和镇107国道清新路段618号城西苑A幢首层商铺106号，经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发；电子专用材料销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；建筑防水卷材产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）登记机构：清远市清新区市场监督管理局，登记日期：2025年05月29日。是涉事工程的业务代理人。

3.淮安千宏新能源科技有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91320803MADN46413C，名称：淮安千宏新能源科技有限公司，注册资本：100万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2024年06月04日，法定代表人：郑涛，住所：江苏省淮安市淮安区平桥镇平桥社区综合楼A座210号房。经营范围：许可项目：建筑项目施工；建筑劳务分包；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；机械电气设备销售；建筑材料销售；家用电器

销售；电子产品销售；新能源汽车整车销售；新能源原动设备销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；合同能源管理；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；登记机关：淮安市淮安区行政审批局，登记日期：2024 年 06 月 04 日。是涉事工程总承包单位，也是名义上的施工单位。

4.广东正祥新能源科技有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91441827MAEE4BX66J，名称：广东正祥新能源科技有限公司，注册资本：人民币伍佰万元，类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2025 年 03 月 28 日，法定代表人：方正，住所：清远市清新区太和镇塔脚村委会七村 89 号首层，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；新材料技术研发；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收机梯次利用（不含危险废物经营）；新兴能源技术研发；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。登记机关：清远市清新区市场监督管理局，登记日期：2025年03月28日。

5.林某某，男，汉族，户籍所在地：福建省莆田市秀屿区山亭镇港里村，身份证号码：3503011995****。是清远嘉城绿投新能源有限公司的法定代表人，负责清远嘉城绿投新能源有限公司的全面工作。2024年7月至2025年5月，从事光伏业务员工作，主要业务是联系农户开展屋顶光伏安装业务。2025年5月，注册了清远嘉城绿投新能源有限公司，开展光伏安装业务。

6.方某某，男，汉族，住址：河南省信阳市平桥区洋河乡卧牛店村，小学文化，身份证号码：4130231978****，是广东正祥新能源科技有限公司的总经理，负责公司全面工作。

7.黄某某，男，汉族，户籍所在地：湖南省永兴县三塘乡下青村，身份证号码：4310231983****。是涉事工程的实际施工单位（个人）和实际用工单位（个人）。

8.周某某，男，汉族，居民身份证号码：4325031972****，户籍地址：湖南省娄底市娄星区大科办事处小科居委会，是涉事工程光伏安装施工工人。

9.李某某（死亡的工人），男，汉族，居民身份证号码：4325031982****，户籍地址：湖南省涟源市桥头河镇株木村。

是涉事工程光伏安装施工工人。

10. 毛某某，男，汉族，居民身份证号码：4402271962****，户籍地址：阳山县小江镇小江村委会婆庙村。是涉事光伏安装工程所在的自建房屋主。

（二）涉事光伏发电系统施工工程基本情况

清远市维拓新能源科技有限公司在2025年6月10日与林青柏签订了《用电办理授权委托书》，委托的主要内容是认可业务申请、计量装置装拆工作单、接火送电确认书、供电方案协议等事项。相当于委托林某某负责光伏安装项目前期的勘查、设计、安装，前期运维。2025年6月15日，清远市维拓新能源科技有限公司与清远嘉城绿投新能源有限公司签订《安全管理协议书》，约定清远嘉城绿投新能源有限公司对代理的工程项目承担管理和施工责任。清远嘉城绿投新能源有限公司并无电力工程施工资质，在项目实施过程中也没有直接安排工人参与施工，在涉事工程中是以建设方代理人身份组织和参与项目的管理。

2025年6月20日，清远嘉城绿投新能源有限公司（法定代表人为林某某）与淮安千宏新能源科技有限公司签订了《分布式户用光伏项目施工承包合同》，合同约定由清远嘉城绿投新能源有限公司提供项目施工所需的光伏组件、逆变器等材料（以上材料实际由清远市维拓新能源科技有限公司提供）。由淮安千宏新能源科技有限公司负责施工，并约定淮安千宏新能

源科技有限公司雇佣的工人与淮安千宏新能源科技有限公司签订劳动合同，建立劳动关系，接受淮安千宏新能源科技有限公司管理，若工作人员在施工过程中受伤或者造成第三方人身或财产损失的，由淮安千宏新能源科技有限公司自行承担责任。

由于淮安千宏新能源科技有限公司与广东正祥新能源科技有限公司一直有合作关系，淮安千宏新能源科技有限公司在与清远嘉城绿投新能源有限公司签订《分布式户用光伏项目施工承包合同》之前的2025年4月3日，淮安千宏新能源科技有限公司与广东正祥新能源科技有限公司签订了《分布式户用光伏项目施工承包合同》，合同约定由淮安千宏新能源科技有限公司提供项目施工所需的光伏组件、逆变器等材料（以上材料实际由清远市维拓新能源科技有限公司提供）。由淮安千宏新能源科技有限公司负责施工，并约定广东正祥新能源科技有限公司雇佣的工人与广东正祥新能源科技有限公司签订劳动合同，建立劳动关系，接受广东正祥新能源科技有限公司管理，若工作人员在施工过程中受伤或者造成第三方人身或财产损失的，由广东正祥新能源科技有限公司自行承担责任。

2025年7月23日，清远市维拓新能源科技有限公司与毛济勤签定了《户用分布式光伏项目屋顶/场地租赁协议》，租赁毛某某家的屋顶安装光伏电站，租赁期为20年。2025年7月29日，清远市维拓新能源科技有限公司将项目名称为《清远市维拓新能源科技有限公司（毛济勤）30.53KW屋顶分布式光伏发

电项目》递交到阳山县发展和改革局进行项目备案，项目总投资为9.15万元。

2025年7月，广东正祥新能源科技有限公司方安祥与黄某某成口头协议，由黄某某承接广东正祥新能源科技有限公司的部分光伏安装业务。7月20日，黄某某组织了周某某准备对涉事工程进行施工，黄某某虽未与广东正祥新能源科技有限公司正式签定合同，但从黄某某雇用工人（工程采用单价138元/板，以包干的形式结算，由于工人进场不久就发生事故，实际没有发生工资结算），为作业工人出资购买保险，并安排工人进入涉事工程施工，可以认定黄某某是实际的用工单位（个人）。随后，周某某找了相熟的工人李某某、黄日谱于7月30日进入毛某某家中进行光伏板安装。

（三）涉事光伏发电系统施工工程安全管理情况

清远市维拓新能源科技有限公司于2025年05月22日成立;公司管理与技术人员共8名。到事故发生时，清远市维拓新能源科技有限公司的业务主要是发电业务、输电业务、供（配）电业务，即光伏发电的安装、调试和后期的运行和维护。清远市维拓新能源科技有限公司有相应的安全管理制度，配有建筑施工安全专业的注册安全师，有建立安全管理体系并组织实施。但实际执行时，对项目的安全管理仅到代理商的环节。对具体的光伏安装项目采取代理人制度，委托代理人以公司的名义负责光伏安装项目前期的勘查、设计、安装，前期运维。清远市

维拓新能源科技有限公司在2025年6月10日与林某某签订了《用电办理授权委托书》，林某某所在的清远嘉城绿投新能源有限公司（林某某为公司的法定代表人）也相应成为了代理商。2025年6月20日，清远嘉城绿投新能源有限公司与淮安千宏新能源科技有限公司签订了《分布式户用光伏项目施工承包合同》，约定由清远嘉城绿投新能源有限公司提供项目施工所需的光伏组件、逆变器等材料，由淮安千宏新能源科技有限公司负责施工。清远市维拓新能源科技有限公司认可了这份合同。随后，淮安千宏新能源科技有限公司把项目转包给广东正祥新能源科技有限公司，广东正祥新能源科技有限公司再把项目转包给黄某某。

经查，淮安千宏新能源科技有限公司作为施工单位不具备相应的资质[1]，不具备国家规定的安全生产条件[2]，把项目转包给广东正祥新能源科技有限公司，广东正祥新能源科技有限公司再把项目转包给黄某某。以上的转包行为均为违规转包[3][4]。黄

---

[1] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十条：施工单位应当具备相应的资质等级,具备国家规定的安全生产条件,取得安全生产许可证,在许可的范围内从事电力建设工程施工活动。

[2] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十一条：施工单位应当按照国家法律法规和标准规范组织施工,对其施工现场的安全生产负责。应当设立安全生产管理机构,按规定配备专(兼)职安全生产管理人员,制定安全管理制度和操作规程。

[3] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十二条：建设单位应当履行工程分包管理责任,严禁施工单位转包和违法分包,将分包单位纳入工程安全管理体系,严禁以包代管。

[4] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条第（一）项：电力建设工程实行施工总承包的,由施工总承包单位对施工现场的安全生产负总责,具体包括:(一)施工单位或施工总承包单位应当自行完成主体工程的施工,除可依法对劳务作业进行劳务分包外,不得对主体工程进行其它形式的施工分包;禁止任何形式的转包和违法分包。

某某雇用未取得高处作业特种作业操作证[5]的3名工人进行光伏板安装高处作业[6]，没有及时发现并消除老旧安全绳易断的安全隐患[7]，对危险作业现场管理不到位[8]。

（四）事故现场情况

本起事故现场位于阳山县小江镇小江村委会婆庙村，该房屋坐南向北，为三层高的自建房。现场勘验时男性尸体一具，身上有一断开的安全绳，尸体西北侧墙边有一断开的安全绳，两绳子断开处吻合，沿楼梯前往楼顶，楼顶下有大量施工工具、正在搭建的光伏发电架、发电板等物品。楼顶南侧的围墙高度为69厘米，围墙外侧的屋檐见有一处破损口，楼顶到地面的高度约11米。

---


[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6] 《高处作业分级》（GB-3608-2008)第3.1条：高处作业：在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。


[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

现场图

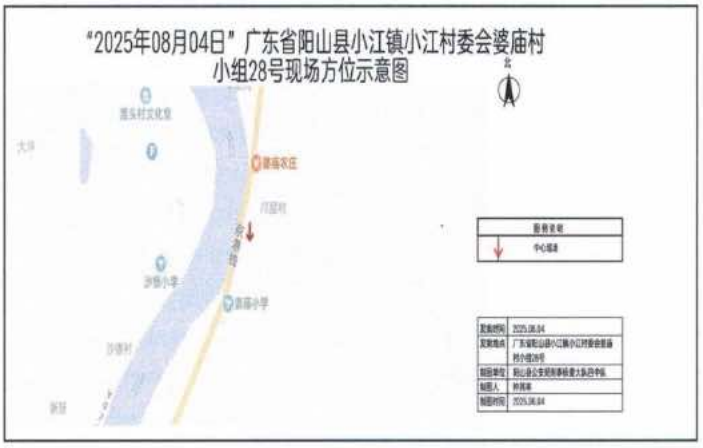

方位示意图

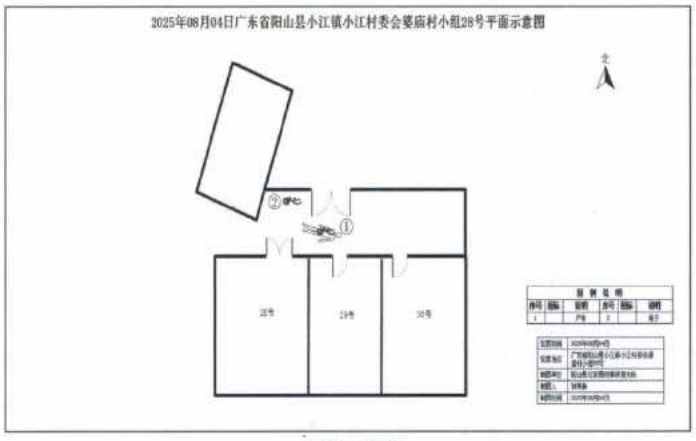

平面示意图

制图人：钟其林

制图时间：2025 年 8 月 4 日

图 1 事故现场方位示意图和平面示意图



009 绳子断开处



010 绳子断开处

图 2 事故现场安全绳断裂情况



019 楼顶的情况



020 楼顶的光伏发电架

图 3 事故现场屋顶光伏发电架

（五）事故发生经过

2025 年 8 月 4 日 7 时许，周某某与工人黄某某、李某某进

入毛某某家进行光伏板安装。10时许，周某某在三楼楼顶左侧接水槽管，黄某某、李某某在架接光伏板架，李某某在架子的左端，黄某某在架子的右端；10时12分许，黄某某听到李某某大叫一声“啊”，黄某某忙向李某某位置看去，但没有看到李某某，于是黄某某楼下看去，看到李某某面部朝下趴在地面下，上半身位置流出很多血，黄某某谱大声呼叫周某某，并从光伏架下来与周某某跑到楼下察看李某某情况，在此过程中，周某某拨打了120急救电话和110报警电话。到了楼下，周某某上前摸李某某的脉搏，还有微弱脉搏；10时20分，120急救车到达，医护人员对李某某进行抢救，10时25分，现场医生判断李某某已经无生命体征。

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者李某某，男，汉族，居民身份证号码：4325031982****，户籍地址：湖南省涟源市桥头河镇株木村。事故直接经济损失约130万元。

二、事故应急处置及善后处理情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，县应急管理局、县公安局、小江镇政府等单位相关领导和工作人员迅速赶赴事故现场，组织事故救援和善后处置工作。同时安排专门小组做好死者家属的安抚等工作。

（二）医疗救治和善后处理情况

8月4日10时17分，阳山县小江镇卫生院到120急救指挥

中心出诊任务，10 时 20 分，阳山县小江镇卫生院救护车到达事故现场参加救援。

在县有关部门的协调下，清远市维拓新能源科技有限公司、清远嘉城绿投新能源有限公司等单位与李某某家属就李某某死亡善后处置及赔偿问题达成了协议，目前赔偿事宜已经完成。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，县应急管理局、县公安局、小江镇政府等单位相关领导和工作人员迅速赶赴事故现场，组织事故救援。经查，阳山县小江镇卫生院于 10 时 17 分接到任务，随即派出救护车出诊，于 10 时 20 分到达现场；小江派出所于 10 时 31 分接到任务，于 10 时 36 分许到达现场；其余相关部门陆续到场，先期救援响应迅速。综上分析，8 月 4 日事故现场处置得当、救援行动开展科学、有序与高效，救援过程未发生二次事故；善后工作积极开展，事故调查处理各项工作平稳有序。经评估本次事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业工人李某某安全意识淡薄，在未取得未取得高处作业特种作业操作证资格进行高处作业；贪图方便，舍弃已经带到作业现场的安全系数较高的全新五点式安全绳，而去佩带老旧破损的 3 点式安全绳，在楼顶的光伏架进行作业时踏空，所佩带的安全绳断裂，从高处坠落导致死亡，是这起事故的直接原

因。

（二）间接原因

1.清远市维拓新能源科技有限公司对清远嘉城绿投新能源有限公司提交的与淮安千宏新能源科技有限公司签定的《分布式户用光伏项目施工承包合同》进行过审核。但未对淮安千宏新能源科技有限公司的资质进行严格审核，以致并无安全生产管理机构、无安全生产管理人员、无制定安全管理制度的淮安千宏新能源科技有限公司成为施工单位；并对施工单位的层层转包行为不管理、不制止。

2.清远嘉城绿投新能源有限公司作为涉事工程委托代理人，未对淮安千宏新能源科技有限公司的资质进行严格审核。

3.淮安千宏新能源科技有限公司不具备施工资质，不具备安全生产条件却承接光伏发电系统施工工程，并将工程转包。

4.广东正祥新能源科技有限公司不具备施工资质，不具备安全生产条件却承接光伏发电系统施工工程，并将工程转包。

5.黄某某作为实际施工单位（个人），没有参与作业现场安全管理，未采取技术、管理措施及时发现并消除施工工人无证上岗等事故隐患。

以上各方的违规行为是事故的间接原因。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）有关监管部门

根据《阳山县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管是阳山县发展和改革局的职能。经查，阳山县发展和改革局对阳山县光伏发电事业的发展做了一定的工作，但没有严格按照《电力建设工程施工安全监督管理办法》对施工单位的资质进行审查，对光伏建设项目的日常监管相对松懈，2024年-2025年8月，隐患检查台账检查企业次数偏见少，检查出的隐患基本为零，没有发现隐患的意愿和能力，没有严格执行《电力建设工程施工安全监督管理办法》《电力建设工程施工安全管理导则》的规定去对相关项目进行有效监管，安全监管工作存在明显不足。

（二）属地政府

小江镇政府2025年以来多次召开专题会议，部署光伏发电项目安全监管工作。在日常安全巡查中发现建设单位、施工单位普遍存在擅自进场施工，没有通过镇政府、村委会的审批和报备，导致镇政府对进场项目信息掌握不及时、不清晰，影响监管的时效和力度的问题。对发现的问题，小江镇政府有向行业监管单位县发展和改革局要求互补相关工程施工信息，但在没有得到明确回复时，没有再跟进问题，也没有把问题向上级汇报，寻求解决，以至将安全隐患停留在发现的状态，安全监

管工作存在漏洞。

五、对有关责任单位（个人）的处理建议。

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

作业工人李某某安全意识淡薄，在未取得未取得高处作业特种作业操作证资格进行高处作业；贪图方便，舍弃已经带到作业现场的安全系数较高的全新五点式安全绳，而去佩带老旧破损的3点式安全绳，在楼顶的光伏架进行作业时踏空，所佩带的安全绳断裂，从高处坠落导致死亡，是这起事故的直接原因。对事故负有直接责任，鉴于李某某在本次事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故责任单位（人员）

1.清远市维拓新能源科技有限公司作为涉事工程的建设单位未对淮安千宏新能源科技有限公司的资质进行严格审核，以致不具备施工资质，不具备安全生产条件的的淮安千宏新能源科技有限公司成为施工单位；并对施工单位的层层转包行为不管理、不制止，对事故负有责任。建议由阳山县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定[9]进行处理。

2.清远嘉城绿投新能源有限公司作为涉事工程委托代理人，未对淮安千宏新能源科技有限公司的资质进行严格审核，违反

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

《电力建设工程施工安全监督管理办法》第七条第一项[10]的规定，建议由阳山县发展和改革局参照《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十五条第三项[11]的规定进行处理。

3.淮安千宏新能源科技有限公司不具备施工资质，不具备安全生产条件却承接光伏发电系统施工工程，违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十条的规定，并将工程转包，违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条第一项的规定。建议由阳山县发展和改革局依照《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十七条第一项[12]、第二项[13]的规定进行处理。

4.广东正祥新能源科技有限公司不具备施工资质，不具备安全生产条件却承接光伏发电系统施工工程，违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十条的规定，并将工程转包，

10[] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第七条第一项：建设单位应当按照国家有关规定实施电力建设工程招投标管理,具体包括:(一)应当将电力建设工程发包给具有相应资质等级的单位,禁止中标单位将中标项目的主体和关键性工作分包给他人完成;

11[] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十五条第三项：建设单位有下列行为之一的,责令限期改正,并处20万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:(三)将工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。

12[] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十七条第一项：施工单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,提请相关部门降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:(一)未按本办法设立安全生产管理机构、配备专(兼)职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专(兼)职安全生产管理人员现场监督的。

13[] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十七条第二项：施工单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,提请相关部门降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:(二)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种(殊)作业人员未持证上岗的。

违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条第一项的规定。建议由阳山县发展和改革局依照《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十七条第一项、第二项的规定进行处理。

5.黄某某不具备施工资质，不具备安全生产条件却承接光伏发电系统施工工程，违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十条的规定；作为实际施工单位（个人），没有组织施工现场安全检查和隐患排查治理，没有严格落实现场安全措施，违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十六条[14]的规定建议由阳山县发展和改革局依照《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十七条第一项、第二项的规定进行处理。

（三）其他处理建议

1.阳山县发展和改革局对光伏建设项目的安全监管工作存在明显不足[15]，县安委办已经对阳山县发展和改革局进行约谈，建议由阳山县发展和改革局主要负责人对相关股室负责人进行约谈，督促相关人员进一步加强光伏建设项目的安全监管工作，避免事故重复发生。

2.小江镇政府能够发现问题，但没有及时解决问题，对光伏

14[] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十六条：施工单位应当定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理,严格落实施工现场安全措施,杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。

15[] 《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

建设项目的安全监管工作存在漏洞，县安委办已经对小江镇政府进行约谈，建议由小江镇政府主要负责人对相关股室负责人进行约谈，督促相关人员进一步加强光伏建设项目的安全监管工作，避免事故重复发生。

六、事故整改和防范措施

（一）阳山县发展和改革局

要正视对光伏发电系统施工工程安全监管工作的明显不足，要成立主要领导牵头的专门小组，剖析原因，制定专门的方案，提高对光伏发电系统施工工程项目的检查频率，加强执法人员的责任意识，努力提高执法人员的业务能力，强化检查的力度，依法打击违反电力建设工程施工规定的行为，采取有效措施，迅速补足短板。

（二）小江镇政府

强化属地监管责任意识，加强光伏发电系统施工工程的检查力度，对施工现场的无证上岗、不正确佩带劳动保护用品等违规行为要及时制止和纠正。

（三）全县各乡镇

举一反三，加强开展潜水作业、高处作业、有限空间作业、动火作业等危险作业安全防范知识的宣传，增强全民安全生产意识，自觉主动加强对危险作业的提醒监督，并突出对危险作业人员的精准宣传，重点强化相关从业人员资格条件要求、安全作业规范、防护用品使用等内容的宣传，切实提升从业人员

的安全意识和安全生产的能力。县安委办要及时发文开展高处作业、有限空间作业、动火作业等危险作业安全防范知识的宣传活动，并督促各乡镇认真贯彻落实。各乡镇要依照《阳山县屋顶分布式光伏发电项目建设有关工作指引（试行）》的相关规定，配合县相关职能部门加强监督管理，强化日常巡查和安全检查。对违反相关规定的项目根据属事职责依法查处，或及时告知相关部门，联合相关部门依法处理。