横州六景广西景典钢结构有限公司“11•8” 一般物体打击事故调查报告

发布时间：2026-04-21 09:13　　来源：横州市应急管理局　　【 字体： 大 中 小 】

2025年11月8日16时59分许，在南宁六景工业园区内，广西景典钢结构有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市人社局、市经信局、市市场监督管理局、六景镇人民政府等部门人员组成的横州六景广西景典钢结构有限公司“11·8”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作。同时，邀请市纪委监委和市人民检察院参与事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及事故防范和整改措施建议。

经调查认定，横州六景广西景典钢结构有限公司“11·8”一般物体打击事故是一起因企业安全管理不到位，作业人员安全意识淡薄、操作不当造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.发包方：广西景典钢结构有限公司（以下简称“广西景典钢结构公司”），成立于2003年4月24日，注册地位于广西横州市六景工业园区，法定代表人为李*，统一社会信用代码：91450127747979157E。经营范围包括建筑工程施工总承包，建筑钢结构等。

广西景典钢结构公司管理人员：安全总监岑*深，负责公司安全生产监督管理、质量监督管理等工作。

广西景典钢结构公司二厂管理人员：厂长李*乾，负责工厂全面工作；车间主任赖*霖，负责桥梁车间工作；安全员韦*强，负责安全管理工作。

2.承包方：河南诺奥建筑工程有限公司（以下简称“河南诺奥公司”），成立于2023年10月11日，注册地位于河南省安阳市滑县大寨乡丁家村70号，法定代表人为李*娟，统一社会信用代码：91410526MAD14U152B。经营范围包括一般项目：金属结构销售；金属结构制造；对外承包工程等。许可项目：建筑劳务分包等。

河南诺奥公司管理人员：安全主管丁*锵，负责公司及各在建项目的安全生产管理工作。

3.劳务方：河南省诺全钢结构有限公司（以下简称“河南省诺全公司”），成立于2022年2月14日，注册地位于河南省安阳市滑县大寨乡丁家村21号，法定代表人为李*娟，统一社会信用代码：91410526MA9KQU2597。经营范围包括一般项目：金属结构销售；金属结构制造；对外承包工程等。许可项目：建筑劳务分包等。

河南省诺全公司管理人员：安全主管丁*超，负责公司及各在建项目的安全生产管理工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.广西景典钢结构公司制定有安全管理制度、生产安全事故应急预案、起重机安全操作规程等；已成立安全生产委员会，由董事长、总经理担任安全生产委员会组长，技术质量安全负责人、人资行政负责人、六景事业部经理、六景事业部副经理担任副组长，各部门主管、安全员及职工代表为成员。

2.广西景典钢结构公司在2025年10月18日—10月20日期间，对李*利进行三级安全教育培训及考核；建立有2025 年度安全检查记录、安全培训记录和隐患整改台账。

（三）相关单位安全管理情况

经查，河南诺奥公司制定有安全管理制度、起重机安全操作规程等；在2025年10月18日—10月20日期间，对李*利进行三级安全教育培训及考核。

河南省诺全公司制定有安全管理制度、起重机安全操作规程等；2025年11月8日，河南省诺全公司项目负责人丁*超对李*利进行起重机吊运操作安全技术交底。

（四）合同签订情况

2025年9月1日，广西景典钢结构公司与河南诺奥公司签订《坛洛西、丁当东枢纽匝道桥、连接线定角分离式立交桥钢箱梁加工劳务合同》，合同约定由河南诺奥公司提供作业人员、自带焊机等，工期从2025年9月5日至2025年11月5日（以实际施工日期为准），同时双方签订安全生产管理协议，约定各自的职责。之后，河南诺奥公司与河南省诺全公司签订《坛洛西、丁当东枢纽匝道桥、连接线定角分离式立交桥钢箱梁加工劳务合同》，同时双方签订安全生产管理协议，约定各自的职责。

（五）涉事人员情况

李*利，男，55岁，河南省滑县人，河南省诺全公司装配工。

（六）涉事起重机情况

如下图。

使用单位		广西景典钢结构有限公司			
使用单位地址		南宁市横州市六景工业园区景州大道5号			
使用单位 统一社会信用代码		91450127747979157E	使用单位 安全管理人员	韦永笃	
联系电话		18878184209	邮政编码	530313	
制造单位		河南省矿山起重机有限公司			
改造(重大修理) 单位		/			
设备类别		桥式起重机	设备品种	通用桥式起重机	
型号规格		DQ32/5-25.5A5	设备代码	411010461202107000	
产品编号		2110200056	单位内编号	E8	
投入使用日期		2022年01月	设计使用年限	20年	
使用地点		南宁市横州市六景工业园区景顺路14号			
性能参数	跨度	25.5 m	悬臂长度	/ m	
	额定起重量	主32/副5 t	工作级别	A5	
	起升高度	主16/副16 m	起升速度	主7.5/副15.5 m/min	
	大车 运行速度	47.5 m/min	小车运行 速度	42.4 m/min	
	防爆等级	/	生产率	/	
	其他 主要参数	/			
检验依据		《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）			
检验结论		合格			
备注		/			

下次定期检验日期：2026年01月	检验机构核准证号：TS[illegible]-2025 （检验机构检验专用章） 2024年01月17日
检验：宋强 李星堂 日期：2024年01月15日	
审核：黄勇钊 日期：2024年01月17日	
批准：陈宗君 日期：2024年01月17日	

图1涉事起重机情况示意图



图2涉事起重机情况示意图

（七）涉事架子、吊钳情况

涉事架子名称为抛丸除锈架子，约重1.3吨，长宽高分别为7.1m、1.6m、1.6m，涉事架子工字钢一侧翼缘板到腹板处长度为47mm。吊钳夹口深度为70mm，承重3吨。

（八）事故发生经过

2025年11月8日13时20分许，李*利按照河南诺奥公司工作安排到广西景典钢结构公司二厂重钢生产部车间，与丁*超一起作业。16时54分许，丁*超有事离开现场，李*利一人操作车间编号“E8”的桥式起重机。16时58分许，李*利站在重钢生产部车间8号门F36至G37车间钢柱之间位置，操作起重机进行抛丸除锈架子吊运作业。在吊运前，李*利未按照操作要求将可拆分吊具的吊钳钩在抛丸除锈架子的吊耳，而是将吊钳夹在抛丸除锈架子的工字钢上进行吊运。16时59分许，在吊运过程中，抛丸除锈架子撞到旁边过跨车上的钢梁，造成起重机起升绳和吊物不垂直，抛丸除锈架子一侧倾斜，受力不均衡导致吊钳从抛丸除锈架子的工字钢上滑脱，抛丸除锈架子坠落砸到站在架子下方的李*利。

（九）事故现场示意图

事故现场位于广西景典钢结构公司二厂重钢生产部车间（如下图）。



图3抛丸除锈架子示意图

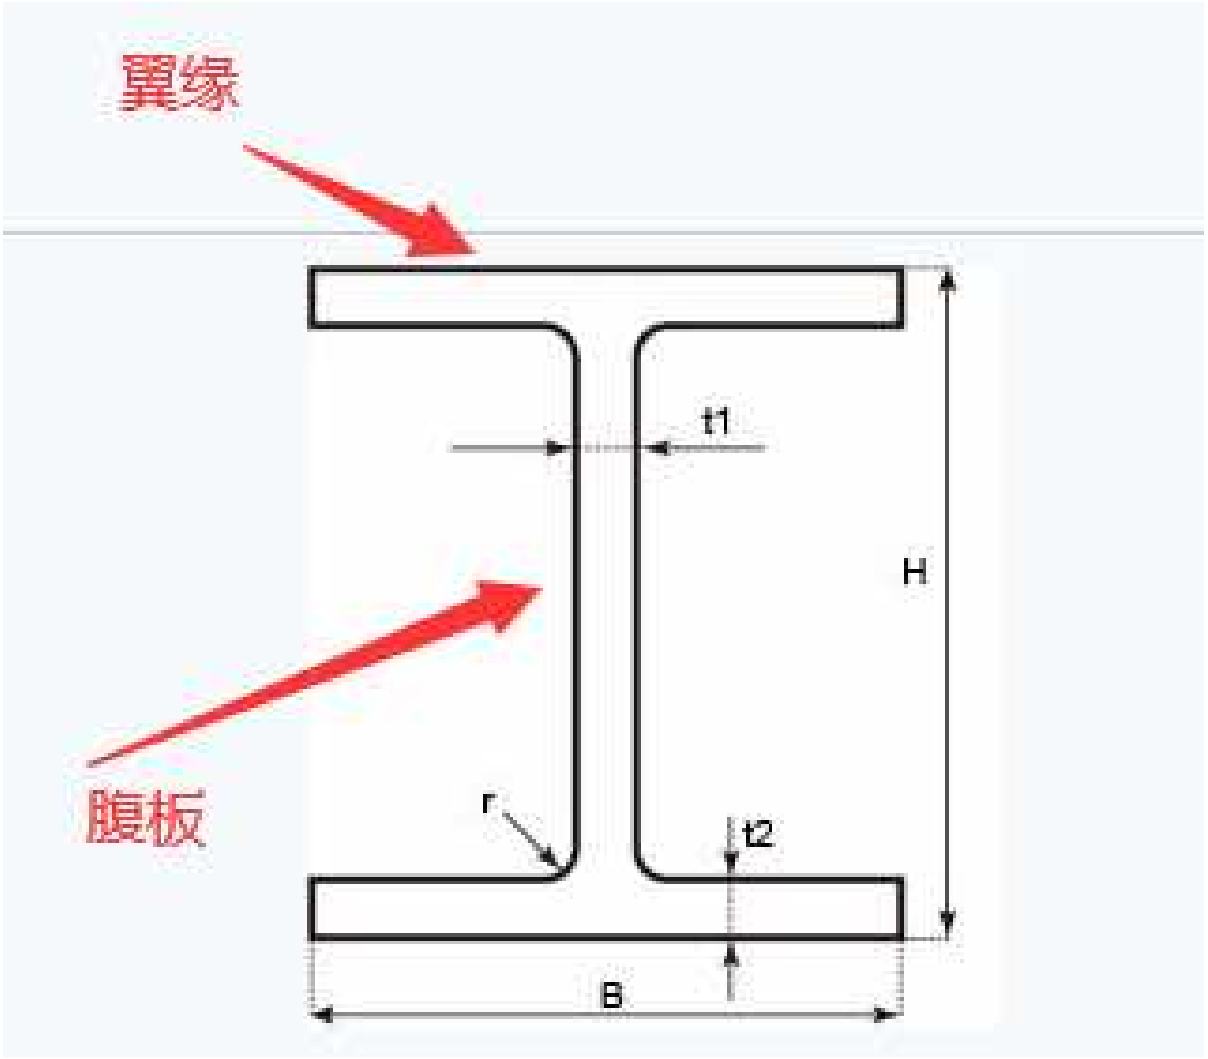


图4抛丸除锈架子工字钢翼缘板、腹板示意图



图5抛丸除锈架子吊耳位置示意图

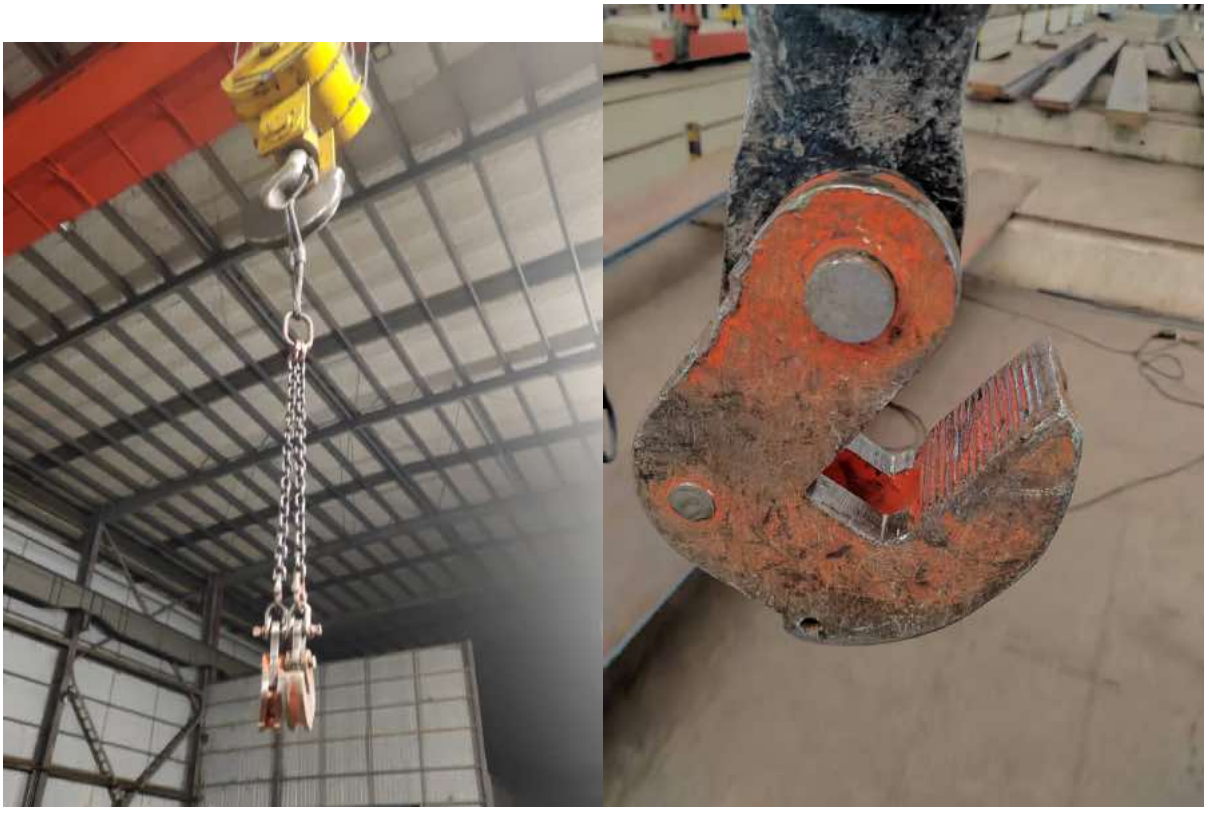


图6吊具、吊钳示意图

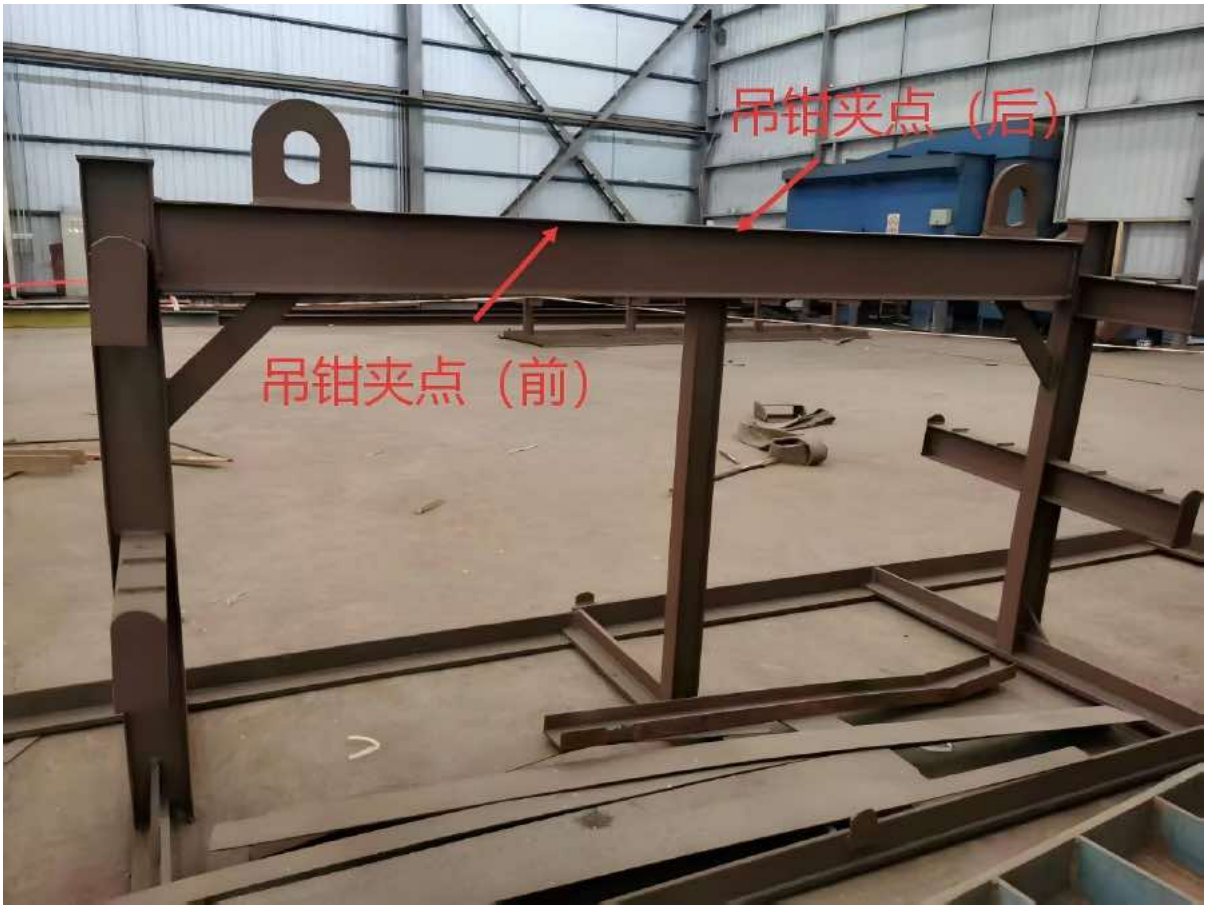


图7吊钳夹点示意图

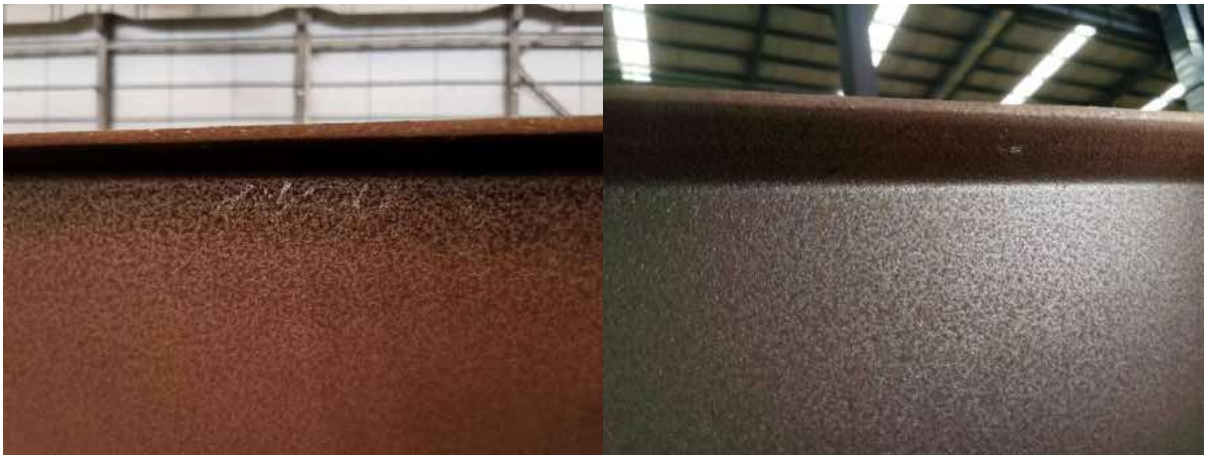


图8吊钳夹点前后痕迹示意图



图9事故示意图

（十）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成李*利死亡，直接经济损失约62万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，丁*超和二厂车间主任王儒乾等人马上让工人操作起重机把坠落的抛丸除锈架子挪开将李*利送往医院进行救治。

（二）医疗救治和善后情况

丁*超等人将李*利送往广西中医药大学第一附属医院进行救治。2025年11月8日22时15分许，李*利经抢救无效死亡。11月24日，河南诺奥公司与李*利家属达成工伤赔偿协议。

（三）事故信息接报及响应情况

接到事故报告后，市应急管理局、市市场监督管理局、市公安局六景派出所、六景镇人民政府等单位人员立即前往事故现场，调查事故情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，通过勘查现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，广西景典钢结构公司、河南诺奥公司和河南省诺全公司在事故发生后及时对伤者进行救助，善后处置得当；市应急管理局、市市场监督管理局、市公安局六景派出所、六景镇人民政府等单位应急响应、救援迅速，没有因处置不力造成不良社会影响。

三、事故发生的直接原因

经调查认定，事故发生的直接原因：李*利安全意识淡薄，未严格按照操作要求吊运物体，在吊运过程中，站立在吊运物体下方[1]，吊运物体时碰撞到其他物体[2]，造成吊运物体倾斜，吊钳夹失稳物体滑脱，导致事故发生。

四、事故发生的间接原因

河南诺奥公司一是对作业现场存在的危险源辨识和评估不足[3]，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项的规定；二是未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现并消除事故隐患[4]，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.李*利，河南省诺全公司装配工，安全意识淡薄，未严格按照操作要求吊运物体，在吊运过程中，站立在吊运物体下方，吊运物体时碰撞到其他物体，造成吊运物体倾斜，吊钳夹失稳物体滑脱，导致事故发生。李*利对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.丁*锵，河南诺奥公司安全主管、项目负责人，未严格履行安全生产管理职责，未能排查出起重机操作安全教育培训存在不足的问题；检查公司安全生产状况不到位，未及时排查出李*利操作不当的事故隐患[5]。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法进行处理。

3. 丁*超，河南省诺全公司安全主管、项目负责人，检查作业现场安全生产状况不到位，对劳务班组人员的安全生产管理不到位。建议由河南诺奥公司按照双方合同进行处理。

4.岑*深，广西景典钢结构公司安全总监，检查本厂安全生产状况不到位，对劳务班组人员的安全生产管理不到位。其行为违反了公司有关制度，建议由广西景典钢结构公司按照公司规定进行处理。

5.李*乾，广西景典钢结构公司二厂厂长，检查本厂安全生产状况不到位，对劳务班组人员的安全生产管理不到位。其行为违反了公司有关制度，建议由广西景典钢结构公司按照公司规定进行处理。

6.赖*霖，广西景典钢结构公司二厂车间主任，检查本厂安全生产状况不到位，对劳务班组人员的安全生产管理不到位。其行为违反了公司有关制度，建议由广西景典钢结构公司按照

公司规定进行处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

河南诺奥公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项、第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法进行处理。

六、事故整改和防范措施建议

（一）广西景典钢结构公司、河南诺奥公司、河南省诺全公司。要针对此次事故，举一反三，深刻吸取事故教训，制定完善并落实生产安全事故隐患排查治理制度，加强对从业人员的安全生产培训，确保现场作业人员必须经过安全生产教育和培训合格才能上岗；加强现场作业监督管理，及时消除事故隐患。

（二）横州市经济贸易和信息化局。要认真履行行业监管职责，加强对企业的日常监管和隐患排查力度，督促指导企业落实主体责任，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

（三）横州市市场监督管理局。要认真履行起重机械等特种设备的行业监管职责，举一反三，加强对企业的起重机械等特种设备的登记注册、定期检验、安全检查等工作；严格要求企业按照起重机械操作规程使用起重机械，指导企业加强起重机械索具、可拆分吊具的使用和安全管理，同时加大对停用的起重机械等特种设备的检查，督促企业充分辨识起重机械使用、停用状态安全风险，坚决杜绝起重机械“带病运行”。

（四）横州市六景镇人民政府。要加强属地管理，督促本辖区企业加强安全生产管理和对从业人员的安全教育培训，深入企业开展安全隐患排查工作，发现安全隐患要督促企业落实整改，消除事故隐患，预防各类事故发生。

[1]《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）：“17.2.5 移动载荷应符合下列要求：e）吊运载荷时，不得从人员上方通过。”

[2]《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）：“17.2.5 移动载荷应符合下列要求：c）起吊过程中要注意：2）载荷和钢丝绳不得与任何障碍物刮碰；”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；”

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员

通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008