桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司“3·25”一般机械伤害事故调查报告

2024年3月25日11时左右，桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。县应急管理局接到报告后于二十分钟内赶到事发现场，进行勘查处理，同时上报县人民政府。根据《中华人民共和国安全生产法》（简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2024年3月29日，灵川县人民政府批准成立了由县政府办副主任蒋连春任组长，县应急管理局局长陆富勇任常务副组长，县应急管理局、县公安局、县工信和商贸局、县总工会、灵川镇人民政府等有关负责同志为成员的桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司“3·25”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，并邀请县纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、视频分析、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，评估应急处置工作，查明属地人民政府和相关部门在监管方面存在的问题以及上报事故情况，提出事故责任单位和人员的处理意见，提出事故防范及整改措施。

事故调查组调查认定，桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司“3·25”一般机械伤害事故是一起因企业全员安全生产责任制、安

全生产规章制度和操作规程落实不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位基本情况

（一）事故发生企业经营资质许可情况

桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司成立于2006年，目前员工人数296人，类型：其他有限责任公司（港澳台法人独资）；注册地址：灵川县灵川镇城湘路5号；公司法定代表人严志威。公司统一社会信用代码：91450323785221232C。经营范围包括许可项目：制造销售日用玻璃制品、通用机械设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


（二）事故发生单位安全管理情况

桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司成立了公司安全生产委员会作为公司专门的安全生产管理机构，负责公司安全生产相关事项的管理与监督。桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司法定代表人严志威2024年3月15日起担任公司董事长、安全生产主要负责人，常务副总经理白玲娜担任公司安委会副主任。公司任命了黄春华、蒋伟斌和李健梅为公司专职安全管理人员。其中白玲娜持有桂林市应急管理局颁发的“主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证”且在有效期内；黄春华、蒋伟斌和李健梅持有桂林市应急管理局颁发的“安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证”且在有效期内。

（三）事故发生处自动配料工艺流程

①将控制柜转换开关打至手动，试运行拌料机、输送带、斗提

机是否正常运行；②上述设备正常运行可以自动做料，将控制柜转换开关打至自动，按熔化工告知的数量确定做料付数，点开做料电脑显示器上启动按钮；③自动作料程序启动，按配方重量依次将所需粉料原料卸进拌料机，直至最后一种原料卸完，卸完后继续拌料60秒（60秒倒数），60秒结束输送带、斗提机启动同时拌料机开门将混合料卸在输送带上，7秒后碎玻璃卸料铺在混合料上通过输送带送进斗提机，再进过斗提机将玻璃和混合料斗提至窑头料仓；④设置的拌料机开门结束，拌料机自动关门，门关上后又会从粉料原料卸进拌料机开始继续按电脑程序执行下去。

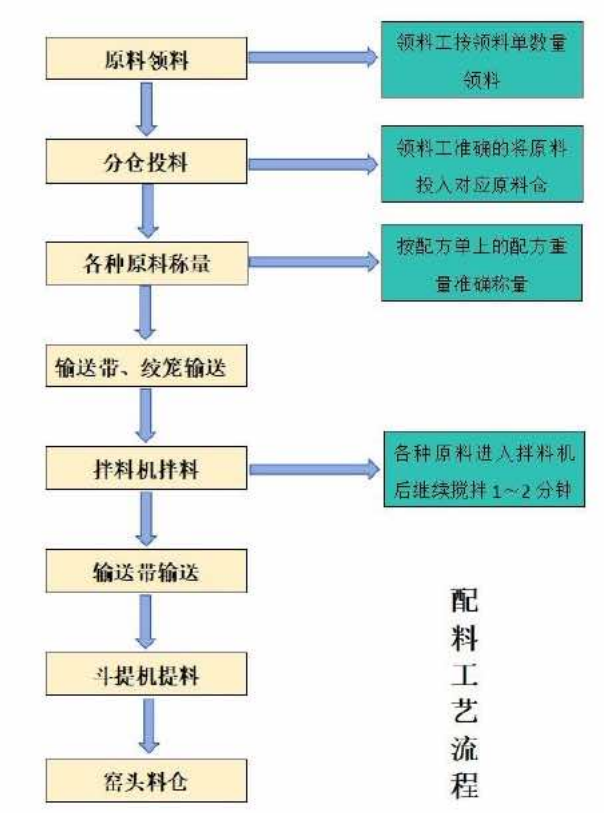

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2024年3月25日上午，赵娟和黄高财两人在配料车间进行清扫

作业。11 时左右黄高财在东斗提机坑上方转角处将清扫工具交给赵娟，赵娟将工具放回至一期工具房后离开作业现场，黄高财独自一人在东斗提机输送带旁继续清理输送带上的积料。同一时间段，生产部维修工苏树南和设备管理员卢桂在二期配料车间更换配件。苏树南在楼下接旧推耙时，发现黄高财被卷入到输送带滚筒中。随后苏树南马上告诉了卢桂。卢桂赶到现场后，拉下了控制输送带的电气柜电源开关，并打电话向生产部部长江权国汇报。江权国拨打了120 急救电话，向公司领导汇报后，立即赶往现场处置。11：20 左右，县人民医院 120 急救车到达现场，经现场检查，确认黄高财已无生命体征并宣告死亡。

（二）事故现场情况

事故发生在料房二期东面上料带式输送机，经勘察，输送带长 23 米，宽 0.8 米，高 2.3 米，输送带事故位置高 1.7 米，发生事故输送带滚筒长 0.9 米，宽直径 0.2 米。





（三）事故应急处置情况

1、事故信息接报及响应情况

11 时 10 分左右，公司综合部部长黄春华接到现场安全员蒋伟斌的事故报告，并赶往现场进行处置。

11 时 20 分左右，县人民医院 120 救护车及医生赶到现场抢救，黄高财经抢救无效死亡。

11 时 30 分左右，灵川县应急管理局接到桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司及灵川镇人民政府的事故报告。

11 时 45 分，灵川县应急管理局有关人员赶到现场指导救援及善后工作。

12 时 10 分左右，灵川县应急管理局向灵川县人民政府和桂林市应急指挥中心报告事故。

2、事故应急处置情况

事故发生后，企业逐级上报事故，采取有效措施组织抢救，妥善保护事故现场。

灵川县公安局、县应急管理局、灵川镇人民政府、县工信和商贸局，接到企业事故报告后，均在 1 小时内先后赶到事故现场核查处置，并按照国家有关规定上报事故情况。

3、事故应急处置评估结论

调查组认为，企业逐级上报事故，现场救援处置措施得当，善后工作有序。

属地政府和县直有关部门接到信息报告后，及时赶到事故现场，组织事故抢救，逐级上报及时，善后处置得当，社会秩序稳

定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1、人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

死者黄高财，男，汉族，54岁，身份证号：450321**********，住址为阳朔县兴坪镇渔业队。

2、事故直接经济损失108万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

1、黄高财安全意识淡薄，违反料房杂工作业过程的安全要求中5.3.4[1]和《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）4.3使用和维护阶段i)[2]的规定，在无人监护且未停机的情况下进行清扫作业，不慎卷进输送带滚筒中，造成多发伤当场死亡。（人的因素）

2、料房二期输送带滚筒未按《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）4.1.2[3]的要求设置防护罩或防夹楔。（物的因素）

（二）事故间接原因

1、未明确料房相关岗位作业安全管理责任人，公司全员安全生产责任制不健全。

2、公司未实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未落实公

[1] 对输送皮带没有防护装置的部位进行清扫作业时，应在输送皮带停止运行并关闭电源后进行清扫作业。

[2] 对输送机没有防护装置的部位进行检查、调整、维护和清扫等作业，应在输送机停车并关闭驱动装置后进行。如果不得不在无防护装置的运转部位进行维修，应有一个人守护着在工作的人员。该人应熟悉在意外情况下采取何种措施，并应站立在靠近一个随时可以停的装置旁边。

[3] 滚筒的防护应采用防护罩(板)(见图1)或防夹楔(见图2)。

司“三违”管理制度，未及时发现并对员工违章作业行为进行纠正处理。

3、公司未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未落实作业人员清扫设备必须停机作业的管控措施，未及时发现并消除料房输送带滚筒未按要求设置防护罩或防夹楔的隐患。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司“3·25”一般机械伤害事故是一起因企业全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程落实不到位导致的一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

该起事故的发生，暴露出桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司全员安全生产责任制不健全且落实不到位、公司安全生产规章制度和操作规程落实不到位、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位等问题。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

事故调查组认为，桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司对“3·25”一般机械伤害事故发生负有责任。为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对该事故的有关责任人、责任单位提出以下处理建议:

（一）事故相关责任人（2人）

1.免于责任追究人员

黄高财，公司料房杂工，安全意识淡薄，违反料房杂工操作规程，在输送带未停机的情况下进行清扫作业，人不慎卷进输送带滚筒中，造成其当场死亡。因其在本起事故中死亡，建议免于责任追究。

2.事故责任人员的处理建议

严志威，公司法定代表人、董事长，未依法建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患等职责，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项[4]的规定给予行政处罚。

邓海蓉，公司配料工1期班长，未认真履行公司班组长岗位安全职责，未及时制止和纠正员工违章操作行为，建议公司按照规章制度对其进行处理。

（二）建议给予行政处罚的单位（1个）

桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司全员安全生产责任制不健全，未严格落实公司安全生产规章制度和操作规程，以及安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一项[5]的规定给予行政处罚。

[4] 《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[5] 《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全生产工作，提出如下措施建议:

（一）桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司

1、进一步明确从企业主要负责人到一线从业人员的安全生产岗位责任。

2、进一步完善安全生产规章制度和操作规程，并督促从业人员严格执行到位。

3、按照《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）要求，排查所有带式输送机事故隐患，及时组织整改。

4、进一步加强现场安全管理，明确责任，制止和纠正从业人员“三违”行为。

5、进一步落实公司安全风险分级管控和隐患排查治理制度，做到精准辨识和有效管控安全风险。

（二）乡镇人民政府和有关部门

1、切实履行《安全生产法》和《桂林市党政领导干部安全生产责任制实施细则》规定的属地监管责任、行业管理责任。

2、进一步推动企业落实安全生产主体责任，要把查人的不安全行为与查物的不安全状态并重，检查发现问题要跟踪整改，形成闭环，防范事故发生。

附件：桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司“3·25”一般机械伤害事故调查报告审核意见表

桂林市灵川铭浩玻璃有限责任公司

“3·25”一般机械伤害事故调查组

2024年5月9日