正蓝旗居家宾馆 “9•18”一般触电事故调查报告

来源：正蓝旗应急管理局　　发布日期：2025-11-08 17:34　　浏览次数： 1

正蓝旗居家宾馆

“9·18”一般触电事故调查报告

正蓝旗人民政府事故调查组

2025年11月08日

目 录

一、事故基本情况

(一)事故相关单位及相关人员概况

(二)发包情况及劳务雇佣关系

(三)事故发生单位及相关单位安全管理情况

(四)事故发生经过

(五)事故现场情况

(六)人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

(二)事故现场应急处置情况

(三)善后情况

(四)事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二） 其他可能因素排除

（三）间接原因分析

四、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）事故相关单位及个人

（二）有关监管部门

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

（二）司法机关拟处理的人员（2人）

（三）拟建议移送相关部门处理人员（2人）

（四）对事故有关责任单位的行政处理建议

六、事故主要教训

（一）自然人不具备资质承揽工程

（二）发包单位未能有效履行管理责任

（三）监管单位履行监管责任不力

七、事故整改和防范措施

（一）进一步强化经营企业安全主体责任

（二）全面加强安全生产教育培训

（三）切实加强外包工程施工安全管理

（四）强化日常安全监管责任落实

2025年9月18日9时50分许，正蓝旗桑根达来镇居家宾馆施工现场工人在脚手架搭设作业时，发生一起触电事故，
失约140万元人民币。

事故发生后，正蓝旗旗委、政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条
《内蒙古自治区安全生产条例》成立了由旗委常委、常务副旗长任组长，分管副旗长任副组长，桑根达镇人民政府、检
局、住建局、人社局、卫健委、工信局（商务局）、总工会等部门组成的事故调查组，并邀请纪委监委派人参加事故调查
该起事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、
事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失及有关单位和人员的责任，对事故单位和有关人员提出了处理建议，并
出的突出问题，提出了事故整改及防范措施。

经调查认定，“9·18”事故是一起个人经营宾馆在进行外墙真石漆保温施工前脚手架搭设过程中，因搭设脚手架作业
规发包工程，承揽人违规承揽工程、安全管理不到位导致发生的一起一般触电生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故相关单位及相关人员概况

1.正蓝旗桑根达来镇居家宾馆。注册日期：2015年5月21日；经营者：张光宇；统一社会信用代码：92152530M
个体工商户；经营场所：内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗桑根达来镇；所属行业：住宿业；经营范围：住宿 停车；发证机
局。

居家宾馆位于正蓝旗桑根达来镇中心地段，坐东朝西临207国道而建，土地面积374.20㎡，建筑面积为1130.40㎡，
理、二层为宾馆、三层为自用，房产产权所有人张光宇，不动产登记证号为蒙（2024）正蓝旗不动产权第0001017号证。

2.刘某杰。男，群众；家庭住址：锡林郭勒盟多伦县大北沟镇牛槽洼村6组7号；承揽桑根达来镇居家宾馆外墙真石
架搭设）。

3.内蒙古电力（集团）有限责任公司锡林郭勒盟正蓝旗供电分公司。成立于2015年10月29日，负责人：高伟
92152530MA0MW68W0P；企业类型：有限责任公司分公司（国有控股）；注册地址：正蓝旗上都镇夏尔登吉区；所属
供应业；发证机关：正蓝旗市场监督管理局；系此次事故高压线产权单位。

(二)发包情况及劳务雇佣关系

2025年9月14日，正蓝旗桑根达来镇居家宾馆经营者张光宇将自建三层楼房外墙真石漆保温工程以每平米70元价格
外墙面积结付工程款，居家宾馆张光宇与刘振杰通过微信聊天达成施工协议；刘振杰雇佣苑德才和李雪恒负责对其中脚手
振杰雇佣强文会为临时小工。

苑某才，架子工，男，群众；家庭住址：锡林郭勒盟多伦县大北沟镇北石门村4组28号；脚手架搭设作业人员，无建

李某恒，架子工，男，群众；家庭住址：锡林郭勒盟多伦县大河口乡榆树林村1组56号；脚手架搭设作业人员，无建

强某会，临时雇佣小工，男，群众；家庭住址：锡林郭勒盟多伦县大河口乡榆树林村1组68号；脚手架搭设作业人员
证。

该工程于9月17日施工，18日发生事故。

(三)事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.正蓝旗桑根达来镇居家宾馆。消防备案手续齐全，建立了社会单位灭火和应急疏散预案，有消防安全责任人及消防
石漆保温施工工程施工许可证，未建立管理制度，现场未指定专人管理，作业前仅口头告知刘振杰及现场作业人员西侧高


2.内蒙古电力（集团）有限责任公司锡林郭勒盟正蓝旗供电分公司。执行集团公司安全管理制度83项，管理标准3
等各类标准219项,各类安全操作规程、应急预案、安全管理实施细则14项,设置安全监督室，配备线路巡检人员及巡检安管
全教育培训。

(四)事故发生经过

2025年9月18日上午7时30分，苑某才、李某恒、强某会3人开始脚手架搭设作业，9时50分，强某会在地面西北拐上递给在架板上第4层西北拐角的苑某才，苑某才往上递给7层西北拐角的李某恒，李某恒接过脚手架钢管并在摆放过程中西侧高压电边导线放电区，受电击从7层坠落导致闭合性颅脑损伤而死亡[]，现场受电击脚手架钢管遗落在7层脚手架上。

(五)事故现场情况

1.现场勘验情况。事故发生地点位于正蓝旗桑根达来镇居家宾馆，宾馆东侧为院落，南侧为小路车床修理商铺，西侧园家常菜门店；搭设脚手架总层数为7层，每层高度为1.7m，到脚手架七层踏板处为10.2m，事故发生前，现场苑德才架的横向管。

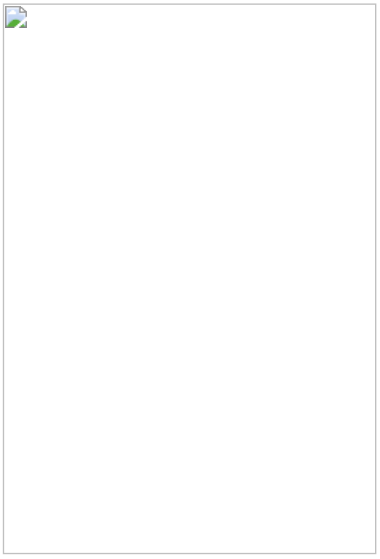

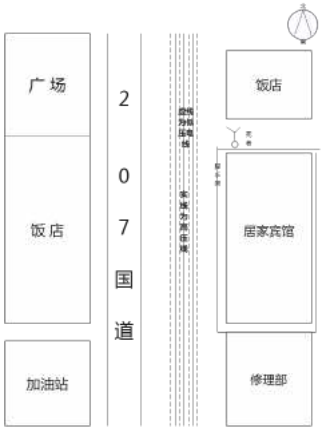


图1 现场示意图



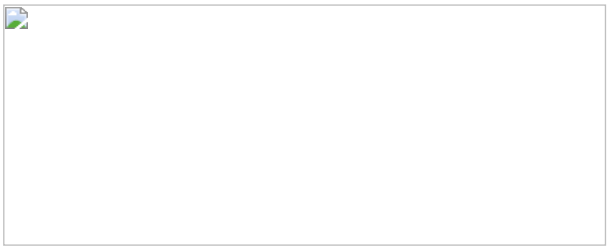


图2 事故现场图片

事故发生后，受电击脚手架钢管遗落在所搭设脚手架7层，东西指向，脚手架钢管长度为6m，西侧向脚手架木板外延自东向西2.72m、3.20m处各可见1个黑色烧焦点。

西侧高低压线均在一座杆塔上，杆塔总高度为12m，上部为10KV高压线，下部为0.4KV低压线；电线来源于桑根达南北走向，产权单位为正蓝旗供电分公司，管理维护单位为桑根达来供电所，服务于桑根达来镇居民及周边农牧区居民层脚手架平台高0.7m,与脚手架立管上部及宾馆西侧女儿墙上部边沿高度持平，与宾馆水平间距为3.28m，与脚手架最外电线架设符合国家能源局发布的《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》[]要求。

2.死者情况。死者腰外系腰带1条，腰带两侧可见金属挂钩，右侧金属钩上挂有扳手1把，扳手末端附着血迹，死者土黄色橡胶手套1只，左手手指可见电流斑，死者右手佩戴土黄色橡胶手套，手套指缝间可见烧灼痕迹，脱手套后，右胯电流斑，死者双侧臀部上方全层衣物破损，对应处皮肤可见电流出口。

(六)人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）[]统计核定，事故造成直接经济

表1 伤亡人员统计表

姓名	性别	住址	伤亡情况	培训情况
李某恒	男	多伦县大河口乡榆树林村1组56号	死亡	未培训

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2025年9月18日10时许，刘某杰拨打120急救电话，10时10分120救护车到达现场，经医生现场确认李某恒已经死打110报警电话，桑根达来镇派出所民警到达现场。

9月18日上午10时10分，桑根达来镇镇长乌吉斯古楞在下乡途中，一同下乡的电力公司人员刚照日格在电力公司工立即现场告知镇长乌吉斯古楞，镇长乌吉斯古楞立即通知副镇长乌力吉那仁先行前往事故现场进行应急处置，10时20分那仁到达事故现场，10时40分许，桑根达来镇镇长乌吉斯古楞到达事故现场。

9月19日14时47分，桑根达来镇人民政府通过公文系统报至正蓝旗应急管理局，正蓝旗应急管理局15时10分电话报度中心，正蓝旗应急管理局15时59分向旗委、旗政府报告。

桑根达来镇人民政府迟报本次事故。

(二)事故现场应急处置情况

李雪恒触电坠落后，苑德才立即从脚手架4层下来，与强文会到坠落点呼喊李雪恒，并通知刘振杰，刘振杰立即拨救车到达后，经医生确认，李雪恒已经死亡。

(三)善后情况

赔偿协议暂未达成，事故善后工作正在处理。

(四)事故应急处置评估

事故发生后，刘振杰及时拨打120急救电话，苑德才拨打110报警电话，桑根达来镇政府领导到现场进行救援指导工

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是:李雪恒未意识到高压线风险，在10米高的建筑脚手架平台上违规搭设脚手架，作业现场无安全防护安全带且高压电线在未采取断电或隔离措施，导致脚手架钢管进入高压电击穿范围。

其他可能因素排除

通过公安部门现场勘验、司法鉴定、人员询问排除刑事案件；调取当天气象资料，当地当日天气晴，日最大风6.8m/s，风力最大4级，排除自然灾害因素。

（三）间接原因分析

1.正蓝旗桑根达来镇居家宾馆。将该宾馆外墙真石漆保温工程（含脚手架搭设）违规发包给无资质个人刘某杰，未议，搭设脚手架前仅进行口头提醒西侧高压线风险；在施工作业开始前，未与宾馆西侧高压电线产权单位申请停电或采取

2.刘某杰。以个人名义承揽工程，安全生产法治意识淡薄，雇佣无证人员搭建脚手架，未能保证安全生产所必须的资人员，未建立安全生产管理制度、操作规程，未根据工程特点编制脚手架搭设专项施工方案；未按要求架设防护网，未要安全带，未意识到高压线触电风险。

四、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）事故责任相关单位及个人

1.正蓝旗桑根达来镇居家宾馆（张光宇）。未认真落实安全生产主体责任，未办理施工许可证，将工程发包给不具备

提示高压电风险，作业前未向电力部门申请断电，不符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/4

8.1.6条[]及第8.1.7条[]相关要求，并未有效进行现场安全管理。

2.刘某杰。以个人名义承揽工程，安全生产法治意识淡薄，未审查脚手架搭设人员作业资格，未能保证安全生产所必全管理人员，未建立安全生产管理制度、操作规程。未根据工程特点编制脚手架专项施工方案并技术交底，不符合（GB55023-2022）第2.0.3条[]和第2.0.4 条[]的规定；高压线与脚手架最外侧水平间距为2.58m；脚手架搭设不符合《建一标准》（GB51210-2016）第11.2.10条[]规定及《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/46-2024定，作业现场不具备安全生产条件，无视作业现场风险，管理缺位。

（二）有关监管部门

1.住房和城乡建设局。未严格落实“管行业必须管安全”职责，对照《正蓝旗有关部门安全生产工作职责分工》[]要现该建筑装饰装修情况。未对该建筑装饰装修项目的施工许可进行监督管理,对本领域安全生产相关政策、法规宣传不到位

2.桑根达来镇人民政府。未严格落实本辖区安全生产属地监管责任，对辖区内自建房工程监督检查力度不够，未做好育及宣传。事故发生后，未及时上报，迟报事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

李某恒。安全意识淡薄，未意识到作业西侧有高压线的风险，未经专业的安全作业培训并取得建筑施工特种作业操作导致触电坠落身亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免于追究责任。

（二）司法机关拟处理的人员（2人）

刘某杰。男，自然人，无资质承揽工程，未做好施工现场管理，雇佣无证人员作业，在被告知附近高压线危险并未采负有主要领导责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理[]，9月23日被公安机关采取刑事强制措施。

张某宇。男，自然人，违规发包工程，未做好施工现场管理，仅口头告知附近高压线危险，对事故发生负有重要领导罪，建议移送司法机关处理，9月23日被公安机关采取刑事强制措施。

（三）拟建议移送相关部门处理人员（2人）

苑某才、强某会。无建筑架子工特种作业证，违规作业，违法违规问题建议移送住建部门查处。

（四）对事故有关责任单位的行政处理建议

1.住房和城乡建设局。履行管理、监督职责不力，未及时发现及纠正居家宾馆外墙真石漆保温施工工程及承揽方存在全旗范围内通报批评，由分管副旗长约谈正蓝旗住房和城乡建设局主要领导和分管领导，并向旗政府作出深刻检查。

2.桑根达来镇人民政府。未严格落实本辖区安全生产属地监管责任，对企业监督检查力度不够，发生事故后迟报生产围内通报批评，由分管行业领域副旗长约谈桑根达来镇政府主要负责人和分管负责人，并向旗政府作出深刻检查。

六、事故主要教训

（一）自然人不具备资质承揽工程

承揽人刘某杰，自然人，无资质承揽工程，未审核作业人员作业资质，作业前未对作业现场进行安全检查，对存在的管理工作不到位。

（二）发包单位未能有效履行管理责任

张某宇发包前未审查承揽人是否具有资质，安全生产现场管理不到位，对承揽方的制度建立、安全培训、隐患排查、管理不到位。

（三）监管单位履行监管责任不力

1.住房和城乡建设局。对本行业监管领域履职尽责不到位，政策法规宣传不到位，巡查检查力度不够，未及时发现该发现并纠正发包方及承揽方在施工作业过程中存在的问题。

2.桑根达来镇人民政府。在属地监管中未及时与行业主管部门沟通协调。未认真履行安全生产属地监管职责，对辖区对安全生产政策法规学习不到位，发生事故后迟报事故。

七、事故整改和防范措施

（一）进一步强化经营企业安全主体责任

经营企业要加强法律法规学习，严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任；要认真吸取本危险的作业场所进行管理，审查承揽方资质条件，督促承揽方严格履行安全生产职责、执行安全生产管理制度和安全操度、岗位操作规程落实到操作层面。

（二）全面加强安全生产教育培训

在全国安全生产治本攻坚三年行动期间发生本次事故，暴露出有关行业、部门，履职不力、监管不到位，在全旗范围训，各行业管理部门、苏木镇（场）政府（管委会）加强安全生产政策法规的学习，杜绝迟报、瞒报情况的发生；并采取法规和安全生产知识宣传，增强全社会的安全生产意识。

（三）切实加强外包工程施工安全管理

承揽单位要全面履行安全管理职责，对施工现场严格管控。施工前对作业人员进行培训和安全技术交底，确保特种作危险的环境进行作业时，应采取相应的防范措施，严禁“三违”行为，营造一个安全的施工环境。

（四）强化日常安全监管责任落实

住房和城乡建设局、桑根达来镇人民政府要全面严格落实“三管三必须”和行业主管、属地监管职责，切实强化日管，形成合力，举一反三，查找存在的薄弱环节，共同监督指导企业进一步提高安全生产意识。各行业主管及属地监管单求，在各自行业领域或属地区域开展安全生产检查，排查监管范围内企业的安全隐患问题，保证各行业领域安全生产形势

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 保存